

和县瑞祥钙业有限公司“12·28”车辆 伤害事故调查报告

和县人民政府事故调查组

2026 年 2 月

目 录

一、事故基本情况.....	2
(一) 事故发生单位概况	2
(二) 事故发生单位安全管理情况	2
(三) 事故发生经过	2
(四) 事故现场情况	3
(五) 人员伤亡和直接经济损失情况	7
(六) 天气情况	7
二、事故应急处置及评估情况	8
(一) 事故信息接报及响应情况	8
(二) 医疗救治和善后情况	9
(三) 事故应急处置评估	9
三、事故原因分析	9
(一) 直接原因分析	9
(二) 间接原因分析	10
四、事故责任单位存在的主要问题	10
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议	11
(一) 对事故负有主要责任人员的处理建议	11
(二) 对事故负有责任单位的处理建议	11
(三) 有关责任人员的处理建议	11
六、事故整改和防范措施	13
和县瑞祥钙业有限公司	13

和县瑞祥钙业有限公司“12·28”车辆 伤害事故调查报告

2025 年 12 月 28 日 1 时 30 分左右，和县瑞祥钙业有限公司在生产过程中，发生一起车辆伤害事故，造成 1 人死亡。

事故发生后，市应急局，和县县委、县政府主要领导、分管领导高度重视，均作出指示，要求妥善处置。市应急管理局、县政府分管负责人、和县应急管理局主要负责人和相关负责人到达事发现场部署应急处置工作，要求科学有效处置，查明事故原因，举一反三，扎实有效整改，严防次生事故发生。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第 232 号）等法律法规规定，经和县人民政府批准，成立由县应急管理局为组长单位，县公安局、县总工会、县纪委监委、石杨镇人民政府为成员单位的和县瑞祥钙业有限公司“12·28”车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组）开展事故调查工作，并邀请县人民检察院派员参加。同时，事故调查组聘请了相关行业技术专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、询问证人、

综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和单位的处理建议及事故防范措施。

事故调查组认定，和县瑞祥钙业有限公司“12·28”车辆伤害事故是一起因违章作业导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

和县瑞祥钙业有限公司（以下简称瑞祥钙业公司），该公司成立于2016年10月，法定代表人湛*，注册资本捌佰万元整，住所安徽马鞍山市和县石杨镇金城村委会犁头张自然村8号，主要从事石灰制造及销售。

（二）事故发生单位安全管理情况

瑞祥钙业公司，未严格落实企业安全生产主体责任和全员安全生产责任制。隐患排查不到位，安全教育培训不到位，不能有效指导作业人员安全生产。对企业存在的隐患排查不及时，未有效制止从业人员的违章作业行为。

（三）事故发生经过

2025年12月27日18时许，瑞祥钙业公司普工张*付、朱*义等人在公司上晚班，在公司生产区域内，张*付负责现场巡查料场，朱*义负责驾驶装载车，其他人各自在岗位上工作。12月28日凌晨1时30分左右，装载车司机朱*义看到车斗前有个黑糊糊的东西，感觉发生事情了，就用对讲机向当班其他人呼喊出

事了，然后下车查看，发现黑糊糊的东西是人后，就向其他人说可能是小老头(张*付)被压到了，然后就自己去派出所自首。

（四）事故现场情况

瑞祥钙业公司位于和县石杨镇金城村委会犁头张自然村，公司南侧为犁头张村和乡道，西侧为晏子张村，北侧为农田，东侧为农田。瑞祥钙业公司自南至北依次为厂房、厂房、办公区和生活区，厂房为钢结构（图 1）。



图 1 事故现场方位示意图

事故发生中心现场位于公司东北角砂石操作车间内，该区域用彩钢板围制，整体呈为“Г”型，车间北端中间、东南角各有一扇大门，西端彩钢板中间有一扇单开门，车间内北侧为砂石堆

放区，砂石中间有一条路，通向车间北端大门，车间从西南端到东端依次为铲车、道路、砂石加工平台（图 2）。

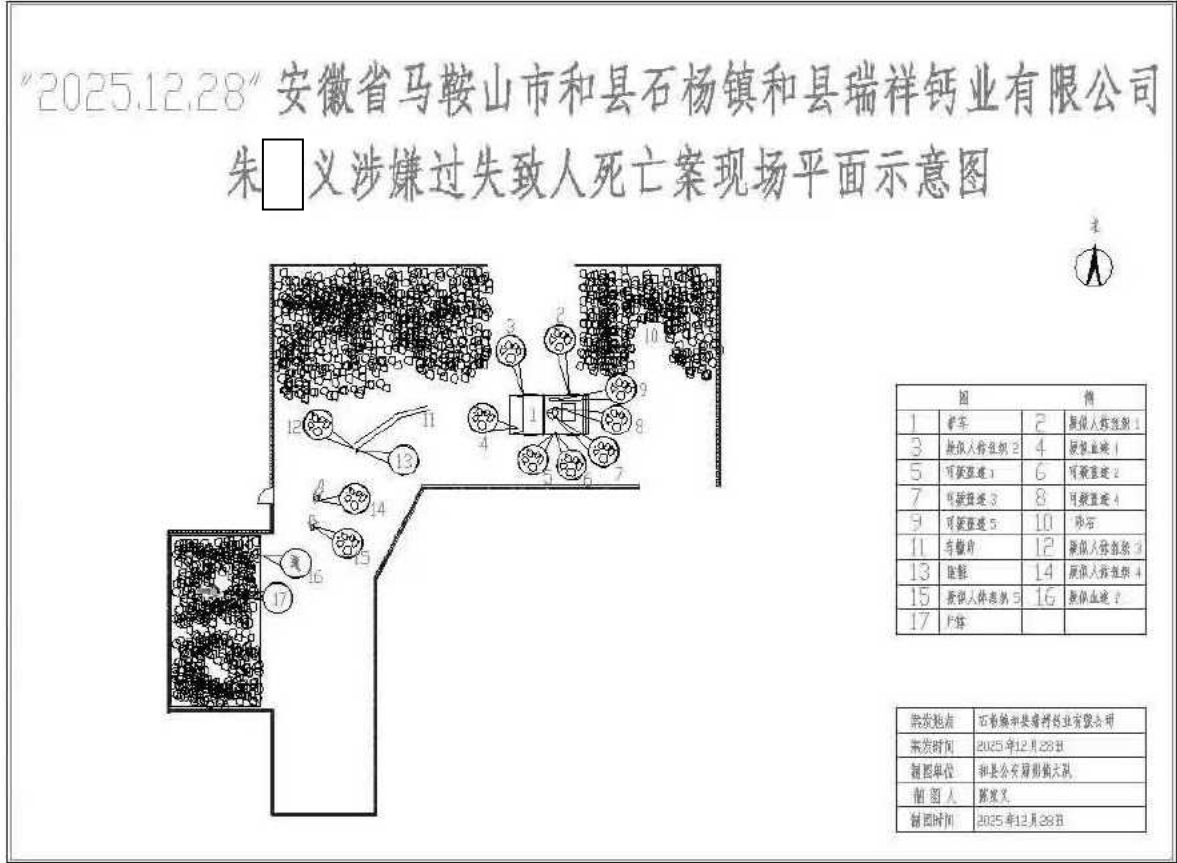


图 2 事故现场厂房平面示意图



图 3 工厂概貌照（自南向北拍摄）

道路从西到东，道路呈现为“—|”型，西边至西端单开门，北至北端大门，南至南端大门。西端单开门东侧有一车辙印，车辙印从西到东，长为 970cm，宽 40cm，车辙印西端距车间西端单开门 340cm，车辙印东端距铲车 775cm。车间西南端有一向西的凸出平台，为砂石加工平台，平台呈矩形，平台东端上方有一扇卷闸门，平台长 1200cm，宽 270cm。车间内北端路面上停有一辆铲车，铲斗朝西，铲车外观呈灰色，驾驶室门呈关闭状，铲车距南端墙体 810cm，距车间西端单开门 2085cm（图 4）。



图 4 现场概貌照（自东向西拍摄）

涉事车辆为瑞祥钙业公司使用的轮胎式装载机，存放在公司内，设备品种电动单梁起重机，产品型号：XC956，产品识别代码：XUG60956KPCB02654，合格证编号：022303517，生产单位名称：徐工集团工程机械股份有限公司，发动机编号：7522L014531，出厂日期：2023 年 2 月 10 日，经徐工集团工程机械股份有限公司检验，本产品符合 Q/320301JAB004-2019 规定，确认合格，准予出厂，铲车车轮直径 150cm，宽 53cm（图 5）。



图 5 铲车概貌照（自北向南拍摄）

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1、死亡人员情况

张*付，男，74 岁，汉族，安徽马鞍山市和县石杨镇金城行政村人，身份证号：342626*****，瑞祥钙业公司普通员工。

2、直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）有关规定统计，核定事故造成直接经济损失约 100 万元。

（六）天气情况

根据提供资料显示，2025 年 12 月 28 日天气为晴，气温 3℃，

风向东风。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

12月28日1时30分左右，瑞祥钙业公司铲车工朱*义发现张*付被铲车压倒后，就将情况用对讲机告知了当班的其他人员。

1时24分，徐*兵拨打了狄*明的电话。

1时30分左右，狄*明赶到现场查看情况，发现死者衣服在石料堆上。

1时54分，狄*明拨打了110报警电话。

1时57分，狄*明拨打了120急救电话。

2时30分左右，香泉镇卫生院120救护人员到达瑞祥钙业公司，医护人员开展救援工作。发现张*付已无生命体征。

2时30分左右，和县公安局接警后，县局指挥中心立即指令石杨派出所赶赴现场处置。随后公安局刑警大队警员赶到现场进行现场勘验。

3时10分左右，石杨镇接到信息，相关人员到达现场进行处置。

9时30分和县应急管理局以《要情快报》向市局报告了事件情况。

接到事件情况报告后，市应急局相关负责人，县政府、县应急局、县公安局、石杨镇主要负责人、分管负责人均第一时间赶到事故现场指导开展应急处置工作。

（二）医疗救治和善后情况

2025 年 12 月 28 日 1 时 59 分，香泉镇卫生院接到 120 急救中心命令单：和县石杨镇金城村瑞祥钙业有人发生车祸，随即派一辆急救车赶赴现场。120 救护人员到达瑞祥钙业公司车间后，发现张*付已无生命体征。

事故发生后，和县石杨镇人民政府组成善后工作组，善后工作组积极安抚家属情绪，关注其生活情况及思想状况，协调解决相关诉求。2025 年 12 月 28 日，瑞祥钙业公司与事故死者家属签订《协议书》，善后工作结束。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，120 救护人员及时赶到现场，进行救援处置工作。县公安局接到报警后，立即出警并现场开展勘验工作。各单位事故信息接报及响应快速、处置及时。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故调查组通过深入调查和综合分析，认定事故的直接原因是：1、张*付个人安全意识淡薄，违反瑞祥钙业公司规定，冒险进入装载机工作危险区域活动。2、装载机司机朱*义违反《装载机（铲车）安全操作规程》第 4 条“起步前和运行中应对工作场地及行驶路面做充分的检查估计。观察四周是否有人，尤其是倒车时更应加强观察，同时应观察装载机上是否有其他物品，围栏、安全防护装置是否齐全完好。对作业场所的视线、地形地势、立

体交叉作业等进行确认，周围无隐患，宽敞无障碍，视线良好，场地能满足安全运行。确认安全后，应低速、平稳起步。”第7条“在能见度较低的场所作业，必须保证视线良好或有专人统一指挥。”第9条“夜间作业时，现场应有良好的照明。”的规定违章作业导致张*付被装载车碾压死亡，是这起事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

本起事故发生的间接原因是：

1、企业主体责任不落实。瑞祥钙业公司未严格落实全员安全生产责任制，对员工开展操作规程、安全管理制度等培训不到位。对从业人员安全教育培训不到位的情况失察失管，未有效制止从业人员的违章作业行为。

2、作业现场缺乏有效管理。作业时厂房照明亮度不足，扬尘过多、视线不良。事故发生时，装载车作业过程中只有驾驶员一人，无专门人员在现场进行管理。

四、事故责任单位存在的主要问题

瑞祥钙业公司未严格落实安全生产主体责任，未建立健全安全生产责任制，隐患排查制度落实不到位，对装载车存在的隐患没有及时发现并消除。未对员工进行装载车等安全操作规程培训，不能有效指导作业人员安全生产。对从业人员安全教育培训不到位的情况失察失管，未有效制止从业人员的违章作业行为。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规之规定，对事故责任单位和责任人员提出如下处理建议：

（一）对事故负有主要责任人员的处理建议

朱*义，瑞祥钙业公司员工，装载车司机，对事故发生负有主要责任，建议由公安机关依法予以处理。

（二）对事故负有责任单位的处理建议

瑞祥钙业公司未严格落实安全生产主体责任，未建立健全安全生产责任制，隐患排查制度落实不到位，对装载车存在的隐患没有及时发现并消除。未对员工进行装载车等安全操作规程培训，不能有效指导作业人员安全生产。对从业人员安全教育培训不到位的情况失察失管，未有效制止从业人员的违章作业行为。违反了《安全生产法》第四条¹第一款、第二十八条²第一款的规定，对事故的发生负有管理责任，依据《安全生产法》第一百一十四条³第一款第（一）项，建议由和县应急管理部门依法对其行政处罚。

（三）有关责任人员的处理建议

1、湛*，瑞祥钙业公司总经理

1 《安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其它有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

.....

2 第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

.....

3 第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

.....

未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未落实本单位安全生产教育和培训计划；未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；依法履职尽责不到位，违反《安全生产法》第二十一条⁴第（一）、（五）项规定，对事故的发生负有主要领导责任，依据《安全生产法》第九十五条⁵第（一）项规定，建议由和县应急管理部门依法对其行政处罚。

2、狄*明，瑞祥钙业公司安全管理人员

未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，安全教育培训不到位，事故应急预案演练不到位，依法履职尽责不到位，违反《安全生产法》第二十五条⁶第（二）、（四）、（五）项规定，对事故的发生负有重要责任，依据《安全生产法》第九十六条⁷规定，建议由和县应急管理部门依法对其进行行政处罚。

4 《安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

.....

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

.....

5 《安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

.....

6 《安全生产法》第二十五条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

.....

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（四）组织或者参与本单位应急救援演练；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

7 《安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

六、事故整改和防范措施

和县瑞祥钙业有限公司要认真吸取事故教训，举一反三，学法守法提高企业自身本质安全，增强安全管理意识，全面落实企业安全生产主体责任，制定完善并严格落实本单位安全管理制度，加大安全生产教育培训和应急演练力度，提高从业人员的应急救援能力，加强生产安全管理，切实防范化解各类安全风险，消除事故隐患。

和县瑞祥钙业有限公司“12·28”

车辆伤害事故调查组

2026 年 2 月 9 日