



海丰县人民政府

www.gdhf.gov.cn

请输入您要搜索的关键字



网站首页

聚焦海丰

政务公开

政务服务

互动交流

走进海丰

当前位置：首页 > 海丰县人民政府门户网站 > 重点领域信息公开 > 安全生产 > 事故调查报告

海丰可塘“4·1”一般道路交通事故调查报告

🕒 2026-03-17 12:38 来源：海丰县应急管理局 发布机构：海丰县人民政府门户网站

【字体：大 中 小】

海丰可塘“4·1”一般道路交通事故调查报告

海丰可塘“4·1”一般道路交通事故调查报告

2025年4月1日，海丰县可塘镇228国道5650KM+100M处发生一起道路交通事故，造成1名人员死亡。

事故发生后，海丰县人民政府根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广东省安全生产监督管理局 公安厅 交通运输厅 教育厅印发〈广东省生产经营性道路交通事故责任事故调查处理工作指引〉的通知》（粤安监〔2017〕155号）等相关规定，成立了由县委常委、常务副县长唐源杨担任组长，县应急管理局、可塘镇人民政府、县交通运输局、县公安局、县总工会抽调人员组成的“海丰县可塘镇‘4·1’一般道路交通事故调查组”（下称“事故调查组”），开展事故调查。事故调查组按照事故调查处理“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和检测鉴定，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，海丰县可塘镇“4·1”一般道路交通事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关车辆、相关单位（人员）概况

1.肇事车辆：粤 ABB***5 牌轻型厢式货车。厂牌型号：宇通牌/ZKH*****BEV7；车辆识别代号：LM*****748；发动机号：MM*****5B；注册日期：2024 年 3 月 27 日；发证日期：2024 年 3 月 27 日；强制报废期止：2039 年 3 月 27 日；所有人：深圳市佰汇盈创科技有限公司广州分公司；核定载人数：3 人；总质量：4495Kg；整备质量：3500kg；核定载质量：800Kg；外廓尺寸：5995×2170×3060mm；使用性质：货运。事发时，该车载运货物为服装，载货总质量：4915Kg。经查，该车辆近三年没有交通违法记录。

(1)肇事车辆所属单位：深圳市佰汇盈创科技有限公司广州分公司（以下简称“佰汇盈创公司”）。该公司成立于 2023 年 10 月 31 日，统一社会信用代码：91440113MAD1UTXT1L，负责人：叶*猛，主要经营范围：租赁服务（不含许可类租赁服务）；机动车修理和维护；小微型客车租赁经营服务；新能源汽车整车销售；电车销售等。

(2)肇事车辆驾驶员：陈*，男，广西玉林人，是此起事故的肇事司机、死者。该员于 2020 年 9 月 25 日初次领取《中华人民共和国机动车驾驶证》，准驾车型：B2，有效期限：2020 年 9 月 25 日至 2026 年 9 月 25 日，发证机关：广西壮族自治区玉林市公安局交通警察支队。经查，陈*近三年来有 7 条交通违法记录，均已处理。

(3)肇事车辆合伙人：叶*涛，男，湖北随县人。是肇事车

辆粤 ABB***5 轻型厢式货车的承租方，与陈*合作开展货车运输服务。

2. 涉事车辆车头牌号码：闽 DK***0；**车辆类型：**重型半挂牵引车；**车辆识别代号：**LZZ*****4849；**发动机号：**762*****430；**注册日期：**2023 年 10 月 10 日；**发证日期：**2023 年 10 月 10 日；**强制报废期止：**2038 年 10 月 10 日；**所有人：**厦门图美供应链管理有限公司；**品牌型号：**豪沃牌 ZZ4*****HF1；**核定载人数：**2 人；**准牵引总质量：**35000kg，**外廊尺寸：**6245×2550×3940mm；**使用性质：**货运。**涉事车辆挂车号牌号码：**闽 DP915 挂；**车辆类型：**重型集装箱半挂车；**车辆识别代号：**LA9*****W514；**注册日期：**2014 年 10 月 22 日；**发证日期：**2014 年 10 月 22 日；**强制报废期止：**2034 年 10 月 22 日；**所有人：**厦门图美供应链管理有限公司；**整备质量：**5500kg；**核定载质量：**34500kg，**外廊尺寸：**12240×2480×1540mm；**使用性质：**货运。经查，该车辆近三年来有 36 条交通违法记录，均已处理。

(1) 涉事车辆所属单位：厦门图美供应链管理有限公司（以下简称“厦门图美公司”）是闽 DK***0（车头牌）重型半挂牵引车所属单位，该公司成立于 2012 年 6 月 4 日，统一社会信用代码：91350206594969838H，法定代表人：吴*金，经营范围包括：道路货物运输（含危险货物运输）；供应链管理；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；装卸搬运等。

(2) 涉事车辆驾驶员：吴*炳，男，江西乐平人。该员于

1994年9月1日初次领取《中华人民共和国机动车驾驶证》，准驾车型：A2，有效期限：2025年9月1日至2085年9月1日，发证机关：江西省景德镇市公安局交通警察支队；持有道路运输从业人员从业资格证。经查，吴*炳近三年来有79条交通违法记录，均已处理。

（二）事故相关合同情况

1. 粤 ABB*5 轻型厢式货车租赁合同**

2024年5月7日，佰汇盈创公司与叶*涛签订《新能源物流车租赁合同》，出租方/甲方：深圳市佰汇盈创科技有限公司广州分公司，承租方/乙方：叶*涛；合作模式：合同期内，甲方负责提供符合质量安全的车辆，乙方负责业务运营等，合作期限：2024年5月7日至2025年5月6日，租金为7480元/月。

2. 叶*涛和陈*口头约定合作模式

2025年3月3日，叶*涛和陈*就货车运输服务达成口头约定：由叶*涛负责提供车辆，通过“运满满司机”APP接送货订单和支付车辆出行的高速费用；陈*负责驾驶粤 ABB***5 轻型厢式货车去接送货以及支付车辆充电费用，运输的利润二人五五分成。

（三）佰汇盈创公司的安全管理情况

佰汇盈创公司为非道路运输企业。该公司与叶*涛就粤 ABB***5 轻型厢式货车签订了《新能源物流车租赁合同》，签订了《安全生产责任书》，约定了各自的安全生产管理职责。合同

上约定了双方有关维修保养、违章处理、安全管理的权利和义务。

经调查，粤 ABB***5 轻型厢式货车总质量为 4495Kg，佰汇盈创公司无需取得《道路运输经营许可证》及《道路运输证》^[1]。

（四）事故发生经过

经调取监控视频、车辆行驶轨迹及对相关人员的调查询问，查明事故发生经过如下：

2025 年 4 月 1 日 0 时 16 分，陈*驾驶粤 ABB***5 轻型厢式货车从汕头市龙湖区龙祥街道往广州市方向行驶。约 4 时 34 分，陈*行驶至海丰县可塘镇 228 国道 5650KM+100M 处（海丰县可塘镇可塘大道与新兴路交叉路口红绿灯段）时，车辆直接撞向前方正在等红灯的闽 DK***0（车头牌）重型半挂牵引车，造成陈*当场死亡、两车损坏。（见图 1）

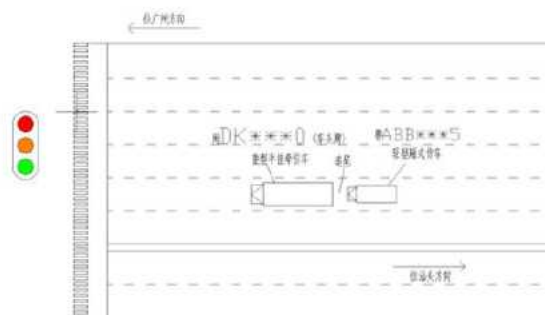


图 1. 事故现场示意图

（五）事故现场情况

[1] 《道路货物运输及站场管理规定》第六条第二项第三目：经设区的市级交通运输主管部门对有关道路货物运输法规、机动车维修和货物及装载保管基本知识考试合格，并取得从业资格证（使用总质量 4500 千克及以下普通货运车辆的驾驶人员除外）。

《道路货物运输及站场管理规定》第十五条：使用总质量 4500 千克及以下普通货运车辆从事普通货运经营的，无需按照本规定申请取得《道路运输经营许可证》及《道路运输证》。

事故现场位于海丰县可塘镇 228 国道 5650KM+100M 处(海丰县可塘镇可塘大道与新兴路交叉口红绿灯段)，道路呈东西走向，东往汕头市方向，西往广州市方向，道路中间有金属隔离护栏，涉事车辆前方有设置交通信号灯。沥青路面，路面完好；事故发生时为晴天，路面干燥，夜间有路灯照明。事发后，粤 ABB***5 轻型厢式货车挡风玻璃破碎，车头完全变形；闽 DK***0（车头牌）重型半挂牵引车尾部有碰撞痕迹。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，无人员受伤。截止日前，直接经济损失^[2]暂无法核算。

（七）海丰县公安局交通管理大队的履职情况

2025 年以来，县公安局交通管理大队向县公用事业事务中心、县公路事务中心和各属地镇政府等单位发放要求整治交通安全隐患路段的通知 45 份，共整治交通安全隐患 30 处，增设标线警告标志牌 32 处，完善国道、旅游景区、公路安全防护设施和标线；共查处各类交通违法行为总数 12.7 万宗，其中查处酒醉驾 1016 宗，超速行驶 5365 宗，超载 92 宗等，行政拘留无证驾驶人员 156 人；深入开展交通安全宣传“进农村、进社区、进企业、进学校、进家庭”活动，组织专题讲座 10 场次，覆盖人群超 5000 人次。

二、事故应急处置及评估情况

[2] 《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）1.2 直接经济损失：指因事故造成人身伤亡及善后处理支出的费用和毁坏财产的价值。

（一）事故现场应急处置、信息接报及响应情况

事故发生后，吴*炳拨打了120急救电话和110报警电话。120急救医生第一时间赶到现场后，发现陈*已无生命体征。随后海丰县公安局交通管理大队、可塘镇人民政府先后派员赶到现场，开展事故应急处置、现场勘查、调查取证和交通疏导等相关工作。

（二）事故善后情况

事故发生后，海丰县公安局交通管理大队及时确认死者身份，联系死者家属，全力做好死者陈*家属安抚工作。目前死者家属已得到粤ABB***5轻型厢式货车投保保险公司驾乘险人民币10万元和公司意外人身险人民币10万元，共20万元。

（三）事故应急处置评估

经评估，事故发生后，各部门事故救援响应及时、救援行动有序。救援过程未发生次生事故，事故信息报送渠道畅通，信息流转及时，应急响应高效，事故应急处置到位。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

根据海丰县公安局交通管理大队出具的《道路交通事故认定书》，认定肇事司机陈*负事故的全部责任。事故调查组通过深入调查和综合分析，认定事故发生的原因是：陈*疲劳驾驶^[3]机动车超速行驶^[4]，载物超过核定载质量^[5]，未按照规范安全驾驶、

[3] 车内监控视频显示，陈*在事发前驾驶车辆已连续行驶超过4小时，且在行驶过程中已出现疲劳状态。

[4] 该路段限速60Km/h，根据《广东中法司法鉴定中心司法鉴定意见书》鉴定意见：粤ABB***5轻型厢式货车在事故发生时的行驶速度为62Km/h。

文明驾驶。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1. 2025年4月1日，海丰县公安局交通管理大队委托广东天平司法鉴定所对陈*、吴*炳进行血中乙醇含量测试，得到以下意见：送检的血液中均未检出乙醇成分。

2. 2025年4月1日，海丰县公安局交通管理大队委托广东天平司法鉴定所对陈*的尸体进行检验、死亡原因分析，得到以下意见：被鉴定人陈*遭受交通事故碰撞的外力作用致胸腹部闭合性损伤死亡。

3. 2025年4月7日，海丰县公安局交通管理大队委托广东中法司法鉴定中心对粤ABB***5轻型厢式货车的车辆安全技术状况、事故发生时的行驶速度进行鉴定，得到以下意见：粤ABB***5轻型厢式货车行驶系未见异常；转向系功能失效、制动踏板变形、右前组合灯脱位、左前组合灯缺损均符合此次事故形成，制动系其余未见异常，其余灯具未见异常；粤ABB***5轻型厢式货车在事故发生时的行驶速度为62Km/h。

（三）其他可能因素排除

根据事故调查组现场勘查、调查询问、综合分析及有关证据材料，事故排除人为故意、突发灾害因素。未有证据证明其他有关单位或人员与此次事故的发生存在因果关系。

四、有关人员存在的主要问题及处理建议

[5] 粤ABB***5轻型厢式货车核定载质量为800Kg，事发时该车载货总质量为4915Kg。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，对事故有关人员提出如下责任认定及处理建议。

陈*，疲劳驾驶机动车超速行驶，载物超过核定载质量，未按照规范安全驾驶、文明驾驶，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款、第二款^[6]、第四十二条第一款^[7]和第四十八条第一款^[8]的规定，对事故发生负有直接责任，因在事故中死亡，建议不再追究其事故责任。

五、事故整改和防范措施

为汲取海丰县可塘镇“4·1”一般道路交通事故教训，防止类似事故发生，特提出如下事故防范措施建议：

（一）持续深化道路交通专项整治行动。公安交通管理部门要进一步加强执法力度，聚焦货车超载、疲劳驾驶、不按规定车道行驶及酒驾醉驾等重点违法行为，开展常态化专项整治，切实提升道路交通安全治理水平。

（二）全面提升交通安全宣传教育实效。公安交通管理、交通运输等部门要结合辖区交通事故特点及风险隐患，精准面向重点运输企业及驾驶人员开展安全警示教育。通过向企业发送整改

[6]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款、第二款：机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品，或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病，或者过度疲劳影响安全驾驶的，不得驾驶机动车。

[7]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条：机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。

[8]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款：机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。

通知，以及利用短信和微信平台推送、通报事故案例等方式，提醒广大驾驶人员安全文明驾驶，同时，要持续推进交通安全宣传深入社区、学校，开展“五个一”“一盔一带”等专题宣传，积极营造文明出行的社会氛围。

（三）坚决杜绝疲劳驾驶、超载行驶等违法行为。广大驾驶员应科学规划行车与作息時間，出车前确保充足睡眠，在长途驾驶中，要主动利用服务区等场所进行休整，自觉抵制疲劳驾驶行为。同时，要牢固树立“超载即危险”的理念，深刻认识到超载对车辆制动、操控性能的严重危害，严格遵守车辆核载规定，出车前主动核查货物装载情况，绝不因追求效率或迁就货主要求而违规超载。

版权所有：海丰县人民政府门户网站 主办：海丰县人民政府办公室

承办：海丰县政府网站管理中心 地址：海丰县红城大道西988号县政府大院内 邮编：516400

网站标识码：4415210011 粤ICP备10002724号  粤公网安备 44152102000044号

[网站地图](#) | [联系我们](#)

