



请输入关键字搜索



首页

政务公开

公共服务

番禺招商

公众互动

禺城风采

您当前所在位置：首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开目录 > 安全生产 > 生产安全事故调查报告信息

番禺沙湾中山市小榄镇文达装饰设计室“1·29”一般高处坠落事故调查报告

来源：番禺区应急管理局 发布时间：2026-05-15 09:45:49 阅读次数：370 字体大小：大 中 小

番禺沙湾中山市小榄镇文达装饰设计室 “1·29”一般高处坠落事故调查报告

2026年1月29日13时30分许，位于番禺区沙湾街福北路131号广州市番禺区国防教育训练基地1号物资仓库发生一起人员高处坠落事故，造成1人受伤。伤者经送院救治无效，于2月19日死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）的有关规定，经区人民政府授权，成立了由区应急管理局主要领导任组长，区人武部、市公安局番禺分局、区住房和城乡建设局、区总工会、沙湾街道办事处有关人员组成的番禺沙湾中山市小榄镇文达装饰设计室“1·29”一般高处坠落事故调查处理组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查处理工作。事故调查组邀请了广东省安全生产协会专家协助调查组工作，对该起事故的技术原因进行调查分析。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、专家论证、技术鉴定、对事故涉及单位相关人员的问询取证和有关原始资料的调查分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直

接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

经调查认定，番禺沙湾中山市小榄镇文达装饰设计室“1·29”一般高处坠落事故是一起因作业人员未佩戴安全防护用品、违规从事特种作业、现场安全监管不到位而造成1人高处坠落死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事发工程基本情况

1. 工程名称：番禺区国防教育训练基地应急物资仓库灯具安装更换工程（以下简称“事发工程”）。

2. 工程地点：广州市番禺区沙湾街福北路131号。

3. 工程范围：安装更换应急物资仓库36个灯具。

4. 工程总造价：承包方书面报价2976元。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1. 委托方（发包方）

广州市番禺区国防教育训练基地^[1]（以下简称“国防教育训练基地”）为仓库灯具安装更换工程发包方。主要负责人为郭伟全，负责基地全面工作，梁伟洪为仓管员，负责对接事发工程和

[1]广州市番禺区国防教育训练基地，统一社会信用代码：12440113MB2D14299C，注册地址：广州市番禺区沙湾街福北路131号，成立日期为2019年7月5日。宗旨和业务范围：协助区人民武装部组织实施民兵预备役，专职武装干部，民兵骨干的训练。协助开展学校学生军事训练及国防教育工作。协助区人民武装部开展区民兵武器弹药仓库管理工作。协助区人民武装部管理机关日常事务。为党政机关和企事业单位开展国防教育提供场所和相关服务。完成上级主管部门交办的其他任务。

日常监督巡查工作。

2. 受托方（承包方）

中山市小榄镇文达装饰设计室^[2]（以下简称“文达设计室”）为事发工程承包方，共有员工 2 名，分别为经营者张双春和一名临时聘请的图纸绘制人员。文达设计室承接国防教育训练基地 1、2、3 号应急物资仓库灯具安装更换工程后，负责组织实施相关施工工作。经营者张双春作为工程负责人，将该灯具安装更换工程转包给廖清平承揽。在发包过程中，张双春未审查廖清平的特种作业人员资质。

3. 仓库灯具安装更换工程承揽人

廖清平，男，汉族，湖南省常宁市人，涉事仓库灯具安装更换工程的承揽人。其工作单位为广州市时代物业管理有限公司番禺分公司，担任工程部技术岗位，负责番禺区洛浦街珠江东花园楼盘日常维修、应急抢修、设备巡检等工作。2024 年 6 月 19 日，廖清平与张双春互相添加微信，聊天记录显示双方曾相互介绍承揽业务工程。廖清平于 2022 年 10 月 8 日取得特种作业操作证（电工作业），有效期至 2028 年 10 月 7 日，按规定应于 2025 年 10 月 7 日前完成复审。截至事故发生时（2026 年 1 月 29 日），该证件已超过复审期 3 个多月未复审，处于失效状态，不具备从事电工作业的资质。

[2]中山市小榄镇文达装饰设计室成立于 2022 年 7 月 12 日，经营场所为中山市小榄镇东升社区万福路 36 号商铺 B6-4 卡，经营者为张双春，统一社会信用代码 92442000MABRY98029，类型为个体工商户，经营范围为专业设计服务；平面设计；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；工程管理服务；装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（三）事故发生单位安全管理情况

文达设计室：未健全全员安全生产责任制，未制定有关安全生产管理制度、操作规程等内容，未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未及时发现并消除事故隐患，未对承揽人员进行技术交底，未审查作业人员资质，未制止和纠正有关违章作业。

（四）事故发生经过

2025 年 12 月 22 日，国防教育训练基地仓库管理员梁伟洪通过信息联系张双春，提出 1、2、3 号应急物资仓库照明灯具安装更换服务需求。双方经报价协商后，约定由张双春承接该灯具安装更换工程，包工包料，总价款 2976 元。

12 月 25 日，张双春联系廖清平，经商讨约定以 1000 元价格将上述 3 个仓库共 36 个灯具的安装更换作业承包给廖清平，灯具由张双春负责提供。

12 月 29 日，廖清平前往国防教育训练基地应急物资仓库安装更换灯具。安装更换工作完成后，发现部分防爆灯具无法正常点亮。经初步检查，确认问题在于供电线路故障，廖清平将情况报告给张双春。

2026 年 1 月 28 日，张双春与廖清平约定，次日一同前往国防教育训练基地处理灯具线路相关问题。

1 月 29 日上午 10 时许，张双春与廖清平抵达国防教育训练

基地，先后对 2 号、3 号仓库的灯具及线路开展更换维修工作。

13 时许，两人着手处理 1 号仓库的灯具故障。廖清平独自进入仓库内进行灯具及其电气线路维修作业，张双春未一同进入，在仓库门口从事与作业无关的其他工作。

13 时 31 分许，张双春突然听到铝合金梯撞击墙面的声响，立即跑进仓库，发现廖清平躺在地上，已失去意识，伴有异常呼吸音。张双春连忙呼喊廖清平，廖清平回应一声后即无反应。张双春随即致电梁伟洪，询问基地是否配备医生，在得知没有医生后，立即拨打了 120 急救电话。

13 时 43 分，国防教育训练基地负责人郭伟全到达事发仓库现场。

13 时 44 分许，救护车抵达现场。医护人员对廖清平进行了现场紧急救治，随后将其送往医院进一步治疗。

（五）事故现场情况

1. 现场勘查情况

（1）事发地点位于广州市番禺区沙湾街福北路 131 号国防教育训练基地 1 号应急物资仓库内，该仓库为单层钢筋混凝土框架结构（详见图 1、图 2）。

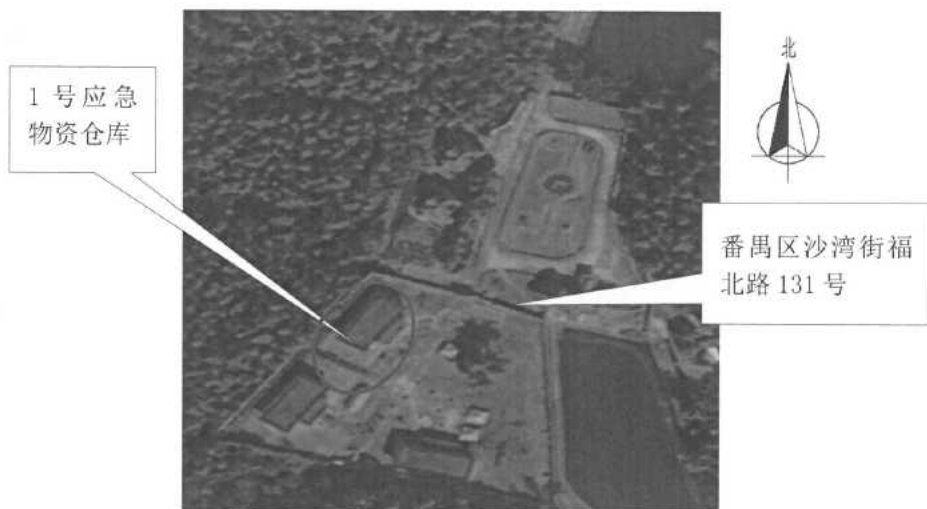


图 1 事发国防教育训练基地总平面图



图 2 1 号物资仓库正立面（东侧）现场照片

(2) 经现场测量，1 号物资仓库东西方向净宽 4.7 米，南北方向净宽 8.14 米；屋面沿东西方向布置有 3 根钢筋混凝土主梁，主梁间距约 2.0 米，沿屋面南北方向居中布置有 1 根次梁。主梁梁底距室内地面高度为 4.0 米，次梁梁底距室内地面高度为 4.29 米，屋面板板底距地面高度为 4.6 米（详见图 3）。

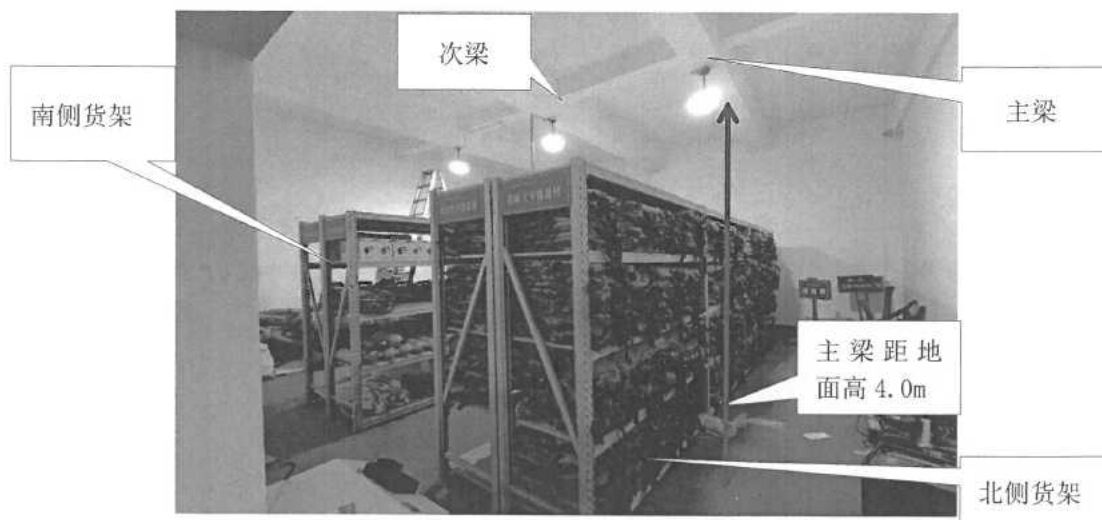


图 3 应急物资仓库现场照片

(3) 应急物资仓库内设有两个货架，南侧货架存放反恐维稳物资，北侧货架存放防汛抗洪排涝物资及森林灭火排险物资。货架长 5.7 米、高 2.24 米，共分 4 层，每层高度约 0.56 米（详见图 4）。

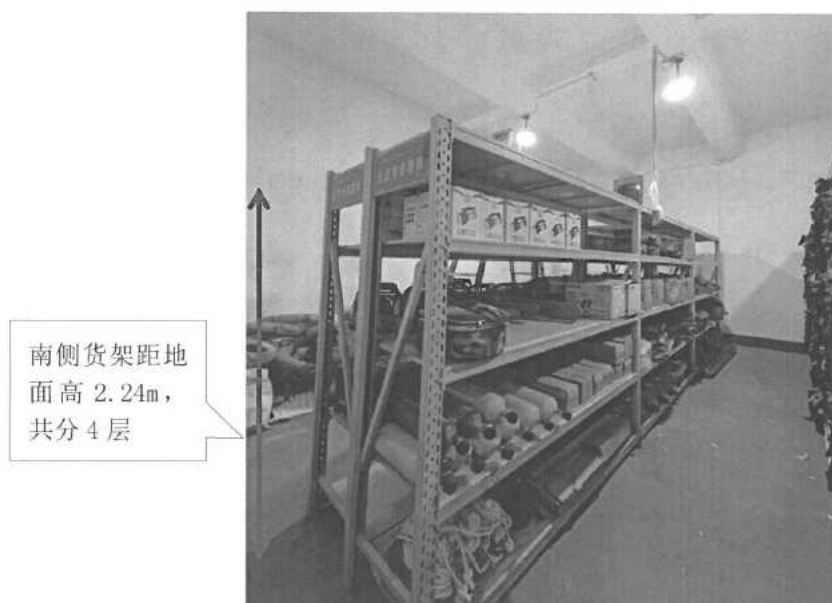


图 4 南侧货架照片

(4) 廖清平的摔倒位置位于南侧货架与 1 号仓库南墙之间的地面上，旁边有一架倒地的铝合金梯（详见图 5）。



图 5 廖清平倒地位置图

(5) 经现场还原，廖清平在事发时使用便携式铝合金单用折梯登上应急物资仓库内的南侧货架顶部，在两根主梁之间安装电灯。作业所用的便携式单用折梯为铝合金材质，长度 3.4 米，上宽 300 毫米、下宽 720 毫米，共 13 级。现场测量显示，该铝合金梯顶部平台尺寸为 300 毫米 × 170 毫米；踏棍呈 “└” 形，尺寸为 60 毫米 × 30 毫米；梯框呈 “[” 形，尺寸为 65 毫米 × 17 毫米（详见图 6）。



图 6 经还原的铝合金梯摆放示意图

(6) 据现场勘查，线路故障点位于南侧货架上方的次梁处，货架最上层顶板与该故障点的距离约为 2.05 米（详见图 7）。

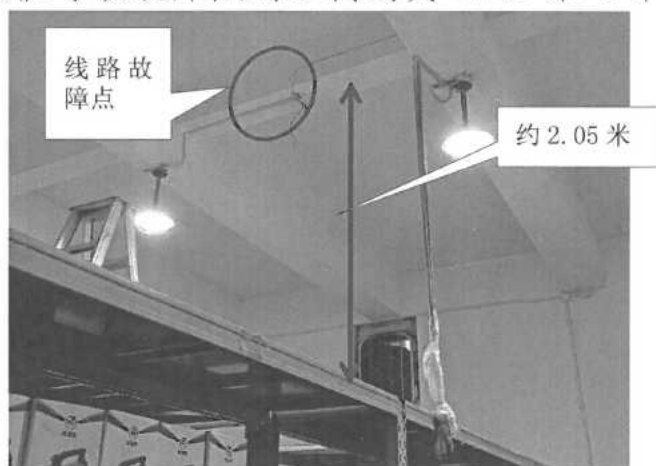


图 7 作业点示意图

(7) 维修点正下方的货架顶板有一块发生脱落，顶板上遗留有被削下的电线、外皮和线管等，表面还附着大量油迹及脚印。

综合以上情况可确定，廖清平事发时正站在该货架顶板上进行维修作业（详见图 8）。

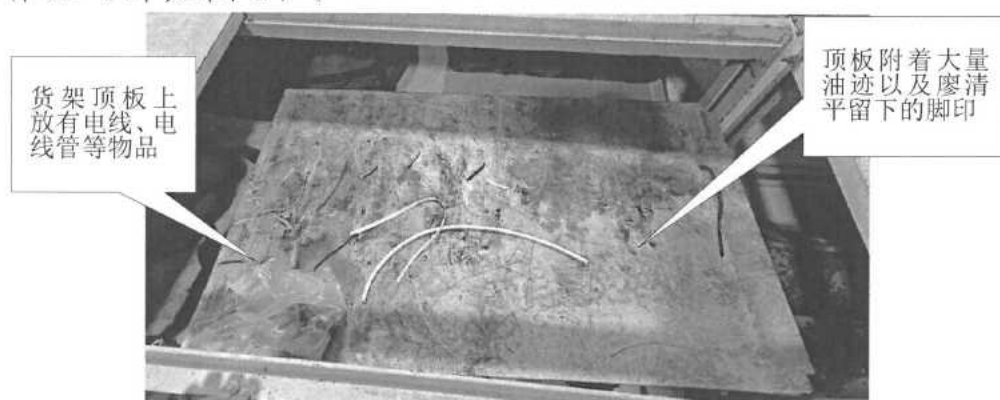


图 8 脱落的顶板情况

（8）脱落的货架顶板为压型钢板，位于南侧货架中部，正对着两根主梁之间待安装的电灯位置。该压型钢板长 0.93 米、宽 0.55 米，距室内地面高度 2.24 米，据此可判定，事发时廖清平从事的线路维修工作属于高处作业范畴。由于货架顶部由压型钢板拼接而成，每块压型钢板仅搭在货架框架上，未做固定处理。此处铺设的压型钢板仅起封闭美观作用，无法承载人员或重物。因此，当廖清平踩在货架顶部的压型钢板上作业时，压型钢板发生脱落，导致其重心失稳向南侧倾倒，连带碰倒货架旁的铝合金梯，一同坠落至地面（详见图 9）。

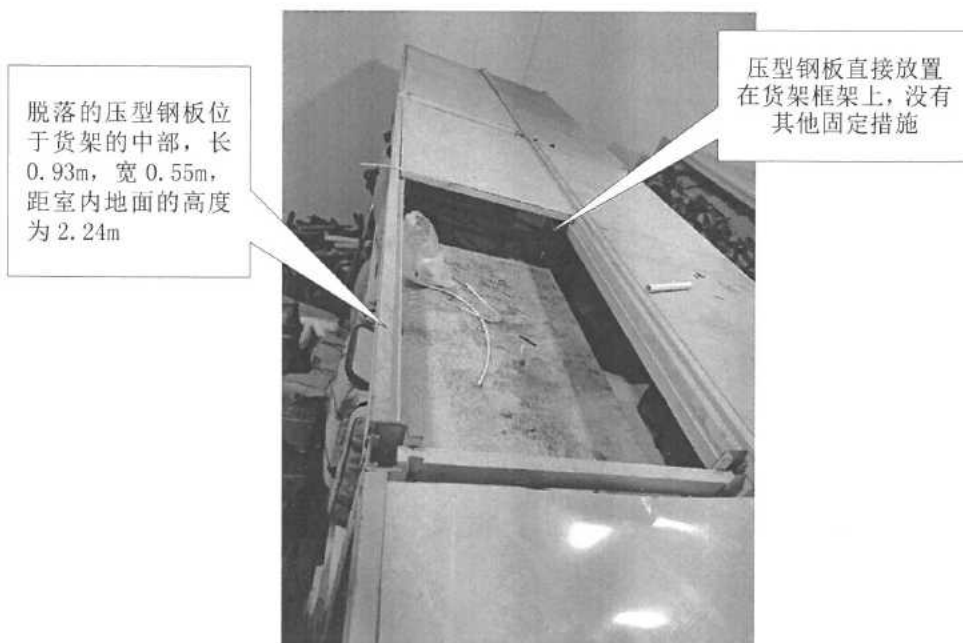


图9 货架顶板情况

2. 资料查阅情况

(1) 经现场查看、询问相关人员并结合询问笔录，可认定廖清平在作业时未佩戴安全帽及安全带，属于违规作业，违反了《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》(GB5534-2022)第3.2.1条^[3]、《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》(JGJ184-2009)第2.0.4条^[4]和《坠落防护装备安全使用规范》(GB/T23468-2009)第4.1.1条^[5]的要求。

(2) 安全教育培训存在不足，未发现针对相关作业人员的

[3] 《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》(GB 5534-2022)第3.2.1条：“在坠落高度基准面上方2m及以上进行高空或高处作业时，应设置安全防护设施并采取防滑措施，高处作业人员应正确佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品”。

[4] 《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》(JGJ184-2009)第2.0.4条：“进入施工现场人员必须佩戴安全帽。作业人员必须戴安全帽、穿工作鞋和工作服；应按作业要求正确使用劳动防护用品。在2m及以上的无可靠安全防护设施的高处、悬崖和陡坡作业时，必须系挂安全带”。

[5] 《坠落防护装备安全使用规范》(GB/T 23468-2009)第4.1.1条“在距坠落高度基准面2m及2m以上，有发生坠落危险的场所作业，对个人进行坠落防护时，应使用坠落悬挂安全带或区域限制安全带。”

进场安全培训及安全技术交底资料，仅进行了口头教育，违反了《中华人民共和国安全生产法》（2021年版，下同）第二十八条^[6]的规定。

（3）经核实，廖清平持有低压电工作业操作证，初领日期为2022年10月8日，有效期至2028年10月7日，应复审日期为2025年10月7日，截至事故发生时，该特种作业操作证未按期复审，已失效，不得从事低压电工作业。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况

事故造成1人死亡，姓名：廖清平，男，50岁，湖南人。

2. 直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，经调查组核定事故直接经济损失为185.087618万元。

（七）其他情况

1. 气象情况

根据区气象局提供的记录，2026年1月29日8时至20时气象数据情况如下：该时段番禺区多云，气温介于16.1℃至22.4℃之间，相对湿度介于53%至83%之间，偏东风转偏南风，

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”

平均风速为 2.2 米/秒（2 级），极大风速为 6.6 米/秒（4 级），出现在 2026 年 1 月 29 日 9 时 38 分。

离事发地最近的气象观测站为番禺区沙头街横江村气象观测站，2026 年 1 月 29 日 14 时，该站点没有录得降雨，气温为 21.6℃，小时内极大风速为 3.8 米/秒（3 级）。

2. 区人武部履职情况

一是建立常态化监管机制。国防训练基地负责人每周两次参加区人武部交班会，专题汇报安全管理工作，部领导当场点评并提出要求，形成“周汇报、周整改”闭环。二是强化安全培训教育。指导基地每年至少开展一次消防、交通、急救等专项安全培训，每半年组织一次全员安全保密教育，确保安全教育常态化。三是落实集训期间安全管控。每年春秋两季新兵役前教育训练前召开准备会，部署安全工作；集训期间由副部长全程驻点检查，部长、政委不定期督导。民兵射击训练由部长或政委全程组织实施，确保绝对安全。

3. 沙湾街履职情况

一是强化高处作业监管部署。2026 年 1 月 19 日，组织召开高处作业安全防范工作会议，制定《沙湾街高处作业专项整治行动工作实施方案》，明确加大巡查力度、强化执法力度、规范现场作业流程等工作要求。二是持续开展常态化安全巡查。2025 年至事发时，累计出动执法人员 156 人次，检查各类高处作业场所 322 间次，发现并督促整改安全隐患 157 条，发出责令整改通知书 157 份。三是加强安全教育培训和提醒。2025 年 1 月 29 日、

12月25日，组织2场次高处作业监管业务培训，提升监管人员专业能力。2025年2月17日，召开春节后复工复产安全教育培训会，各村居及企业负责人300余人参加。2025年9月至2026年1月，先后4次印发节日及岁末年初安全防范提醒函，反复强调高处作业“五个必须”规定。2025年1月至2026年1月，每月定期组织召开物业管理工作会议，督促物业公司加强对所管区域内小型工程、装修工程等高处作业活动的安全监管。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

13时32分，区急救医疗指挥中心接到市民报入在番禺区沙湾街国防教育训练基地里面有人从梯子上摔下来，要求“120”救护车出车前往救治。

13时33分，区急救医疗指挥中心立即调度沙湾人民医院救护车前往救治。

13时35分，沙湾人民医院救护车出车。

17时54分，市公安局番禺分局接群众报警，称其哥哥在国防教育训练基地装电灯时跌落受伤，正在何贤纪念医院抢救。接报后，沙湾派出所立即通知民警到何贤纪念医院了解情况。

19时21分，区委区政府总值班室接报，同步立即通知相关职能部门和属地作出响应。

（二）事故现场应急处置情况

13时30分，张双春发现廖清平坠落后，电话向基地工作人员梁伟洪询问基地是否配备医生，梁伟洪告知没有医生，并要求

其抓紧呼叫救护车。13 时 32 分，拨打 120 急救电话。

13 时 44 分，救护车到达现场进行检伤。

14 时 9 分，救护车到达何贤纪念医院进行抢救。

19 时 30 分，市公安局番禺分局、区应急管理局、沙湾街道办事处相关职能部门人员相继到达现场调查取证，现场勘验。

（三）医疗救治和善后情况

1. 医疗救治情况

13 时 44 分，救护车到达现场，伤员昏迷状态，转送何贤纪念医院。

14 时 9 分，救护车到达何贤纪念医院，对其术前准备等一系列积极抢救治疗措施。

14 时 32 分，伤者完成 CT 检查后专科查体。

14 时 34 分，经绿色通道直接送手术室行开颅手术治疗。

20 时 7 分，术后伤者返回神经外科 NICU 病房，呼吸机机械通气辅助呼吸及止血、补液等药物等治疗。家属要求转上级医院继续治疗，自行联系广东省中医院大学城医院，自行联系转运救护车前往。

23 时许，伤者送达广东省中医院大学城医院继续治疗，持续处于深昏迷状态，病情极其危重。

2 月 19 日，患者救治无效死亡。

2. 善后处置情况

事故发生后，沙湾街道办事处立即成立善后工作小组，多次组织相关单位就赔偿事宜进行协商。截至当前，国防教育训练基

地已垫付医疗费用 10 万元，经营者张双春垫付 1 万元。目前，因相关单位与死者家属尚未就赔偿金额达成一致，各方将通过司法途径解决后续赔偿事宜。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，相关政府职能部门根据自身职责赶赴现场开展应急处置工作，响应及时、处理得当，未发生次生事故，符合应急处置措施程序及要求。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

廖清平未评估货架顶板的牢固性与安全性的情况下使用无法承重的货架顶板为作业平台，且未佩戴安全帽、安全带等个人防护用品进行灯具维修的高空作业，期间货架顶板因受压脱落，导致其身体重心失稳，连人带铝合金梯一同坠落到地面造成受伤，经救治无效死亡。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘察、询问和气象资料分析。排除人为故意伤害、自身身体健康状况、突发灾害、极端气象等因素影响。

（三）间接原因分析

1. 承揽人安全意识淡薄。在特种作业操作证失效的情况下，违规从事低压电工作业，未配备防高坠的安全设施。

2. 文达设计室未落实对项目承揽人的统一协调和管理责任。在发包环节未严格审查承揽人廖清平的安全生产条件及特种作业操作证持证情况，将需高处作业的电工项目发包给不具备相应

资质的个人；施工过程中未建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施，未对承揽人进行安全技术教育及交底，安全监督不到位，未能及时发现和消除作业现场存在的安全隐患，也未能及时发现并制止承揽人的违规作业行为。

四、有关涉事人员单位存在的主要问题

（一）廖清平，特种作业操作证失效后从事电工作业，属于无证上岗，违反《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款^[7]的规定；在高处作业时未按规定佩戴安全帽、安全带等个人防护用品，违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条^[8]的规定；未对货架顶板的牢固性与安全性进行评估，违规将非承重货架顶板作为作业平台，冒险实施高空作业，违反《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB5534-2022）第3.2.1条的规定。

（二）文达设计室，将需高处作业的电工项目转包给不具备相应资质的廖清平个人承揽，未审查其特种作业操作证有效性，未与承揽人签订专门的安全生产管理协议，未对承揽人的安全生产工作统一协调、管理，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款^[9]、第二款^[10]的规定；未对承揽人进行安全技术

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：“生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。”

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：“从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：“生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。”

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：“生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。”

教育及交底，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80—2016）第3.0.3条^[11]的规定；未建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施，未采取技术、管理措施及时发现并消除作业现场存在的安全隐患（货架顶板无法承重），未及时发现并制止承揽人的违规作业行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款^[12]、第二款^[13]规定。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追责人员

廖清平，男，群众，本次仓库灯具安装更换项目的承揽人，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究其相关责任。

（二）对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

1. 文达设计室，对本起事故负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项^[14]规定，建议由番禺区应急管理局依法给予其行政处罚。

2. 张双春，男，群众，文达设计室经营者，对事故发生负有责任，鉴于文达设计室为个体工商户，文达设计室与张双春为同一经营主体，根据《中华人民共和国行政处罚法》（2021年版）

[11]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80—2016）第3.0.3条：“高处作业施工前，应对作业人员进行安全技术教育及交底，并应配备相应防护用品。”

[12]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：“生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。”

[13]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”

[14]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。”

第二十九条^[15]的规定，关于张双春未按规定履行安全生产管理职责的违法行为不再进行经济处罚。

六、事故主要教训

（一）关键环节安全管控失守。现场安全管理形同虚设，对高处作业等特殊危险作业环节缺乏有效监护与监管。作业人员安全意识不足，未按规定正确佩戴和使用安全防护用品，致使最后一道安全防线失效。同时，对作业人员资质审核把关不严，允许特种作业操作证失效的人员从事电工作业与高处作业，致使人员在准入与现场作业管控上的双重漏洞无从弥补。承包方未履行现场管理职责，未安排人员对作业过程进行监护，未能及时发现并制止作业人员的违规行为，现场安全管理失控。

（二）源头治理与风险辨识缺位。承包单位对作业活动中的基本安全风险视而不见。一是未对仓库内货架顶板为非承重结构这一危险因素进行有效辨识，未向作业人员告知禁止踩踏的安全要求；二是未在作业前对电气线路安装、高处作业等活动的潜在危险进行评估，未能通过安全技术交底、危险告知等环节落实风险管控措施；三是未对作业人员资质进行审查，未对施工工具设备进行安全检查。从人员资质、安全防护到工具设备的安全检查，关键环节风险防线失守，反映出风险防范意识的薄弱。

（三）安全生产主体责任悬空。文达设计室作为总承包方，将工程转包给无资质个人，未对安全生产工作实施有效的统一协调与管理，未签订安全生产管理协议，未定期进行安全检查，以

[15]《中华人民共和国行政处罚法》第二十九条：“对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚。同一个违法行为违反多个法律规范应当给予罚款处罚的，按照罚款数额高的规定处罚。”

包代管、包而不管，未履行安全告知、现场管理等法定职责，导致施工现场处于无人监管的真空状态。

七、事故整改和防范措施

本次事故反映出有关单位在安全管理方面存在漏洞，为了认真吸取事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生，提出以下对策措施和建议：

（一）文达设计室

全面落实安全生产主体责任，根据工程规模配备专职或兼职安全管理人员，确保现场管理责任到人。建立特种作业人员动态管理台账，严禁无证或证件过期人员从事特种作业。严格执行高处作业“五个必须”规定，对危险作业环节落实审批和现场监护。严格落实岗前安全教育和安全技术交底，定期开展培训和演练。配齐符合标准的劳动防护用品，并督促正确佩戴使用。规范工程承接行为，严禁将项目转包给无资质个人，杜绝以包代管、包而不管。

（二）国防教育训练基地

严格审查承包单位资质，签订书面合同及安全管理协议，明确双方安全责任；加强施工现场监管，落实进场安全告知和现场巡查制度，及时制止违章作业；全面辨识场所危险因素，设置警示标识并落实管控措施，主动向相关方告知风险；与承包单位建立沟通协调机制，履行统一协调管理职责，督促落实各项安全要求，确保施工安全。

（三）各镇街

将辖区内小型工程、装饰装修、高处临时作业等纳入网格化管理，明确巡查责任人，建立登记备案台账，确保监管全覆盖、无盲区。落实日常巡查制度，对发现的安全隐患实行闭环管理。广泛宣传高处作业“五个必须”等安全要求，定期组织安全培训，提升基层风险防范能力。发生事故后第一时间上报并做好应急处置，配合事故调查，及时开展警示教育。建立评估机制，将工作落实情况纳入考核，确保各项措施落地见效。

番禺沙湾中山市小榄镇文达装饰设计室 “1·29”
一般高处坠落事故调查组（代章）

2026 年 5 月 12 日

[返回顶部](#)

[打印页面](#)

[关闭本页](#)

[网站地图](#) | [隐私声明](#) | [站点帮助](#) | [关于本站](#) | [联系我们](#)

广州市番禺区人民政府 版权所有 主办单位：广州市番禺区人民政府办公室 广州市番禺区政务服务和数据管理局

承办单位：广州市番禺区政务服务和数据管理局 备案号：粤ICP备20058359号-1

网站标识码：4401130002  粤公网安备 44011302000073号 您是第107238228位访客

