

观山湖区“12·19”七米路高坠事故 调查报告

2023 年 12 月 19 日 17 时 30 分左右，在会展城开展七米路亮化工程安装的贵州熙庭广告工程有限公司工人黄**（身份证号：510227*****2334）在作业时不慎掉落，经 120 抢救无效死亡，直接经济损失 50 万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第 493 号令）的相关规定，经观山湖区人民政府批准，成立了由区应急管理局、区公安分局、区总工会、区住建局、区综合执法局、长岭街道等有关部门组成的观山湖区“12·19”高坠事故调查组（以下简称事故调查组），按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场查勘、调查取证、综合分析等方式查明了事故发生的经过、原因、直接经济损失等情况，认定了事故性质，提出了处理建议和事故防范及整改意见，现将有关情况报告如下。

一、基本概况

（一）基本情况


工程项目概况。该项目位于贵阳市观山湖区会展东路及七米路，项目名称为观山湖区七米路夜经济街区市政基础设施提升整治。前期设计效果及施工图纸需与现场实际不断调整优化完善，现场多次踏勘后，自 11 月 29 日现场进场会议技术交底后就组织进行边设计完善边施工工作，施工范围涵盖地面、通道、立面改造、墙面涂鸦以及安装互动装置、打

卡装置等内容。项目建设单位为观山湖区市政工程管理处，施工单位为贵州华瀚建设工程有限公司，广告牌采购安装的单位为贵州熙庭广告工程有限公司。

（二）工程进度及事故地点情况



事故地点地图显示

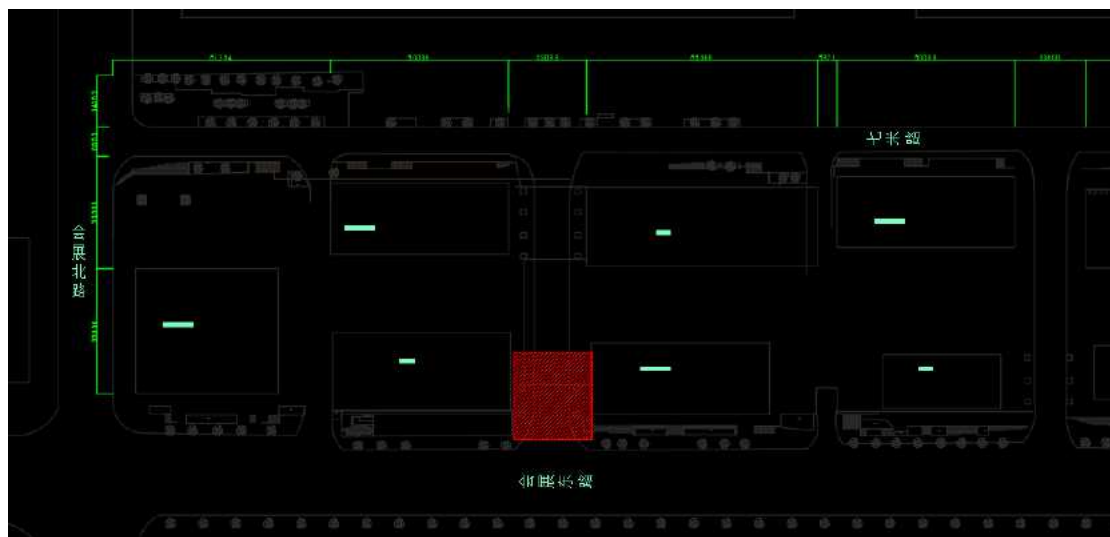

事故地点位置图



事故现场图

事故发生地点为观山湖区七米路与会展东路第一通道，于 2023 年 11 月 29 日开始动工，项目截至事故发生时已施工完成约 70%，事故发生地点位于七米路靠近会展北路段往下第一个通道处二层平台。

（三）事故相关单位基本情况

1. 贵州华瀚建设工程有限公司(项目总承包施工单位)，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，注册地址：贵州省贵阳市云区中华中路 98 号金凤凰大厦 A 座 20 楼 3 号。统一社会信用代码：91520103099673853F；法定代表人：春建伟；注册资本：壹仟万圆整；成立日期：2014 年 05 月 05 日；营业期限：2023-04-26 至 无固定期限；经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营，法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。公共建筑装饰和装修:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;市政设施管理，建筑砌

块制造, 环境保护专用设备制造; 电气设备销售: 环境保护专用设备销售: 建设工程设计; 广告设计、代理, 图文设计制作, 专业设计服务; 平面设计, 广告制作; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 城乡市容管理, 电子专用材料销售: 塑料制品销售: 灯具销售: 照明器具销售; 照明器具生产专用设备销售; (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

2. 贵州熙庭广告工程有限公司(安装施工单位), 类型: 有限责任公司(自然人独资), 注册地址: 贵州省贵阳市云岩区环城北路 157 号华天大厦 1 层 3 号; 统一社会信用代码: 9152010309030076X0; 法定代表人: 范*; 注册资本: 伍拾万圆整; 成立日期: 2014 年 01 月 06 日; 营业期限: 2014 年 01 月 06 日至 2024 年 01 月 05 日; 经营范围: 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营; 法律、法规、国务院决定住规定应当许可(审批)的, 经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营: 法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的, 市场主体自主选择经营。广告设计、发布: 企业营销策划; 室内外装饰装潢及设计、标识标牌的设计及安装; 照明工程的设计及施工。

二、 事故发生经过及善后处理情况

(一) 事故发生经过。2023 年 12 月 19 日下午, 贵州熙庭广告工程有限公司负责人范*需要工人师傅实施安装工作, 于当日下午 13 点左右通过工人莫师傅打电话找到黄**、黄*学、刘**等工人来到会展城 SOHO 公寓从事广告牌安装工作, 黄**等人到达工地后, 范*向他们交待了工作事宜, 在施工地

点对工人进行了施工安全事项交待。16:30 左右，黄**等人对该广告牌进行焊接作业时，黄**翻越现场护栏，不慎从平台滑倒后坠落到高差约 6 米的一楼地面。

（二）应急救援处置及善后处理情况。事故发生后，范*接到现场工人电话，立即往出事地点跑去。范*赶到现场查看情况后拨打了 120 急救电话和报警电话，同时于 16:40 左右到附近的社区医院寻求医生帮助，在社区医院医生到场抢救 20 分钟左右后，120 救护车赶到现场，120 救护车上的医生和社区医院医生又合力抢救了 5、6 分钟，最终医生宣布黄**经抢救无效死亡，确认已无生命特征后，送至殡仪馆。贵州熙庭广告工程有限公司负责人范*及时启动对家属的安抚和理赔工作，并按程序逐级向行业主管单位及相关部门报告。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

（一）事故造成的人员伤亡

事故造成 1 人死亡。黄**高坠后经抢救无效死亡。

死亡人员信息如下：黄**，男，身份证号码：510227*****2334。

（二）事故造成的直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故调查分析规则》规定，事故造成直接经济损失 50 万元。

四、安全生产工作开展情况

（一）相关企业安全生产履职情况

1. 贵州华瀚建设工程有限公司。贵州华瀚建设工程有限

公司为施工总承包单位，明确安全生产管理机构或人员但无书面表述；督促贵州熙庭广告工程有限公司对本单位作业人员进行安全生产教育培训和技术交底后上岗作业；施工生产过程中，现场负责人及安全员也按照要求开展了日常安全巡查。

2. 贵州熙庭广告工程有限公司。贵州熙庭广告工程有限公司为广告牌安装施工单位，未按规定设置安全生产管理机构或安全管理人员，未同相关工人签订劳动合同，未按规定为施工人员购买工伤保险。

五、事故原因及事故性质

1. 事故直接原因。

贵州熙庭广告工程有限公司黄**在平台上作业时，未系安全带的情况下翻越栏杆，因当天气温较低原因（当天气温为-1° C至2° C），平台表面有少许凝冻导致湿滑，导致黄**摔倒后从缺口处坠落至一楼地面，头部受到撞击导致重伤后死亡。

2. 事故间接原因。

贵州熙庭广告工程有限公司对新工人未开展岗前培训；工人安全意识淡薄，安全防范能力不足，在开展高空作业时劳动防护用品使用管理不到位；未按照要求监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动保护用品；未按照《安全生产法》要求落实安全管理人员；对临边作业的现场安全管理未制定操作规程和安全措施，管理不到位。

3. 事故性质。

经事故调查组调查认定，观山湖区“12·19”高坠事故是一起一般生产安全责任事故。

六、对事故的责任认定和处理建议

（一）对事故单位的责任认定及处理建议

1. **贵州熙庭广告工程有限公司**。作为专业分包施工单位，负责观山湖区七米路夜经济街区市政基础设施提升整治广告牌的安装施工。未按照《安全生产法》要求落实安全管理人员；对临边作业的现场安全管理未制定操作规程和安全措施，管理不到位；未对新工人未开展岗前培训并取得上岗证，工人安全意识淡薄，安全防范能力不足；未按照要求监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动保护用品。对事故发生负有责任。建议由贵阳市观山湖区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条^①规定进行行政处罚。

（二）对个人的责任认定及处理建议

1. 黄**，国开投西南工程技术有限公司临时工，在未取得电焊工操作证、施工人员上岗证的前提下开展电焊作业；在施工现场未系安全绳的情况下擅自翻越护栏，导致其本人因滑倒坠落到一楼的事故发生。对事故发生负有责任。鉴于其已在本次事故中死亡，建议免于追究责任。

2. 范*、春**、童*等人建议由贵阳市观山湖区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条^①的规定进行行政处罚。

七、事故防范和整改措施

为深刻总结并吸取事故教训，有针对性地制定和落实防范措施，切实加强和改进安全生产工作，杜绝类似事故发生，对本次事故提出以下建议：

（一）牢固树立“人民至上、生命至上”安全发展理念。生产经营单位要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示精神，牢固树立安全发展理念，强化红线意识和底线思维，严格把安全生产相关法律法规落实到每一个项目和每一项工程中去。

（二）加强高空作业、焊接作业等特殊作业安全管理。项目部要督促专业分包施工单位严格落实高空作业安全管理各项制度，建立安全技术档案，要严格落实特殊作业人员持证上岗制度，核实并确保相关作业人员资格证真实、有效。

（三）强化施工现场风险管控和隐患排查治理。要全面辨识风险并确保“高空作业及焊接作业”风险管控措施落实落地。完善施工现场隐患排查治理制度，明确和细化隐患排查的事项、内容和频次，确保取得实效。

（四）落实企业安全主体责任。落实安全主要负责人及安全管理人员责任制；建立完善的规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；加强本单位的安全生产教育和培训；落实隐患排查治理制度。

观山湖区“12·19”高坠事故调查组

2024年8月28日

