



请输入关键字搜索



首页

政务公开

公共服务

番禺招商

公众互动

禺城风采

您当前所在位置：首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开目录 > 安全生产 > 生产安全事故调查报告信息

番禺大龙广州宏锐精密五金有限公司“2·2”一般物体打击事故调查报告

来源：番禺区应急管理局 发布时间：2026-05-28 15:44:02 阅读次数：551 字体大小：大 中 小

番禺大龙广州宏锐精密五金有限公司“2·2” 一般物体打击事故调查报告

2026年2月2日9时46分许，位于广州市番禺区大龙街道新桥泰安路西四横街2号1栋、4栋的广州宏锐精密五金有限公司内发生一起物体打击事故，造成1人死亡1人受伤，直接经济损失197.08万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定及《广州市安全生产委员会关于对番禺大龙“2·2”一般事故调查处理工作挂牌督办的函》（穗安函〔2026〕3号）的要求，经区人民政府授权，成立了由区应急管理局主要领导任组长，市公安局番禺分局、区总工会、大龙街道办事处有关人员组成的番禺大龙广州宏锐精密五金有限公司“2·2”一般物体打击事故调查处理组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查处理工作。事故调查组邀请了区检察院、青岛市胶州市人民政府支持事故调查工作，并邀请了广东省安全生产协会专家协助事故调查组工作，对该起事故的技术原因进行调查分析。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、专家论证、技术鉴定、对事故涉及单位相关人员的问询取证和有关原始资料的调查分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对

相关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

经调查认定，番禺大龙广州宏锐精密五金有限公司“2·2”物体打击事故是一起因设备本质安全缺陷、作业人员误操作、企业安全生产主体责任不落实、风险辨识与隐患排查治理流于形式而造成1人死亡、1人受伤的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事单位情况

广州宏锐精密五金有限公司^[1]（以下简称“宏锐公司”），江宣平为公司实际控制人、主要负责人、安全主管，负责公司全面工作；江伊蓉为公司法定代表人，负责协助公司工作；王德平为公司工程主管兼安全员，负责机械绘图、产品开发及安全生产管理工作；叶坤为公司锻压主管，负责锻压生产、新产品开发、锻造车间的安全管理工作；江要得为公司模具主管，负责模具设计工作。该公司使用国家明令淘汰的设备，且该设备合模区未安装安全防护装置，脚踏开关仅上方有防护，两侧无防护，不符合国家强制性标准的要求；未组织制定本单位安全生产规章制度，直接使用广州宏镗金属制品有限公司（江宣平任该公司总经理，且与该公司法定代表人系亲属关系）安全生产规章制度；未组织建立并落实安全风险分级管控制度，未根据作业范围、特点、生产工艺和技术要求，从安全生产、消

[1]广州宏锐精密五金有限公司成立于2025年3月31日，注册地位于广州市番禺区大龙街道新桥泰安路西四横街2号1栋，4栋，统一社会信用代码为91440113MAEE8BE59T，企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人为江伊蓉，注册资本为100万元人民币，营业期限为2025年3月31日至无固定期限，经营范围机械电气设备制造；工程和技术研究和试验发展；劳务服务(不含劳务派遣)；五金产品零售；电子、机械设备维护(不含特种设备)；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；工业机器人安装、维修；普通机械设备安装服务；对外承包工程；金属制品销售；金属加工机械制造；金属结构制造；金属制日用品制造。

防和职业病危害等方面，划分风险等级；生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员，未参加 2025 年安全再培训。

（二）销售设备单位情况

青岛翔云鹏锻压机械有限公司^[2]（以下简称“青岛翔云鹏公司”），法定代表人王云鹏，负责公司全面工作。

（三）涉事设备情况

1. 涉事设备购买情况

2024 年 12 月江宣平承接广州市国资委的机器人订单，由于在佛山的加工环节无法准时交货，故江宣平决定自行购买一台锻压设备以保障生产。2025 年 6 月 3 日，江宣平委托锻压主管叶坤寻找设备，叶坤通过抖音联系青岛翔云鹏公司法定代表人王云鹏，并与其初步沟通了设备价格与质量。后续江宣平通过微信与王云鹏直接商议购买设备事宜，江宣平决定购买有关设备，并通过微信转账 1 万元作为订金。2025 年 9 月 9 日至 9 月 10 日，江宣平分两次向王云鹏个人账户汇款共 34 万元购买该涉事设备^[3]，但未签订合同。2025 年 9 月 10 日，江要得与运输公司对接，确定运输司机、车辆、费用等信息，2025 年 10 月将该设备运输入场，2026 年 1 月调机投入使用。

2. 涉事设备具体信息

[2]青岛翔云鹏锻压机械有限公司 成立于 2021 年 8 月 23 日，注册地位于山东省青岛市胶州市中云街道办事处兰州西路 1188 号金胶州钢材市场 D11-5 号，统一社会信用代码为 91370281MA94Q8BL2B，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为王云鹏，注册资本为 100 万元人民币，经营范围一般项目：金属成形机床制造；金属成形机床销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；金属加工机械制造；液力动力机械及元件制造；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；锻件及粉末冶金制品制造；机械零件，零部件加工；机械零件，零部件销售；机械设备研发；金属制品销售；石墨及碳素制品制造；模具销售；石墨及碳素制品销售；涂装设备销售；喷枪及类似器具制造；喷枪及类似器具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

[3]经网上搜索查询，新型同类设备如同一设备制造商青岛宏达锻压机械有限公司 EP 电动螺旋压力机 1000 吨单价为 126 万元/台（供参考）。

涉事设备为双盘摩擦压力机，型号为 J53-1000C 型，公称力为 10000kN，2015 年 5 月生产，编号为 3691 2015 5，铭牌标记生产企业为青岛宏达锻压机械有限公司。该型号压力机存在严重本质安全隐患，已被列入《产业结构调整指导目录（2024 年本）》（国家发展改革委令第 7 号）^[4]，且为未标淘汰期限或淘汰计划的条目，为国家产业政策已明令淘汰或立即淘汰的设备，不得在生产中被采用。宏锐公司未对该设备进行核查。该公司还有一台 J53-400 双盘摩擦压力机（同属落后淘汰设备），两台压力机于事故发生后已落实拆除压力机控制开关并停用。

（四）事故发生经过

2026 年 2 月 2 日 8 时许，宏锐公司锻压主管叶坤到岗，在锻造车间的 J53-1000 双盘摩擦压力机（以下简称“压力机”）上开展装模作业，为新产品试模做准备。

9 时 30 分许，叶坤完成模具安装，开始对钢坯进行加热。

9 时 46 分许，钢坯达到预定加热温度。叶坤夹取加热后的钢坯向模具内送入时，右脚不慎触碰压力机的脚踏启动开关，滑块意外下降。叶坤因来不及放入钢坯而急忙后退，钢坯掉落地面。此时，模具主管江要得恰好靠近压力机观察试模情况。由于模具内未放置钢坯，上模与下模座直接接触发生空打，相互挤压导致上模座部分本体受冲击破裂飞出，击中叶坤与江要得。江要得受伤倒地，叶坤左臂受伤蹲坐于地。附近工人见状立即向公司实际控制人江宣平报告。江宣平随即吩咐江伊蓉报

[4]产业结构调整指导目录(2024 年本)《国家发展和改革委员会令第 7 号》第三类淘汰类第二大项落后产品第(七)小项机械第 38 项 J53-400、J53-630、J53-1000 双盘摩擦压力机。

警。江伊蓉一边报警，一边与江宣平赶赴车间查看两人情况。

(详见图 1、2、3、4)

10 时许，120 救护人员抵达现场，确认江要得已死亡，并对叶坤进行初步救治后将其送往医院。



图 1 事故发生经过



图 2 事故发生经过



图 3 事故发生经过



图 4 事故发生经过

（五）事故现场勘查情况

1. 事发地点位于宏锐公司锻造车间，涉事压力机主要由机身（含立柱、底座、横梁等部件）、带轮、飞轮、双摩擦盘、主轴、螺杆、滑块、工作台及电气控制系统等构成。设备外表面存在新涂油漆的痕迹，模具已安装在设备上，上凸模随滑块

上下运动，下凹模固定于工作台，用于锻压成形内凹直筒状的金属初级产品。（详见图 5）



图 5 事发现场图

2. 该压力机的型号为 J53-1000C，整机尺寸为长 5000mm，宽 3700mm，高（连底座）7290mm，整机重量约为 85T，公称压力为 10000kN，生产日期为 2015 年 5 月。（详见图 6）



图 6 事发设备铭牌

3. 上凸模总高 150mm，由冲头、冲头杆和固定座三部分组成，

其中冲头高 54mm、冲头杆高 66mm、固定座高 30mm；冲头呈上宽下窄的形状，上部直径为 $\phi 95$ ，下部直径为 $\phi 86.8$ ；其顶部设有一节直径 $\phi 110$ 、高约 12mm 的圆柱，该圆柱在锻压过程中需下降至下凹模的凹孔型腔内；圆柱上方为直径约 $\phi 180$ 、长度约 66mm 的圆柱体。下凹模总高 330mm，外圆柱直径约 $\phi 180$ ，型腔深度 62mm，直径为 $\phi 110.2$ 。（详见图 7）

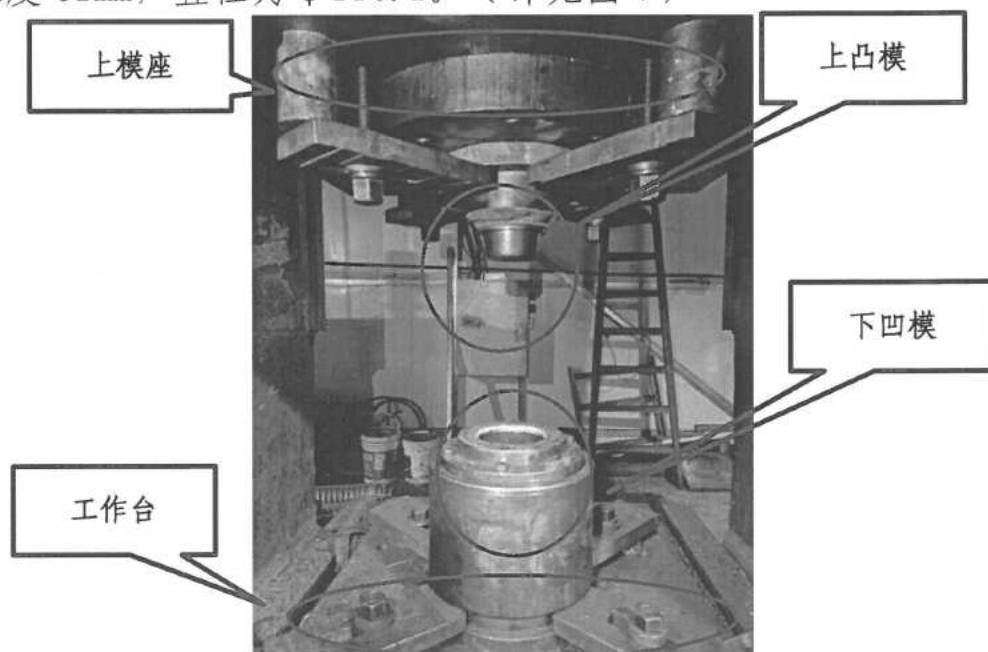


图 7 模具安装示意图

4. 上凸模 $\phi 180$ 圆柱下端被削去一角，原圆柱面被加工为母线长约 25mm 的不规则锥面，露出银白色新金属，表面粗糙且带有挤压痕，锥面上还残留一条金属挤压碎片（详见图 8）。下凹模圆柱筒上端面内缘同样因挤压被削去一角，凹孔底面存在数条金属小碎片（详见图 9）。上凸模直径 $\phi 110$ 的台阶圆柱处无明显破损，上下模对心无明显异常。上下模均存在明显缺损，可确认事发时上下模具发生碰撞，撞击部位因巨力挤压发生脆

性崩裂，并以极高初速度向四周飞射，导致在场的江要得和叶坤受伤。

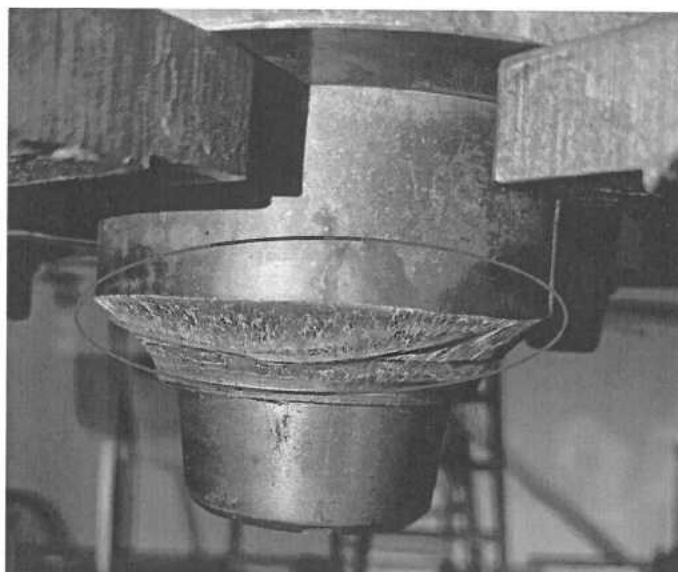


图 8 上模具损坏情况



图 9 下模具损坏情况

5. 压力机滑块下端的框架上设有 2 个螺孔（详见图 10），原本是为企业为自行打孔安装合模区安全防护装置预留的，但截至事发时，该安全防护装置始终未安装，无法在模具飞溅时提

供有效安全防护, 不符合国家强制性标准《螺旋压力机 安全技术要求》(GB 28242-2012) 第 5.2.12 条^[5]、5.3 条^[6]以及国家推荐性标准《机械安全 设计通则 风险评估与风险减小》(GB/T 15706-2012) 第 6.3.3.2.1 条^[7]、第 6.3.3.2.2 条^[8]的要求。

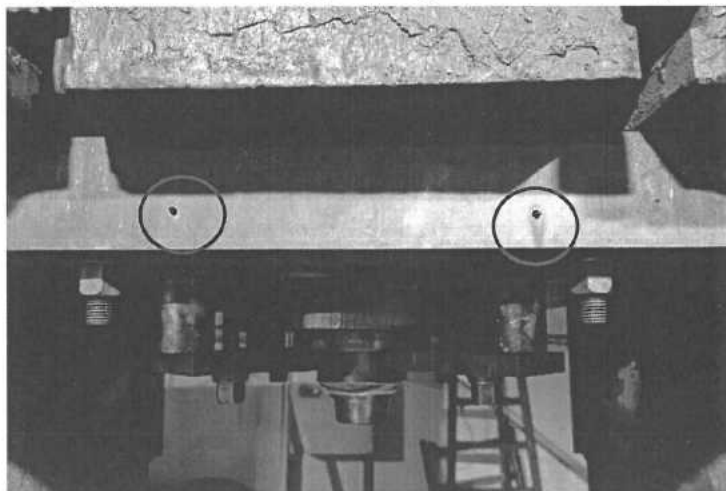


图 10 计划用于安装固定防护装置的螺孔

6. 压力机侧面安装有行程限位感应装置, 其中的金属圆柱体部件为电感式接近开关, 其感应面正对滑块侧边的金属平面, 负责采集滑块位置信号并反馈至控制系统。该套行程限位感应

[5] 《螺旋压力机 安全技术要求》(GB 28242-2012) 5.2.12 运动部件与运动部件之间或运动部件与静止部件之间存在挤压和/或剪切危险的, 应采取安全防护措施。

[6] 《螺旋压力机 安全技术要求》(GB 28242-2012) 5.3 防护装置分为固定式防护装置、活动式防护装置和连锁防护装置等。防护装置应符合 GB/T 15706.2-2007 中 5.3 的规定。

注: 《机械安全 基本概念与设计通则 第2部分: 技术原则》(GB 15706.2-2007) 已被 2013 年 1 月实施的《机械安全 设计通则 风险评估与风险减小》(GB/T 15706-2012) 替代, 原 5.3 条规定变更为 6.3.3 条。

[7] 《机械安全 设计通则 风险评估与风险减小》(GB/T 15706-2012) 6.3.3.2.1 防护装置的功能

防护装置必须具有下列功能:

—防止进入被防护装置封闭的空间;

—容纳或接收可能由机器抛出或掉下的材料、工件、切屑、液体, 减少由机器产生的排放(噪声、辐射、诸如粉尘、烟雾、气体等危险物质)。

[8] 《机械安全 设计通则 风险评估与风险减小》(GB/T 15706-2012) 6.3.3.2.2 对固定式防护装置的要求

固定防护装置应用以下方式固定在所需的地方:

—永久固定(如通过焊接);

—或借助于紧固件(螺钉、螺栓、螺母等)固定, 不使用工具就不能将其移动或打开, 不用紧固件便无法将其关闭(见 GB/T 8196)。

装置分为上限位、中限位和下限位（详见图 11）：上限位用于检测滑块是否到达最高安全位置，防止滑块超程上行；中限位用于行程分段控制（如预压、保压和回程触发点）；下限位用于检测滑块是否到达最低行程终点，防止模具过度压合。事发时，叶坤误触脚踏启动开关，滑块随即下行。当上下模已到达接合极限时，该装置未触发下限位保护，滑块继续下行直至模具硬性碰撞并发生崩裂。

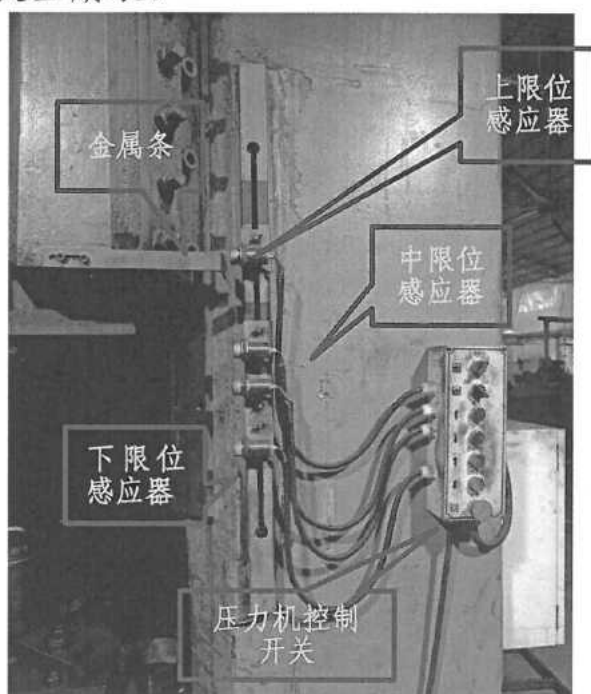


图 11 压力机限位感应装置

7. 压力机的右侧机身上装有一个操作盒，盒上设有工作状态选择开关（含手动、自动模式）、顶料选择开关（含手动、自动模式）、步上/步下按钮、手动顶出按钮、顶料返回按钮及急停开关（详见图 12）。现场勘查时，工作状态选择开关处于“自动”档位。在此模式下，压力机的刚性离合器一旦接合，滑块必须完成一个完整循环才能停止，中途无法紧急中断；加

之滑块下落距离短、速度快，作业人员没有足够时间操作急停装置，最终引发了突发性模具撞击事故。

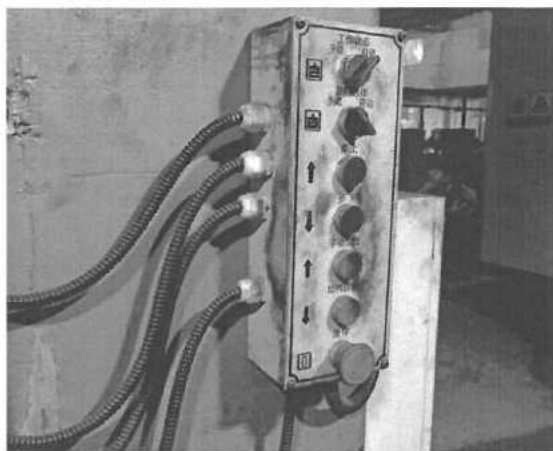


图 12 压力机操作盒

8. 压力机操作侧右侧地面设有一个脚踏启动开关，仅上方具备防护，两侧无防护措施，存在明显防护缺失（详见图 13），无法有效防止人员误踏或异物卷入，不符合国家强制性标准《锻压机械 安全技术条件》（GB 17120-2012）第 5.6.7.2 条^[9]的要求。



图 13 压力机脚踏启动开关

[9] 《锻压机械 安全技术条件》（GB 17120-2012）5.6.7.2 脚踏操纵装置的脚踏部分的上部及两侧应有防护罩。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况

死者：江要得，男，47岁，经广东省广州市番禺区公安司法鉴定中心鉴定，结论为死者江要得系钝器作用左胸部致心包填塞死亡^[10]。

伤者：叶坤，男，50岁，经广东华生司法鉴定中心鉴定，鉴定结论为叶坤的损伤已构成轻伤二级^[11]。

2. 直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，经调查组核定事故直接经济损失为197.08万元。

（七）其他情况

1. 气象情况

根据区气象局提供的记录，2026年2月2日8时至20时气象数据情况如下：该时段番禺区天晴，气温介于10.2℃至20.8℃之间，相对湿度介于37%至64%之间，吹偏北风，平均风速为2.4米/秒（2级），极大风速为6.9米/秒（4级），出现在2026年2月2日8时48分。

离事发地最近的气象观测站为番禺区石碁镇茶东村气象观测站，2026年2月2日10时，该站点没有录得降雨，气温为13.8℃，小时内极大风速为6.0米/秒（4级）。

2. 区应急管理局履职情况

[10] 《鉴定文书》穗番公(司)鉴(法病)字[2026]10号。

[11] 《广东华生司法鉴定中心司法鉴定意见书》约华生司鉴中心[2026]临签字第349号。

一是全力做好安全生产执法监察工作。制定年度安全生产监督检查计划，2025 年纳入计划重点企业共 121 家，对重点监管企业实施全覆盖检查。区、镇街两级应急管理部门全年累计执法检查企业 2653 家次，排查隐患 1579 项；共巡查企业 9.06 万家，排查隐患 12.82 万项。二是推动安全生产治理模式向事前预防转型。推动工贸行业安全生产治本攻坚三年行动提质增效，强化重大事故隐患排查整治，查改重大隐患 1390 项；强化本质安全提升工程，推动我区 7 家涉爆粉尘企业完成安全风险监测预警接入工作；强化安全生产指导帮扶，聘请安全生产专家对 225 家重点企业进行指导服务工作，共查改隐患 989 项。推动工贸双重预防机制建设工作走深走实，2025 年全区 64 家工贸领域重点企业建立并运行双重预防机制。三是强化指导督促及事故警示。推行“大队专业统筹、区域包干，队员责任到人、通力合作，镇街委托执法、落实责任”的工作模式，分区域指导、督促、协调镇街安全生产执法监察工作，形成监管与执法、专业与区域并行的监管执法模式。事故发生后，及时召开事故警示会，实地查看事故现场、观看事故视频、通报事故基本情况、初步分析事故原因，以案为鉴、以案促改。

3. 大龙街履职情况

一是持续开展执法检查与安全巡查工作，2025 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，大龙街执法人员累计检查企业 90 家，占全区检查企业总数 6.81%，查处隐患 94 项，占全区查处隐患总数 5.9%；巡查人员累计巡查企业 3246 家，占全区巡查企业总数 9.64%，人均巡查企业 121.61 家（全区人均巡查企业

85.71 家)，发现隐患 23183 项，占全区发现隐患总数 16.47%，人均发现隐患 891.65 项(全区人均发现隐患 359.85 项)。2026 年 2 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，大龙街持续推进巡查工作，维持了巡查效能，但执法检查力度有所下降，执法人员累计检查企业 3 家，占全区检查企业总数 1.63%，查处隐患 4 项，占全区查出隐患总数 1.17%，巡查人员累计巡查企业 1181 家，占全区巡查企业总数 12.54%，人均巡查企业 45.42 家（全区人均巡查企业 23.24 家），发现隐患 6270 项，占全区发现隐患总数 16.62%，人均发现隐患 241.16 项（全区人均发现隐患 93.45 项）。二是强化安全生产统筹部署。每季度召开安全会议研究重点任务。近三年累计签订责任书 312 份，制定春运、两会等重点时段防范方案。三是加大安全生产投入保障。近三年累计投入超 92 万元，其中街道投入 73 万元聘请专家检查重点企业 184 家次，整改重大隐患 26 处。四是加强安全教育培训和宣传。2025 年组织培训演练 900 余场次，村居季度会议 216 次。五是强化村居属地末端管理。村居出动 7.02 万人次，检查 66 万家次，整治隐患 3.48 万处。新桥村巡查涉事企业 3 次整改 12 处，事故后专人盯防。六是落实事故整改和举一反三。责令涉事企业停产整顿，对同类企业全覆盖检查，修订巡查指引，实施提级管理，严防事故再次发生。但事发前，大龙街道办事处对安全生产监管过程中发现涉事企业存在问题提出整改要求，但未及时跟踪闭环，导致事发时企业安全主体责任仍缺失，安全风险未得到有效控制。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年2月2日9时57分，区急救医疗指挥中心接报，要求“120”救护车出车前往救治。市公安局番禺分局接报，大龙派出所立即组织处警民警前往现场。

9时58分，区急救医疗指挥中心受理呼救信息完毕后，立即调度区第八人民医院救护车前往救治。

10时00分，区第八人民医院救护车出车。

10时25分，大龙街综合行政执法二分队接到区第八人民医院电话报告，接报工作人员立即通知部门负责人和有关工作人员赶赴现场开展应急处置。

10时41分，区委区政府总值班室接报，同步立即通知相关职能部门和属地镇街作出响应。

（二）事故现场应急处置情况

10时09分，救护车到达现场。医护人员发现两名伤员，立即开展救援工作。

10时44分许，街综合行政执法队队长、综合行政执法二分队负责人和有关人员到达事故现场，立即了解相关情况并组织开展现场应急处置工作，到场的大龙街平安法治办、大龙派出所等部门工作人员根据安排迅速加入现场应急处置工作中。

10时50分许，区应急管理局有关人员到达事故现场，了解相关情况并参与应急处置工作。

11时12分，区应急管理局通过粤政易将事故信息报送至市应急管理局值班室，完成信息报送工作。

(三) 医疗救治和善后情况

1. 医疗救治情况

10 时 09 分，救护车到达现场。医护人员发现两名伤员，一名伤员仰面躺于地面，另一名伤员坐在板凳上等待救援。

10 时 10 分，医护人员查看第一名伤员江要得，仰卧于工厂地面，见左胸廓凹陷，其上见一开放性伤口，身旁可见大量血迹，呼之无应答，胸廓无起伏，无生命迹象。

10 时 15 分，医护人员查看板凳上伤员叶坤，伤员诉左上臂疼痛，伴有活动障碍，神志清楚，气道通畅，左上臂近端淤肿明显，可见开放性伤口。

10 时 18 分，医护人员完善伤员江要得床旁心电图，呈一直线，宣告临床死亡。

10 时 47 分，伤员叶坤送达区第八人民医院急诊科，收入骨科住院部进一步治疗。

15 时 45 分，叶坤在医院进行左上臂开放损伤清创肌腱缝合术、伤口负压引流术、石膏固定术。

2 月 28 日，叶坤行左肱骨骨折闭合复位内固定术。

3 月 16 日，叶坤出院居家休养。

2. 善后处置情况

大龙街迅速成立善后小组，组织开展了慰问、安置、赔偿、一对一专人陪护、家属安抚等工作。2 月 3 日下午，宏锐公司与死者家属在大龙街司法所、平安法治办、劳动保障中心等部门的协调下，双方达成一致意见，在街道办事处签订人民调解协议书，支付死者的死亡赔偿及其他款项。2 月 4 日完成尸体

解剖后，死者家属已陆续返回。3月16日，宏锐公司为叶坤支付相关医疗费用。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，相关政府职能部门根据自身职责赶赴现场开展应急处置工作，响应及时、处理得当，未发生次生事故，符合应急处置措施程序及要求。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

叶坤在送料过程中右脚误触脚踏开关，滑块意外下降；因钢坯未放入模具，上下模发生空打，约10000kN的冲击力使模具瞬间脆性崩裂，碎片高速飞射，击中现场的江要得与叶坤，造成1人死亡、1人受伤。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘察、询问和气象资料分析。排除人为故意伤害、自身身体健康状况、突发灾害、极端气象等因素影响。

（三）间接原因分析

1. **设备本质安全缺失**，企业购买并使用国家明令淘汰的压力机，该压力机设计原理和机械结构所固有的缺陷，导致其安全运行依赖于人员正确操作、企业严格管理、附加装置防护，在人员误操作、设备限位保护失效、脚踏开关防护缺失等多重隐患叠加下，增加了事故发生的概率。

2. **隐患排查流于形式**，购买设备时未审核设备安全性及合规性，日常安全检查不深不细不实，未能及时发现使用设备为淘汰设备及防护装置缺失、限位保护失效、脚踏开关防护缺失

等安全隐患，导致设备带病运行，作业人员的生命安全直接受到威胁。

3. 安全主体责任缺位，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未制定本单位安全生产规章制度，未建立并落实安全风险分级管控制度，导致基础管理失序、安全意识淡薄、设备配备及操作能力不足。

四、相关单位存在的主要问题

（一）宏锐公司，使用国家明令淘汰的设备，违反《中华人民共和国安全生产法》（2021年，下同）第三十八条第一款^[12]、第三款^[13]的规定；压力机合模区未安装安全防护装置，脚踏开关仅上方有防护，两侧无防护，不符合国家强制性标准的要求，违反《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款^[14]的规定；未组织制定本单位安全生产规章制度，直接使用其他公司安全生产规章制度，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条^[15]的规定；未组织建立并落实安全风险分级管控制度，未根据作业范围、特点、生产工艺和技术要求，从安全生产、消防和职业病危害等方面，划分风险等级，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条^[16]的规定；生产经营单位主

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款：“国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行淘汰制度，具体目录由国务院应急管理部门会同国务院有关部门制定并公布。法律、行政法规对目录的制定另有规定的，适用其规定。”

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第三款：“生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。”

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款：“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。”

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第四条：“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。”

[16] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：“生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。”

要负责人和安全生产管理人员，未参加 2025 年安全再培训，违反《生产经营单位安全培训规定》（原国家安监总局令第 3 号，第 80 号修正，下同）第九条第一款^[17]的规定。

（二）青岛翔云鹏公司，销售国家明令淘汰机械产品，违反《中华人民共和国产品质量法》第三十五条第三款^[18]的规定。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追责人员

江要得，宏锐公司模具主管，鉴于在事故中死亡，建议免于追究其相关责任。

（二）对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

1. 宏锐公司，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项^[19]规定，建议由番禺区应急管理局依法给予其行政处罚。

2. 江宣平，男，群众，宏锐公司实际控制人、企业主要负责人、安全主管，未按规定履行安全生产管理职责^[20]，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未加强安全生产标准化建设；未组织制定本单位安全生产规章制度，直接使用其他公司安全生产规章制度；未组织建立并落实安全风

[17]《生产经营单位安全培训规定》第九条第一款：“生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于 32 学时。每年再培训时间不得少于 12 学时。”

[18]《中华人民共和国产品质量法》第三十五条：“销售者不得销售国家明令淘汰并停止销售的产品和失效、变质的产品。”

[19]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。”

[20]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。”

险分级管控制度；未及时排查生产安全事故隐患，未发现涉事压力机为淘汰设备且合模区未安装安全防护装置，脚踏开关仅上方有防护，两侧无防护，不符合国家强制性标准的要求；2025 年未按照相关规定^[21]参加安全再培训；购买涉事压力机时未核查设备合格证、生产说明书，未尽到审查义务，未发现购买设备为淘汰设备，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项^[22]的规定，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚。

3. 王德平，男，宏锐公司工程主管，兼职安全员，未按规定履行安全生产管理人员职责^[23]，未组织拟订本单位安全生产规章制度，直接使用其他公司安全生产规章制度；未及时排查生产安全事故隐患，未发现涉事压力机为淘汰设备且合模区未安装安全防护装置，脚踏开关仅上方有防护，两侧无防护，不符合国家强制性标准的要求；2025 年未按照相关规定^[24]参加安全再培训，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[25]的规定，建议由区

[21] 《生产经营单位安全培训规定》第九条第一款：“生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于 32 学时。每年再培训时间不得少于 12 学时。”

[22] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款……”

[23] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二款：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。”

[24] 《生产经营单位安全培训规定》第九条第一款：“生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于 32 学时。每年再培训时间不得少于 12 学时。”

[25] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

应急管理局依法给予其行政处罚。

4. 叶坤，男，群众，宏锐公司锻压主管，负责锻造车间的安全管理工作，购买涉事压力机时未核查设备合格证、生产说明书，未尽到审查义务，未发现购买设备为淘汰设备；未及时排查生产安全事故隐患，未排查发现其所负责车间涉事压力机为淘汰设备且合模区未安装安全防护装置，脚踏开关仅上方有防护，两侧无防护，不符合国家强制性标准的要求，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚。

（三）其他处理建议

1. 青岛翔云鹏公司，青岛翔云鹏公司法定代表人王云鹏，其未向购买方告知所售设备属于国家明令淘汰产品，涉嫌违法销售淘汰设备，且使用个人账户收取货款，规避正常监管。建议番禺区应急管理局将该违法销售淘汰设备的线索及相关证据材料，移送青岛市胶州市安委办，由其会同当地监管部门对该公司及有关人员进行依法处理。

2. 大龙街道办事处，向区政府提交复盘分析报告，深刻吸取事故教训，认真梳理安全生产日常监管的薄弱环节，针对执法力度下降、隐患整改闭环未及时等问题，提出强化措施，防范事故发生。

六、事故主要教训

（一）强化源头治理，避免防线失守

企业忽视本质安全重要性，设备采购环节安全审核严重缺

位，未签订书面合同、通过个人账户付款，致使淘汰设备轻易流入生产环节；未对国家明令淘汰设备开展专项清查，未能识别设备本质安全缺陷；未对合模区挤压风险进行评估，未按要求安装安全防护装置；未对限位保护、脚踏开关等安全装置的可靠性进行验证，导致关键环节风险防线全线失守，作业人员生命安全无法得到保障。

（二）压实主体责任，警惕责任悬空

企业履行安全生产主体责任严重不到位。主要负责人未履行法定职责，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未组织制定本单位安全生产规章制度，未组织建立并落实安全风险分级管控制度，未履行采购环节的安全审核责任，以生产进度压倒安全生产，以经验主义代替制度管理，导致企业安全管理长期处于失控状态。

（三）规范操作规程，强化人员培训

此次事故的直接原因为员工误操作，暴露出企业在操作规程与人员培训方面存在深层短板。尽管该公司已制定相关操作规程，但内容不够详细、缺乏针对性指导，同时员工长期依赖工作经验，因此，公司应结合岗位实际，细化完善操作规程，确保每项作业有章可循、标准清晰明确；同时加强针对性培训与考核，破除经验主义思维定式，提升员工规范操作意识和应急处置能力，从根本上防范类似事故再次发生。

七、事故整改和防范措施

本次事故反映出有关单位在安全管理方面存在漏洞，为了认真吸取事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防

止类似事故发生，提出以下对策措施和建议：

（一）宏锐公司

一是提升本质安全水平，以提高设备设施质量为抓手夯实保障安全的物质基础，立即停止使用国家明令淘汰设备，更换为本身具备安全性、不依赖外部装置控制风险的符合安全标准的设备。二是建立设备准入及管理制度，严格采购、验收、使用、维护、报废各环节管理，采购时须严格审核设备安全与合规性、供应商资质，并签订书面合同、严禁个人账户付款，新设备须验收合格后才能投用。三是压实企业主体责任，建立健全安全制度，全面落实安全生产主体责任，建立健全全员安全生产责任制和双重预防机制，完善规章制度和操作规程，落实事故隐患内部报告奖励制度，开展全面风险辨识和隐患排查治理，对报告隐患的员工给予奖励，提高员工辨识风险积极性。

（二）区应急管理局

一是建立淘汰落后安全生产工艺设备机制。按照“目录引领、企业主责、部门监管”的模式组织宣贯国家发布的工贸行业淘汰落后安全生产工艺技术设备目录，推动辖区内相关企业开展全覆盖自查，如实编制清单及整改方案，并每半年上报各镇街。区应急管理局汇总相关材料后组织开展随机书面评查与现场检查，对未按期完成排查、逾期未上报清单及方案、自查流于形式或拒不整改的企业，依法予以查处，并视情节依法采取约谈、通报及责令停产整顿等措施。二是继续推进企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设。督促指导全区工贸领域重点企业和规模以上企业，按要求规范建立健全双

重预防机制，清单化、标准化和常态化开展隐患排查治理工作，提升工贸企业安全风险管控和隐患排查治理能力，进一步推动工贸领域企业落实安全生产主体责任。三是强化统筹全区安全生产执法监察工作，定期对全区安全生产执法检查、巡查指导服务、典型线索报送、内部报告奖励制度建立等工作进行统计分析，对安全生产监管效能长期低下、隐患排查治理流于形式、生产安全事故多发频发、日常工作开展推诿抵触的四类镇街进行督导检查、约谈提醒、督办跟踪。四是加强执法能力建设。强化区级专业执法力量，合理调配内部资源，充实一线执法队伍，将淘汰设备目录及机械安全标准纳入执法业务培训，不断提升安全生产执法工作规范化、精准化水平。五是强化镇街安全生产工作指导协调。按照“大队专业统筹、区域包干”的原则，在日常监管工作中加强对镇街的业务指导，切实强化安全生产监管工作；对镇街安全生产工作中的突出问题和薄弱环节进行重点督导，及时提出针对性的对策建议，压实监管责任，强化工作措施，进一步提升全区安全生产监管工作水平。

（三）各镇街

一是督促企业开展源头治理，强化本质安全。协助建立淘汰落后安全生产工艺设备机制，向辖区内相关企业下发落后安全生产工艺技术设备目录，通知企业根据目录自查自纠并实施清单化管理，做到应统尽统。二是强化执法检查与日常巡查检查效能，服务与指导双并行。兼顾安全监管与服务发展，依规开展常态化执法检查与日常巡查工作，保持合理检查频次，做实风险源头管控，制定安全检查清单，重点检查机械、轻工、

纺织行业企业，做好跟踪闭环工作。三是强化上下级联动，日常巡查检查发现企业典型违法行为、使用落后淘汰工艺技术等线索要及时移送区应急管理局。四是大龙街要认真分析研究新桥村连续发生的两起生产安全事故，进一步强化对村内所有工业企业的日常巡查和指导服务，重点对使用高风险设备的企业组织一次全覆盖排查、分级监管，严防同类事故的发生。

番禺大龙广州宏锐精密五金有限公司“2·2”
一般物体打击事故调查组（代章）

2026年5月26日

[返回顶部](#)

[打印页面](#)

[关闭本页](#)

[网站地图](#) | [隐私声明](#) | [站点帮助](#) | [关于本站](#) | [联系我们](#)

广州市番禺区人民政府 版权所有 主办单位：广州市番禺区人民政府办公室 广州市番禺区政务服务和数据管理局

承办单位：广州市番禺区政务服务和数据管理局 备案号：粤ICP备20058359号-1

网站标识码：4401130002  粤公网安备 44011302000073号 您是第107238228位访客

