

迎泽郝庄王家峰云顶三期 一标项目“7·2”一般高处坠落事故调查报告

2025年7月2日15时50分许，迎泽郝庄王家峰云顶三期一标项目换热站楼顶施工作业时发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。直接经济损失约88.9万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，2025年7月2日，迎泽区人民政府批准成立了由区应急局牵头，区总工会、区住建局、公安迎泽分局、郝庄镇人民政府组成的迎泽区郝庄镇王家峰云顶三期一标“7·2”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”）。市安委办对此次事故查处进行了挂牌督办，同时邀请区纪委监委参加此次事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证等工作，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见以及加强和改进安全工作的措施建议。

经调查组认定，迎泽郝庄王家峰云顶三期一标项目“7·2”一般高处坠落事故是一起因劳务单位安全管理不到位，当事人安全意识淡薄，未采取任何个人安全防护措施，私自进入高危区域，坠落地面造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一) 事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位概况

上海文叶建设工程有限公司（劳务单位，以下简称：上海文叶公司）：法定代表人：汤自勇；统一社会信用代码：91310120MA1HP05TX8；成立日期：2018年4月28日；经营范围：建筑建设工程施工；钢结构建设工程专业施工；机电建设工程施工；园林绿化工程施工；地基基础建设工程专业施工；防水防腐保温建设工程专业施工；市政公用建设工程施工；公路建设工程施工；桥梁建设工程专业施工；河湖整治建设工程专业施工；建设工程施工劳务作业；自有设备租赁；建筑材料、金属材料、五金交电、机电设备批发、零售；道路货物运输（除危险化学品）；货物运输代理；保洁服务；物业管理；（依法须经批准的项目外，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.事故相关单位概况

(1) 建全建设有限公司（施工单位，以下简称：建全公司）：法定代表人：张宇；统一社会信用代码：91149900MA0LBRG017；成立日期：2020年11月05日；经营范围：许可项目：建设工程施工；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；公路工程监理；建设工程监理；水利工程建设监理；建筑劳务分包；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：工业工程设计服务；市政设施管理；园林绿化工程施工；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；制冷、空调设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；家用电器销售；泵及真空设备销售；五金产品零售；家居用品销售；卫生洁具销售；电线、电缆经营；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；普通机械设备安装服务；特种设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）山西神剑项目管理有限公司（监理单位，以下简称：神剑公司）：法定代表人：沈桂权；统一社会信用代码：911401001100173726（4-1）；成立日期：1999年1月12日；经营场所：太原市杏花岭区新建北路211号新建SOHO18层；经营范围：许可项目：建设工程监理；水利工程建设监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；单建式人防工程监理；招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；信息技术咨询服务；环保咨询服务；室内空气污染治理；环境应急治理服务；水利相关咨询服务；水资源管理；城市绿化管理；水文服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(3) 山西碧桂园宁慧房地产开发有限公司（建设单位，以下简称：碧桂园宁慧开发公司）：法定代表人：张一然；统一社会信用代码：91140100MA0HNECQ5T；成立日期：2017年9月12日；经营场所：山西省太原市迎泽区南内环东街38号1号楼1层；经营范围：房地产开发与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(二) 事故发生经过

2025年7月1日晚21时许，当事人罗龙仲与其妻子从四川老家来到工地生活区，7月2日早上，罗龙仲在未经受进场登记报备、安全教育、实名制录入，且工地大门因进出车辆发生故障导致无法关闭、门禁系统受影响的情况下，跟随罗小平等工人进入了工地现场。当天上午，施工现场在组织进行换热站屋顶找平混凝土施工时，现场劳务班组长邵俊民安排工人将临边防护栏杆逐段拆除。

下午15时50分左右，四名工人在换热站楼顶作业时，与正在施工现场巡视的安全管理人员听到罗龙仲妻子的呼喊声，发现罗龙仲已从换热站屋顶西北角处坠落在地面上，呈面部向上、头朝南、脚朝北的躺卧姿势。15时51分，现场安全员梁超群电话告知项目经理刘姜华换热站楼顶施工现场发生事故，刘姜华接到电话后立即启动应急预案，并于15时52分左右到达现场，组织人员对伤者进行抢救，在场人员合力将罗龙仲抬上担架，用工地车辆将伤者紧急送往建全公司的定点医院（太原市尖草坪区人民

医院），罗龙仲的妻子陪同前往。16 时 10 分左右，罗龙仲到达尖草坪人民医院，医护人员立即对其进行抢救，17 时 46 分，医院宣布罗龙仲经抢救无效死亡，并于 17 时 48 分许报警。

（三）事故现场情况

迎泽区郝庄镇王家峰云顶三期一标项目，工程地点位于迎泽区南内环东街与东中环交叉口东南角，事故发生地点位于王家峰云顶三期一标项目部 3#楼与 6#楼之间的换热站施工现场（见图 1、图 2、图 3）。



图 1 事故发生地点（来源于高德地图定位）示意图



图 2 事故发生项目工程施工现场大门示意图

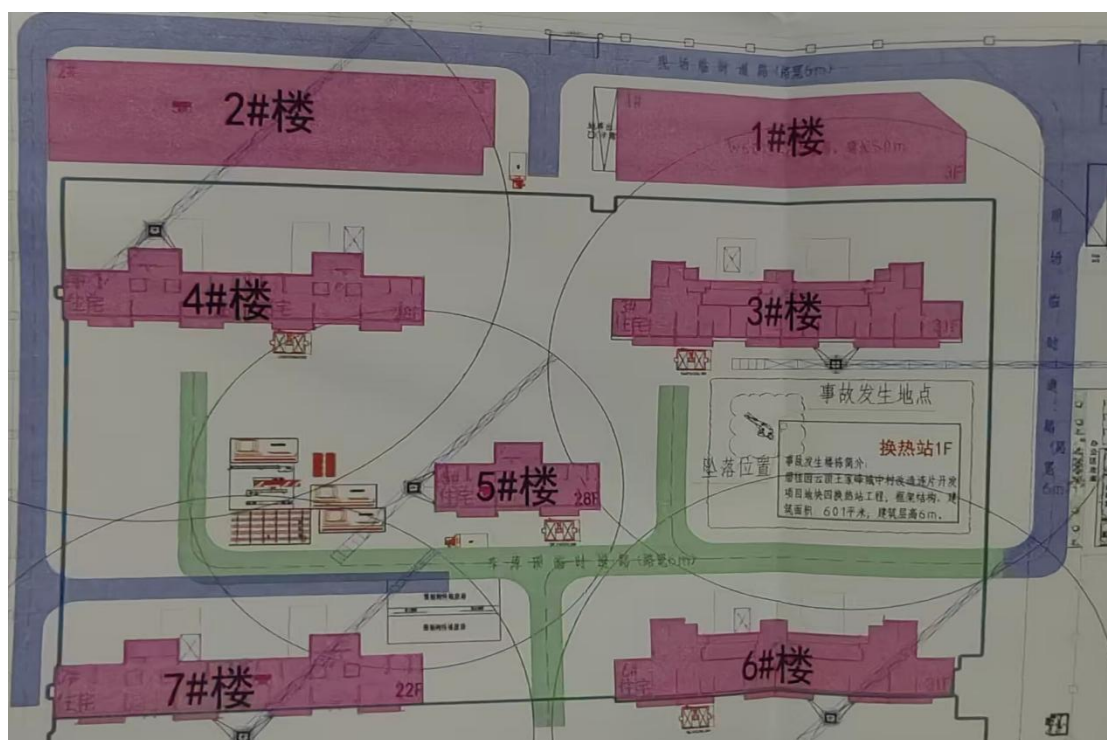


图 3 事故发生单位项目部提供的事故发生位置示意图

换热站为地上 1 层、独栋建筑、总面积 601 m²、钢筋混凝土

剪力墙结构，目前主体已完工，未见其屋顶东侧和北侧设置有临边安全防护栏杆，屋顶西北角向南约 4 米左右的长度内只有 2 根立杆，坠落事故就发生在此 4 米左右的长度范围内，该处有防护栏杆的下杆与两根立杆存在（见图 4、图 5）；下杆北侧端头接近北侧女儿墙；下杆距离屋顶面垂直高度为 0.20 米；下杆距离屋顶西侧女儿墙外边缘为 0.40 米；女儿墙顶面距离屋顶面高度为 0.15 米，从女儿墙顶面向下至现状地面的距离（坠落高度）为 8.11 米（见图 6）。



图 4 由东向西观察坠落事故发生处临边防护栏杆设置状态示意图



图 5 在屋顶观察西北角处路边防护栏杆设置状态示意图



图 6 高处坠落事故发生位置示意图

(四) 人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员死亡情况

事故造成 1 人死亡。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T6721),核定事故造成直接经济损失约 88.9 万元。

二、事故应急处置及评估情况

(一) 事故信息接报及响应情况

2025 年 7 月 2 日

19 时 06 分许,迎泽区应急局接到区总值班室关于王家峰项目三期一标一名工人从高处坠落的通知;

19 时 07 分许,迎泽区应急局值班人员将情况报告给局相关领导;

19 时 35 分许,迎泽区应急管理局相关领导带队到达现场。

(二) 事故现场应急处置情况

15 时 51 分许,梁超群电话告知刘姜华换热站楼顶施工现场有人从高处坠落,刘姜华于 15 时 52 分左右到达现场,发现伤者罗龙仲躺在地下后,立即组织现场人员对其进行抢救,随后用工地车辆将伤者送往太原市尖草坪区人民医院。16 时 10 分许伤者到达医院,医护人员立即开展救治。17 时 46 分,医院宣布罗龙仲经抢救无效死亡,并于 17 时 48 分许报警。

区应急局相关负责人在接到报告后迅速带队奔赴现场,对事故情况进行确认。经核实,确有 1 名工人从高处坠落。随即,

区应急管理局要求企业立即停工，并设置警戒线以确保现场完整，现场处置得当，未发生次生伤害。

（三）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况

事故发生后，罗龙仲被紧急送往医院，后经抢救无效确认死亡。

2.善后情况

事故发生后第一时间对死亡人员家属进行了安抚；事故相关单位与家属死者就赔偿事宜已达成一致且完成赔偿，善后工作已经处理完成。

（四）事故应急处置评估

接报后，区政府立即启动应急响应，统筹组织区应急局、区住建局、公安迎泽分局、郝庄镇开展现场应急处置、家属安抚和善后等工作。

区政府相关部门应急响应及时，事故处置总体有效。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

罗龙仲安全意识淡薄，没有采取任何个人安全防护措施违规进入高处作业施工区域，对换热站屋顶临边防护栏杆大部分因影响屋顶找平混凝土施工而临时拆除后存在的危险性认识不足，在自身位于女儿墙特别低矮的屋顶边缘时的警惕性不强，立足不稳、身体失去平衡后坠落至地面是导致本次事故发生的直接原因。

1.人的不安全行为

罗龙仲未按照规定进行进场登记报备、安全教育、实名制录入等一系列管理动作，违规进入高处作业区域后，面对屋顶大部分临边防护栏杆已经被拆除的情况，没有佩戴安全带而出现在临边防护缺失的屋顶边缘是造成本次事故的直接原因之一。

2.物的不安全状态

一是发生坠落的西北角处有 4.6 米的防护栏杆上、中 2 道横杆已经被拆除，残留了 2 根立杆以及距离屋顶面垂直高度仅为 0.20 米的下横杆，此段残留防护栏杆的防护功能被严重破坏。二是换热站屋顶边缘女儿墙按照设计就较为低矮，坠落发生处女儿墙顶面与屋顶找平混凝土表面之间的距离仅为 0.15 米，临边防护能力低下。所以发生坠落时临边防护功能缺失是造成本次事故的直接原因之一。

3.高处作业时遇到 5 级以上风时未暂停作业

在询问笔录中，多名施工现场人员曾经提到事发当时有风，事故发生后还经历过强降水过程。根据太原市气象局提供的 2025 年 7 月 2 日气象记录显示，当天下午 15 时至 16 时，极大风速为 7.9m/s。考虑到换热站处于 3#楼与 6#楼两座高层住宅楼之间，换热站为地上一层，且 3#楼、换热站与 6#楼的东侧基本属于开阔地，没有高大密集的建筑物阻挡，当有从东向西刮的风时，3#楼与 6#楼之间的换热站顶部会因为“狭管效应”而比其他地方风力变大。

依据《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016），从人的不安全行为角度来说，施工现场作业人员未在风力达到 5 级（风速 8.0-10.7m/s,小树摇摆，行走阻力明显）时暂停作业，是造成本次事故的直接原因之一。

（二）间接原因分析

建全公司、神剑公司对劳务分包施工作业单位上海文叶公司的安全管理不严格，对施工现场隐患排查不到位，对施工现场的不安全隐患没有及时督促整改，安全管理不到位。上述问题与事故发生有一定关联。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故发生单位

上海文叶公司

该单位未严格落实企业安全生产主体责任，对施工现场的安全管理力度不足，未能及时排查并彻底消除事故隐患。

（二）事故相关单位

1.建全公司

该公司安全生产主体责任落实缺位，在发现施工环节存在安全隐患后，未采取有效措施及时督促分包单位完成整改，导致隐患问题持续存在。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条^[1]之规定。

2.神剑公司

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

该公司未能有效履行项目安全生产监督管理职责，对于已发现的安全问题，未及时督促施工单位消除事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条之规定。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

云顶项目工地接连发生事故，影响较大，市安委办对此次事故查处进行了挂牌督办，同时，市、区领导均就此次事故作出专门批示，鉴于此次事故的影响情况，决定对涉案主体从重进行行政处罚。

（一）因在事故中死亡应追究不予追究责任人员

罗龙仲，男，群众，安全生产意识薄弱，在未佩戴安全防护用具，未接受安全教育的情况下进入施工现场，导致发生了生产安全事故，对事故的发生负有直接责任，因已死亡，建议不予追究法律责任。

（二）建议给予行政处罚的人员

1.汤自勇，男，群众，上海文叶公司法人。未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的主要负责人安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，对事故的发生负有主要领导责任。依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条^[2]之规定，建议由太原市应急管理综合行政执法支队迎泽区大队依法予以行政处罚。

[2] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款。

2.张树奎，男，群众，上海文叶公司王家峰三期一标项目的现场负责人。未履行安全生产职责，现场安全管理缺失，对事故的发生负有重要领导责任。依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条^[3]之规定，建议由太原市应急管理综合行政执法支队迎泽区大队依法予以行政处罚。

3.邵俊民，男，群众，上海文叶公司王家峰三期一标项目的班组长。对施工现场的安全管理不到位，对存在的问题隐患没有及时整改到位，对事故的发生负有重要领导责任。依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条之规定，建议由太原市应急管理综合行政执法支队迎泽区大队依法予以行政处罚。

4.刘姜华，男，群众，建全公司王家峰三期一标项目的项目经理。未检查本单位的安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患，对事故的发生负有重要领导责任。依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条之规定，建议由太原市应急管理综合行政执法支队迎泽区大队依法予以行政处罚。

5.师兴真，男，群众，建全公司王家峰三期一标项目的安全主管。未履行安全生产职责，现场安全管理缺失，对事故的发生负有重要领导责任。依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条之规定，建议由太原市应急管理综合行政执法支队迎泽区大队依法予以行政处罚。

[3] 《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入 20%至 30%的罚款。

6.梁超群，男，群众，建全公司王家峰三期一标项目的安全员。在本次事故中，未及时督促施工单位落实安全生产整改措施，履职不到位，对事故的发生负有重要领导责任。依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条之规定，建议由太原市应急管理综合行政执法支队迎泽区大队依法予以行政处罚。

7.白宇宸，男，群众，神剑公司王家峰三期一标项目的安全专监。未及时检查本单位的安全生产状况，未能及时排查生产安全事故隐患，履职不到位，对事故的发生负有重要领导责任。依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条之规定，建议由太原市应急管理综合行政执法支队迎泽区大队依法予以行政处罚。

（三）对有关责任单位的行政处罚建议

1.事故责任单位

上海文叶公司，该公司未认真履行企业主体责任，对现场安全生产管理不到位，未及时发现并消除事故隐患，导致发生生产安全事故。依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条^[4]之规定，建议由太原市应急管理综合行政执法支队迎泽区大队依法予以行政处罚。

2.事故相关单位

（1）建全公司，未认真履行企业主体责任，未及时消除安全隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条，依

[4] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：
（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条^[5]之规定，建议由太原市应急管理综合行政执法支队迎泽区大队依法予以行政处罚。

(2) 神剑公司，该公司未认真履行企业主体责任，对发现的问题隐患没有及时督促施工单位整改，监理职责落实不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条之规定，建议由太原市应急管理综合行政执法支队迎泽区大队依法予以行政处罚。

(四) 其他处理建议

碧桂园宁慧开发公司向太原市住建局做出深刻检查，认真总结和吸取事故教训，进一步加强和改进安全生产工作。

六、事故整改和防范措施

(一) 严格落实安全生产主体责任。

上海文叶公司需严格压实企业安全生产主体责任，健全安全生产教育培训体系。要结合单位实际制定针对性强的教育培训计划，确保从业人员具备必要的安全知识、熟练掌握岗位操作技能，切实提升安全意识与风险辨识能力，坚决遏制“三违”行为。同时，需加大安全管理力度，在日常工作中严格落实巡查制度，及时排查并消除各类事故隐患，保障各项安全措施落地见效。

建全公司要深刻汲取事故教训，举一反三，要进一步加大对

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条：生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

分包单位的管理力度，切实履行分包合同或安全生产管理协议中约定各自安全生产管理职责，将分包单位纳入公司内部管理，对分包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期开展安全检查，及时发现施工过程中存在的问题，并督促分包单位整改，按期复查，确保问题隐患整改完毕。

神剑公司要加强对施工现场的安全监管，认真履行监理责任，督促施工单位严格按照安全生产规章制度和操作规程进行施工，杜绝施工人员冒险违规作业。对发现的隐患及时提出整改意见和时限，并督促落实到位，切实履行好监理职责。

（二）强化建筑施工领域安全监管。

有关部门要严格落实安全生产“三管三必须”要求，进一步落实安全生产监管责任，加大安全生产宣传力度，压实项目参建单位的安全生产主体责任，对发现的违法违规行为，依法移送相关部门进行处理；督促发包单位严格按照外包工作要求，加大对分包单位安全生产工作的统一协调管理，确保各方安全责任落实到位；结合安全生产治本攻坚三年行动，严厉打击本行业领域内违法违规行为。

（三）深刻吸取事故教训，严格落实安全生产责任制。

上海文叶公司须从严管控作业风险，全面压实专项施工方案安全措施与安全生产责任制落实。要强化对施工单位安全生产责任履行情况的监督检查，深化对派驻项目现场管理人员的考核与监管，着力提升监管效能，确保施工现场管控作用有效发挥，坚

决杜绝“三违”行为，全力保障企业生产安全。