



请输入搜索内容

首页 走进南丹 政府信息公开 网上办事 公共服务 互动交流 政务地图 数据发布

当前位置：首页 > 政府信息公开 > 重点领域信息公开 > 社会公益事业建设 > 安全生产领域 > 安全事故调查报告

南丹县车河镇 长沙建益新材料有限公司“4·4”一般高处坠落事故调查报告

2026-06-08 17:05 来源：南丹县应急管理局

☆ 字体：大 中 小 打印

2026年4月4日11时45分，南丹县南方有色金属有限责任公司外包单位长沙建益新材料有限公司一名员工在南方公司雨水收集池开展铺膜补漏工作时坠落受伤，经医护人员现场抢救无效死亡，直接经济损失约134万元。

4月8日，南丹县人民政府成立了由南丹县应急局、公安局、总工会、住建局组成的事故调查组进行事故调查，并邀请南丹县监察委、南丹县人民检察院派员参与事故调查。

经调查，南丹县车河镇长沙建益新材料有限公司“4·4”高处坠落事故是一起因现场安全管理不到位，特种作业人员无证上岗违章作业导致的一般高处坠落生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）施工项目名称及工程概况

1.项目名称：60万方雨水收集池防渗整改等防渗工程。

2.项目工程概况：包含60万方雨水收集池防渗整改、危废仓库地面防渗、污水处理总站废水硫化处理技改项目地面防渗、锌电积地面整改防渗等。

（二）事故发生单位概况

1.经营范围。长沙建益新材料有限公司成立于2008年12月24日，营业执照统一社会信用代码:91430100682825690L，法定代表人：廖五良，经营范围:经营范围包括许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维制造；合成纤维销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；防腐材料销售；保温材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；水环境污染防治服务；环保咨询服务；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.施工资质情况。长沙建益新材料有限公司持有由湖南省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》（编号：（湘）JZ安许证字〔2018〕000752），有效期：2024年05月08日至2027年05月07日；持有湖南省住房和城乡建设

设厅颁发的《建筑业企业资质证书》资质类别及等级：环保工程专业承包贰级（编号：D243336796），有效期：2025年04月24日至2030年04月24日；持有湖南省住房和城乡建设厅颁发的《建筑业企业资质证书》资质类别及等级：环保工程专业承包贰级（编号：D243336796），有效期：2025年01月27日至2030年01月26日。

3.南丹项目部设置及人员配置情况。长沙建益新材料有限公司60万方雨水收集池防渗整改等防渗项目项目部于2026年2月5日成立，长沙建益新材料有限公司任命阮湘兴为60万方雨水收集池防渗整改等防渗项目项目部项目负责人，任命文礼为项目部技术负责人，任命喻巧玲为安全员。

4.与相关方的协议情况。

2026年2月3日，长沙建益新材料有限公司与南丹县南方有色金属有限责任公司签订《60万方雨水收集池防渗整改等防渗工程施工合同》，承接南丹县南方有色金属有限责任公司60万方雨水收集池防渗整改、危废仓库地面防渗、污水处理总站废水硫化处理技改项目地面防渗、锌电积地面整改防渗等，项目实施地点：广西南丹县车河镇。为落实施工安全责任，双方签订了《施工协议书》《施工安全承诺书》，明确了双方安全责任（内容详见《承包商安全管理协议》《施工安全承诺书》）。

（三）事故相关单位概况

南丹县南方有色金属有限责任公司（以下简称南方公司）成立于2003年7月，是一家主要从事有色金属冶炼的大型民营企业，公司类型为有限责任公司，法定代表人周南方,总经理王智。该公司位于南丹县车河镇河池·南丹有色金属新材料工业园区，现有员工3532人，具备年产锌锭40万吨，副产硫酸85万吨、铅锭20万吨、铋锭1.5万吨的生产能力。建有完善的安全环保管理制度和应急管理体系，近三年未发生较大及以上生产安全事故。

（四）事故发生单位安全管理情况

1.安全生产规章制度建立情况

长沙建益新材料有限公司建立有《安全生产责任制度》《施工安全管理制度及安全操作规程》等安全管理制度汇编。

2.事故现场基本情况及安全管理情况

（1）事故现场基本情况

事故发生地为南方公司60万方雨水收集池大坝，雨水收集池大坝为3层，第一层高12米，第二层高18米，第三层高24米。事发时死者文礼在第二层开展铺膜工作。

（2）事故现场安全管理情况

事故发生地当时施工作业部位的临空边沿并无临边防护措施，作业现场未设置防坠落的安全警示标志。

（五）事故发生和救援经过

1.事故发生经过

2026年4月4日08时左右，长沙建益新材料有限公司工程部部长谢岐山组织员工到施工场地开例会，由于当天要进行高空作业，会上特别强调了高空作业的要求。文礼和汪来被安排在同个工作面进行焊模工作。

4月4日11时45分左右，其他人都已经上到雨水收集池大坝顶部平台，文礼还在雨水收集池大坝的第二层（图1），这时突然刮起一阵风，把雨水收集池防渗膜吹起，文礼跌落到雨水收集池底部。

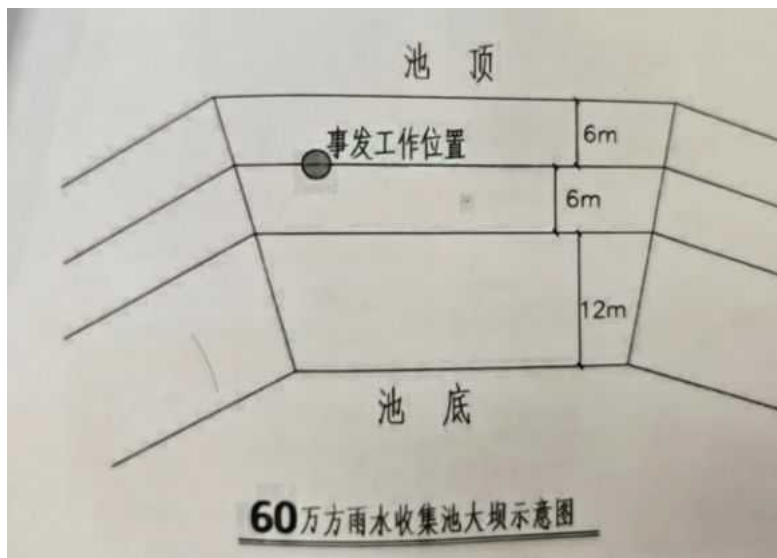


图1事故现场平面图

至此，事故已发生。

2.事故救援经过

4月4日11时45分左右，阮湘兴看到文礼跌落到雨水收集池底部地上，立即跑到雨水收集池底部进行施救，11时49分拨打120急救电话，12时10分车河镇卫生院医护人员到达现场抢救，12时30分左右南丹县人民医院医护人员到达现场进行抢救，12时40分将伤者文礼由救护车送至南丹县人民医院进行抢救。

4月4日14时01分，经南丹县人民医院医生确认，文礼救治无效死亡。

至此，救援工作结束。

（六）事故现场情况

事故发生地为南方公司60万方雨水收集池大坝（图2）。



图2 事故现场示意图

（七）事故发生时间

根据事故现场人员谢岐山及阮湘兴的询问笔录以及阮湘兴手机拨打记录推定为事发时间为2026年4月4日11时45分。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。死者文礼，男，身份证号码：*****，家庭住址：*****组376号。

截至2026年4月23日，事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）等标准和规定统计，核定事故造成直接经济损失为134.69万元人民币，其中：医疗费用（含护理费用）约0.25万元、丧葬及抚恤费用约4.94万元、补助及救济费用约20万元、善后处理费用约109.5万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）信息接报及应急响应情况

4月4日11时45分事故发生。

4月4日11时47分，阮湘兴电话向南方公司基建科科长张奇胜汇报了事故的发生，张奇胜向南方公司总经理王智汇报了事故情况。

4月4日11时49分，阮湘兴拨打120电话，向医院请求救援。

4月4日12时45分，南方公司安全科莫浪电话向南丹县应急管理局报告事故情况。

4月4日12时47分，南丹县应急管理局电话向南丹县委信息股、政府信息股、河池市应急管理局指挥科汇报。

（二）事故善后情况

事件发生后，长沙建益新材料有限公司指定人员处理善后事宜，安抚家属，事件未造成社会影响。长沙建益新材料有限公司已按照工亡补助金办理流程，向社保部门申请工亡补助金，支付死者家属丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金。

至此，事件善后结束。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，现场负责人阮湘兴发现文礼跌落后，立即组织工人救援，同时电话向120急救请求救援，现场处置合理。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

物的不安全状态。事故作业点雨水收集池大坝为三层24米高的临边平台，未按规定设置防护栏杆、安全网等物理防坠落屏障，平台边缘无任何阻挡坠落的防护设施；防渗膜表面光滑、摩擦力不足，未设置防滑措施，人员站立、移动过程中易发生打滑，直接构成了引发高处坠落事故的不安全状态。

人的不安全行为。作业人员文礼在雨水收集池大坝第二层18米高处防渗膜铺设作业过程中，未按规定系挂合格的安全带，未采取有效的防坠落保护措施；同时，在沿平台边缘移动过程中，违规冒险作业，对防渗膜表面光滑、易打滑的风险认识不足，身体失衡后直接坠落至下方地面，是导致事故发生的直接行为因素。

（二）间接原因分析

1.施工单位安全生产主体责任落实不到位。施工单位未建立健全高处作业安全管理制度，针对本次24米高处防渗膜铺设作业，未编制专项施工方案及安全技术措施，未按规定办理高处作业审批手续；项目部安全管理机构履职不力，未对现场高风险作业实施有效管控，未及时排查并消除临边无防护、梯具无固定、人员未系安全带等重大事故隐患，隐患排查治理闭环管理失效。

2.现场安全防护投入不足，本质安全条件不达标。施工单位未按规定要求为高处作业配备合格的安全带、安全绳、自锁器、生命线等防坠落个体防护装备，未在临边作业区域设置防护栏杆、安全网等防护设施，未对临时梯具进行验收和维护，未设置防滑、防倾倒措施；作业现场未设置明显的高处作业安全警示标志，高风险作业区域未实施封闭管理，现场安全防护条件不符合安全生产要求。

3.现场安全监护与作业管控流于形式。本次高处作业未按规定安排专职安全监护人现场监护，未对作业人员的防护措施落实情况、作业行为进行全程监督，作业人员违规作业行为无人制止；施工单位未对现场作业人员的作业行为进行动态管控，对长期存在的高处作业违规行为未及时纠正，现场安全管理处于失控状态。

4. 风险辨识与分级管控工作存在重大缺失。施工单位未按照《高处作业安全技术规范》要求对防渗膜铺设作业过程中存在的高处坠落风险进行全面系统辨识，未将24米高风险作业准确判定为Ⅲ级（15-30米）特级高处作业，未针对该等级作业制定专项风险管控方案和分级管控措施，对作业现场风险等级认知严重不足，未采取有效工程技术措施（如设置合格作业平台、防护栏杆、安全网等）和管理措施（如作业审批、安全监护、个体防护等）降低事故风险，导致风险管控流于形式。同时，施工单位项目负责人未履行安全生产管理职责，对高处作业相关法规标准缺乏了解，未组织作业人员开展专项安全培训及应急演练，作业人员安全意识淡薄、操作技能不足，最终引发事故。”

（三）事故相关认定

经调查组认定，“南丹县车河镇长沙建益新材料有限公司‘4·4’高处坠落事故是一起因企业安全生产主体责任未有效落实，现场安全管理存在重大缺陷（风险辨识与分级管控流于形式、专项安全措施缺失、作业人员安全培训不到位），特种作业人员存在无证上岗及违章作业行为，最终导致发生的一般生产安全责任事故。”

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）长沙建益新材料有限公司

1.现场安全防护设施严重不足：未按规定要求在24米高处临边作业平台设置防护栏杆、安全网等防坠落防护设施，未在临时攀爬梯具上设置防滑、防倾倒措施及安全生命线、自锁器等配套防坠落装置；防渗膜作业面未设置防滑垫、防滑条等防滑措施，作业现场未设置明显的高处作业安全警示标志。

2.作业人员管理与教育培训缺失：未组织作业人员参加特种作业培训并考核取证，违规安排未取得高处作业特种作业操作证的文礼从事高处防渗膜铺设特种作业；不了解高处作业的风险点、作业禁忌及应急处置措施；作业前未开展有效的安全技术交底，未明确告知作业人员现场风险和防护要求，作业人员安全意识淡薄，违规冒险作业。

3.现场作业管控与监护不到位：高处作业未按规定安排专职安全监护人现场监护，未对作业人员的防护措施落实情况、作业行为进行全程监督，作业人员未系挂安全带、违规沿平台边缘移动等违规行为无人制止；对现场作业人员的作业行为未进行动态管控，现场安全管理处于失控状态。

4.安全投入不足，防护用品配备不合格：未按规定投入安全生产资金，未为作业人员配备合格的安全带个体防护用品[1]，无法起到有效的防护作用。

（二）南方公司

1.安全生产统筹监管责任落实不到位：未建立健全项目安全生产统筹管理制度，未明确自身与承包方的安全生产管理职责边界，对承包方的安全生产工作缺乏统一协调、监督和管理，未定期组织开展项目整体安全检查，对承包方存在的高处作业违规行为、安全隐患排查治理流于形式等问题视而不见，监管流于表面。

2.承包方资质审核与管理不严格：在选择承包方时，未严格审核承包方的安全生产资质、高处作业专项施工能力及安全管理体系完整性，违规将24米高处防渗膜铺设等高风险作业发包给不具备充分安全管控能力的承包方；承包方进场后，未对其施工方案、安全措施落实情况进行有效审核和跟踪，未及时发现并纠正承包方的违规施工行为。

3.安全教育培训与风险管控缺位：未统筹组织承包方作业人员开展针对性的高处作业安全培训和特种作业取证培训，未督促承包方落实安全技术交底内容；对项目整体高处作业风险辨识不全面，未制定针对性的统筹风险管控措施，对24米高处作业的高风险等级认识不足，未采取有效措施防范承包方使用无证人员上岗作业等违规行为，包而不管，未能有效防范事故发生，管业务但不管安全的问题十分突出。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1.文礼：事故当班现场施工人员。其安全意识淡薄，未取得高处作业特种作业操作证违规从事高处作业，未按规定系挂安全带，从18米高处坠落经抢救无效死亡，对事故负直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予追责。

2.喻巧玲：长沙建益新材料有限公司项目部专职安全员。未履行现场安全监护职责，未及时发现并制止作业人员无证高处作业、未系安全带等违规行为，未有效排查消除临边无防护等重大事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强

令冒险作业、违反操作规程的行为”之规定，对事故负有责任。建议长沙建益新材料有限公司依照公司内部管理规定对其进行处理，并将处理结果报南丹县应急管理局备案。

3.阮湘兴：长沙建益新材料有限公司项目部负责人。作为项目负责人，未组织制定高处作业专项施工方案及安全技术措施，未组织作业人员开展高处作业安全培训和特种作业取证培训，违规安排无证人员从事高处作业，现场安全管理失控，对事故负有领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”之规定，建议长沙建益新材料有限公司依照公司内部管理规定对其进行处理，并将处理结果报南丹县应急管理局备案。

4.李红兵：南丹县南方有色金属有限责任公司项目安全员。未履行对承包方的安全监管职责，未及时发现并纠正承包方作业人员无证上岗、临边无防护等违规行为，对事故负次要监管责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条“生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改”之规定，建议南丹县南方有色金属有限责任公司依照公司内部管理规定对其进行处理，并将处理结果报南丹县应急管理局备案。

5.张奇胜：南丹县南方有色金属有限责任公司基建科科长。未履行项目统筹监管职责，对承包方资质审核、现场安全管控等环节监管不力，对事故负次要领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度”及第四十九条之规定，建议南丹县南方有色金属有限责任公司依照公司内部管理规定对其进行处理，并将处理结果报南丹县住房和城乡建设局备案。

（二）对责任单位的处理建议

1.长沙建益新材料有限公司：

施工现场临边无防护栏杆、安全网，作业人员未系挂安全带，未开展安全隐患排查治理，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条“生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患”之规定；安排未取得高处作业特种作业操作证的文礼从事高处作业，违反《中华人民共和国安全生产法》第三十条“生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业”之规定；未为作业人员配备合格的安全带等个体防护用品，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十五条“生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用”之规定。

上述行为共同导致事故发生，建议由南丹县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定，对其进行处罚”。

2.南丹县南方有色金属有限责任公司：

未履行对承包方的安全生产统一协调、管理职责，对承包方资质审核不严，未监督承包方落实高处作业安全措施，未及时发现并纠正承包方无证作业、临边无防护等违规行为，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条“生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改”之规定，对事故负次要责任。建议由南丹县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定，对其进行处罚。

六、事故主要教训

（一）“以包代管”的惯性思维与责任悬空

发包方（南方公司）存在“契约免责”的错误认知。认为只要签了合同和安全协议，将工程发包给有资质的单位，自身的安全生产主体责任就随之转移了。这种“甩手掌柜”的心态导致对承包商的监管流于形式，缺乏对高风险

作业的实质性风险研判和现场提级管控，导致安全管理在“最后一公里”出现真空。

（二）唯进度论与成本导向挤压安全空间

施工单位（长沙建益）在项目管理上存在重效益、轻安全的倾向。防渗膜铺设属于劳动密集型作业，设置生命线、安装临边防护网、配备五点式安全带都会增加成本和降低作业效率。企业在资源配置上存在侥幸心理，试图通过压缩安全投入来换取利润，导致现场本质安全水平低下，让工人在无防护状态下作业。

（三）风险辨识与作业许可制度的“形式化”

企业的风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制“两张皮”。风险辨识失效：未识别出“光滑防渗膜+大风天气+临边作业”这一特定组合的极高风险，仍按常规作业对待。作业许可失效：高处作业票证审批流于形式，审批人未到现场核实安全措施（如生命线是否拉设）即签字放行，导致作业许可制度失去了作为“最后一道防线”的把关作用。

（四）安全教育培训的“走过场”与技能缺失

培训教育缺乏针对性和实效性。对于特种作业（高处作业），企业可能仅停留在“口头交代”或“签字确认”层面，未进行实操培训和应急演练。工人缺乏对“高挂低用”、“防滑防坠”等关键技能的肌肉记忆，导致在突发情况（风吹膜起）下，无法做出正确的自救反应。

七、事故整改和防范措施

各相关单位应深刻吸取“4·4”高处坠落事故教训，严格落实安全生产主体责任，坚持“人民至上、生命至上”，举一反三，从人员管理、现场管控、外包监管及应急处置四个维度实施全面整改。

（一）长沙建益新材料有限公司（施工单位）整改措施

作为事故直接责任单位，必须立即开展停工整顿，重点解决“人的不安全行为”和“物的不安全状态”。

1.强化人员准入与“三项岗位”管理

严格持证上岗：立即对项目部所有特种作业人员（特别是高处作业人员）进行资格核查，建立“一人一档”。严禁无证、持假证或证件过期人员上岗。

实施健康筛查：建立高处作业人员健康档案，作业前必须确认人员无饮酒、无过度疲劳，且无高血压、心脏病、恐高症等职业禁忌症。

全员教育培训：落实“晨会”制度和班前安全技术交底，必须让作业人员知晓当天的风险点（如防渗膜光滑、临边风险），交底记录须经作业人员签字确认。

2.提升现场本质安全水平

完善临边防护：在雨水收集池大坝等临边区域，严格按照《建筑施工高处作业安全技术规范》设置防护安全网，实行封闭式管理。

升级个体防护：淘汰不合格安全带，强制配备并使用五点式双钩安全带。在防渗膜铺设等光滑表面作业时，必须设置生命线（水平安全绳），确保作业人员“高挂低用”，有可靠的挂点。

防滑与警示：针对防渗膜表面光滑问题，必须采取铺设防滑垫、设置防滑条等临时防滑措施；在作业区域显著位置设置“当心坠落”、“必须系安全带”等安全警示标志。

3.落实作业全过程管控

严格作业审批：高处作业必须办理《高处作业安全许可证》，经安全员、项目负责人审批后方可实施。

实施旁站监护：高处作业期间，必须安排专职安全员或指定专人进行全过程旁站监护，重点监督安全带系挂情况，严禁监护人员擅离职守。

（二）南丹县南方有色金属有限责任公司（发包单位）整改措施

作为发包方，必须纠正“以包代管”、“包而不管”的错误倾向，履行统一协调管理职责。

1.严把承包商准入关

资质穿透式审查：在后续发包工程中，不仅审查营业执照和资质证书，还要重点审查承包商的安全生产许可证、特种作业人员持证率及过往安全业绩。

签订安全协议：在签订施工合同的同时，必须签订专门的《安全生产管理协议》，明确双方在防高坠、安全教育、隐患治理等方面的具体责任，不得通过合同转移法定安全责任。

2.强化外包工程统筹监管

纳入统一管理体系：将承包方人员纳入本公司安全教育培训体系，定期组织联合安全检查。

实施提级管理：对涉及高处作业、动火作业等高风险环节，发包方必须派员进行现场核查，确认安全措施（如生命线设置、临边防护）到位后，方可允许开工。

（三）行业主管部门监管建议

行业主管部门应进一步加强监管。县住建局要严格落实《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规要求，对合法企业要规范管理、压实主体责任，对非法建设、无资质施工等行为更要依法严惩、露头就打，切实做到“合法的管到位、非法的严打击”。进一步加强监管，宣贯安全生产法律法规，指导企业强化落实安全生产主体责任，落实各项安全风险防范措施。

[1]《房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录（第二批）》中明确禁止在房屋建筑和市政基础设施工程中使用三点式安全带。



网站地图 联系我们

主办：南丹县人民政府办公室 承办：南丹县大数据发展局

邮箱：ndzfwz@163.com 电话：0778-7215537（仅受理网站建设及运维相关事宜）



桂公网安备 45122102000007 桂ICP备10201482号-1 网站标识码：4512210007

