

刘家堡乡东柳林村“2·27”一般物体打击 事故调查报告

小店区政府事故调查组

二〇二六年四月

目 录

开篇和事故性质认定.....	1
一、事故基本情况.....	2
（一）事故经过.....	2
（二）事故相关人员基本情况.....	2
二、事故应急处置及评估情况.....	3
（一）应急处置情况.....	4
（二）评估情况.....	4
三、善后处置和人员伤亡情况.....	4
四、现场勘查及原因分析.....	4
（一）现场勘查.....	4
（二）直接原因.....	6
（三）间接原因.....	6
（四）其他原因.....	6
五、对有关责任人员和单位的处理意见.....	7
（一）对有关责任人的处理意见.....	7
（二）其他处理意见.....	7
六、事故整改和防范措施.....	8

刘家堡乡东柳林村“2·27”一般物体打击 事故调查报告

开篇和事故性质认定

2026年2月27日14时30分许，在刘家堡乡东柳林村东侧一旧棉被回收厂房内，一名工人被旧棉被堆垛倾覆压倒，经抢救无效死亡。

3月9日，小店区政府依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，成立上海福葆环保科技有限公司“2·27”事故调查组，区委常委、副区长担任组长，成员单位由区应急局、区商务局、区市场局、公安小店分局、区总工会、刘家堡乡政府组成。同时调查组还聘请3名专家参与事故调查，并邀请区纪委监委派人参加事故调查工作。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查询问、查阅资料、技术咨询等工作，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，并提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议和事故防范措施建议。经调查组认定，**该起事故是一起作业人员安全意识淡薄、未对作业现场进行有效风险辨识，安全防护措施不到位、现场安全管理缺位造成的一般生产安全责任事故。**现将情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故经过

2026年2月27日14时30分许，付某某（死者）及其同乡韩某某在现场分解回收的旧棉被，分解的作业过程中，现场码放高度约5.2米的旧棉被压缩包堆垛失稳倾覆，连带边缘处第三层棉被压缩包倒塌，将正在附近作业的付某某上半身压覆。

韩某某听到异响后立即赶至事发地点，发现付某某被旧棉被压缩包压覆，随即尝试将其挪开。该压缩包单个尺寸约为高1.3米、宽1.2米、长1.6米，重量约800公斤，韩某某未能挪动也不会操作叉车。随后前往宿舍找到张某某（事发前已辞职），张某某随即电话告知正在家中因病请假的刘某某。

刘某某接到通知后立即赶赴现场，查看情况后第一时间拨打120急救电话，同时驾驶现场叉车将压在付某某身上的棉被压缩包移开。急救人员抵达现场后开展抢救，随后将付某某送往太原市中心医院汾东院区，最终经抢救无效死亡。

（二）事故相关人员基本情况

1. 谢某（实际经营负责人），男，55岁，党员，身份证号：512223XXXXXXXX0871，上海市人。2026年2月1日，以个人名义与太原市小店区约克服装商行（个体工商户）签订《厂房租赁合同》，承租约900m²的厂房用于旧棉被回收分解作业，租期1年，租金每年86400元。雇佣工人4名，分别为：刘某某、张某某（事发前已辞职）、付某某（死者）、韩某某（死者同乡）。该项目未依法办理营业执照及相关经营备案手续。事故发生后，谢某因担心自身无相关资质，临时提供上海福菽环保科技有限公司相关信息。经核查，上海福

莜环保科技有限公司为谢某后期意向合作客户。

2. 桂某（承租方），男，36岁，群众，身份证号：142402XXXXXXXX0611，山西介休人。**太原市小店区约克服装商行（个体工商户）法人代表**。2024年7月26日以个人名义与郭某某签订《厂房租赁合同》，租赁物总占地面积约7亩，含2间厂房（厂房面积分别为1600m²和900m²），厂房租赁功能为废旧物资回收车间使用；房租押金4万元，租金每半年12万元。2026年2月1日，将900m²的厂房出租给谢某。

3. 郭某某（出租方），男，58岁，群众，身份证号：140112XXXXXXXX0839，小店区刘家堡乡东柳林村村民。其于1990年左右首次向东柳林村委会租赁集体土地，后根据“清化收”专项工作要求，于2022年7月1日与东柳林村村委会重新签订《农村集体土地租赁合同》，土地面积6.63亩，租赁期限20年，租金为每年每亩5000元，每5年递增百分之十。2017年，郭某某在该土地上分别建设大约1600m²和900m²的厂房2个。

4. 付某某（死者），男，36岁，身份证号：140322XXXXXXXX0031，山西盂县人。事发时从事旧棉被拆解作业。

经太原市小店区公安司法鉴定中心尸表检验：死者颞枕部及面部见压痕，面部口鼻处见血迹，左面部、左胸部、右背部见大面积淤青，颈部散在瘀青，胸部可见压痕，符合挤压伤特征。

二、事故应急处置及评估情况

（一）应急处置情况

事故发生后，现场作业人员发现付某某被体积大、重量沉的旧

棉被压缩包压覆，随即尝试将其移开，但未能成功。由于现场人员均不会操作叉车，无法挪动该压缩包，作业人员立即前往宿舍召集其他工友，并由工友联系刘某某。

刘某某接到电话后迅速赶赴现场，查看事发现场情况后立即拨打120急救电话，同时驾驶现场叉车将压覆的旧棉被压缩包移开。急救人员抵达现场后进行抢救，随后将付某某送往太原市中心医院（汾东院区），最终经抢救无效死亡。事故发生后，家属拨打110报警电话。

（二）评估情况

事故发生后，小店区政府立即组织相关部门赶赴现场组织救援和善后处置等工作，此次事故未造成对环境的影响和其它社会不良影响。

三、善后处置和人员伤亡情况

事故发生后，区政府立即督促落实善后工作，要求刘家堡乡人民政府协调涉事相关人员积极对接死亡人员家属，妥善处理善后事宜。

姓名	性别	年龄	身份证号	户籍	伤亡情况
付某某	男	36	140322XXXXXXXX0031	山西省孟县	死亡

四、现场勘查及原因分析


（一）现场勘查

事故发生地点位于山西省太原市小店区刘家堡乡东柳林村旧棉被回收厂房内，现场旧棉被压缩包堆垛总高度约 5.2M，单个

旧棉被压缩包高约 1.3M、宽约 1.2M、长约 1.6M，重约 800KG，堆码倾斜、重心偏高；厂房内储存物品未分类、分堆、限额存放；堆垛与堆垛之间堆放杂乱；未设置防倾覆、防坍塌支撑或固定装置；作业现场未设置安全警示标识，未落实现场安全监护措施。



(事故现场)

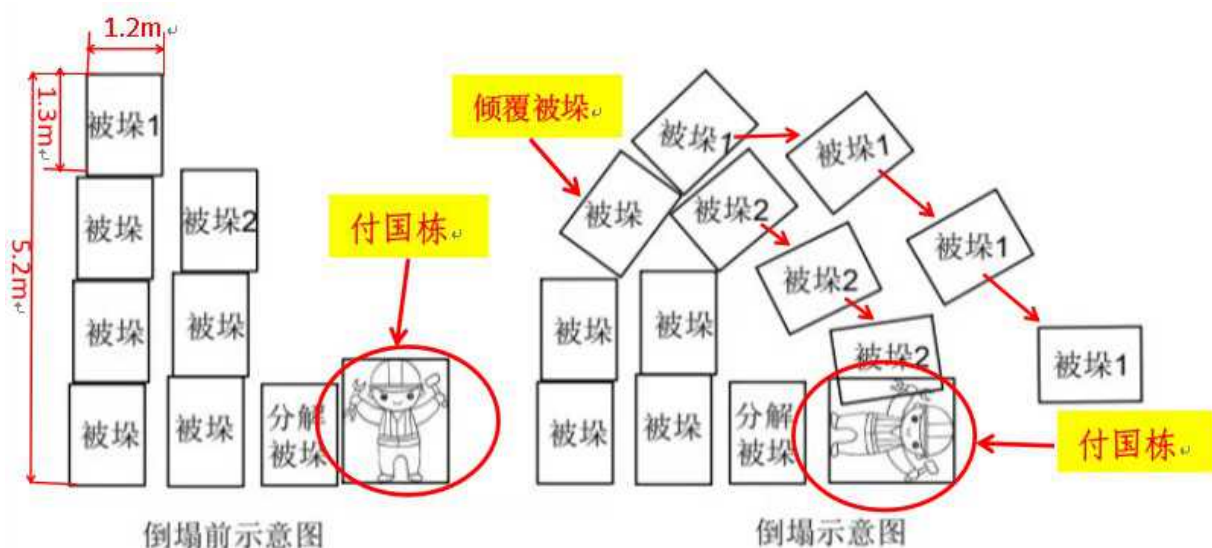

(二) 直接原因

1. 旧棉被压缩包堆垛堆放严重违反《生产过程安全基本要求》（GB12801—2025）第4.5.5条规定：“生产物料和产品应按照隔离、隔开、分离的原则分区分类储存”“成垛堆放的生产物料和产品，其垛高、垛距和垛基础等应符合安全要求”，事故现场旧棉被压缩包堆垛总高度约5.2M，倾斜堆放且未采取任何防倾覆、防滑落固定措施，堆垛与堆垛之间未分离隔开，导致稳定性差，引发倾覆坍塌，是事故发生的直接诱因。

2. 作业人员付某某安全意识淡薄，未辨识旧棉被堆垛坍塌风险，在失稳旧棉被堆垛旁作业，被倾覆旧棉被包压覆后身亡，是事故发生的直接致因。

（三）间接原因

谢某，2026年2月1日，从太原市小店区约克服装商行（个体工商户）租赁位于东柳林村东的厂房（约900m²）作为分解回收旧棉被的车间，截至2月27日发生事故时，一直未申办营业执照等相关手续，未能保障应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，未为从业人员配备劳动防护用品，未建立、健全安全生产管理制度，未经安全生产培训教育。

（四）其他原因

刘家堡乡人民政府及所辖东柳林村未严格履行属地安全监管和管理职责，其中东柳林村对外出租集体土地上的生产经营活动安全隐患排查治理落实不到位，未及时发现并制止未注册营业执照开展生产经营的行为；刘家堡乡人民政府对辖区村（社区）安全工作指导帮扶不足，未能及时排查整治各类安全隐患、形成

有效防控闭环。

五、对有关责任人员和单位的处理意见

（一）对有关责任人处理意见

1. **付某某(死者)**，现场作业人员，安全意识淡薄，未辨识堆垛坍塌风险，在失稳旧棉被堆垛旁作业，被倾覆旧棉被包压覆后身亡。因其在事故中死亡，建议免予追究其行政责任。

2. **谢某**，作为个体回收旧棉被工厂投资人，应当具备的安全生产条件所必需的资金投入不到位，未为从业人员配备劳动防护用品，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十三条¹之规定，建议由小店区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规对其进行处罚。

（二）其他处理建议

3. **刘家堡乡东柳林村**，对出租集体土地上的生产经营活动安全隐患排查不细致、力度不足，未能及时发现并制止无相应资质主体开展生产经营活动的行为。建议纪委监委依据管理权限依法进行处理，并将处理结果报事故调查组备案。

4. **刘家堡乡人民政府**，安全管理工作开展不扎实，对辖区内村（社区）安全工作的指导和帮扶力度不到位，安全隐患排查整治部署推进不够。建议向小店区人民政府作出深刻书面检查，并

¹ 《中华人民共和国安全生产法》第二十三条 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。安全生产费用在成本中据实列支。安全生产费用提取、使用和监督管理的具体办法由国务院财政部门会同国务院应急管理部门征求国务院有关部门意见后制定。

报事故调查组备案。

六、事故整改和防范措施

（一）做好善后处置，强化舆情管控

刘家堡乡要坚持以人为本、依法依规的原则，妥善推进事故善后处置工作。主动对接死者家属，耐心做好政策解释和情绪安抚工作，避免矛盾激化。及时协调解决处置过程中出现的各类问题，全程做好沟通衔接，主动回应群众关切，切实防范因善后处置不当引发上访及群体性事件，维护社会和谐稳定。

（二）压实主体责任，筑牢安全防线

涉事经营主体要压实安全生产主体责任，健全资质管理体系，配齐安全防护设施，抓实安全宣传教育培训，常态化开展隐患排查治理，从源头筑牢安全防线。属地乡镇（街道）、村（社区）严格落实属地管理责任，强化基层安全工作指导帮扶，加强集体土地上出租场地、厂房的安全管理，加大日常巡查频次和隐患排查力度，严防类似事故发生。

（三）健全长效机制，强化协同共管

商务主管部门要以事故为鉴，督促行业经营单位举一反三自查自纠，紧盯物资堆垛、用电、消防等关键环节整改隐患；健全常态化隐患排查机制，压紧行业监管职责，联动属地形成监管合力，推动行业规范安全发展，长效防范各类安全事故。