

# 无棣德信化工有限公司“11·6”一般伤害 事故调查报告

2025 年 12 月 11 日无棣县应急管理局接到举报人提交的工伤材料，反映 2024 年 11 月 6 日，无棣德信化工有限公司（以下简称“德信公司”）在拆除管道时发生一起事故，致 2 人受伤。经无棣县应急管理局工作人员核实，2024 年 11 月 6 日 9 时 30 分左右，位于无棣县鲁北高新技术开发区的德信公司发生一起一般生产安全事故，造成 2 人受伤。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 493 号）及《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（山东省人民政府令第 236 号）的有关规定，2025 年 12 月 16 日无棣县人民政府授权无棣县应急管理局成立事故调查组调查无棣德信化工有限公司“11·6”一般事故，调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询、专家论证等形式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位和人员的处理建议及事故防范和整改措施。

经调查认定，无棣德信化工有限公司“11·6”事故是一起一般生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

### （一）事故发生单位情况

1、无棣德信化工有限公司,本次管道拆除施工发包单位,为无棣鑫岳化工集团有限公司(以下简称“鑫岳集团”)下属公司,统一社会信用代码:9137162305790246XC,注册资金3000万元,成立于2012年11月6日,位于山东省滨州市无棣县鲁北高新技术开发区内,法定代表人刘玉村,现有员工200人左右。公司经营范围:聚醚多元醇、聚合物多元醇生产、批发、零售;仓储(不含危险化学品);备案范围内的进出口业务。现有《危险化学品安全使用许可证》(编号:危化使字〔2024〕160007号),许可范围:环氧乙烷26400吨/年、环氧丙烷280935吨/年、苯乙烯17520吨/年、2,2-偶氮二异丁腈120吨/年、丙烯腈1240吨/年。

### （二）事故相关单位情况

2、无棣信诺建设工程有限公司(以下简称“信诺公司”),本次管道拆除施工承包单位,为鑫岳集团下属公司,统一社会信用代码为91371623057901002L,注册资本为6000万元,成立于2012年11月12日,法定代表人为张山虎,位于无棣县埕口镇东工业园区内。经营范围:许可项目:各类工程建设活动;特种设备安装改造修理;特种设备制造;建设工程设计等。企业取得安全生产许可证,编号(鲁)JZ安许证字[2015]160501号,许可范围:建筑施工;建筑业企业资质证书,编号D237055522,资质类别及等级:建筑工程施工总承包贰级、石油化工工程施工

总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级。

3、滨州顺恒建筑工程有限公司（以下简称“顺恒公司”），本次管道拆除施工分包及施工单位，统一社会信用代码为91371623MA3Q1KYW4J，注册资本为100万元，成立于2019年6月19日，法定代表人为刘建林，位于山东省滨州市无棣县富路大街91号，经营范围包含：许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工。一般项目：普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；建筑材料销售；建筑物清洁服务；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁等。无安全生产许可证等相关资质。

### （三）事故管廊情况

事故管廊所在装置原为无棣鑫岳燃化有限公司（与德信公司同属于鑫岳集团下属公司）加氢装置，2023年3月停用，主装置已拆除，现场剩余部分水、氢气、蒸汽等管道及管廊。2024年初鑫岳集团将该土地划入德信公司，计划用于建设32万吨/年聚醚多元醇项目。


事故管廊为南北走向，高约5米，原铺设有水、蒸汽及其他介质管道。管廊东侧地面铺设有一条南北走向的氢气管线，氢气管线自阀门向南约一米后，转向上至管廊上方，又转向西跨越管廊延伸约3米后断开。

#### （四）施工作业情况

2024 年 1 月信诺公司与顺恒公司签订《工程施工合同》，施工内容为信诺公司承接的德信公司 2024 年度工程中的零星修缮工程（非主体施工服务项目）。2024 年 5 月德信公司与信诺公司签订了、《外来施工安全协议书》。2024 年 6 月德信公司向鑫岳集团申请该位置废旧管线拆除项目开工，并按照《2024 年度德信化工安装类检维修、小型技改工程施工合同》将本次废旧管线拆除施工承包给信诺公司，同时制定了《废旧管线拆除施工方案》。

2024 年 11 月 6 日，信诺公司十三车间申请开具一级动火安全作业票 DXHG20241106-02、三级吊装安全作业票 DXHG20241106-03，并关联了 11 月 4 日开具的一级高处安全作业票 DXHG20241104-02（11 月 4 日已在该位置开展高处作业）。德信公司安全员王建、作业监护人黄世琰、施工队负责人罗明建分别确认了动火作业安全措施，罗明建确认了吊装作业安全措施、王建确认了高处作业安全措施。现场实际仅在作业点西侧设置了警戒绳，作业点东侧未设置警戒范围。王建安排黄世琰为三个作业的监护人（原高处安全作业票监护人张宇森请假，黄世琰代替张宇森监护高处作业）。罗明建安排施工人员邱行振、张善武、徐康伟三人为动火及高处作业人员，负责切割拆除管廊上的管道。

同时，罗明建安排张凤华、张树友松工作业点下方东侧的氢气管道阀门螺栓，要求二人松动螺栓，使阀门与管道露出缝隙，方便插入蒸汽细软管后使用蒸汽吹扫氢气管道。作业现场示意图如下：

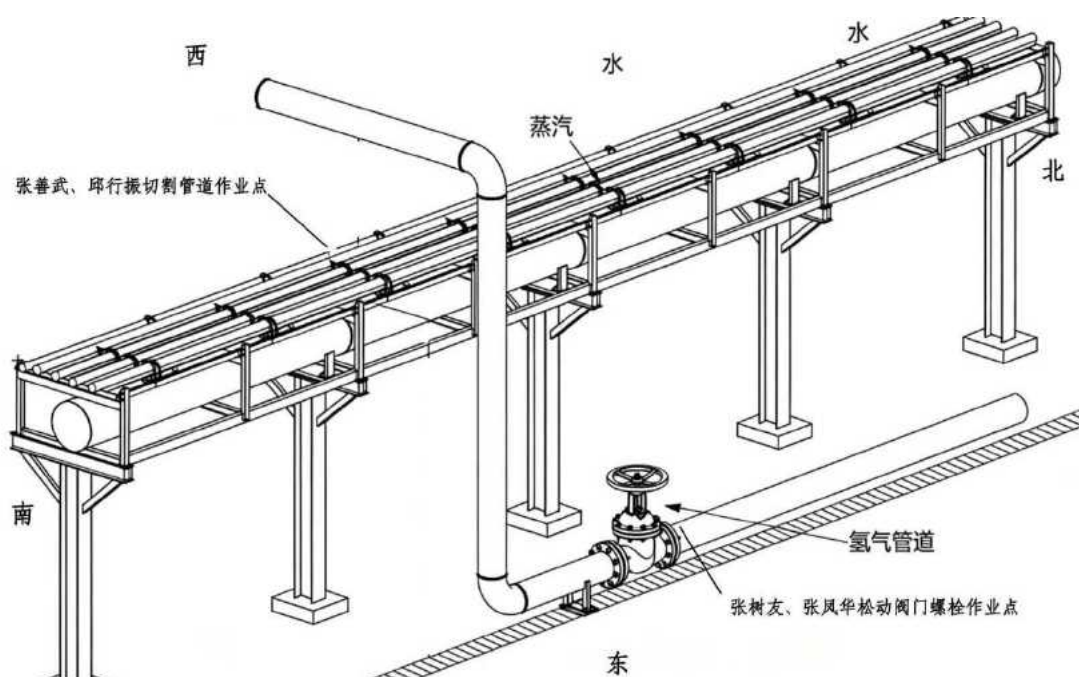

#### （五）受伤人员情况

张善武，性别男，38岁，家庭住址：山东省聊城市东昌府区张炉集镇张炉集村341号，持有焊接与热切割和高处作业特种作业操作证，在事故中受伤。

邱行振，性别男，33岁，家庭住址：山东省滕州市姜屯镇邱庄村159号，持有焊接与热切割特种作业操作证，在事故中受伤。

## 二、事故发生经过

2024年11月6日8时30分，邱行振、张善武佩戴好安全帽和安全带后，在事故管廊上，自南向北逐节切割水管道。切割方式为使用吊带吊装固定管道南端，二人使用气割，割断吊点北侧管道。9时30分左右，二人切割作业至穿越事故管廊的氢气管道正下方，与事故管廊下方张凤华、张树友的螺栓松动作业形成交叉作业。

张树友、张凤华在松动氢气管道阀门上部螺栓过程中，阀门上部螺栓受力矩影响出现断裂，竖立的管道整体向南倾倒。倾倒的氢气管道砸中管廊上方正在作业的张善武和邱行振。

### **三、事故报告及应急救援处置情况**

事故发生后，德信公司立即安排吊车将氢气管道吊起，将张善武、邱行振二人从管廊上吊至地面，后由120救护车送至滨州市人民医院接受治疗。张善武因伤势较重，后转至北京积水潭医院治疗。

事故发生后，顺恒公司施工队、信诺公司向德信公司汇报了事故情况，德信公司负责人在现场指挥开展救援工作，但未向应急管理部门上报事故信息。

### **四、事故原因**

#### **（一）直接原因**

企业在进行拆除管道作业时形成交叉作业。张树友、张凤华松动氢气管道阀门上部螺栓，造成氢气管道阀门上部螺栓与下部螺栓支点的力矩，远小于整个氢气管道与阀门下部螺栓的力矩，

造成阀门上部螺栓断裂，氢气管道向南倾倒，砸中管廊上面作业人员张善武、邱行振。

## （二）间接原因

### 1. 顺恒公司

（1）施工现场管理混乱。未对作业人员进行安全技术交底，现场负责人违规指挥现场作业导致形成交叉作业，未及时发现交叉作业行为<sup>[1]</sup>，未采取措施将交叉作业进行有效隔离。

（2）风险辨识及隐患排查不到位。未辨识出交叉作业及氢气管道倾倒的安全风险，未对施工现场开展隐患排查，未及时发现和消除事故隐患。未认真核实特殊作业安全措施落实情况，现场未按要求设置警戒区。

### 2. 信诺公司

外包施工队伍管理不到位。未对顺恒公司施工资质审核，未进行统一协调管理，未对施工队伍当日作业情况进行检查，未及时发现和消除交叉作业带来的安全风险，未严格核实危险作业安全措施落实情况，未发现现场警戒区设置不规范。

### 3. 德信公司

（1）外包施工队伍管理不到位。未对外包施工队伍当日作业情况进行检查，未及时发现和消除交叉作业带来的安全风险，

---

[1]《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）4.7 同一作业区域应减少、控制多工种、多层次交叉作业，最大限度避免交叉作业；交叉作业应由危险化学品企业指定专人统一协调管理，作业前要组织开展交叉作业风险辨识，采取可靠的保护措施，并保持作业之间信息畅通，确保作业安全。

未严格核实危险作业票证的安全措施落实情况，未发现现场警戒区设置不规范，未指定专人负责交叉作业统一协调管理；未保障交叉作业人员之间信息畅通。

（2）检维修作业管理不到位。未在检修方案中对交叉作业制定安全管控措施；在施工过程中，监护人黄世琰及安全员工王建未到交叉作业现场开展安全检查。

## 五、事故责任认定及对有关责任人员的处理建议

### （一）事故有关单位责任及处理建议

1. 顺恒公司。无安全生产许可证等相关资质，在施工过程中未严格落实企业安全生产主体责任，施工人员违章指挥违章作业；风险辨识不到位，隐患排查不到位，未落实危险作业安全措施。建议由无棣县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项<sup>[2]</sup>规定，对其事故责任进行处罚。

2. 信诺公司。在施工过程中未严格落实企业安全生产主体责任，未对顺恒公司施工资质审核，未进行统一协调管理，未对施工队伍当日作业情况进行检查，隐患排查不到位，未落实危险作业安全措施。建议由无棣县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项规定，对其事故责任进行处罚。

3. 德信公司。未严格落实企业安全生产主体责任，未落实危险作业安全措施，检维修作业安全管理不到位。企业在事故发生

---

[2]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。



后，未按规定向县应急管理局和其他有关部门报告事故情况，存在瞒报行为。建议由无棣县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项规定，对其事故责任进行处罚；依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一款<sup>[3]</sup>规定，对其事故瞒报行为进行处罚。

## （二）事故有关人员责任及处理建议

1. 刘某林，顺恒公司法定代表人，未严格落实主要负责人安全管理职责，组织开展作业现场隐患排查不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有主要领导责任。建议由无棣县应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条<sup>[4]</sup>规定，对其事故责任进行处罚。

2. 张某虎，信诺公司法定代表人，未严格落实主要负责人安全管理职责，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有主要领导责任。建议由无棣县应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条规定，对其事故责任进行处罚。

3. 刘某村，德信公司法定代表人，未严格落实主要负责人安全管理职责，组织检维修方案编制不到位，组织开展作业现场隐患排查不到位，未及时消除生产安全事故隐患。在事故发生后，刘玉村未按规定向县应急管理局和其他有关部门报告事故情况，

---

[3] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条：“事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处 100 万元以上 500 万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入 60%至 100%的罚款；（一）谎报或者瞒报事故的；”

[4] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条 事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入 40%的罚款。

存在瞒报行为，对事故发生负有主要领导责任。建议由无棣县应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条规定，对其事故责任进行处罚；依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一款<sup>[5]</sup>及《山东省应急管理行政处罚自由裁量基准》第144条<sup>[6]</sup>规定，对其事故瞒报行为进行处罚。

## 六、事故防范和整改措施建议

为认真吸取此次事故教训，杜绝类似事故的发生，针对事故暴露出的问题，提出以下防范措施和建议：

生产经营单位要认真吸取事故教训，主要负责人及相关管理人员要严格按照职责履行安全管理责任，做好作业施工队伍的监督管理工作；要全面开展自查自纠，进一步完善作业安全管理制度，各类作业安全操作规程，特别是危险作业环节的制度建设及落实；要切实落实隐患排查治理和风险分级管控，全面进行风险辨识，坚决杜绝违章违规作业；严格落实事故发生后的救援和信息报送职责，杜绝出现事故抢救不及时和瞒报、谎报、迟报事故行为。

---

[5]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条：“事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；（一）谎报或者瞒报事故的；”

[6]《山东省应急管理行政处罚自由裁量基准》第144条：事故发生单位主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，B：隐瞒不报、谎报生产安全事故的处上一年年收入70%以上80%以下的罚款。