

海珠龙凤龙安三巷 2 号民宅“5·16”一般 高处坠落事故调查报告

海珠区政府事故调查组

2026 年 7 月

目 录

一、事故基本情况	1
(一) 涉事房屋情况	1
(二) 现场勘验情况	2
(三) 事故涉及相关人员情况	6
(四) 事故发生经过	6
(五) 人员伤亡和直接经济损失情况	7
二、事故应急处置及评估情况	7
(一) 现场应急处置情况	7
(二) 政府应急处置情况	8
(三) 事故应急处置评估	8
三、事故原因分析	8
四、事件性质认定	9
(一) 生产安全事故的定义	9
(二) 构成生产安全事故的要素	9
(三) 事件性质认定	9
五、监管部门履职情况	10
(一) 区住建局	10
(二) 龙凤街道办事处	10
六、事件暴露问题及处理建议	11
(一) 冯*华	11
(二) 龙凤街道办事处	11
七、事件整改和防范措施	11
(一) 落实部门监管责任	12
(二) 落实属地监管责任	12

海珠龙凤龙安三巷 2 号民宅“5·16”一般 高处坠落事故调查报告

2026 年 5 月 16 日 15 时许，海珠区龙凤街龙安三巷 2 号居民楼内一男子（李*伟，55 岁，广东化州人）不慎从三楼开口处坠落至一楼，造成李*伟死亡、直接经济损失 67.530766 万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 493 号）的规定，海珠区人民政府批准成立了由区应急管理局、区住建局、区城管和执法局、广州市公安局海珠分局、区人社局、区总工会、区纪委监委以及龙凤街道办事处各派 2 人组成，并邀请区检察院派人参加的海珠区人民政府“5·16”一般高处坠落事故调查组（以下简称：“事故调查组”）。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调阅资料、人员问询、调查取证、综合分析等，查明了事故经过、发生原因和直接经济损失等情况，分析了有关单位存在的问题，认定了事故性质和责任，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了处理意见及事故防范措施建议。

经事故调查组认定，海珠龙凤龙安三巷 2 号民宅“5·16”一般高处坠落事故是一起非生产安全事故。

一、事故基本情况

（一）涉事房屋情况

涉事房屋位于龙凤街道龙安三巷2号，房主为冯*华^[1]，房屋用途为居住用房，房屋所有权性质为私有房产，建筑结构为混合和砖木。证载层数为2层，实际层数为3层^[2]。证载建基面积29.06平方米，证载建筑面积53.44平方米。



图1 龙安三巷2号建筑



图2 龙安3巷2号1楼大门位置

（二）现场勘验情况

1.公安部门勘验情况

2026年5月16日16时37分至17时38分，公安部门对事故现场进行了勘验，情况如下：龙安三巷2号为1栋正在施工中的3层高居民自建楼梯楼，1楼大门朝北，为单开木门，门及门锁完好。1楼为单间带厨卫结构，进门为房间，房间东侧为厨房和卫生间。房间西侧地面有1块长1.70米，宽1.42米，厚0.19米的石块。石块上发现1处血迹，有1台切割机，切割机连接1

[1] 冯*华，男，64岁，广东广州人。

[2] 1997年，冯*华擅自将原二层砖木结构改为混合结构，已由原市城市规划局海珠规划分局依法查处。

根悬垂挂在 3 楼的水管。石块西侧靠墙摆放有 1 块木板，该木板上有 1 处擦蹭痕迹。石块正上方的 2 楼和 3 楼楼面均切割出同等大小的洞，其中 3 楼洞口西侧悬挂有 1 块长 1.70 米，宽 1.42 米，厚 0.19 米的石块，悬挂至 2 楼。龙安三巷 2 号西侧有楼梯通往 2 楼和 3 楼。2 楼大门变形无法开启。3 楼东侧为厨房和卫生间，北侧摆放有 1 张桌子，桌子上有电钻等物品，东侧地面有 1 条水管和 1 个电源插线板，插线板电源插头插于南侧墙壁电源插座内。

2.事故调查组勘验情况

事故调查人员到事发现场开展勘查，情况如下：事发位置为广州市海珠区龙安三巷 2 号，该楼为 3 层建筑。一楼出入口位于该建筑北侧，入门 1.2 米位置顶部有一孔洞，孔洞底部位置放有床垫，床垫西侧靠墙处有一块木板和一张桌子、周围散落有混凝土块（图 3）；床垫的东北侧见一正在运行的切割机，切割机切片断裂，切割机上连接一根透明水管、连通至三楼，正在出水，一楼可见明显积水。二楼、三楼通过该建筑西北侧楼梯出入，二楼楼板位置有一孔洞（孔洞尺寸为长 1.7 米，宽 1.45 米），孔洞边缘距墙面间隔分别为 0.4 米、0.58 米、1.06 米、2.6 米，二楼楼面距一楼楼面 2.55 米，二楼楼顶位置可见一孔洞，孔洞内可见一透明水管连通至三楼，现场可见洗衣机、桌子等杂物；孔洞四周有明显的水渍。三楼楼板位置有一孔洞（孔洞尺寸为长 1.7 米，宽 1.45 米）（图 4）。孔洞边缘与墙间隔分别为 0.4 米、0.58 米、1.06 米、2.6 米，孔洞处楼板通过钢筋连接在孔洞西北侧（图

5)；三楼楼面距一楼楼面约 5.2 米，孔洞内一透明水管连接至厕所水龙头；孔洞周边可见桌子等杂物。孔洞四周有明显的水渍。



图 3 事发现场首层情况



图 4 事发现场二层孔洞情况



图 5 事发现场三层孔洞情况

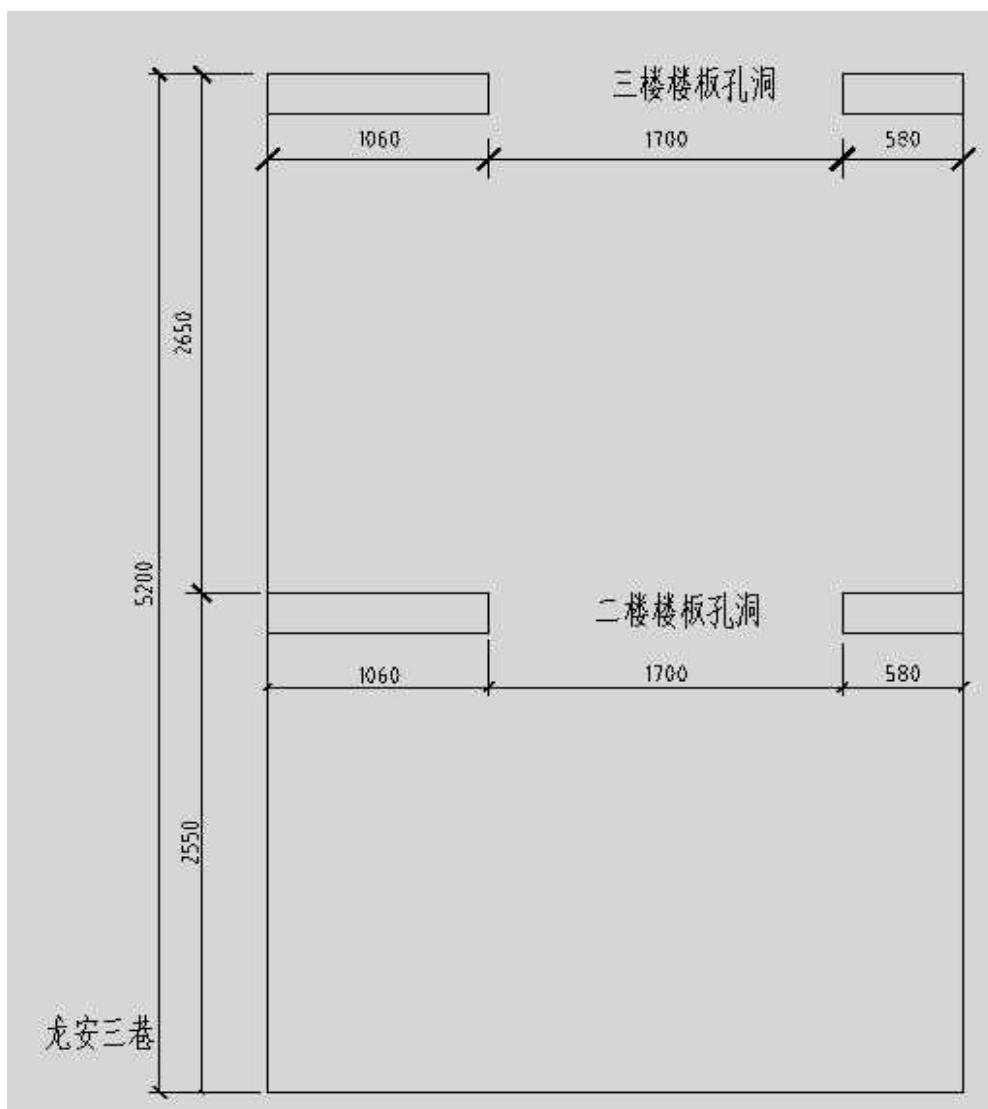


图 6 事发现场立面示意图

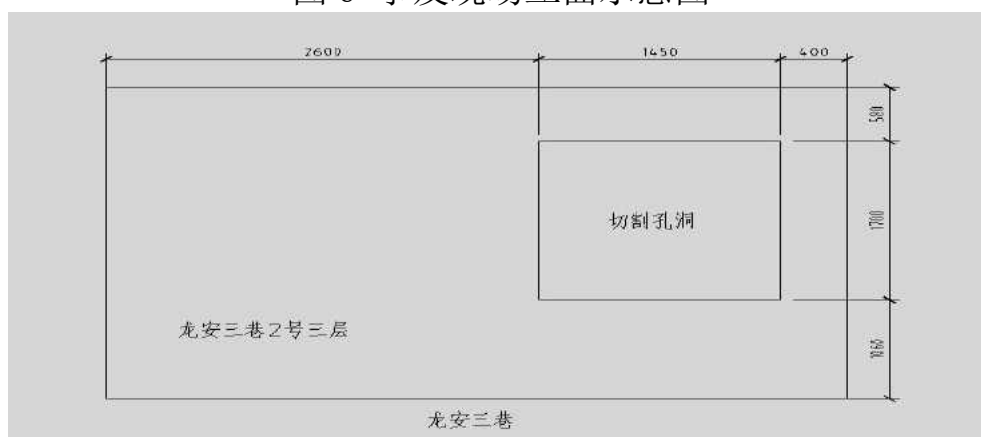


图 7 事发现场平面示意图

（三）事故涉及相关人员情况

李*伟^[3]，事发时现场切割机操作人员，负责楼板钻孔。

王*^[4]，死者李*伟配偶，事发时配合李*伟在龙安三巷2号进行楼板钻孔作业，自述与冯*华为认识多年朋友^[5]。

冯*华，事发地龙安三巷2号房产权属人、装修人，自述与李*伟夫妇为认识多年朋友^[6]。

（四）事故发生经过

2026年4月，冯*华与李*伟沟通在龙安三巷2号室内加装电梯事宜。

5月9日，冯*华和李*伟沟通楼板切割施工时间、洞口尺寸等问题，明确不申报施工情况。

5月10日10时许，冯*华和李*伟到龙安三巷2号现场。

5月12日，冯*华和李*伟沟通建筑内杂物清理事宜，并将旧洗衣机、床等杂物赠送李*伟。

5月15日，冯*华将龙安三巷2号钥匙交给李*伟。

5月16日10时许，李*伟和王*到龙安三巷2号二楼进行楼板钻孔。

11时许，冯*华到现场发现二楼楼板已切割开孔，随后离开现场。中午李*伟、王*二人在施工现场休息。

14时许，李*伟与王*二人转至三楼进行楼板切割，14时30

[3] 李*伟，男，55岁，广东化州人。

[4] 王*，女，55岁，贵州六盘水人。

[5] 对王*的《调查询问笔录》。

[6] 对冯*华的《调查询问笔录》。

分许，王*发现李*伟从三楼楼板切开的洞口处踩空坠落至一楼地面，随后立即跑下一楼观察李*伟情况，并拨打 120 急救电话，120 救护人员到场后，将李*伟送往广州市红十字会医院救治。

5 月 18 日 12 时 29 分，李*伟因抢救无效死亡。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况

事故造成李*伟死亡^[7]。

2. 直接经济损失情况

参考《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115 号）等规定，经区住建局、属地街道核实，事故直接经济损失为 67.530766 万元^[8]。

二、事故应急处置及评估情况

（一）现场应急处置情况

14 时 30 分许，王*发现李*伟从三楼楼板切开的洞口处踩空坠落至一楼地面，随后王*立即跑下一楼观察李*伟情况，并拨打

[7] 广州市红十字会医院提供的《死亡记录》等材料显示：李*伟于 5 月 18 日 12 时 29 分因闭合性颅脑损伤特重型死亡；公安部门提供的《李*伟尸体检验情况》显示：符合高坠死亡。

[8] 参考《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）第 2 部分相关规定，直接经济损失的统计范围包括：2.1 人身伤亡后支出的费用（小计：67.530766 万元）……2.2.1 医疗费用（含护理费用，按照广州市红十字会医院提供的《广东省社会医疗保险医疗费用结算单》核算为 9.520666 万元）……2.1.2 丧葬及抚恤费用（按照《调解协议书》核算，包括但不限于死亡赔偿金、丧葬费、精神损害抚慰金、被抚养人生活费等一次性赔偿 58.0101 万元）……2.1.3 补助及救济费用（不涉及）……2.1.4 歇工工资（不涉及）……2.2 善后处理费用（不涉及）……2.3 财产损失价值（不涉及）。综上，事故直接经济损失合计为 67.530766 万元。

120 急救电话。

（二）政府应急处置情况

区公安分局、区应急管理局和龙凤街道办事处接报后迅速到达事发现场，依职责开展现场救援和应急处置工作。龙凤街道办事处牵头组织涉事房主做好善后处置和家属安抚接待工作，妥善安排相关事宜。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，各职能部门和属地街道应急响应及时，现场处置得当，信息发布及时，救援工作中无衍生事故发生，政府应急处置评估为良好。

三、事故原因分析

调查组结合施工现场勘察情况以及证人证言等相关证据资料综合分析，认为本次事故的直接原因为：

未按要求佩戴安全带等劳动防护用品。李*伟在三楼进行楼板钻孔作业时，未按要求佩戴安全带、安全帽等劳动防护用品，与《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB 55034-2022）第 3.2.1 条^[9]的规定不符。**未做好安全防护措施。**李*伟在进行楼板钻孔作业时，未采用盖板覆盖等防坠落措施，与《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ 147-2016）第 5.1.9 条^[10]

[9] 《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB 55034-2022）第 3.2.1 条：在坠落高度基准面上方 2m 及以上进行高空或高处作业时，应设置安全防护设施并采取防滑措施，高处作业人员应正确佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品。

[10] 《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ 147-2016）第 5.1.9 条：对人工拆除施工作业面的孔洞，应采取防护措施。

和《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80 第 4.2.1 条^[11]的规定不符。

四、事故性质认定

（一）生产安全事故的定义

所谓生产安全事故，是指生产经营单位在生产经营活动（包括与生产经营有关的活动）中突然发生的，伤害人身安全和健康、损坏设施设备或者造成直接经济损失，导致生产经营活动暂时中止或永远终止的意外事件^[12]。

（二）构成生产安全事故的要素

构成生产安全事故的要件有以下三个方面，而且缺一不可。一是生产经营单位发生的事故；二是在工作时间和工作场所，为实现某种生产、建设或者经营目的而进行的活动（包括与工作有关的预备性或者收尾性活动）中发生的事故；三是造成人身伤亡或者直接经济损失的事故。

（三）事故性质认定

冯*华邀请朋友李*伟夫妇帮忙开展楼板开孔作业，不存在支付劳动报酬（货币或者实物）雇佣情况^[13]，与《生产安全事故统

[11] 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80 第 4.2.1 条：洞口作业时，应采取防坠落措施，并应符合下列规定……当非竖向洞口短边长为 500mm~1500mm 时，应采用盖板覆盖或防护栏杆等措施，并应固定牢固……

[12] 《中华人民共和国安全生产法释义》（2021 年修订版，全国人大常委会法制工作委员会、应急管理部联合组织编写）第一条第二点：二、防止和减少生产安全事故所谓生产安全事故，是指生产经营单位在生产经营活动（包括与生产经营有关的活动）中突然发生的，伤害人身安全和健康、损坏设施设备或者造成直接经济损失，导致生产经营活动暂时中止或永远终止的意外事件。

[13] 对冯*华和王*的《调查询问笔录》。

计调查制度》（应急〔2023〕143号）第8.3条第二款^[14]的规定不符。

综上，事故调查组认定：冯*华邀请李*伟夫妇进行开孔作业不属于生产经营活动，故本起事故属非生产安全事故。

五、监管部门履职情况

（一）区住建局

一是抓实限额以下小型工程安全监管，开展业务培训与专项工作部署。2025年10月16日，邀请广州市住房和城乡建设局、广州市建设工程保险风险管理协会和行业专家为18条街道62名管理人员开展专题业务培训；2026年1月16日、6月12日，先后组织召开建设工程质量安全年度总结暨一季度工作部署会、2026年建筑施工领域“安全生产月”现场观摩交流会。二是扎实开展临小工程专项安全生产抽查整治，确保安全生产有序。2026年上半年统筹推进辖区临时性建筑和限额以下小型工程安全行业监管工作，常态化组织临小工程专项抽查整治，累计出动检查人员341人次，抽查临小工程项目66项次，辖区临小工程抽查覆盖率10.3%。

（二）龙凤街道办事处

一是迅速开展处置。街道主要领导靠前指挥，专门部署应急救援、事件调查及善后处理工作，迅速到场，协助处置，并指派

[14] 《生产安全事故统计调查制度》（应急〔2023〕143号）第8.3条第二款的规定：以支付劳动报酬（货币或者实物）的形式雇佣人员进行的城镇、农村新建、改建、修缮及拆除建筑过程中发生的事故，纳入统计。

专员到医院协调伤员救治和家属安抚工作。二是开展事件核查工作。对房主和死者配偶进行约谈并进行调查询问，对事发现场实施查封管控措施和立案处罚。三是全程指引、协助做好善后工作。搭建平台组织双方在平安法治办开展善后事宜协商，5月21日双方意见一致并签署调解协议，妥善解决善后工作。

六、事故暴露问题及处理建议

（一）冯*华。装饰装修工程开工前未按规定申报登记。冯*华邀请李*伟夫妇进行楼板钻孔时，未按规定办理小额工程备案及装修报备手续，违反了《住宅室内装饰装修管理办法》第十三条第一款的规定^[15]，建议由龙凤街道办事处依法查处。

（二）龙凤街道办事处。基层监管存在薄弱环节。对辖区民宅加装电梯、室内结构切割等隐蔽性小额工程排查管控不到位，源头监管存在盲区；针对性安全宣传警示不足，群众合规施工、安全作业意识不强，基层安全防控防线不够扎实。

七、事故整改和防范措施

为认真吸取该起事故的教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生，各有关部门应严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，切实加强本行业领域的安全监管，切实推进安全生产治本攻坚三年行动，压实企业安全生产主体责任。结合本次事故的实际情况，提出以下意见：

[15] 《住宅室内装饰装修管理办法》第十三条第一款：装修人在住宅室内装饰装修工程开工前，应当向物业管理企业或者房屋管理机构申报登记。

（一）落实部门监管责任

区住建局：一是扎实开展临小工程专项安全生产抽查整治。针对发现的安全隐患问题闭环整改，依法从严查处违法违规行为。二是积极拥抱“AI+安全”技术。引入人工智能监测技术与装备，构建风险智能感知、自动预警、快速处置体系，实现隐患早发现、早预警、早处置。

（二）落实属地监管责任

龙凤街道办事处：一是建立网格化巡查机制。加大巡查执法力度，发现无开工手续、无防护、无资质施工行为立即责令停工整改，依法从严查处。二是加强安全宣传与培训。明确住宅室内装修、结构改造、加装电梯等施工作业，建设方必须在开工前向有关单位、部门进行申报登记或办理开工建设信息录入等施工报建手续，规范选用有资质的施工队伍，督促施工单位落实临边防护、人员佩戴劳保防护用品等安全措施。三是深化运用“AI+安全”监管模式。针对民宅加装电梯、小额零散工程等高风险场景，同步覆盖城中村、出租屋、工业园区、制衣厂等重点区域，统筹布设智慧烟感、智慧用电、AI 视频智能识别监测设备，实现施工安全风险早识别、早预警、早处置。