

2025年12月18日14时41分阿荣旗那吉镇强帆电脑店发生一起一般触电事故，造成1人死亡，直接经济损失142.78万元。

事故发生后，阿荣旗人民政府严格按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）等法律法规有关规定，成立了由旗委常委、常务副旗长韩宪辉，旗政府副旗长杨奇担任事故调查组组长，旗应急管理局局长于来友担任事故调查组副组长，旗应急管理局、旗信访局、旗司法局、旗人社局、旗公安局、旗总工会、旗工信局、旗市场局、旗委网信办、旗人民检察院、那吉镇人民政府和有关专家组成的事故调查组，邀请旗纪委监委驻旗应急管理局纪检监察组组长范捷参加。

事故调查组严格按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效和“四不放过”原则，经过事故现场勘验、查阅有关资料、调取监控视频、技术试验鉴定、调查询问有关当事人、向有关人员谈话了解和综合研判分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和事故责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理意见和防范整改措施，形成事故调查报告。

经调查认定，阿荣旗那吉镇强帆电脑店“12·18”一般触电事故是一起因有限空间作业未采取防触电安全防范措施造成作业人员触电的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位

阿荣旗那吉镇强帆电脑店（以下简称强帆电脑店），类型为个体工商户，统一社会信用代码9*****6。所在地为内蒙古自治区呼伦贝尔市阿荣旗那吉镇建华街粮食食品厂住宅楼一层北起六号门市，成立时间为2021年02月20日。经营者孙*，为唯一工作人员，工作量增大时使用临时雇佣人员，无内设机构。经营范围为电脑及电脑耗材、监控设备；零售。

（二）事故相关单位

呼伦贝尔双娃乳业有限公司（以下简称双娃公司），类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），统一社会信用代码：9*****0，法定代表人：刘*萍，注册资本：贰仟万元（人民币）。共有员工61人，分别是公司法人1人、总经理1人、行政经



理1人、安全总监1人、运营总监1人、实验室负责人1人、车间主任4人（含兼职安全员2人）、车间工人12人、污水处理工人2人、司炉工3人、电工2人、维修工1人、制冷工1人、化验员13人、过程品控2人、运营专员5人、行政专员10人。下设动力部、生产部、实验室、运营部4个部门。公司所在地为内蒙古自治区呼伦贝尔市阿荣旗那吉屯农场一分场二队，成立日期2003年06月，经营范围、许可范围为乳制品生产；食品销售；饮料生产；食品添加剂生产；婴幼儿配方食品生产；生鲜乳收购；生鲜乳道路运输；食品生产；餐饮服务。一般项目：农副产品销售；信息技术咨询服务；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

由于原母公司北京双娃乳业有限公司于2022年8月宣告破产，企业停产。2025年1月北京瑞思极光科技有限公司收购其100%股权，已并购完成，但暂不具备复产条件，目前仍处于停产状态，正在进行设备维修及技术改造。

双方发包承包情况：强帆电脑店与双娃公司存在工程承揽关系。自2025年3月28日双娃公司口头协议约定孙*来进行安装监控，未签署书面合同及相关协议，安装完成后通过对公账户结算，4月29日开始陆续进行施工。12月16日双娃公司行政经理刘*联系孙*安装摄像头并到现场查看，双方约定安装7个摄像头，分别为实验室5个，停车场1个，冷库外1个。孙*在18日带领临时雇佣人员李*龙前往双娃公司进行安装作业，该项目属于有限空间内的高处作业、电工作业。

（三）调查询问人员情况

1.孙*（死者），男，身份证号：1*****4，职务：阿荣旗那吉镇强帆电脑店经营者。

2.李*龙，男，身份证号：1*****X，职务：阿荣旗那吉镇强帆电脑临时雇佣人员。

3.刘*萍，男，身份证号：1*****6，职务：呼伦贝尔双娃乳业有限公司法定代表人。



4.王*，男，身份证号：1*****6，职务：呼伦贝尔双娃乳业有限公司总经理。

5.王*，女，身份证号：1*****6，职务：呼伦贝尔双娃乳业有限公司安全总监。

6.万*：女，身份证号：1*****0，职务：呼伦贝尔双娃乳业有限公司兼职安全员。

7.刘*，男，身份证号：1*****X，职务：呼伦贝尔双娃乳业有限公司行政经理。

8.兰*东，男，身份证号：2*****2，职务：呼伦贝尔双娃乳业有限公司实验室负责人。

9.杨*旺，男，身份证号：1*****1，职务：呼伦贝尔双娃乳业有限公司浓缩车间工人。

10.梁*，男，身份证号：1*****4，职务：呼伦贝尔双娃乳业有限公司电工。

11.高*鹏，男，身份证号：1*****2，职务：呼伦贝尔双娃乳业有限公司浓缩车间班长、兼职安全员。

（四）事故发生及相关单位安全管理情况

1.强帆电脑店：未成立安全生产管理机构或者配备专、兼职的安全生产管理人员，未建立全员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程及双重预防工作机制；未制定安全生产教育和培训计划；未编制生产安全事故应急救援预案；唯一员工孙*未取得电工作业、高处作业《特种作业操作证》。

2.双娃公司：2025年3月授权公司总经理王*为安全生产第一责任人；安全总监王*；万*、高*鹏为兼职安全员。成立了安全生产工作领导小组，王*担任组长。2025年度按计划开展了全员安全教育培训、应急演练。安全管理制度健全，企业及主要负责人履行法律规定的安全生产管理职责，提供了关于安全生产领导小组组长及成员变更的通知、双重预防机制



建设、受限空间安全作业证、有限空间作业安全技术方案、临时性危险作业审批制度、有限空间作业安全管理制度、高空作业安全管理制度、生产安全事故应急预案、岗位安全操作规程、安全生产管理制度、安全生产责任制等相关资料。

事故发生在双娃公司实验室一层走廊上方天花板夹层，强帆电脑店承包的工作内容是将7个监控摄像头安装至相关位置，并完成电源线及信号线的铺设。线路需要在天花板夹层中穿过。该处天花板夹层进行了有限空间识别，按照特种作业进行管理，此次安装办理了《受限空间安全作业证》。

（五）事故发生经过

2025年12月16日双娃公司行政经理刘*和强帆电脑店经营者孙*洽谈监控摄像头安装事宜并到现场了解相关情况。18日8时许孙*带领李*龙到达双娃公司实验室一层并开始安装工作，中午11时许下班，13时30分二人再次到达现场继续工作，14时许孙*安排李*龙为其扶梯子和顺线，并进入天花板夹层铺设了2个摄像头的电线及信号线，中途下到地面一次。孙*再次进入后，联系李*龙进行了两次顺线，并告知李*龙在下面等待，大约过七、八分钟孙*一直没有联系，李*龙感觉异常于14时41分多次给孙*打电话，均未接听，在地面呼喊多次无应答。李*龙立即联系双娃公司实验室负责人兰*东询问天花板夹层是否有其他出口，兰*东回答没有。兰*东帮助扶梯子，李*龙进入天花板夹层入口呼喊无回应。由于身高原因李*龙进入天花板夹层无法移动，返回地面。15时19分兰*东给刘*打电话告知孙*在天花板夹层始终没下来，在刘*办公室的王*得知此事，立即安排杨*旺、高*鹏两名员工召集人员进行施救。刘*赶到事发现场，杨*旺进入天花板夹层后找到孙*，发现孙*不动了，杨*旺打电话向王*进行了汇报。王*赶至现场并到天花板夹层查看情况，15时31分安排李*龙拨打120急救电话。确定位置后组织人员破拆天花板开展救援，16时06分安排王*拨打110报警电话。

（六）现场勘查情况

2026年1月4日9时15分，旗应急管理局协同旗公安局治安大队、旗总工会、旗工信局、那吉镇人民政府及事故调查组专家对阿荣旗那吉镇强帆电脑店“12.18”一般触电事故进行现场勘验。

1.现场位置



勘验现场位于双娃公司实验室一层，勘验是在手电灯光和日光灯照明下进行，事故调查组通过对当事人的调查询问可知，最先确认孙*（死者）电话无应答时间为2025年12月18日14时41分，后相关人员前往孙*施工的吊顶夹层查看，确认发生事故，事故调查组确认事故发生时间是14时41分，事发地点在双娃公司实验室一层吊顶夹层。

阿荣旗那吉镇强帆电脑店12•18一般触电事故平面示意图

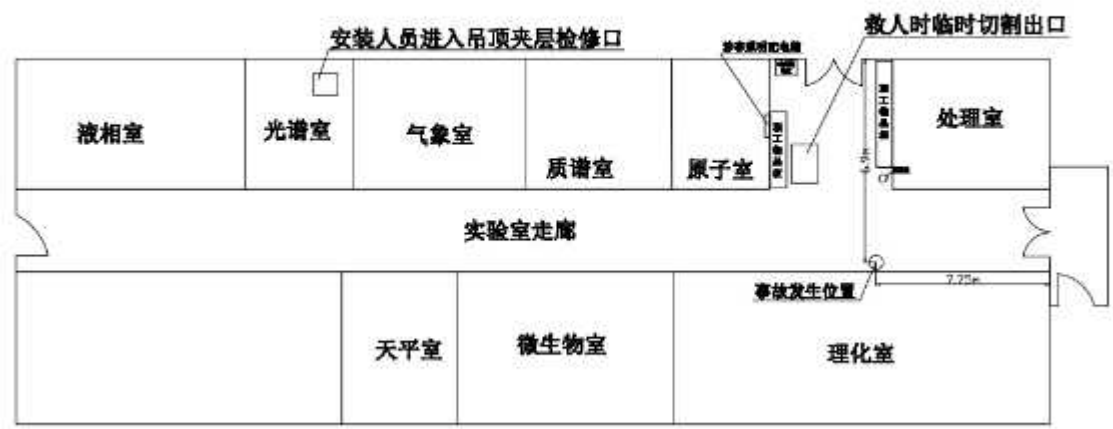


图1 事故现场平面图

2.死亡人员位置关系

通过现场勘验，经现场当事人梁*指认事发时死者孙*头向东，脚向西，仰面躺在吊顶铁制顶板上，死者位置位于吊顶夹层内风管南侧，通过现场测量事发位置距离东门7.75m，距离北门为6.90m。

3.现场缺陷情况

施工吊顶夹层空间狭小，吊顶夹层高度为1.28m，宽度为0.8m。夹层内施工光线不足，夹层中无常设照明装置，孙*仅靠头灯照明。

4.事故区域施工和周边劳动组织情况

死者孙*从光谱室内侧检修口进入吊顶夹层，在夹层内挪动至事发位置处安装摄像头，临时雇佣人员李*龙未进入吊顶夹层在检修口处递送安装工具。

5.其他情况



通过调查组现场勘验可知，勘验人员停电后进入吊顶夹层内，在周围查找放电点，风管南侧吊架上（死者孙*手抓位置）可见有触碰点放电残留痕迹，触碰点距离吊顶顶板高度为0.77m，在距离触碰点0.65m处吊顶铁质顶板上可见放电点残留痕迹，触碰点距离南侧墙体水平距离0.81m，放电点距离南侧墙体水平距离0.80m（放电点痕迹见图2）。恢复供电后，使用验电笔确认风管死者孙*手抓吊架有电压，使用万用表对触碰点与放电点电压测量，测量电压为223V。停电后，使用500V兆欧表测量碰触点对放电点绝缘电阻测量为1.4MΩ。从吊顶夹层中出来后，前往实验室原子室涉事照明电源箱，照明配电箱铭牌显示该配电箱由齐齐哈尔鸿岩电器灯具制造厂生产，可见照明配电箱内设置有两排空气开关，根据上部功能标识确认，主要有总开关，照明开关，插座开关构成，其中总开关和照明开关位于上部，插座开关位于下部。使用500V兆欧表检查涉事吊顶夹层照明空气开关电线路发现火线对地，绝缘阻值为1MΩ，零线对地，绝缘阻值为500MΩ。通过现场指认确认死者孙*是从实验室光谱室上方检修口进入吊顶夹层中进行监控设备安装的，在空调净水风管外保温上可见抓握遗留下的掐痕，现场可见倒地后因挣扎产生的脚踢痕迹。





图2 现场放电点痕迹

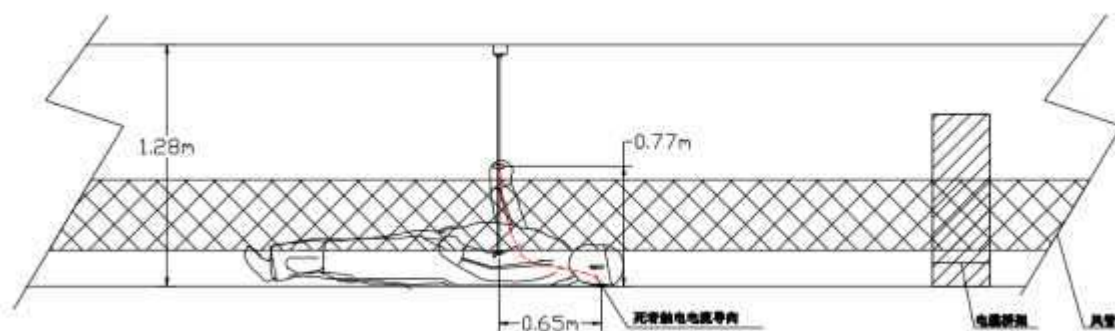


图3 孙*倒地触电示意图

(七) 人员伤亡和直接经济损失情况



事故造成1人死亡，截至2025年12月26日，事故发生各方就死亡人员家属赔偿达成一致并签写谅解书，赔偿死者孙*家属人民币142.78万元包含死亡补偿金、被抚养人生活费、丧葬费、精神抚慰金、误工费等全部损失。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—1986）核定事故直接经济损失合计142.78万元。

死者信息：孙*，男，身份证号：1*****4，职务：强帆电脑店经营者。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年12月18日14时41分李*龙确认发现孙*（死者）无法联系并报告给双娃公司实验室负责人兰*东，15时19分兰*东向行政经理刘*电话报告孙*（死者）无法联系，经双娃公司员工杨*旺确认，呼喊孙*无应答并向王*报告，随后在王*的组织下，李*龙于15时31分拨打120急救电话，双娃公司安全总监王*于16时06分拨打110报警电话，并清退现场无关人员，于16时14分向旗应急管理局报告事故情况。16时28分旗应急管理局按照上报程序将事故情况报送至呼伦贝尔市应急管理局及旗人民政府。

（二）事故现场应急处置情况

李*龙于2025年12月18日15时31分拨打120急救电话，15时49分旗人民医院120急救人员到达现场，进入天花板夹层对孙*进行抢救，于16时07分终止抢救并宣布临床死亡。

（三）善后处置情况

旗应急管理局积极组织协调善后工作。双娃公司积极与死者家属沟通，双方在经旗非诉纠纷调解中心调解达成一致意见，双方签署和解协议，善后赔付死者家属142.78万元。本起事故死者家属情绪稳定，未出现影响社会稳定的情形。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，双娃公司接到报告立即启动应急响应，并迅速报告事故，旗人民医院120急救人员达到现场第一时间实施抢救。旗政府和有关部门事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急指挥得当，协调有序。相关部门和救援队伍响应迅速，响应程序合法，未发



现应急救援过程中存在问题。

三、事故原因分析

(一) 事故直接原因

事故直接原因是孙*（死者）安全意识淡薄，在进行有限空间作业时未根据有限空间作业安全技术方案中辨识出的触电风险采取防范措施，在进行穿线作业过程中，抓拽吊架吊杆导致吊杆与照明电气线路火线搭接产生电压，进而发生触电，孙*被击倒在吊顶铁质吊板上通过头部形成触电回路，造成人员死亡。

(二) 事故相关检验检测和鉴定情况

1.江西科达质量检测有限公司出具的《技术鉴定意见书》（科达技检〔2025〕鉴字第1222046号），经现场检测，案发现场出现案发事件的原因：在涉案吊筋打孔安装时钻头打穿了照明电源线的护管和火线的绝缘，导致吊筋安装后与火线直接接触，使吊筋带有220V火线的电压。

2.2026年1月20日哈尔滨大工司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》（哈大工〔2025〕病司鉴字529号），病理检验结果左顶枕部头皮、右侧腹皮肤电流斑，心肌内小血管管壁细胞急性改变；冠心病（冠状动脉粥样硬化Ⅱ级）；肺水、气肿；脑水肿；部分组织器官淤血、自溶；被鉴定人孙*符合生前电死。

3. 哈尔滨大工司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》（哈大工〔2025〕毒司鉴字453号），送检孙*血样中检出乙醇成分，其含量为0.18mg/mL(18mg/100mL)；未检出《血液和尿液中108种毒（药）物的气相色谱-质谱检验方法》中的毒物和药物成分。

(三) 其他可能因素排除

根据哈尔滨大工司法鉴定中心出具《司法鉴定意见书》（哈大工〔2025〕毒司鉴字453号），排除孙*（死者）醉酒和急性中毒可能。

根据哈尔滨大工司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》（哈大工〔2025〕病司鉴字529号），排除孙*（死者）突发疾病死亡可能。



根据2026年1月26日阿荣旗公安局出具《关于对孙*右腹外侧皮肤烧焦痕形成的说明》可知，由于现场勘查人员搬运孙*尸体时右腹外侧皮肤接触带电吊杆下端形成了烧焦痕。且通过调取的书证照片对比，排除孙*生前右腹遭受电击可能。

（四）间接原因

孙*未取得电工作业、高处作业《特种作业操作证》并超出《营业执照》经营范围从事摄像设备安装作业，未与双娃公司签订专门的安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理责任。

刘*口头确定发包关系，将项目发包给经营者未取得电工作业、高处作业《特种作业操作证》并超出《营业执照》经营范围的强帆电脑店，双娃公司存在违法发包行为；未与其签订专门的安全生产管理协议，也未对孙*和李*龙进行安全技术交底。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）阿荣旗那吉镇强帆电脑店（事故单位）

1.经营者孙*未取得电工作业、高处作业《特种作业操作证》并超出《营业执照》经营范围从事摄像设备安装作业。

2.未根据辨识出的作业风险，落实安全防范措施和确认现场作业条件符合安全作业要求。

3.指派的有限空间作业监护人李*龙与作业人员孙*保持实时联络，孙*发生触电未第一时间被发现。

（二）呼伦贝尔双娃乳业有限公司（事故相关单位）

1.将生产经营项目发包给经营者孙*未取得电工作业、高处作业《特种作业操作证》并超出《营业执照》经营范围的生产经营单位。

2.自并购重组以来从未对涉事电气线路进行过隐患排查和线路维护，导致未能发现该照明电气线路存在的事故隐患。



3.未与强帆电脑店签订专门的安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理责任，也未对其从业人员孙*和李*龙进行安全技术交底。

（三）阿荣旗工业和信息化局（行业管理部门）

阿荣旗工业和信息化局（阿荣旗商务局）。2025年以来累计组织召开5次安全生产工作会议，专项安全生产检查3次，安全生产检查440家次，出动人员900余人次，发现隐患469项，隐患完成整改448项，移交17项。作为强帆电脑店的行业管理部门，该局在安全生产履职过程中，未落实《中华人民共和国安全生产法》及《关于开展全市生产经营单位排查起底行动的通知》

（呼安委办字〔2025〕4号）附件1“呼伦贝尔市有关部门和单位安全生产分类监管目录”序号第46号、《关于印发<阿荣旗生产经营单位大排查大起底基本情况清单>的通知》（阿安委办字〔2025〕28号）文件附件“阿荣旗生产经营单位大排查大起底基本情况清单”序号第16168号要求，行业管理职责履职不到位，自强帆电脑店2021年2月份工商登记以来未对其开展安全生产检查，未能及时发现并制止经营者孙*未取得电工作业、高处作业《特种作业操作证》并超出《营业执照》经营范围从事生产经营的行为。暴露出旗工信局落实行业管理部门安全生产监管职责缺位的问题。

（四）阿荣旗那吉镇人民政府（属地人民政府）

2025年累计组织召开安全生产工作会议12次，开展专项安全隐患排查和整治行动22次，开展安全生产检查2931次，出动检查人员5862人次，发现隐患1403项，隐患全部完成整改。强帆电脑店2025年4月29日进入双娃公司进行陆续施工直至事故发生，那吉镇人民政府于2025年11月27日组织人员对强帆电脑店的安全生产工作进行了实地检查，未发现所存在的问题隐患，暴露出对隐患排查整治工作不认真、不细致、不全面的问题。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）不予追究责任人员、部门

1.孙*（死者）安全意识淡薄，在未取得电工作业、高处作业《特种作业操作证》并超出《营业执照》经营范围的情况下承接安装业务；未与双娃公司签订专门的安全生产管理协议，未明确各自的安全生产管理责任；未根据有限空间作业安全技术方案中辨识出的触电



险采取防范措施，在进行穿线作业过程中，抓拽吊架吊杆导致吊杆与照明电气线路火线搭接产生电压，进而发生触电，导致事故发生。对本次事故发生负有直接责任。

个体工商户为自然人，以经营者个人身份、财产承担责任，经营者死亡后，其经营终止，主体消失，不予追究其法律责任；以个体工商户为生产经营主体与其经营者在责任、财产上不相互独立，不适用“一案双罚”。建议对孙*及强帆电脑店不予追究责任。

2.旗市场监督管理局为强帆电脑店行业监管部门。依据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》（中华人民共和国国务院令第746号）第五条“.....县级以上地方人民政府市场监督管理部门主管本辖区市场主体登记管理工作，加强统筹指导和监督管理。”第三十八条“登记机关应当根据市场主体的信用风险状况实施分级分类监管。登记机关应当采取随机抽取检查对象、随机选派执法检查人员的方式，对市场主体登记事项进行监督检查，并及时向社会公开监督检查结果。”的规定，自强帆电脑店2021年2月成立以来，旗市场监督管理局依法对其进行监管，未发现违法违规行为。2025年2月14日按照要求该局对强帆电脑店进行了排查，排查内容为是否正常经营、证照相符（含超范围经营）、人员资质是否符合规定等事宜，排查结果为未发现问题。强帆电脑店在排查后的4月29日进入双娃公司超出《营业执照》经营范围进行陆续施工直至事故发生。结合2025年2月14日及以往对该店的监管情况，认为旗市场监督管理局在该起事故中不存在未履行行业监管职责的情况，建议不予追究。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.双娃公司行政经理刘*与强帆电脑店口头确定发包关系，将项目发包给经营者未取得电工作业、高处作业《特种作业操作证》并超出《营业执照》经营范围的强帆电脑店。

2.双娃公司未与强帆电脑店签订专门的安全生产管理协议，未明确各自的安全生产管理责任。

以上两项行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款和第二款的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款和第二款的规定，建议由旗应急管理局逐项对双娃公司及存在管理过失的公司总经理、安全生产第一责任人王*和直接责任人行政经理刘*进行行政处罚。



（三）其他处理建议

1.阿荣旗工业和信息化局（阿荣旗商务局）作为行业管理部门，未落实管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全监管原则，行业管理职责履行不到位，应充分认识到自身问题，在今后的工作中予以改正。建议责成其向旗人民政府作出深刻书面检查，由旗安全生产委员会对其进行约谈。

2.阿荣旗那吉镇人民政府能够按照安全生产治本攻坚三年行动以及旗委、旗政府关于安全生产工作部署要求，对所属行政区域内的生产经营单位进行安全生产检查和隐患排查整治工作，但存在属地监管责任落实不细的问题。建议责成那吉镇人民政府向旗人民政府作出书面检查，由旗安全生产委员会对其进行约谈。

六、事故主要教训

（一）生产经营单位安全主体责任落实不到位

强帆电脑店在未取得电工作业、高处作业《特种作业操作证》、超出《营业执照》经营范围、未按照规定签订专门的安全生产管理协议的情况下，与双娃公司口头确定承包关系并从事摄像设备安装作业。在未确认现场安全条件的情况下，擅自进入未探明风险的有限空间施工。经营者未履行安全生产管理职责，安全主体责任严重缺失，导致事故发生。

双娃公司并购重组停产期间，虽然建立健全了全员安全生产责任制，组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，但在实际执行过程中，相关人员没有核实承包单位安全生产条件和《营业执照》经营范围，未与其签订专门的安全生产管理协议，未做到规范作业流程和风险协同管控，未能及时发现并整改隐患，没有形成动态风险防控机制，导致事故发生。

（二）部门没有牢固树立安全发展理念

阿荣旗工信局在统筹处理安全与发展上存在巨大差距，未落实《中华人民共和国安全生产法》及《关于开展全市生产经营单位排查起底行动的通知》（呼安委办字〔2025〕4号）、《关于印发〈阿荣旗生产经营单位大排查大起底基本情况清单〉的通知》（阿安委办字〔2025〕28号）文件要求。未对涉事单位强帆电脑店履行行业管理部门职责，形成监管真空，埋下事故隐患。



阿荣旗那吉镇人民政府安全风险隐患排查不细致、风险研判不全面、管控措施不得力，宣传教育和隐患排查整治不到位，埋下安全隐患。

七、事故防范措施及整改意见

（一）进一步强化企业安全意识

严格落实经营单位安全生产主体责任。**一**是要强化安全生产红线意识，真正落实安全生产主体责任，严格按照《中华人民共和国安全生产法》《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》等法律法规、部门规章的规定，合法经营、守法经营。**二**是要根据自身实际情况建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，全面构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，改善安全生产条件，提高安全生产水平。**三**是要强化事故案例警示教育，采取强有力的措施，彻底整改消除企业存在的安全生产管理制度制定不到位、安全管理制度执行不到位、无资质人员进场作业、从业人员未经安全教育培训即上岗等诸多安全隐患问题，确保企业安全生产、人民群众生命安全。

（二）进一步树牢安全发展理念

严格落实行业监管和属地管理职责。**一**是要严格按照《中华人民共和国安全生产法》《内蒙古自治区安全生产条例》和《地方党政领导干部安全生产责任制规定》等有关规定和各级人民政府下发的文件精神，认真履行行业管理部门、监管部门、属地政府的安全生产监督管理职责，梳理监管行业，防止出现管理真空，做好安全生产宣传教育工作，督促行业领域、行政区域内的生产经营单位全面落实安全生产主体责任，强化安全意识，加强隐患排查整治。**二**是要认真吸取事故惨痛教训，全领域开展警示宣传，督促涉事生产经营单位及所属行业以案为鉴、举一反三，充分认识、消除特种作业方面存在的问题，同时实现重大隐患的动态清零。**三**是要压实各环节责任，既要实现排查监管企业的全覆盖，又要对企业问题隐患排查的全覆盖，综合施策，为安全发展创造良好的环境。



阿荣旗人民政府办公室 主办 阿荣旗旗政务服务与数



据管理局 承办 联系我们 站点地图

蒙ICP备05000222号-3  蒙公网安备

15072102000001号 政府网站标识码：

1507210003

建议使用分辨率1366 × 768 IE9.0以上版本浏览器

阿荣旗政务服务与数据管理局电话：0470-4213173

