



南票区人民政府

www.npq.gov.cn

网站首页

走进南票

新闻中心

信息公开

政务服务

政民互动

专题专栏

请输入关键字



应急工作

您的位置： 首页 / 信息公开 / 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 应急管理 / 应急工作

南票大兴段跨沈山铁路桥“4·5”一般高处坠落事故调查报告

文章来源：南票区应急局

发布时间：2026-05-28

南票区政府事故调查组

2026年5月14日

目录

一 报告开篇

二 事故基本情况

（一）相关单位概况

（二）合同签订情况

（三）行政审批情况

（四）安全管理情况

三 事故发生的经过 7

（一）铁路概况 7

（二）步行板检查、采购情况

（三）事故发生经过 8

（四）事故现场情况 10

（五）人员伤亡和直接经济损失情况 11

（六）其他情况

四 应急救援处置及评估情况

（一）事故报告及应急处置情况

（二）事故应急处置评估情况

五 事故原因分析

（一）事故直接原因分析

（二）事故间接原因分析

六 有关责任单位存在的主要问题

七 对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于追究责任的人员 15

（二）建议给予行政处罚的人员

（三）建议给予行政处罚的企业

（四）建议企业内部处理的人员 19

（五）其他处理建议 19

八 事故主要教训 20

九 事故整改和防范措施建议 20

十 附件 21

一 报告开篇

2026年4月5日10时50分许，劳务分包公司赤峰市卓盛达建筑劳务有限公司工人王某法在大兴至台集屯东区间22km+953m跨沈山铁路桥清理桥面飞昨作业时，发生一起高处坠落事故，造成一人死亡。事故造成直接经济损失265.1万元。

事故发生后，区委、区政府主要领导高度重视，立即作出批示，要求迅速查明事故原因，妥善做好善后处置工作，举一反三，坚决防范遏制类似事故再次发生。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，南票区人民政府于2026年4月9日成立了由区应急局、区交通局、市公安局南票分局、区总工会、区住建局及区检察院等单位组成的南票大兴段跨沈山铁路桥“4·5”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请区纪委监委派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、公安司法鉴定、查阅资料、分析研判等手段，查明了事故发生原因、经过、直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对生产经营单位及有关责任人员的处理建议及事故防范整改措施。

经事故调查组认定：南票大兴段跨沈山铁路桥“4·5”一般高处坠落事故是从业人员违反劳动纪律，隐患排查治理工作落实不力、安全培训教育针对性不足引发的一起生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

二 事故基本情况

（一）相关单位概况

1.专业分包单位（事故责任主体单位）：大连天润兴禹水利建设有限公司，法定代表人：王某乐；统一社会信用代码：91210283341112XXXX；所属行业：土木工程建筑业；注册地址：辽宁省庄河市大郑镇大郑村大郑屯401号；经营范围：水利水电工程、市政公用工程、房屋建筑工程、机电安装工程、公路工程、环保工程、城市及道路照明工程、管道工程、路基路面工程、桥梁工程、隧道工程、地基与基础工程、电子与智能化工程、消防设施工程、钢结构工程、公路交通工程、城市园林绿化工程、建筑装饰装修工程施工；机械租赁；无公害化环保卫生厕所、环保设备设施设计、制造与安装；环保工程设计、施工；塑胶跑道和人工草坪设计、销售及安装施工；苗木养护、装饰装修；钻井服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2.劳务分包单位：赤峰市卓盛达建筑劳务有限公司；法定代表人周某；统一社会信用代码：91150423MAD24NXXXX；所属行业：土木工程建筑业；注册地址：内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板镇四区巴林路北段西侧巴林丽都23#楼商业1012厅；经营范围：许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工；住宅室内装饰装修；文物保护工程施工；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；建筑工程机械与设备租赁；家政服务；土石方工程施工；租赁服务（不含许可类租赁服务）；体育场地设施工程施工；水泥制品销售；砼结构构件销售；住宅水电安装维护服务；金属门窗工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）；园林绿化工程施工；承接总公司工程建设业务；建筑用木料及木材组件加工；建筑砌块销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；电力电子元器件销售；电线、电缆经营；光缆销售；建筑装饰材料销售；木材加工；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3.工程承揽单位：中铁某局集团有限公司；统一社会信用代码：91140700112730XXXX；所属行业：建筑安装业；经营范围：一般项目：普通机械设备安装服务；采购代理服务；砼结构构件销售；砼结构构件制造；水泥制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；机械设备租赁；通用设备修理；园林绿化工程施工；水环境污染防治服务；水污染治理；铁路运输辅助活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；装卸搬运；物业管理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；特种设备安装改造修理；公共铁路运输；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）合同签订情况

1.2026年工务维修养护专业分包合同

工程承包人：中铁某局集团有限公司运输工程某公司；工程分包人：大连天润兴禹水利建设有限公司；签订地点：内蒙古赤峰市；签订日期：2026年1月1日至2026年12月31日，合同期限1年；合同内容：西港口站（含）至大木头沟站（不含）K295+368锦州方向进站信号机绝缘接头间及燕山湖电厂铁路专用线的全部工务设备设施：完成管段内线路、桥隧涵、路基及附属、房屋及附属等全部工务、房建设备的维修养护、围栏维护、道口看守、草原防火、检查及巡检、管理等工作。

2.2026年工务维修养护劳务分包服务协议书

甲方：大连天润兴禹水利建设有限公司；乙方：赤峰市卓盛达建筑劳务有限公司；签订地点：内蒙古赤峰市；签订日期：2026年1月1日至2026年12月31日，合同期限1年；合同内容：工务、房建维修养护。



图一 劳务分包合同 图二 专业分包合同

(三) 行政审批情况

1.大连天润兴禹水利建设有限公司，统一社会信用代码：91210283341112756F，建筑业企业资质证书编号：D221082335，法定代表人：王某乐，有效期至2029年11月25日，资质等级：建筑装修装饰工程专业承包贰级，地址：辽宁省庄河市大郑镇大郑村大郑屯401号；安全生产许可证编号：（辽）JZ安许证字〔2017〕010294，法定代表人：王某乐，经济类型：有限责任公司，许可范围：建筑施工，有效期至2029年3月24日，地址：辽宁省庄河市大郑镇大郑村大郑屯401号。

2.赤峰市卓盛达建筑劳务有限公司，建筑业企业资质证书编号：D315211609（B），法定代表人周某，统一社会信用代码：91150423MAD24N5J40，有效期至2028年11月6日，资质等级：建筑装修装饰工程专业承包贰级，施工劳务企业资质不分等级，地址：内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板镇四区巴林路北段西侧巴林丽都23#楼商业1012厅；安全生产许可证编号：（蒙）JZ安许证字〔2024〕002666，法定代表人：周某，经济类型：有限责任公司，许可范围：建筑施工，有效期至2027年3月8日，地址：内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板镇四区巴林路北段西侧巴林丽都23#楼商业1012厅。

(四) 安全管理情况

1.大连天润兴禹水利建设有限公司，法定代表人为王某乐，公司现有从业人员20名。公司已设置组织机构架构图，并成立安全环保部作为专门的安全管理部门。通过下发人事任命通知书，李单丹被任命为主要负责人，王某祥则担任安全环保部主任（兼安全管理员）。针对新入职员工刘某、常某成和王某法三人，公司开展了24学时的安全教育培训。此外，公司制定并实施了多项规章制度，如安全生产监督实施办法、教育与培训实施办法、安全风险分级管控和隐患排查治理实施办法、生产安全事故调查实施办法等，编制了突发事件应急预案，并制定了技术交底管理办法及全员岗位安全生产责任制。

2.赤峰市卓盛达建筑劳务有限公司，法定代表人为周某华，公司现有98名从业人员。为规范安全管理，公司设立了安全教育培训办公室作为专职安全管理机构，并下发人事聘任通知，明确周某担任主要负责人，王某钰被聘为安全教育培训办公室主任（兼安全管理员）。针对新入职员工刘某、常某成与王某法三人，公司实施了48学时的安全教育培训。同时，公司建立了安全生产责任制及相关规章制度，编制了现场处置方案，并制定了安全作业技术交底文件。此外，公司还制定了1月至5月的《设备维修计划》，定期开展现场安全检查，及时填写检查整改记录。公司于2026年2月28日发布了《关于严禁踩踏失效桥梁步行板的紧急通知》，以强化安全防范措施。

三 事故发生的经过

铁路概况横跨辽宁省与内蒙古自治区的铁路线路。项目于2008年3月获得国家发展改革委核准，2009年6月正式动工建设。

步行板检查、采购情况该铁路位于北方区域，因冬春之交气候温差较大，2月26日，赤峰市卓盛达建筑劳务有限公司的赵某蒙班组对22KM至32KM区段的桥梁进行了检查，发现部分人行道步行板存在风化、开裂、缺损及钢筋暴露等安全隐患。班组随即将情况上报给赤峰市卓盛达建筑劳务有限公司。

卓盛达公司据此拟订了更换计划，并报请大连天润兴禹水利建设有限公司审批，计划在3月底前更换50块、4月底前更换48块步行板，同时指示赵某蒙班组对隐患板进行标记。2月27日，该班组使用红色油漆对98块隐患步行板标注了“×”号。2月28日，赤峰市卓盛达建筑劳务有限公司向赵某蒙班组下发通知，禁止踩踏已标记的步行板。



因班组库存不足，大连天润兴禹水利建设有限公司又重新采购48块人行道步行板。目前，3月份已完成了距离班组库房较近铁路桥人行道50块步行板的更换工作，但跨沈山铁路桥段的48块步行板尚未更换。

事故发生经过2026年4月5日，赵某蒙带领的班组（成员为王某法、常某成、刘某、徐某生）依照当日任务安排，对22KM+953M跨沈山铁路特大桥开展桥面清扫及护轨螺栓复紧工作。上午8时，班长赵某蒙召开早会，向四位组员交代了作业中存在的安全风险和标准要求，重点指出严禁踩踏有标记的步行板。

大约9时，班组到达现场后，赵某蒙首先安排王某法、常立成配合徐振生清理桥梁小里程左侧护锥的杂草树木，刘金则在护锥底部清除杂草。近10时，人员移至桥面作业区，准备进行桥面飞砖清理和接头螺栓复紧作业。鉴于常某成、王某法、刘某三人首次在桥面作业，赵某蒙再次集合他们，强调了注意事项，并重复警告不得踩踏有标记的步行板。随后作业开始：常某成和王某法在线路左侧，刘金和赵某蒙在线路右侧，沿小里程向大里程方向清理桥面飞砖；徐振生同时进行螺栓复紧作业。

约10时50分，作业进行至22KM+500M附近时，赵某蒙突然听到物体坠落声，回头发现王某法消失，步行板处出现空洞。他立即跨过线路至左侧查看，从空洞处看见王某法已坠落在桥下的砂石地面上。

（四）事故现场情况

1.现场勘验。事故发生于大兴至台集屯东区间（大兴段）的沈山铁路桥上，单线运输，跨越沈山铁路。具体位置在9号桥墩至10号桥墩之间，22KM+953M处的人行道步行板。该铁路桥总长度为1430米，桥面总宽6.57米，起始里程为22KM+238M至23KM+668M。由轨道部分和人行道组成：轨道宽度为3.95米，人行道双侧通行，每侧宽1.31米，部分风化或局部有裂隙的混凝土步行板有红色×标记。桥梁最外侧设有防护栏，高度为1.19米。桥墩尺寸为长2.3米、宽8米。铁路桥距离地面高度为24米，地面散落步行板碎块，能见红色标识。


防护栏由立柱和栏杆两部分构成。立柱采用75毫米的角钢，栏杆使用2.2厘米直径的钢筋。立柱之间的间距为1.5米，栏杆共计两根，每根之间的垂直距离为40厘米。

人行道由混凝土水泥板与角钢组成。角钢规格为75毫米*75毫米*8毫米，两根75毫米角钢焊接后作为步行板支架，支架通过铁路桥桥梁预埋螺栓固定，步行板采用C30混凝土制成。该桥人行道步行板总计11166块，尺寸分别为：（1）1.48米*0.19米*0.1米、1.48米*0.24米*0.1米，（2）1.03米*0.19米*0.1米、1.03米*0.24米*0.1米，（3）0.98米*0.19米*0.1米、0.98米*0.24米*0.1米，事故处人行道步行板尺寸为1.48米*0.19米*0.1米。

2.死者位置及状态。王某法面部朝下，头部朝向西侧，脚部朝东。

(五) 人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。死者王某法，男，蒙古族，住址：内蒙古通辽市科尔沁区施介二委12组135号，公民身份号码15230120050315XXXX。

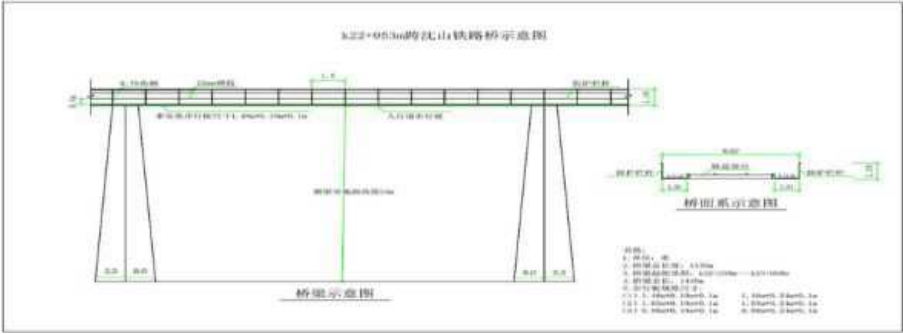

2026年4月1日，赤峰市卓盛达建筑劳务有限公司与王某法签订劳动合同，工种为线桥工，工作地点：线桥工区。

2.鉴定情况。2026年4月14日，葫芦岛市公安局司法鉴定中心出具法医学鉴定书（葫）公（司）鉴（法医）字〔2026〕008号，鉴定意见：根据对尸体检验所见结合案情，王某法符合高坠致胸腹腔多脏器损伤死亡。

3.直接经济损失情况。经核算，本次事故造成直接经济损失为265.1万元。

(六) 其他情况

天气情况：多云转晴，西北风4级，气温2-16℃。

图五 事故铁路桥示意图



图六 事故铁路桥 图七 坠落地点



图八 坠落步行板 图九 能见红色标识碎块

四 应急救援处置及评估情况

(一) 事故报告及应急处置情况

赵某蒙发现王某法倒在桥下的砂石地面后，立即高声呼喊，但未获回应。他随即召集另外三人共同前往桥下查看，同时拨打120急救电话，向急救中心说明伤者从约20米高处坠落，且呼叫无反应。

抵达坠落地点时，赵某蒙众人见王某法面部朝下，头部朝向西侧，脚部朝东。其下颚撕裂，手腕皮肤外翻，腿部存在瘀伤，已失去意识。赵某蒙立刻再次联系120，医务人员获悉情况后，指示切勿移动伤者，并询问生命体征。得知伤者有抽搐迹象，建议暂不挪动，等待进一步处置。

约11时50分，急救车抵达现场，医务人员心电图检测，显示为直线，判定王某法已死亡。

赵某蒙于12时01分向110报警台报告现场情况。约20分钟后，大兴乡派出所民警到达，封锁现场，随后赵某蒙向赤峰市卓盛达建筑劳务有限公司领导汇报此事。公司人员立即联系死者家属，协商赔偿事宜。公司因一直在处理善后赔偿事宜，没有及时向属地应急管理部门上报[1]。在4月7日与死者家属签订《工亡赔偿协议》，一次性赔偿金额190万元，赔偿款已全部支付到位，死者尸体已经火化，该起事故没有造成不良社会影响。

19时40分，区应急局接到市公安局南票分局报告。区应急局立即派人到事故现场进行核查勘验，因事故发生在铁路区域内，需要确定该事故的调查主体，区应急局通过查询、咨询、请示等

[1]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

方式方法，最终确定应由事故发生地政府组织调查，于4月6日9时30分向区委、区政府和市应急管理局上报该事故信息，并及时录入应急管理部生产安全事故直报系统。

（二）事故应急处置评估情况

经评估，本次事故应急处置工作符合相关规定要求：事故发生后，现场作业人员能够第一时间开展上报、呼救，各环节响应及时，处置过程规范，未发生次生事故，信息报告流程符合规定，善后处置工作平稳有序，未引发负面社会舆论，整体应急处置行动合法合规、处置得当。

五 事故原因分析

（一）事故直接原因分析

王某法违反了劳动纪律，踩上了铁路桥人行道旁靠近桥梁的第二和第三块步行板。这些步行板因风化、开裂、损坏及钢筋暴露而存在安全隐患，此前已用红色油漆标有“×”符号，明令禁止踩踏，并计划在四月底前更换。随后，王某法与两块因风化和钢筋暴露、支撑处破损的步行板一同从24米高的桥面坠落到下方的砂石地面上。

综上，事故直接原因是王某法因未遵守劳动纪律，踩在4月底前计划更换的铁路桥人行道靠近桥梁侧的第二与第三块步行板上，随两块因风化和钢筋暴露、支撑处破损的步行板一同从24米高的桥面坠落到下方的砂石地面上。

（二）事故间接原因分析

1.大连天润兴禹水利建设有限公司。隐患排查治理工作落实不力。在知某跨沈山铁路桥段步行板存在风化、开裂等严重安全隐患且需在4月底前完成更换的情况下，未及时调配资源加快更换进度，导致该区域隐患长期未消除。

2.赤峰市卓盛达建筑劳务有限公司。安全培训教育针对性不足。对首次参与桥面作业的王某法等人员，开展专项反三违作业安全培训针对性不强，仅通过班前会及文件通知强调，未能通过更多措施，使作业人员充分掌握禁止踩踏标记步行板的要求及后果。

3.中铁某局集团运输工程某公司工务段。协调管理工作的细致性有待加强。在跨沈山铁路桥作业现场，对于多个参与单位的协同运作，缺乏有效的整体规划与统筹，未能及时跟进步行板因风化开裂所产生隐患的整改进展。

六 有关责任单位存在的主要问题

（一）大连天润兴禹水利建设有限公司对跨沈山铁路桥步行板风化、开裂、损坏等隐患排查治理工作落实不力，存在迟报行为。

（二）赤峰市卓盛达建筑劳务有限公司对王某法等3名新上岗人员专项反三违安全培训教育针对性不足，存在迟报行为。

（三）中铁某局集团运输工程某公司工务段协调管理工作的细致性有待加强。

七 对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于追究责任的人员

王某法，男，21岁，群众，赤峰市卓盛达建筑劳务有限公司线桥工，负责季节性养护工作，擅自踩在禁止踩踏有红色标记的铁路桥人行道步行板上，随两块因风化和钢筋暴露、支撑处破损的步行板一同从24米高的桥面坠落到下方的砂石地面上死亡。该行为违反《中华人民共和国劳动法》[2]第三条的规定，在本次事故中负有直接责任，鉴于在事故中死亡，免于追究责任。

（二）建议给予行政处罚的人员

1.王某祥，男，53岁，群众，大连天润兴禹水利建设有限公司安环部主任（兼安全管理员），负责公司安全管理工作。在明知跨沈山铁路桥段步行板存在风化、开裂等严重安全隐患且需在4月底前完成更换的情况下，未及时调配资源加快更换进度，导致该区域隐患长期未消除。该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》[3]第二十五条第一款第（七）项规定，对本次事故发生负有次要领导责任，建议由大连天润兴禹水利建设有限公司暂停其安全管理任职资格，南票区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》[4]第九十六条的规定，对其处上一年年收入（54000

[2]《中华人民共和国劳动法》第三条：劳动者应当完成劳动任务，提高职业技能，执行劳动安全卫生规程，遵守劳动纪律和职业道德。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（七）项：督促落实本单位安全生产整改措施；

[4]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；

元）20%的罚款，共计10800元。

2.李某丹，女，34岁，群众，大连天润兴禹水利建设有限公司主要负责人，负责公司全面工作。在明知跨沈山铁路桥段步行板存在风化、开裂等严重安全隐患且需在4月底前完成更换的情况下，未及时调配资源加快更换进度，导致该区域隐患长期未消除，没有按照规定及时上报事故。该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》[5]第二十一条第（五）项、第（七）项的规定，

对本次事故发生负有主要领导责任。建议由南票区应急管理局依据《安全生产事故罚款处罚规定》[6]第十一条第（一）项的规定，对其处上一年年收入（36618元）70%的罚款，共计25632元。

3.王某钰，男，37岁，群众，赤峰市卓盛达建筑劳务有限公司安教室主任（兼安全管理员），负责公司安全管理工作。对首次参与桥面作业的王某法等人员开展的专项反三违作业安全培训针对性不强，仅通过班前会及文件通知强调，未能采取更多措施，使作业人员充分掌握禁止踩踏标记步行板的要求及后果。该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》[7]第二十五条第一款第（二）项规定，对本次事故发生负有次要领导责任。建议由赤

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项、第（七）项：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。及时、如实报告生产安全事故。

[6]《安全生产事故罚款处罚规定》第十一条第（一）项：事故发生单位主要负责人在事故发生后，瞒报、谎报、迟报事故，处上一年年收入60%至80%的罚款；

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项：组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

峰市卓盛达建筑劳务有限公司暂停其安全管理任职资格，南票区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》[8]第九十六条的规定，对其处上一年年收入（37200元）20%的罚款，共计7440元。

4.周某华，女，39岁，群众，赤峰市卓盛达建筑劳务有限公司主要负责人，负责公司全面工作。对首次参与桥面作业的王某法等人员组织制定并实施的专项反三违作业安全培训针对性不强，仅通过班前会及文件通知强调，未能采取更多措施，使作业人员充分掌握禁止踩踏标记步行板的要求及后果，且没有按照规定及时上报事故。该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》[9]第二十一条第（三）项、第（七）项的规定，对本次事故发生负有主要领导责任。建议由南票区应急管理局依据《安全生产事故罚款处罚规定》[10]第十一条第（一）项的规定，对其处上一年年收入（39217元）70%的罚款，共计27451元。

（三）建议给予行政处罚的企业

1.大连天润兴禹水利建设有限公司，专业分包2026年工务维修养护项目，隐患排查治理工作落实不力，未及时调配

[8]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（七）项：组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；及时、如实报告生产安全事故；

[10]《安全生产事故罚款处罚规定》第十一条第（一）项：事故发生单位主要负责人在事故发生后瞒报、谎报、迟报事故，处上一年年收入60%至80%的罚款；

资源加快更换进度。违反了《中华人民共和国安全生产法》[11]

第四十一条第二款的规定，对本次事故负有责任，建议由南票

区应急管理局依据《安全生产事故罚款处罚规定》[12]第十四条第（二）项之规定，建议对其处650000元（陆拾伍万元整）罚款的行政处罚。

2.赤峰市卓盛达建筑劳务有限公司，劳务分包工务、房建维修养护项目，对新上岗从业的人员开展的反三违作业安全培训针对性不强。违反了《中华人民共和国安全生产法》[13]第二十八条第一款的规定，对本次事故负有责任，建议由南票区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》[14]第九十七条第（三）项之规定，对其处30000元（叁万元整）罚款的行政处罚。

（四）建议企业内部处理的人员

1.赵某蒙，男，37岁，群众，赤峰市卓盛达建筑劳务有限公司线桥维护班班长，工作中发现步行板隐患，及时上报，采取红色标记措施，通过班前会及文件形式传达，上桥前又告知王某法

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；

[12]《安全生产事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项：造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第九十七条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款：第（三）项未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训。

等人注意事项，但未能实时掌握王某法的位置状态。建议赤峰市卓盛达建筑劳务有限公司依据公司规定给予处理，并将处理结果报南票区应急管理局备案。

2.杜某利，男，53岁，群众，中铁某局集团运输工程某公司段长，对专业分包工程协调管理工作的细致性有待加强。建议中铁某局集团运输工程某公司依据公司相关规定给予处理，并将处理结果报南票区应急管理局备案。

（五）其他处理建议

中铁某局集团运输工程某公司工务段，对大连天润兴禹水利建设有限公司专业分包工程协调管理工作，应加强工作的细致性，建议向中铁某局集团运输工程某公司作出书面检查。

八 事故主要教训

一是专业分包单位需强化隐患治理的时效性与闭环管理；二是劳务分包单位应提升安全培训教育的针对性和实效性，要让一线作业人员真正入脑入心掌握风险规避要求和违规操作的严重后果；三是对分包单位要统筹协调和动态跟进；四是作业人员需严格遵守劳动纪律，主动规避已知安全隐患，杜绝侥幸心理，切实履行自身安全责任，保障生命安全。

九 事故整改和防范措施建议

（一）大连天润兴禹水利建设有限公司。要深刻汲取本次事故教训，严格落实安全生产主体责任，立即对全公司范围内的作业项目开展全覆盖隐患排查治理，对排查出的安全隐患明确整改责任人、整改时限及整改要求，确保隐患动态清零；进一步完善对劳务分包单位的动态安全管控机制，安

排专人全程跟进作业现场安全管理，及时排查纠正分包单位的安全管理漏洞，严格落实事故信息上报制度，发生生产安全事故后第一时间按照规定向相关监管部门上报。

（二）赤峰市卓盛达建筑劳务有限公司。要强化安全教育培训的针对性和实效性，针对不同岗位、不同作业环境的作业人员制定专项培训内容，除文件传达和班前会强调外，增加现场实操演示、案例警示教育等培训环节，确保一线作业人员准确掌握作业禁令、风险要点及应急处置要求，切实提升作业人员的安全风险意识，严格落实事故信息上报制度，发生生产安全事故后第一时间按照规定向相关监管部门上报。

（三）中铁某局集团运输工程某公司工务段。要进一步优化多单位协同作业的统筹协调机制，细化对分包项目的安全管理流程，定期跟进各作业项目隐患整改进展，及时协调解决作业推进中存在的问题，提升现场协调管理的细致性。

十 附件
南票区政府事故调查组

【责任编辑：曹靖璇】 【收藏】 【关闭窗口】

[设为首页](#) | [加入收藏](#) [网站地图](#) | [rss订阅](#)

主办：葫芦岛市南票区人民政府办公室 技术支持：葫芦岛市信息中心
信息维护：4191878 网站群系统维护：3122266
地址：葫芦岛市南票区龙首路42号 邮箱：npqzfwz@163.com
网站标识码：2114040003
辽ICP备：2021012887号-1
 辽公网安备 21140402000105号



网站统计