



首 页

政务动态

魅力娄星

信息公开

网上办事

解读回应

互动交流

热点专题

工作机构

站内搜索



请输入关键字检索

搜索



智能语音



当前位置： 首页 > 工作机构 > 政府工作部门 > 娄星区应急管理局 > 事故调查 > 事故调查报告

长沙悦庆装饰工程有限公司“8·23”一般高处坠落事故调查报告

文章来源：娄底市娄星区应急管理局

发表时间：2026-05-07 09:54

浏览次数：**13**

2025年8月23日16时许，长沙悦庆装饰工程有限公司在娄底吾悦广场华为授权店室内装修时，发生一起事故，造成1人死亡，直接经济损失65万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，经娄星区人民政府批准，成立了由区应急管理局牵头，娄星公安分局、区住建局、区总工会、大科街道办事处为成员单位，邀请区纪委监委，并聘请专家参加的娄星区人民政府长沙悦庆装饰工程有限公司“8·23”事故调查组（以下简称：事故调查组），对该起事故开展调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任者和责任单位的处理建议，并针对存在的问题，提出了事故防范措施和整改要求。

经调查认定：长沙悦庆装饰工程有限公司“8·23”高处坠落事故，是一起因作业人员安全意识淡薄，未佩戴安全防护用品，在存在高处坠落危险区域作业时，不慎坠落，而造成的一般生产安全责任事故。



一、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年8月23日8时30分许，娄底吾悦广场华为授权店装修工程施工任务是木工、水电作业。



8月23日14时许，华为终端有限公司派驻华为授权店装修工程的技术顾问方xx来到施工现场，将下午的施工任务进行了交代，长沙悦庆装饰工程有限公司娄底吾悦广场华为授权店装修施工管理员罗xx安排曾长安与另外一名木工，负责储物间石膏板封贴作业。

15时许，罗xx因需去长沙采购材料，离开施工现场时对施工人员进行叮嘱。

16时左右，方xx在施工现场巡查，发现曾长安独自一人在储物间作业，没有佩戴安全帽，方xx对其进行提醒后，曾xx从人字梯上下来，在没有佩戴安全帽的情况下，又返回人字梯登梯作业。方xx站在储物间门口处背对曾长安，突然听到储物间异响，同时在旁边配电间做事的电工何高峰听到响声，立即来到储物间门口，两人同时看到曾xx头朝西、脚朝东、左手捂着肚子、右手放在两脚之间、双脚蜷缩靠西侧仰面躺在地上，没有佩戴安全帽，人字梯倒在曾xx旁，整个人没有动静。

（二）应急处置情况

事故发生后，方xx和何xx来到曾长安身旁查看情况，看到曾xx耳朵、嘴角处有血流出，呼之不应。16时3分，何高xx即拨打了“120”急救电话。16时10分，“120”医护人员到达事故现场，对其进行了现场急救，检查发现有脑出血症状，立即将曾xx送往娄底市中心医院抢救。8月24日14时33分，曾xx在娄底市中心医院经抢救无效后，宣布死亡，直接死亡原因为特重型颅脑损伤。

（三）事故信息报告情况

8月23日16时许，事故发生后何xx通过微信视频电话向罗xx报告了事故情况，罗xx接到报告后随即向长沙悦庆装饰工程有限公司娄底吾悦广场华为授权店装修项目负责人苏xx报告了事故情况，苏xx接到报告后向长沙悦庆装饰工程有限公司法定代表人王xx报告了事故情况。8月26日，大科街道办事处接到了事故情况报告。

（四）事故善后处理情况

2025年9月5日，经娄星区大科街道办事处人民调解委员会调解，长沙悦庆装饰工程有限公司与死者家属达成协议，并签订了《人民调解协议》，一次性赔偿死者家属65万元，事故没有造成不良社会影响。

二、事故相关情况



（一）事故单位基本情况

长沙悦庆装饰工程有限公司是一家主要从事室内装饰、装修的民营企业。该成立于2017年4月17日，统一社会信用代码为91xxxxxxxxxxxxxx，法定王xx代表人为，注册资本为20万元，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），企业住所为湖南省长沙市芙蓉区马王堆街道火炬号保利中悦苑A区-2#栋酒店第A2幢17层1718号。



公司共三名股东分别为王xx占股40%、苏xx占股40%、郑xx占股20%。公司共有员工5人，其中王xx负责材料采购、工程款结算和工资支付，苏xx和郑xx负责业务对接和施工工地管理，另俩人负责商务及售后。苏xx为娄底吾悦广场华为授权店装修项目负责人。

（二）事故相关单位基本情况

1、湖南省三为通讯科技有限公司是一家主要从事手机终端销售的民营企业。该公司成立于2015年3月11日，统一社会信用代码为91xxxxxxxxxxxxxx，法定代表人为刘x，注册资本为1220万元，企业类型为有限责任公司（自然人独资），企业住所为湖南省娄底市娄星区长青中街电信局院内10幢3单元312号。

公司现有员工约65人，其中管理人员5人，刘x为公司总经理负责公司全面工作，公司设有财务部、零售部、后勤部共3个职能部门。公司主要从事华为、荣耀品牌手机终端销售，共有10个销售门店。

2、娄底吾悦商业管理有限公司是一家主要从商业综合体管理的民营企业。该公司成立于2021年10月22日，统一社会信用代码为91xxxxxxxxxxxxxx，法定代表人为胥建新，注册资本为100万元，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），企业住所为湖南省娄底市娄星区大科街道黄泥路东侧、氐星路西侧（育才路南段与桃圃街交叉口19栋3楼102-104室）。

公司现有员工81人，公司总经理王xx，公司设有生态运营部、工程物业部、财务部、内容发展部、销售物业工程物业部、销售物业招商部、行政人事部、用户体验部、总经理室共9个职能部门。

公司设置了安全生产管理机构，总经理王xx为安全管理第一负责人，工程物业副总经理胡xx负责安全管理，管理归口部门负责人为工程物业副总监李x。专兼职管理人员有8人。

（三）事故项目基本情况

1、项目概况

2025年7月1日，湖南省三为通讯科技有限公司承租了娄底吾悦广场1016号门面。计划将门面作为华为授权店，主营华为品牌的手机、平板、笔记本电脑、台式电脑、智慧屏电视、智能家居销



售。该公司并已取得华为终端有限公司《华为授权体验店》的授权（授权编号：16630号2025.10-2027.09）。2025年7月27日华为终端有限公司为该公司出具了《华为授权体验店》（吾悦广场）装修设计方案，并委派第三方北京华建项目管理有限公司技术员方家顺为授权体验店装修技术顾问。



2、项目合同签订情况

2025年7月1日，湖南省三为通讯科技有限公司与娄底吾悦商业管理有限公司签订了《华中区域娄底吾悦华为租赁合同》，租赁的商铺编号为1016号门面。

2025年8月12日，湖南省三为通讯科技有限公司与长沙悦庆装饰工程有限公司签订《装修工程项目设计/施工合同》，工程面积161平方米，工程内容：按照华为终端有限公司提供的施工图纸，效果图完成1016号门面装修施工任务；强弱电综合布线等工作。承包方式为包工包料，工程总价为15.58万元，工程期限为25天。

3.项目实施进度情况

2025年8月4日，长沙悦庆装饰工程有限公司向娄底吾悦商业管理有限公司进行入场申报，娄底吾悦商业管理有限公司工程物业部门主管罗无霜和曾田杰组织进行了现场安全技术交底和施工安全交底培训。

8月10日，长沙悦庆装饰工程有限公司苏xx联系木工罗x元到吾悦广场华为授权店负责装修施工，并负责施工现场管理，包括人员安排和材料的采购。

8月14日，罗xx组织人员入场装修，华为终端有限公司委托第三方技术服务公司（北京华建项目管理有限公司）现场技术指导，并派遣技术顾问方xx到施工现场负责施工材料、施工质量、进度、按图施工等进行技术服务。

8月23日上午，娄底吾悦广场华为授权店装修已经完成了天花板龙骨和隔墙龙骨的施工，下午准备对储物间进行墙面石膏板封板施工及通讯线路的铺设。

（四）事故地点及现场勘察情况


事故发生在娄底吾悦广场华为授权店（1016号门面）储物间。

1、娄底市吾悦广场位于娄底市文化广场对面，氐星路以西，黄泥路以东，南邻早元街，北靠桃園街。

2、1016号门面呈东西向布置，长16.3米，宽7.3米，高5.6米。门面由西往东依次布置为大门、商品展览厅，东侧设置有配电间、储物间和休息室。



3、储物间已完成房顶吊顶龙骨安装，南北两侧和西面墙体采用钢架结构配石膏板贴面，石膏板规格为，长2.4米，宽1.2米，厚8毫米。

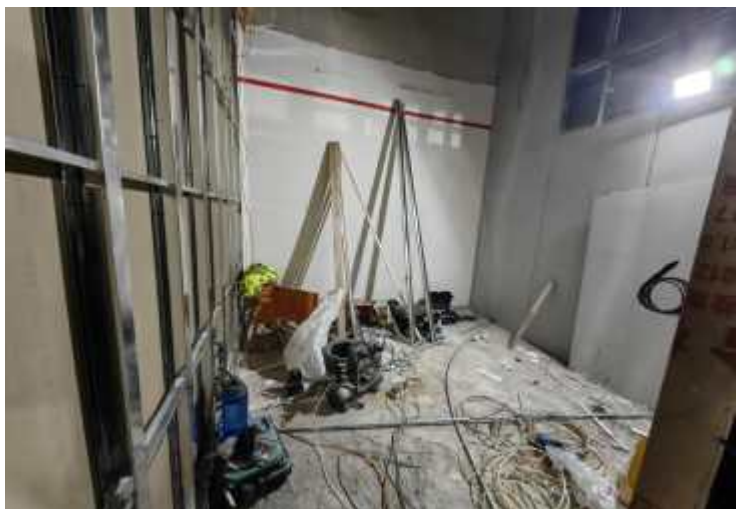

4、储物间正在进行南侧墙面石膏板封贴安装，现场有一架钢制人字楼梯，人字梯高2.3米，最下梯宽0.5米，展开底部间距1.15米。



5、储物间南侧墙面西南角上的方形缺口，施工作业面顶部距离地面5.6米，最低点缺口底部距离地面3.6米。



6、储物间地面放置有气钉枪、电锤、空气压缩机等施工工具，地面铺设了多根钢质线缆套管，一根南北向铺设的钢管旁边残留有血迹。





三、死者基本情况和直接经济损失

（一）死者基本情况

此起事故造成1人死亡，死者曾xx，男，汉族，57岁，身份证号码为4325xxxxxxxx，户口所在地为涟源市金石镇山茂村竹山组。系长沙悦庆装饰工程有限公司娄底吾悦广场华为授权店装修木工。

（二）事故直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定此起事故造成直接经济损失65万元。

四、事故类别

根据《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986的规定，经事故调查组认定，此起事故为高处坠落事故。

五、事故原因分析

（一）直接原因

曾xx安全意识淡薄，在未佩戴安全防护用品的情况下，从事高处石膏板墙面封贴作业时，不慎坠落导致其死亡。

（二）间接原因

1、长沙悦庆装饰工程有限公司未建立安全生产责任制、安全生产规章制度和各岗位操作规程；

2、长沙悦庆装饰工程有限公司未对施工作业人员进行安全教育培训；作业现场生产安全事故隐患排查不到位，未能及时发现并制止作业人员未佩戴安全防护用品从事高处作业。

六、对有关责任单位和人员的处理建议



（一）免予责任追究人员

曾xx，男，长沙悦庆装饰工程有限公司娄底吾悦广场华为授权店装修项目木工。安全意识淡薄，在未佩戴安全防护用品的情况下，从事高处石膏板墙面封贴作业时，不慎坠落导致其死亡事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，免予责任追究。



（二）建议给予行政处罚的单位和个人

1、长沙悦庆装饰工程有限公司安未建立安全生产责任制、安全生产规章制度和各岗位操作规程，安全生产教育培训不到位，生产安全事故隐患排查不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十二条第一款、第二十八条第一款和第四十一条第二款的规定。对事故的发生负有责任，建议由娄星区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定给予行政处罚。

2、王xx，男，长沙悦庆装饰工程有限公司法定代表人。未组织建立安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（二）项的规定，对事故的发生负有主要领导责任，建议娄星区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定给予行政处罚。

（三）建议按企业内部相关管理规定处理的人员

3、苏xx，男，长沙悦庆装饰工程有限公司娄底吾悦广场华为授权店装修项目负责人。未对施工作业人员进行安全教育培训，对施工作业人员佩戴安全防护用品监督管理不力，建议长沙悦庆装饰工程有限公司依据公司内部管理规定处理。

4、罗xx，男，长沙悦庆装饰工程有限公司娄底吾悦广场华为授权店装修项目施工管理员。对施工作业人员佩戴安全防护用品监督管理不力，建议长沙悦庆装饰工程有限公司依据公司内部管理规定处理。

七、事故防范和整改措施

为深刻汲取事故教训，有效防范类似事故再次发生，特提出如下整改措施：

1、长沙悦庆装饰工程有限公司要进一步落实企业安全生产主体责任，制定安全生产责任制、安全生产规章制度和各岗位操作规程，并严格督促执行，切实提高企业安全生产水平

2、长沙悦庆装饰工程有限公司要开展施工作业人员安全生产教育和培训，提高各安全管理人员和作业人员的安全意识和应急技能。



3、长沙悦庆装饰工程有限公司要配备好安全生产管理机构、专(兼)职安全管理人员，加强施工现场管理，严格督促从业人员佩戴安全防护用品，杜绝事故的发生。

4、娄星区大科街道办事处要严格落实小散工程属地管理责任，推动强化与行业主管部门协同联动，健全“乡街吹哨、部门报到”机制，乡镇（街道）、村（社区）和物业企业做好信息服务，按规定开展安全巡查和宣传教育等工作。



5、娄星区住建局要督促指导乡镇（街道）具体实施小散工程安全生产管理工作，按照《湖南省住房城乡建设领域小散工程安全生产管理暂行办法》要求进行抽查。

娄星区人民政府长沙悦庆装饰工程有限公司

“8·23”一般高处坠落事故调查组

返回顶部

分享

联系我们 | 网站地图 | 友情链接 ▼

主办单位：娄底市娄星区人民政府 承办：娄底市娄星区数据局 区门户网站联系电话：0738-8223867
地址：娄底市娄星区长青西街与金星路交汇处  湘公网安备43130202000032号 湘ICP备17000903号-1
网站标识码：4313020018

