

哈尔滨呼兰第二粮库有限公司杨林粮库 分公司“11·18”一般车辆伤害事故 调查报告

2024年11月18日早5时许，哈尔滨市呼兰第二粮库有限公司杨林粮库分公司院内，驾驶员在移动车辆时造成1人死亡，直接经济损失100万元左右。

事故发生后，经呼兰区政府批准，2024年11月24日，成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区总工会、区人社局、区商粮局及专家参加的事故调查组。

在调查的过程中，调查组严格依据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第493号）等法律法规，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、人员询问等方式，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡等有关情况。认定了事故性质和责任，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

事故调查组认定，呼兰第二粮库有限公司杨林粮库分公司“11·18”一般车辆伤害事故为生产安全责任事故。

一、事故有关情况

（一）涉事有关单位情况

1. 哈尔滨市呼兰第二粮库有限公司杨林粮库分公司（粮食储存单位）。成立日期：2012 年 10 月 26 日；负责人：李旭；类型：有限责任公司分公司（国有控股）；现有职工：11 人；营业期限：长期；统一社会信用代码：91230111056305428D；经营范围：粮食（玉米、水稻、大豆、小麦、高粱、各种杂粮等）收购；粮食仓储、销售等。占地面积：92241 平方米；单位地址：102 国道 1406 公里旁的杨林乡吉祥村。

公司院内有房式仓 4 座，仓容 5 万吨；1.5 万吨保温钢板平方仓 1 座，仓容 0.3 万吨；粮储总量 6.8 万吨；烘干塔 1 座，日处理潮粮能力 500 吨；输送设备 26 台；电子汽车衡 2 台（120 吨、60 吨）；通风机 10 台，消防车 1 辆。

2. 巴彦县天晟粮油贸易有限公司（粮食经营单位）。成立日期：2012 年 4 月 19 日；法定代表人：丁宏军；注册资本：贰仟捌佰万元整；类型：有限责任公司（自然人独资）；经营范围：许可项目：食品生产。一般项目：粮食收购；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；装卸搬运等。公司地址：巴彦县巴彦镇前进村；

3. 哈尔滨市呼兰区第二粮库有限公司（杨林粮库分公司的法人单位）。成立日期：1964 年 4 月 1 日；注册资本：壹亿捌仟零捌拾捌万玖仟捌佰贰拾圆整；法定代表人：贾兰田；类型：有限责任公司（国有控股）；统一社会信用代码：

912301111275212096；经营范围：粮食（玉米、水稻、大豆、小麦、高粱、各种杂粮等）收购；粮食仓储、销售；粮食质量检验、检测服务；粮食烘干；谷物、大豆种植；自有房屋租赁；装卸服务；畜禽养殖；食品生产；道路货运经营（普通货物道路运输）；以下项目限分支机构经营：普通货物仓储（含化肥）（不含危险化学品，易燃易爆品）；公司地址：哈尔滨市呼兰区杨林乡吉祥村。

4. 事故发生单位安全管理情况

哈尔滨市呼兰第二粮库有限公司杨林粮库分公司建立健全了安全生产责任制，明确了安全生产领导小组及成员分工，配备了安全生产管理人员，组织制定了安全生产管理制度、安全生产责任制度、安全教育培训制度、安全生产检查制度、外来车辆制度和门卫、值班、巡查制度等四十项安全生产规章制度和各项操作规程，组织制定并实施了安全生产教育和培训计划，定期开展了作业现场安全检查和隐患排查，制定本单位生产安全事故应急救援预案，定期组织了演练。该单位的工作时间为早7点至晚5点，送粮车多，晚上适当延长。

（二）涉事有关人员情况

1. 黄某某（事故中死亡，事故车辆合伙人），男，1988年1月28日出生，37岁，住所：黑龙江省巴彦县巴彦镇兴让委十四组，身份证号：23212619880128****。

2. 王某（事故车辆驾驶员），男，1967年8月4日出生，

58 岁，黑龙江省鸡西市人，住址：黑龙江省哈尔滨市巴彦县福泽之都 9 栋 4 号商服，身份证号：23102719670804****。

事故车辆由王某与黄某某合伙购买，金额为 7.3 万元，双方各付一半，车辆所有相关手续为黄某某办理，王某负责驾驶车辆，其他概不知情，车辆未过户。

（三）事故车辆相关信息

车辆号牌：辽 ML7888；车辆类型：重型仓栅式货车；所有人：铁岭永恒达运输有限公司（该车实际所有是王某、黄某某）；住址：铁岭市新城區钻石路东北城 K1 幢 303 房号；使用性质：货运；品牌型号：解放牌；注册日期：2013 年 3 月 5 日；发证日期：2023 年 5 月 16 日；核定载质量：18000kg；外廓尺寸：11990×2495×4000mm；准牵引总质量：9900kg；强制报废期止：2028 年 3 月 5 日。

营运证信息：铁岭市交通运输局已于 2024 年 10 月 16 日因超期未检将其注销。

（四）事故作业现场情况

事故地点为哈尔滨市呼兰第二粮库有限公司杨林粮库分公司院内扦样区扦样现场，事故现场共有两台载粮货车（见图 1），两台车辆前后之间相距不足 1 米（见图 2），事故车辆在前，非事故车辆在后。事故车辆车牌辽 M L7888，非事故车辆车牌黑 ABD962。非事故车辆是事故发生的前一天晚上停

放的，事故发生时，货车驾驶室内没人。黄某某（死亡者）被事故车辆伤害的位置是在前后二车之间。



图 1 两台载粮货车

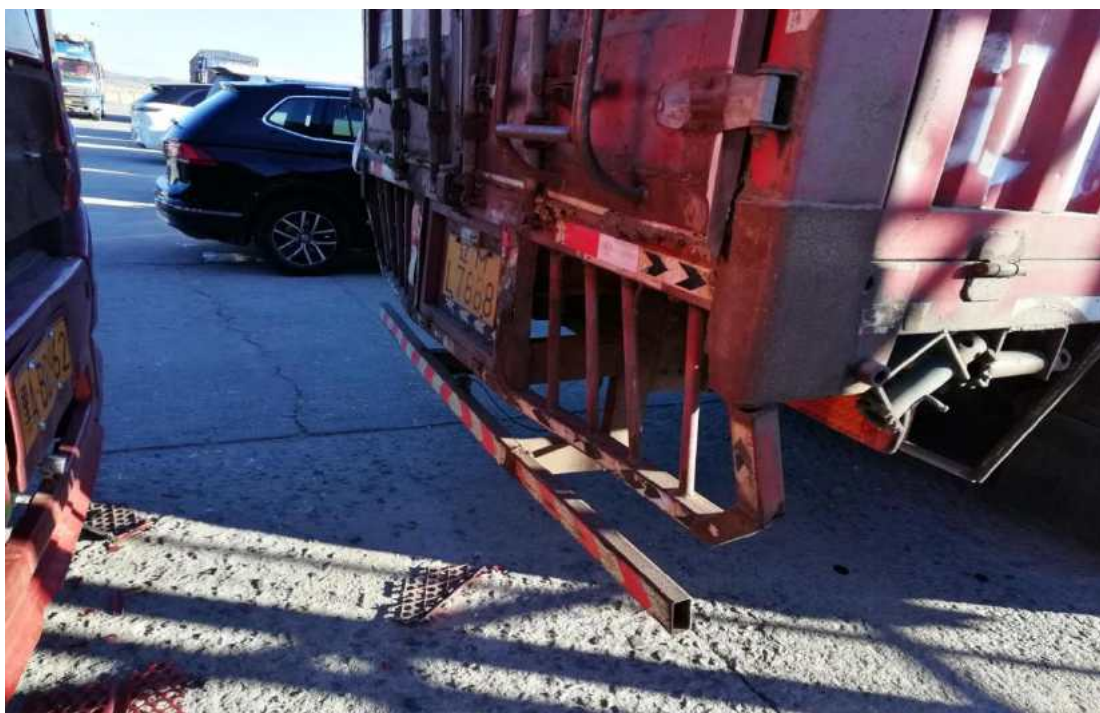


图 2 两台车前后间距

（五）事故发生经过

2024 年 11 月 18 日早 5 时许，王某驾驶货车（辽 ML7888），与随同人员黄某某一同将巴彦县天晟粮油贸易有限公司的干粮运往呼兰第二粮库有限公司杨林粮食分公司粮库（杨林粮库）。5 点 39 分，车辆到达杨林粮库后，黄某某在企业大门处开始引导王某驾车驶入院内，门卫要求车辆停至停车场，但黄某某步行引导车辆至院内扦样区货车（黑 ABD962）右前方的扦样架处。5 点 40 分，王某驾车进行倒车操作，黄某某移动至车辆右后侧指挥倒车。在倒车过程中，车辆车厢后部顶到黄某某身体左前侧，致使其身体被车厢厢板挤压受伤倒地。王某发现

后立即下车拨打 120 急救电话。巴彦 120 救援车辆约 20 分钟后到达事故现场，经检查确认黄某某已无生命特征。当天 8 时许，杨林粮库负责人李某通过电话向属地杨林派出所报告事故情况，10 分钟左右派出所工作人员到达现场。13 时许，呼兰区应急管理局接到死者家属电话反映事故情况，并随即派出调查人员赶赴现场展开调查。

（六）事故应急处置情况

2024 年 11 月 18 日早 5 时 40 分事故发生后，事故车辆驾驶员王某立即拨打 120 急救电话。巴彦 120 救援车辆 20 分钟左右到达事故现场，经检查确认黄某某死亡。

二、事故原因

（一）直接原因

调查认定事故的直接原因是：驾驶员王某在没有充分确认车辆后方及周围环境安全的情况下冒险倒车；现场人员黄某某未能与车辆保持安全距离，进入货车尾部的危险区域冒险指挥，被车辆挤压死亡。

（二）间接原因

1. 安全管理不到位

（1）巴彦县天晟粮油贸易有限公司，未建立健全货物运输安全管理相关制度，未对辽 ML7888 货车的证件齐全性、合法性进行审查，也未核实车辆营运证是否有效，使得超期未检且营运证已被注销的车辆参与运输作业，装车货物严重超载。

（2）呼兰第二粮库有限公司杨林分公司，作业现场管理不规范，没有设置明显的交通引导标识和安全警示标志。在车辆进入粮库后，门卫虽要求停车位置，但未能有效监督车辆实际行驶路线，使得车辆随意驶向扦样区，增加了事故风险。对进入粮库作业的外来车辆和人员管理松懈，未建立有效的安全检查制度，未检查车辆证件和驾驶员资质，对作业现场缺乏持续有效的安全监督，未能及时纠正驾驶员和指挥人员的不安全行为。

2. 安全培训不到位

巴彦县天晟粮油贸易有限公司和呼兰第二粮库有限公司杨林分公司未对进入粮库作业的外来人员（包括黄某某和王某）开展针对性的安全培训，未告知他们粮库内的特殊作业环境、安全注意事项、应急处置方法等。

三、对有关单位和责任人员的处理建议

（一）车辆驾驶员王某，涉嫌重大安全生产责任事故罪，已被公安机关立案调查。黄某某鉴于已死亡，免于追究责任。

（二）巴彦县天晟粮油贸易有限公司和呼兰第二粮库有限公司杨林分公司建议由行业主管部门依据有关规定处理。

四、事故防范和整改措施建议

为避免类似事故再次发生，针对呼兰第二粮库有限公司杨林分公司“11·18”车辆伤害事故，提出以下防范措施和整改建议：

（一）行业管理部门安全管理方面

企业所在区域的行业管理部门应全面加强安全管理，同时要认真学习吸取这起事故教训，转变工作方式方法，履职尽责，对所管辖的企业进行一次全面隐患排查，找出并整改存在的事故隐患，确保此类事故不再发生。要通过隐患排查工作消除监管盲区，建立健全企业安全管理台账，开展安全检查工作，能够做到切实发现问题、解决问题。督促企业落实安全生产方面法律法规和规章制度的规定，积极主动跟踪和发现辖区内的不安全因素及事故苗头，把事故隐患消灭在萌芽状态。

（二）企业安全管理方面

1. 呼兰第二粮库有限公司杨林分公司及呼兰第二粮库有限公司

（1）进一步落实安全生产责任制度，坚决做到人尽其责。严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。组织建立并落实安全标准化及安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，督促、检查所属企业的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（2）完善粮库作业现场安全管理制度，合理规划车辆行驶路线和人员作业区域，设置清晰醒目的交通引导标识、安全警示标志和限高、限速等设施，明确车辆和人员在不同区域的行动规范和安全要求，确保作业现场秩序井然。加强对外来运输

车辆的安全管理，重点解决作业现场管理不规范，设置明显的交通引导标识和安全警示标志。

（3）建立有效的安全检查制度，严格检查车辆证件和驾驶员资质，保证对作业现场持续有效的安全监督，及时纠正驾驶员和指挥人员的不安全行为。

2. 巴彦县天晟粮油贸易有限公司

（1）建立健全货物运输安全管理制度，严格执行车辆和驾驶员资质审查，在委托运输前，必须全面核实车辆行驶证、营运证、保险等证件的真实性、有效性和合法性，坚决杜绝使用不合规车辆和驾驶员。

（2）建立严格的外来车辆和人员准入制度，所有进入粮库的车辆必须进行登记备案，检查车辆证件、安全性能和驾驶员资质，对不符合要求的车辆和人员坚决禁止入内；对进入人员进行安全培训，告知作业环境风险和安全注意事项等。

（3）组织开展全面深入的安全意识培训活动，针对涉及粮食物流运输作业的所有单位（包括运输企业、货主企业、仓储企业等）的管理人员、驾驶员、指挥人员及其他相关从业人员，定期进行安全知识讲座、事故案例分析、安全法规学习等培训，提高全体人员对车辆伤害等安全风险的认识。

哈尔滨呼兰第二粮库有限公司杨林粮库分公司

“11·18”一般车辆伤害事故调查组