

**迁安蔡园河北兆隆矿业集团有限公司
“8·22”一般车辆伤害
事故调查报告**

迁安市政府事故调查组

2025 年 12 月 18 日

目 录

一、事故基本情况.....- 2 -

 (一) 事故发生单位概况.....- 2 -

 (二) 事故发生单位安全管理情况.....- 3 -

 (三) 属地政府履职情况.....- 4 -

 (四) 事故发生经过.....- 4 -

 (五) 事故现场情况.....- 5 -

 (六) 技术鉴定情况.....- 6 -

 (七) 人员伤亡和直接经济损失情况.....- 7 -

二、事故应急处置及评估情况.....- 8 -

 (一) 事故信息接报及响应情况.....- 8 -

 (二) 事故现场应急处置情况.....- 8 -

 (三) 医疗救治和善后情况.....- 9 -

 (四) 事故应急处置评估.....- 9 -

三、事故原因分析.....- 9 -

 (一) 直接原因分析.....- 9 -

 (二) 间接原因分析.....- 10 -

 (三) 其他可能因素排除.....- 11 -

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....- 11 -

 (一) 建议移送司法机关处理的人员 (1 人)- 11 -

 (二) 对有关公职人员的处理建议 (2 人)- 11 -

 (三) 建议给予行政处罚人员 (5 人)- 12 -

 (四) 建议企业内部处理人员 (2 人)- 14 -

 (五) 对事故责任单位的处理建议.....- 14 -

 (六) 其它处理建议.....- 15 -

五、事故防范和整改措施建议.....- 15 -

2025年8月22日17时10分左右，河北兆隆矿业集团有限公司选矿厂破碎车间一辆装载机在入料完毕向料棚外倒车时发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡1人轻伤，直接经济损失180万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2025年8月27日，迁安市人民政府成立了由市应急管理局牵头、市公安局和市总工会等单位有关人员参加的事故调查组。事故调查组聘请了3名非煤矿山领域专家组成专家组参与事故调查。迁安市纪委监委成立了事故追责问责组，依规依纪依法对有关责任单位和责任人员开展调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和科学分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议和事故防范整改措施。迁安市纪委监委提出了对有关公职人员的处理建议。

经调查认定，河北兆隆矿业集团有限公司“8·22”一般车辆伤害事故是一起因企业现场安全风险及事故隐患分析辨识不足、安全生产教育和培训不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一) 事故发生单位概况

河北兆隆矿业集团有限公司（以下简称“河北兆隆公司”），统一社会信用代码 91130283700792440Q，类型为有限责任公司，法定代表人：李向荣（不参与公司实际管理工作），总经理：刘小伟，位于迁安市马兰庄镇西马兰庄村西，成立于 1998 年 5 月 21 日，经营范围：一般项目：选矿；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）许可项目：非煤矿山矿产资源开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）下设安全处、供销处、工程设备处、综合办公室等。现有职工 160 余人，配备专职安全管理人员 6 人。

事故发生在河北兆隆公司的一个选矿厂，厂长：孙刚，位于迁安市蔡园镇大杨庄村，下设办公室、破碎车间、磨选车间、干排车间、车队等。现有职工 80 余人，配备专职安全管理人员 1 人。

(二) 事故发生单位安全管理情况

1. 组织架构。

(1) 河北兆隆公司由总经理刘小伟负责全面工作，安全处设安全总监 1 人，安全处长 1 人，安全员 4 人。采矿设五职矿长 5 人，五科科长 5 人。

(2)河北兆隆公司选矿厂由厂长孙刚负责全面管理工作，下设生产副厂长和设备副厂长。选矿车间设有值班长负责生产相关的工作安排。选矿厂下设车队，由1名车队队长负责车辆调度等工作，负责管理16名司机，管理车辆共有：1辆挖掘机、1台液压破碎锤、6辆装载机、3辆自卸车。

2. 安全管理情况。

(1)河北兆隆公司建立了安全生产管理体系，建立健全了企业安全生产责任制、安全管理规章制度、安全操作规程、生产安全事故应急救援预案等制度。安全生产管理制度包含装载机司机安全生产操作规程、选矿车间职工安全职责、设备设施检查维护保养制度等。

河北兆隆公司选矿厂配备了专职安全生产管理人员，安全员每天交接班时交代注意事项并进行巡视检查、纠正违规作业行为、召开安全例会、检查防护用品是否穿戴齐全。建立了安全教育培训制度，从业人员全部经过教育培训合格后上岗。建立了班前会制度，2025年8月22日班前会主讲人为值班长李帅，会议主要内容为布置当班工作任务，对岗位作业提出安全要求及注意事项。

(三) 属地政府履职情况

1-7月份，蔡园镇每月召开一次党政联席会议，对全镇安全生产形势进行分析研判。印发了《蔡园镇岁末年初安全生产大排查大整治工作方案》、《蔡园镇2025年度安全生产监督检查计划》、《蔡园镇安全生产月工作方案》、《蔡园镇暑期汛期安全生产

工作方案》等方案。蔡园镇安全生产办公室针对河北兆隆公司选矿厂开展了冬季安全生产、岁末年初、暑期汛期重点行业领域安全生产专项检查工作。1-7月份共对河北兆隆公司选矿厂督导检查7次，发现安全隐患7条，所有安全隐患均在规定时限内整改完。

（四）事故发生经过

2025年8月22日，河北兆隆公司选矿厂生产车间白班时间为7时30分至19时30分，装载机司机蔡臣和裴金柱负责各驾驶一辆装载机给破碎机供料，换班时间由两人协商。13时30分左右，蔡臣发现装载机刹车失灵，便开到车队修理部进行修理，修理工王新经检查判断是装载机经常踩刹车导致刹车盘过热、刹车油产生气泡，油压升高从而影响刹车效果。15时左右，王新排出刹车钳里面的气泡，加注部分新的刹车油，经蔡臣签字确认刹车正常后，蔡臣返回选厂继续进行上料作业。17时10分左右，蔡臣驾驶装载机在上料完成向后倒车过程中出现刹车失灵，蔡臣立即通过降至一档的方式控制车速倒车，倒车行驶至在南北向斜坡与东西向斜坡拐弯处时车辆熄火，但未立即重新启动车辆，蔡臣试图放下铲斗，利用铲斗与地面摩擦力来控制装载机，但熄火状态铲斗无法操控。蔡臣也未采取制动措施（蔡臣因知道该装载机的停车制动系统不符合要求而未采取停车制动）。最终，溜坡的装载机将破碎车间厂房外的集装箱房撞倒，正在集装箱房内休息的挖掘机司机林志远和破碎工苏小永被压在集装箱房内。

(五) 事故现场情况

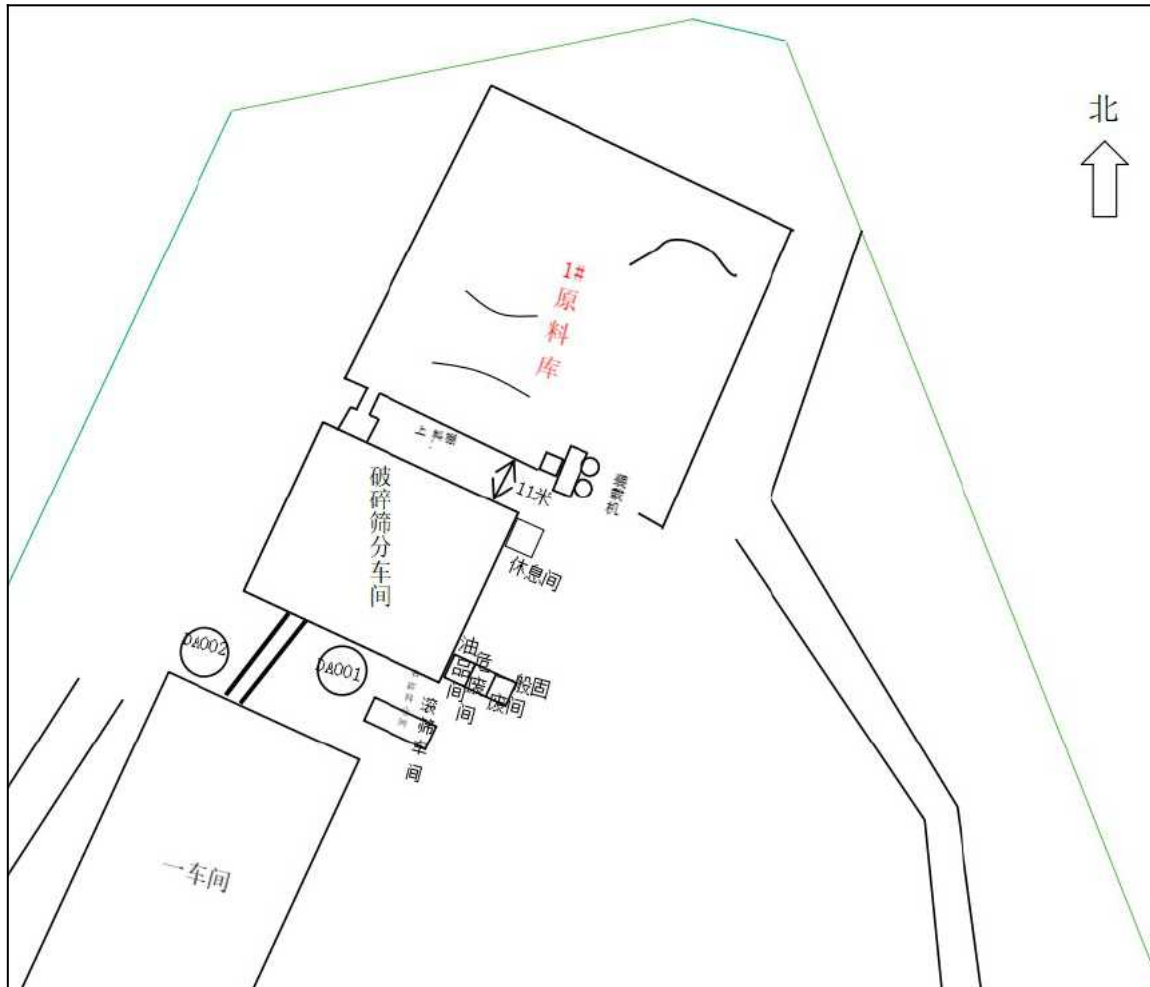


图 1 事故现场还原图



图 2 事故现场图

事故现场位于河北兆隆公司选矿厂 1#原料库南门约 11 米的集装箱休息间处。

现场布局：矿石入料口位于 1#原料库南门西侧，入料口与 1#原料库地板连接处为一东西向小斜坡，小斜坡长度约 3 米，坡度为 20 度，装载机需上下此斜坡进行上料。入料口处有防止装载机坠入入料口的安全车挡，1#原料库房无视频监控。

（六）技术鉴定情况

涉事装载机技术资料：名称轮胎式装载机，车辆识别代码 VLGL956FHL0605587，型号 L956F，柴油机型号

WP10G220E343，自重 16 吨，外形尺寸 8620×3024×3426mm，出厂日期 2020 年，生产厂家山东临工工程机械有限公司，厂内编号 4#。

2025 年 9 月 23 日，河北港嵘检测有限公司出具了《河北兆隆矿业集团有限公司 8·22 车辆伤害事故涉事装载机制动系统现场检测的情况说明》，结论为：该装载机行车制动可以让装载机在 25%（角度约 14 度）的坡上保持固定，符合要求；停车制动不能让装载机在 20%（角度约 11.3 度）的坡上保持固定，不符合要求。

2025 年 10 月 21 日，事故调查组、专家、专业装载机驾驶员与蔡臣一同在事故现场进行了模拟试验。试验项目：装载机在空挡熄火状态下倒车溜坡。试验目的：检验装载机在空挡熄火状态下倒车溜坡时，方向盘、铲斗动作情况，速度、距离。试验结果：（1）装载机在熄火状态下，方向盘不能控制车轮转动；（2）装载机在熄火状态下，铲斗锁死无法操作；（3）装载机在熄火状态下从入料口与小斜坡连接处倒车溜坡（小斜坡长度约 3 米，坡度约 20 度，小斜坡至原料库门口长度约 7 米），在约 3 秒内溜出约 8 米。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡 1 人轻伤，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）和有关规定统计，事故共造成直接经济损失 180 万元。

二、事故应急处置及评估情况

(一) 事故信息接报及响应情况

事故发生后，蔡臣发现装载机撞倒了休息间，因不清楚休息间内是否有人，于是立即重新发动车辆向前行驶一段距离，将装载机铲斗压在地上将车停住后熄火，随后下车查看情况。发现休息间内有人受伤后立即呼叫附近工人协助救援。附近工人将受伤的林志远、苏小永抬出倒塌的休息间。此时林志远恢复意识，苏小永仍然昏迷。17时15分左右，林志远电话向河北兆隆公司机电矿长张余强汇报事故情况(林志远日常工作中与负责机电设备及备件管理的张余强接触较多)。17时25分左右，张余强电话通知河北兆隆公司选矿厂厂长孙刚。孙刚接到报告后立即赶往事故现场了解情况并通知安全员杨博文到现场。孙刚到达现场后立即组织救援、停产和保护现场，现场工人已经拨打了110报警电话和120急救电话。孙刚随即电话向河北兆隆公司总经理刘小伟、安全处长张永刚、安全总监陈海伟汇报了事故相关情况。总经理刘小伟立即安排安全总监陈海伟向迁安市应急管理局上报了该起事故。迁安市应急管理局按要求向上级部门上报事故情况并赶赴现场处理。

(二) 事故现场应急处置情况

事故发生后，蔡臣操作装载机离开休息间区域，呼叫现场工人将林志远、苏小永救出，在避免二次伤害的情况下迅速将伤者救出危险区域，未引发次生事故。

（三）医疗救治和善后情况

2025年8月22日17时44分，迁安市中医医院救护车到达事故现场对林志远、苏小永现场检查。林志远意识清楚、头部和胸部疼痛被救护车送往迁安市中医医院治疗，经检查林志远左侧第7肋软骨骨折。苏小永意识丧失、呼之不应、心电图呈直线，经医生现场诊断为重度颅脑损伤、重度胸部损伤，随后宣布苏小永死亡。

河北兆隆公司积极参与事故善后处理工作，与伤者林志远家属协商治疗方案并配合将林志远转院至唐山工人医院治疗，与死者苏小永家属就善后赔偿事宜达成协议，死者家属情绪稳定，无不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，河北兆隆公司及时拨打120急救电话和110报警电话，尽到积极救治死者的义务。接报后，迁安市应急管理局、迁安市公安局、迁安市蔡园镇人民政府等职能部门立即到达现场并采取了应急处置措施，处置及时得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

蔡臣在明知装载机停车制动功能存在问题的情况下驾驶装载机，入料完成倒车下坡过程中刹车失灵、车辆熄火，未立即重新打火启动车辆也未采取制动措施，应急处置不当导致装载机溜坡将破碎车间料棚外的休息间撞塌，是事故发生的直接原因。

1. 河北兆隆公司

(1) 河北兆隆公司违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款^[1]规定,落实安全生产主体责任不到位,落实安全风险分级管控和隐患排查治理不到位,现场安全管理不到位,未及时发现破碎车间作业现场的事故隐患。

(2) 河北兆隆公司违反《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款^[2]规定,未能依据本单位的生产经营特点对装载机等生产设备的运行状况进行经常性检查,未重视装载机停车制动失效的问题,未能及时发现涉事装载机的安全隐患。

(3) 河北兆隆公司违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款^[3]规定,对从业人员应急处理方面的教育培训不到位,未能让从业人员了解掌握事故应急处理措施。

(4) 河北兆隆公司员工休息间设置不合规,违反《选矿安全规

^[1]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款:生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度,按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度,采取技术、管理措施,及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录,并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中,重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

^[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款:生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点,对安全生产状况进行经常性检查;对检查中发现的安全问题,应当立即处理;不能处理的,应当及时报告本单位有关负责人,有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

^[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款:生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能,了解事故应急处理措施,知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业。

程》6.15^[4]的规定，料棚门口未设置醒目的警告标志和防护设施，未意识到生产车间门口的下坡路段存在的事故风险。

2. 迁安市蔡园镇人民政府

迁安市蔡园镇人民政府对河北兆隆公司选矿厂的督导检查不细不严。未能及时发现并纠正企业员工休息间设置不合规、料棚门口未设置醒目的警告标志等安全隐患。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问了解和事故单位安全管理资料分析，排除人为故意等因素影响。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议移送司法机关处理的人员（1人）

1. 蔡臣，河北兆隆公司装载机司机，在明知装载机停车制动功能存在问题的情况下驾驶装载机，入料完成倒车下坡过程中刹车失灵、车辆熄火，未立即重新打火启动车辆也未采取制动措施，因应急处置不当导致装载机溜坡将破碎车间料棚外的休息间撞塌，对事故发生负有主要责任。建议移送司法机关依法追究其刑事责任。

（二）对有关公职人员的处理建议（2人）

1. 商云，迁安市蔡园镇人民政府四级调研员，分管蔡园镇安全生产工作。对河北兆隆公司选矿厂督导检查不到位，未能及时发现存在的生产安全事故隐患。建议按照干部管理权限对其进行处

^[4]《选矿安全规程》(GB18152-2000) 6.15: 道口和有物体碰撞、坠落危险的地点，均应设醒目的警告标志和防护设施。

理。

2.夏小乐，迁安市蔡园镇原安全生产办公室负责人，负责辖区内企业的安全检查工作。对河北兆隆公司选矿厂的督导检查不到位，未能及时发现存在的生产安全事故隐患。建议按照干部管理权限对其进行处理。

（三）建议给予行政处罚人员（5人）

1.刘小伟，河北兆隆公司总经理，负责河北兆隆公司的全面管理工作。督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有重要责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项^[5]规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项^[6]的规定，建议由迁安市应急管理局给予刘小伟上一年（2024年）年收入40%的罚款。

2.陈海伟，河北兆隆公司安全总监，负责河北兆隆公司的安全生产管理工作。检查河北兆隆公司的安全生产状况不到位，未及时排查生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项^[7]规定，依据

^[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

^[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

^[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[8]和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第(一)项^[9]的规定,建议暂停其安全生产管理资格证一个月,并由迁安市应急管理局给予陈海伟上一年(2024年)年收入25%的罚款。

3. 张永刚,河北兆隆公司安全处长,负责河北兆隆公司的安全生产管理工作。检查河北兆隆公司的安全生产状况不到位,未及时排查生产安全事故隐患,对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第(五)项^[10]规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[11]和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第(一)项^[12]的规定,建议暂停其安全生产管理资格证一个月,并由迁安市应急管理局给予张永刚上一年(2024年)年收入25%的罚款。

4. 孙刚,河北兆隆公司选矿厂厂长,负责河北兆隆公司选矿厂的全面管理工作。检查河北兆隆公司选矿厂生产设备的安全生

⁸[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条:生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行安全生产管理职责,导致发生生产安全事故的,暂停或吊销其与安全生产有关资格,并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

⁹[?]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第(一)项:事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责,导致事故发生的,依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的,处上一年年收入20%至30%的罚款。

¹⁰[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第(五)项:检查本单位的安全生产状况,及时排查生产安全事故隐患,提出改进安全生产管理的建议。

¹¹[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条:生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行安全生产管理职责,导致发生生产安全事故的,暂停或吊销其与安全生产有关资格,并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

¹²[?]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第(一)项:事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责,导致事故发生的,依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的,处上一年年收入20%至30%的罚款。

产状况不到位，未及时排查生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项的规定，建议暂停其安全生产管理人员资格证一个月，并由迁安市应急管理局给予孙刚上一年（2024年）年收入25%的罚款。

5. 杨博文，河北兆隆公司选矿厂安全员（2024年11月参加工作），负责河北兆隆公司选矿厂的安全管理工作。检查河北兆隆公司选矿厂生产设备的安全生产状况不到位，未及时排查生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项^[13]规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[14]和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项^[15]的规定，建议暂停其安全生产管理人员资格证一个月，并由迁安市应急管理局给予杨博文上一年（2024年）年收入25%的罚款。

¹³[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

¹⁴[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，暂停或吊销其与安全生产有关资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

¹⁵[?]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款。

（四）建议企业内部处理人员（2人）

1.杨奇志，河北兆隆公司选矿厂车队队长，负责河北兆隆公司车队管理工作。对车辆的性能状态检查不到位，对事故发生负有责任。建议按照企业内部管理规定给予其经济处罚。

2.李帅，河北兆隆公司选矿厂值班长，负责河北兆隆公司选矿厂生产管理工作。对生产作业现场的管理不到位，对事故发生负有责任。建议按照企业内部管理规定给予其经济处罚。

（五）对事故责任单位的处理建议

河北兆隆公司未能依据本单位的生产经营特点对装载机等生产设备的运行状况进行经常性检查，未能及时发现安全隐患，落实安全风险分级管控和隐患排查治理不到位，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款^[16]和第四十六条第一款^[17]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项^[18]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项^[19]的规定，建议由迁安市应急管理局给予

¹⁶[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

¹⁷[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

¹⁸[?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款

¹⁹[?]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以

河北兆隆公司行政处罚。

(六) 其它处理建议

1.建议迁安市蔡园镇人民政府向迁安市人民政府作出深刻检查并报迁安市安全生产委员会办公室备案。

2.因河北兆隆公司选矿厂发生一般生产安全事故,依据《迁安市安全生产约谈实施办法(试行)》第六条第(一)项^[20]的规定,建议由迁安市应急管理局负责人约谈河北兆隆公司主要负责人。

五、事故防范和整改措施建议

一、河北兆隆公司

(1)河北兆隆公司要深刻汲取事故教训,举一反三,加强安全管理,主要负责人要定期组织有关人员进行风险研判,按照安全风险分级采取相应的管控措施。严格管控事故风险,及时发现并消除事故隐患。

(2)河北兆隆公司要加强车辆管理。禁止车辆带病运行。司机必须在岗前严格检查车辆状况,发现问题隐患及时上报。

(3)河北兆隆公司要加强安全生产教育和培训。保证从业人员具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能。特别要加强职工紧急情况处置的培训,让职工了解掌握事故应急处理措施。

罚款:(二)造成一人死亡,或者3人以上6人以下重伤,或者300万元以上500万元以下直接经济损失的,处50万元以上70万元以下的罚款。

²⁰[?]《迁安市安全生产约谈实施办法(试行)》第六条第(一)项:安全生产工作不力,有下列情形之一的,由市委安委会有关成员单位负责人约谈相关企事业单位主要负责人:(一)发生一般及以上生产安全事故的。

（4）河北兆隆公司要在料棚门口设置醒目的警告标志和防护设施，合理设置员工休息间，确保员工休息间与生产车间保持安全距离。

二、迁安市蔡园镇人民政府

迁安市蔡园镇人民政府要严格落实属地安全生产管理责任。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管谁负责”的规定，督促企业落实安全生产主体责任和企业主要负责人履行安全生产职责。要深入组织开展安全生产专项整治工作，及时排查整治各类安全隐患，确保同类事故不再发生。