

# 宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司

## “9·4”一般机械伤害事故调查报告

2025年9月4日15时42分，位于秦皇岛经济技术开发区腾飞路18号的宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约108万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，2025年9月23日，市政府批准成立了由秦皇岛经开区工信和应急管理局牵头，公安分局、总工会、社会发展局、民生保障局组成的宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司“9·4”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），依法全面开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、询问谈话、分析论证等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

经调查认定：宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司“9·4”一般机械伤害事故是一起因工人违章作业，企业安全风险辨识不全造成的一般生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

### （一）事故发生单位概况

宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司（以下简称宏启胜公司）。成立于 2007 年 1 月 25 日，统一社会信用代码为 91130300798413970U，法定代表人为许\*贤，注册地址位于河北省秦皇岛市经济技术开发区腾飞路 18 号。经营范围为大中型电子计算机、便携式计算机、新型电子元器件、新型仪表元器件、电子专用设备、精冲模、模具标准件、柔性线路板及零配件的研究、开发、生产、销售；租赁自有房屋；电子产品的批发；货物的进出口；仓储服务等。

### （二）事故发生单位安全管理情况

宏启胜公司现有职工 13561 人，安全管理人员 166 人，均持有安全管理证书。该公司建立了全员安全生产责任制、安全生产管理制度、安全生产操作规程；建立了三级安全教育培训体系（厂级、车间级、班组级），定期开展专项培训、应急演练等。该公司按照风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，定期开展危险源辨识与风险评估，但未辨识到 IR 炉收板机内部空间连通，关闭单侧电源或触发单侧联锁装置只能控制同侧 2 列传送辊道停机、不能控制 4 列传送辊道同时停机的安全风险。

### （三）事故设备情况

事故设备为防焊双层预烤 IR 炉-2#（以下简称 2#IR 炉）。该设备分为传送段、IR 炉、收板机三部分，事发位


置位于收板机内部，该收板机内有四条辊道传输线并列布置，左侧开关控制左侧两条传输线，右侧开关控制右侧两条传输线，设备两侧分别设防护门，防护门设磁力开关，分别与本侧设备控制开关联锁。防护门内四条传输线之间空间连通无横向隔断。传输线防护门位置处，设升降平台（升降平台升降的驱动力可达到 150kg），可将物料提升。下层辊道固定端设漫反射式光电传感器（以下简称传感器）控制升降平台动作。升降平台平时处于高位等待，传感器被物料触发后，升降平台下降至低位与下层辊道固定端同高，被传输物料移动至升降平台。

#### （四）事故发生经过

通过查看监控视频，并结合事故现场目击者描述，事故调查组详细还原了事故发生经过。2025 年 9 月 4 日 14 时 30 分，宏启胜公司 QA02 厂防焊课保养组组长赵\*哲按计划组织本组员工张\*英、谢\*芳、张\*友、梁\*辉 4 人对防焊印刷车间进行设备保养，15 时 10 分，张\*友来到 2#IR 炉收板机附近，准备对收板机内部进行保养，15 时 11 分，张\*友关闭 2#IR 炉收板机右侧电源、未关闭左侧电源，从右侧防护门进入收板机内部，单独进行清洁保养。15 时 42 分，张\*友保养时不慎触发左侧第 2 列辊道传感器，传感器控制其上方升降平台下降，将张\*友挤压在左侧第 2 列升降平台和辊道之间，张\*友受伤，经送医抢救无效于当日 23 时 03 分死亡。

#### （五）事故现场勘查情况

事故现场位于宏启胜公司 QA02 厂 2 层防焊印刷车间 2#IR 炉收板机内。涉事死者位于左侧第 2 列升降平台和辊道之间，胸前顶在左侧第 2 列辊道上方横梁，后背压着左侧第 2 列升降平台。

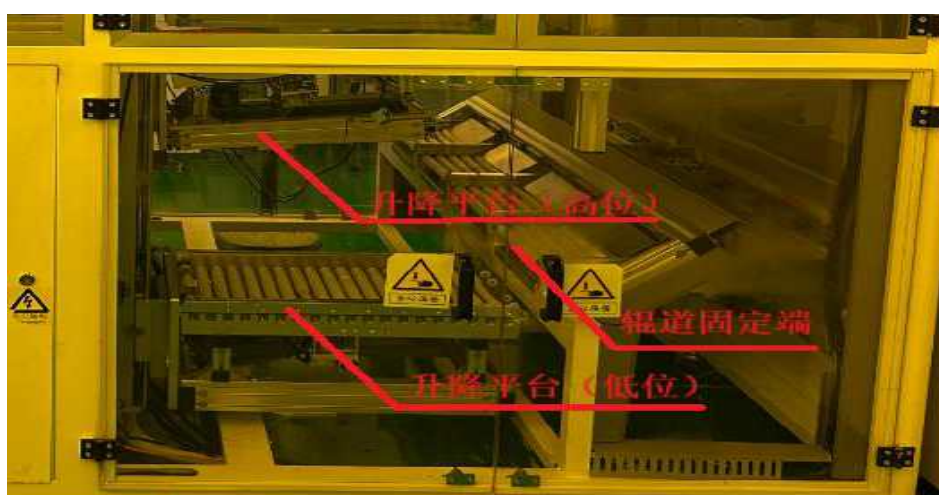

事故现场图

## （六）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况。经调查，本次事故共造成 1 人死亡。死者张\*友，男，河北卢龙县人。生前系宏启胜公司 QA02 厂防焊课保养组正式员工。

2. 直接经济损失情况。本次事故造成的直接经济损失约 108 万元（不含事故罚款）。

## 二、事故现场应急处置及评估情况

### （一）事故信息接报及应急处置情况

事故发生后，宏启胜公司立即启动应急预案，现场人员迅速组织施救，并拨打了 120 急救电话和 119 救援电话，119 和 120 相继抵达事发现场后，将张\*友从收板机里面解救出来，送往秦皇岛市中医医院救治。企业主要负责

人及时将事故发生情况上报经开区工信和应急管理局，经开区工信和应急管理局接到事故报告后立即派人赶赴事发现场核实情况，开展应急处置，并将事故情况按时上报秦皇岛市应急管理局。

## （二）善后处理情况

9月8日，宏启胜公司与张\*友家属达成了赔偿协议，赔偿金额108万元。善后处置过程中死者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

## （三）事故应急处置评估

该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

# 三、事故原因分析

## （一）直接原因

张\*友本人违章操作，在未关闭收板机全部电源并悬挂警示标示牌的情况下，进入收板机进行保养作业，触发左侧第2列辊道下方传感器，导致传送装置运行，上方升降平台下落，将其挤压在左侧第2列升降平台和辊道之间致死。

## （二）间接原因

1. 安全风险辨识不到位。宏启胜公司未辨识到IR炉收板机内部空间连通，关闭单侧电源或触发单侧联锁装置只能控制同侧2列传送辊道停机、不能控制4列传送辊道同时停机的安全风险。

**2. 教育培训不到位。**宏启胜公司未对现场作业人员安全生产知识、安全生产规章制度和安全操作规程、本岗位的安全操作技能、人员安全意识等内容进行有效的教育和培训，导致张\*友安全意识淡薄、违章操作。

**3. 现场检查、巡查不到位。**宏启胜公司未有效落实本公司“三违”行为管理制度<sup>[1]</sup>，对“三违”行为检查、巡查不到位，未及时发现制止张\*友违章操作的行为。

### **（三）其他可能因素排除**

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害等影响。

## **四、对有关责任人员和责任单位的处理建议**

### **（一）免予追究责任人员（1人）**

张\*友本人安全意识淡薄，违章操作，在未关闭收板机全部电源并悬挂警示标示牌的情况下，进入收板机进行保养作业，对事故发生负有直接责任。鉴于其在本次事故中死亡，建议不予追究其生产安全事故责任。

### **（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议（6人）**

**1. 聂\*利**，宏启胜公司主要负责人，负责公司全面工作，组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划不到位；组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不到位；督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未能及时消除张\*友违章操作的生产安全事故隐

---

[1] 《宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司“三违”行为管理制度》6.1：工安部每月要组织不少于一次对“三违”行为进行安全检查，部门、车间安全领导小组每周至少组织不少于两次对“三违”行为进行安全检查，班组每天对“三违”行为进行安全检查。

患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条和第二十一条第 3 项、第 5 项<sup>[2]</sup>的规定，对事故发生负有主要领导责任。建议由经开区工信和应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第 1 项<sup>[3]</sup>的规定给予行政处罚。

2. 杨\*明，宏启胜公司工安部部长，负责公司的安全生产工作。组织本单位安全生产教育和培训不到位；组织开展危险源辨识和评估不到位；对本单位的安全检查不到位，未能及时排查消除张\*友违章操作的生产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条和第二十五条第 2 项、第 3 项、第 5 项<sup>[4]</sup>的规定，对事故发生负有管理责任。建议由经开区工信和应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条<sup>[5]</sup>的规定给予行政处罚。

3. 寇\*良，宏启胜公司 QA02 厂厂长，负责 QA02 厂的全面工作。组织制订并实施本厂年度安全教育计划不到位；组织开展本厂风险辨识与隐患排查工作，落实风险管控措

---

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

施不到位；对现场安全检查、巡查不到位，未能及时发现并消除张\*友违章操作的生产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条的规定，对事故发生负有管理责任。建议由经开区工信和应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定给予行政处罚。

**4. 张\*罚**，宏启胜公司 QA02 厂副厂长，协助厂长负责 QA02 厂的安全生产工作。参与制定并实施本厂年度安全教育培训计划不到位；协助厂长组织开展本厂安全风险辨识与隐患排查工作不到位；对现场安全检查、巡查不到位，未能及时发现并消除张\*友违章操作的生产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条的规定，对事故发生负有管理责任。建议由经开区工信和应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定给予行政处罚。

**5. 张\***，宏启胜公司 QA02 厂防焊课课长，负责 QA02 厂防焊课的全面工作。组织本课人员的安全生产教育和培训不到位；组织构建本课的安全风险管控与隐患排查治理双重预防机制建设工作不到位，对现场安全检查、巡查不到位，未能及时发现并消除张\*友违章操作的生产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条的规定，对事故发生负有管理责任。建议由经开区工信和应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定给予行政处罚。

**6. 赵\*哲**，宏启胜公司 QA02 厂防焊课保养组组长，负责



QA02 厂防焊课保养组的全面工作。组织本班组安全生产教育和培训不到位；组织构建本班组的安全风险管控与隐患排查治理双重预防机制建设工作不到位；对现场安全检查、巡查不到位，未能及时发现并消除张\*友违章操作的生产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条的规定，对事故发生负有管理责任。建议由经开区工信和应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定给予行政处罚。

### （三）对事故责任单位的行政处罚建议（1 家）

**宏启胜公司。**未对现场作业人员安全生产知识、安全生产规章制度和安全操作规程、本岗位的安全操作技能、人员安全意识等内容进行有效的教育和培训；未辨识到 IR 炉收板机内部空间连通，关闭单侧电源或触发单侧联锁装置只能控制同侧 2 列传送辊道停机、不能控制 4 列传送辊道同时停机的安全风险。对现场安全检查、巡查不到位，未能及时发现并消除张\*友违章操作的生产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条、第四十一条和第四十四条<sup>[6]</sup>的规定，对本次事故的发生负有责任。建议由经开区工信和应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第 1 项<sup>[7]</sup>的规定给予行政处罚。

---

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，

## 五、事故整改和防范措施

（一）加强安全制度机制和作业现场管理。宏启胜公司要全面排查公司的安全生产管理制度、安全操作规程，查漏补缺，强化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设和落实，对现有设备进行全面的安全风险辨识和评估，严格落实岗位风险防控责任，制定有效的风险管控措施，排查整改隐患，不断提高企业本质安全水平。

（二）加强从业人员安全生产教育和培训。宏启胜公司要按照《中华人民共和国安全生产法》《河北省安全生产条例》等法律法规规定，对从业人员定期进行安全生产教育和技能培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，严格执行公司规章制度和安全操作规程，及时动态消除生产安全事故隐患。

（三）加强本行业领域安全监管。经开区工信和应急管理局要严格落实“三管三必须”的工作要求，加强对分管领域和行业安全生产的监督管理，认真贯彻落实《经开区工贸行业治本攻坚三年行动方案》要求和“双控”机制建设要求，制定有效的工作措施。一是采取更加有力的措施，进一步深化安全隐患排查和整治工作，通过严执法倒逼企业落实主体责任，特别是督促企业主要负责人认真履行安全管理职责。二是督促企业落实主体责任，加强员工的安全教育培训和考核，强化业务素质能力培训，有针对性的开展对岗位风险的认知和操作规程的培训，弥补能力

---

处三十万元以上一百万元以下的罚款。

短板和经验盲区，切实提升员工的安全认知能力和水平，坚决杜绝此类事故再次发生。