



请输入关键字搜索



首页

政务公开

公共服务

番禺招商

公众互动

禺城风采

您当前所在位置：首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开目录 > 安全生产 > 生产安全事故调查报告信息

番禺化龙“11·13”一般道路交通事故调查报告

来源：番禺区应急管理局 发布时间：2026-05-15 09:47:19 阅读次数：385 字体大小：大 中 小

番禺化龙“11·13”一般道路交通事故调查报告

2025年11月13日0时40分许，位于广州市番禺区南大干线南侧番禺展贸东路出口前约506米处，发生一宗一辆轻型厢式货车车头与无号牌正三轮轻便摩托车尾部发生碰撞的交通事故，致1人死亡、1人受伤。事故直接经济损失为人民币140.1314万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）及有关规定，市公安局番禺分局交管大队（以下简称“番禺交管大队”）进行了前期调查处理，经番禺区人民政府授权，番禺区应急管理局牵头成立了由番禺交管大队、番禺区交通运输局、番禺区总工会、化龙镇人民政府、增城区交通运输局和深圳市交通运输局宝安管理局有关人员组成的番禺化龙“11·13”一般道路交通事故调查处理组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查处理工作。番禺交管大队委托了第三方专业技术机构对车辆性能、行驶速度、碰撞速度等进行技术检测鉴定。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入开展事故调查工作。通过现场检查、调查取证、检验鉴定，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，以及加强和改进工作的措施建议。

经调查认定，本起事故是一起一般生产经营性道路交通事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

2025 年 11 月 12 日 11 时许，余仲飘驾驶粤 AB43291 号牌轻型厢式货车在花都空港物流园完成快递运输任务后，空载前往化龙时代宝湾物流园执行下一单快递运输任务。

2025 年 11 月 13 日 0 时许，马细祥在番禺区莘环西三路 188 号粤兴休闲垂钓园购买 100kg 鱼后，搭载刘秋容返回位于番禺区化龙镇湛沙街 266 号的宿舍。

0 时 40 分许，余仲飘驾驶粤 AB43291 号牌轻型厢式货车沿广州市番禺区南大干线由西往东方向行驶至广州市番禺区南大干线南侧番禺展贸东路出口前约 506 米处时，与马细祥驾驶的电动三轮车（搭载刘秋容）发生碰撞，造成马细祥受伤，刘秋容现场死亡，两车损坏的交通事故。（见图 1、图 2）



图 1 事故现场

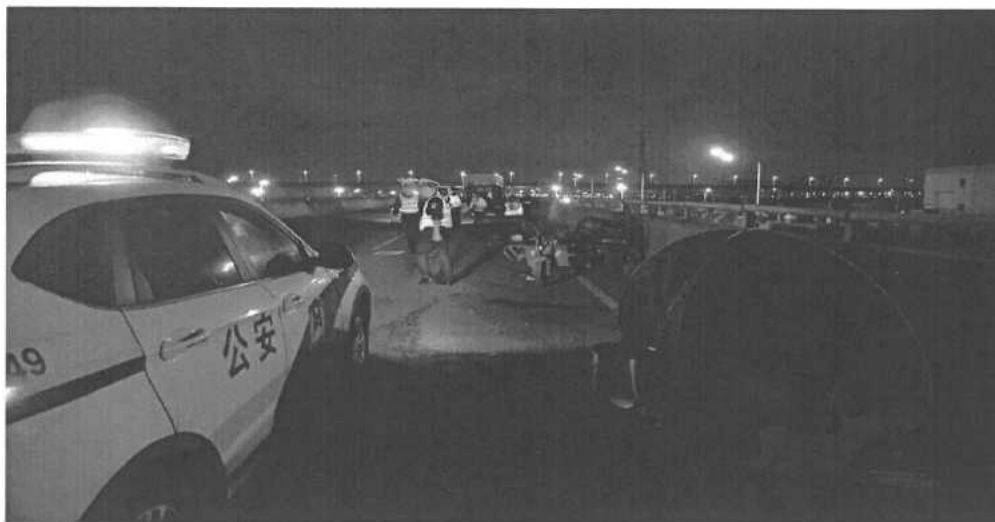


图 2 事故现场

（二）事故应急处置及评估情况

1. 事故信息接报及响应情况

2025 年 11 月 13 日 0 时 43 分，番禺区急救医疗指挥中心接到 110 报警台报入在番禺区化龙镇南大干线新造往时代宝湾物流园方向未到黄埔大桥底位置发生一起交通事故，要求“120”出车前往救治。

0 时 43 分，警情已发送番禺交管大队，番禺交管大队分控中心开始处置警情。

0 时 44 分，番禺交管大队分控中心派警。

0 时 44 分，番禺交管大队五中队签收警情。

0 时 45 分，番禺区急救医疗指挥中心受理呼救信息完毕后，立即调度化龙医院救护车前往救治，然后拨打报警者电话，未接通。

0 时 47 分，化龙医院救护车出车。

0 时 49 分，番禺交管大队五中队派警。

1 时 19 分，化龙镇人民政府值班室接番禺交管大队五中队报，镇值班室立即通知镇值班领导、干部到场处置。

1 时 33 分，化龙镇人民政府值班室联系化龙镇城管办协调区城管局到场清理。

1 时 45 分，番禺区委区政府总值班室接报，同步立即通知相关职能部门和属地镇街作出响应。

2. 事故现场应急处置情况

1 时 00 分，救护车到达现场。医护人员进行现场检伤分类，共有 2 名伤员，其中伤员刘秋容现场死亡（黑卡），马细祥为轻症伤员（绿卡）。黑卡伤员，呼之不应，无颈动脉搏动、无呼吸，双侧瞳孔散大，对光反射消失，头部周围大量血液，出血量约 1000ml，鼻孔可见渗血，行心电图检查呈一直线，宣布其死亡。绿卡伤员神志清楚，对答切题，可行走，血压 134/96mmHg，心率 96 次/分。

1 时 05 分，番禺交管大队五中队到场处置。

1 时 09 分，番禺交管大队黄教导员前往现场处置。

1 时 25 分，番禺交管大队五中队回复：现场处理完毕。

1 时 33 分，绿卡伤员上救护车。

1 时 45 分许，化龙镇人民政府值班干部、领导到场并配合现场番禺交管大队处理事故。番禺区环卫公司对现场散落杂物进行清理。

3 时 13 分，道路恢复通行。

3. 医疗救治和善后情况

（1）医疗救治情况

1 时 42 分，绿卡伤员到达医院急诊，并予以清创缝合。

1 时 57 分，绿卡伤员完善头颅 CT 检查，诊断为头皮裂伤、头皮血肿。检查结束后其诉胸痛。

3 时 17 分，绿卡伤员增加胸部 CT 以及右下肢 X 线检查，结果提示左侧第 5 肋骨骨折。其自行离开医院。

10 时 53 分，绿卡伤员再次前往化龙医院外科就诊，拟诊“1. 第 5 肋骨骨折；2. 头皮外伤”收入化龙医院外科住院治疗。

（2）善后处置情况

事故发生后，番禺区相关职能部门采取一系列措施：一是番禺区应急管理局、番禺交警大队、番禺区交通运输局、番禺区总工会、化龙镇人民政府等部门成立事故深度调查组，深入肇事车辆所属企业开展深度调查并封存相关证据材料；二是组织事故处理，进行事故现场勘察，委托第三方检验鉴定机构对肇事车辆进行技术鉴定；三是番禺交警大队做好死者家属安抚工作，家属情绪稳定。

4. 事故应急处置评估

事故发生后，相关政府职能部门根据自身职责赶赴现场开展应急处置工作，响应及时、处理得当，未发生次生事故，符合应急处置措施程序及要求。

（三）事故直接经济损失

根据有关规定^[1]，经番禺交警大队统计，调查组核定事故直接经济损失为人民币 140.1314 万元。

[1] 《广东省高级人民法院 广东省公安厅 广东省司法厅 中国保险监督管理委员会广东监管局 中国保险监督管理委员会深圳监管局印发〈关于广东省道路交通事故损害赔偿标准的纪要〉的通知》（粤高法〔2018〕39 号）。

二、涉事人车路企有关情况

（一）涉事人员情况

1. 余仲飘,1999 年 10 月出生,男,贵州绥阳人,粤 AB43291 号牌轻型厢式货车驾驶员,2018 年 6 月 7 日取得机动车驾驶证,准驾车型为 C1,有效期至 2034 年 6 月 7 日。2025 年 6 月 30 日与李昆达成口头协议,2025 年 6 月 30 日至事发时,任粤 AB43291 号牌轻型厢式货车专职驾驶员。

2. 马细祥,1970 年 7 月出生,男,湖北鄂州人,无号牌正三轮轻便摩托车驾驶员。2009 年 12 月 24 日取得机动车驾驶证,准驾车型为 E,有效期限为 2009 年 12 月 24 日至 2015 年 12 月 24 日,现机动车驾驶证状态为注销。在事故中受伤,经广东省广州市番禺区公安司法鉴定中心鉴定,结论为马细祥的损伤程度为轻微伤^[2]。

3. 刘秋容,53 岁,女,湖北鄂州人,乘坐无号牌正三轮轻便摩托车,系无号牌正三轮轻便摩托车驾驶员马细祥妻子,经广东华生司法鉴定中心鉴定,结论为被鉴定人刘秋容符合道路交通事故致脑干损伤死亡^[3]。

4. 黄伦,1995 年 10 月出生,男,湖北黄梅人,广州绿色慧联汽车服务有限公司资产专员兼安全员,负责车辆资产管理、公司安全管理。

5. 严应通,1992 年 5 月出生,男,广东广州人,广东炬晟新能源科技有限公司安全员,负责公司营运车辆运营、维保、事故管理。

[2] 《鉴定书》（穗番交（司）鉴（法临）字[2026]018 号）。

[3] 《广东华生司法鉴定中心司法鉴定意见书》（粤华生司鉴中心[2025]病鉴字第 136 号）。

6. 杨得草，1987 年 10 月出生，男，河南内乡人，深圳市逸凡速运有限公司法定代表人、主要负责人，负责公司的全面工作。

7. 李昆，1996 年 5 月出生，男，河南内乡人，粤 AB43291 号牌轻型厢式货车最终承租人，余仲飘老板，负责安排余仲飘运输业务及安全管理工作。

（二）涉事车辆情况

1. 粤 AB43291 号牌轻型厢式货车，所有人：广州兮起汽车服务有限公司，登记地址：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号番禺节能科技园天安总部中心 1 号楼 1702 室。使用性质：货运，核定载质量：1205kg，检验有效期至 2026 年 2 月 28 日，车辆年审及保险均在有效期内，发生事故时，该货车为空载状态。

2. 无号牌正三轮轻便摩托车，车辆使用人：马细祥，发动机号：221250257，车架号：L1LECT100P5002280，无号牌电动三轮车为正三轮轻便摩托车，属于机动车。车辆未依法登记，未购买保险。

（三）事故现场情况

1. 事故道路基本情况

事故位置为广州市番禺区南大干线南侧番禺展贸东路出口前约 506 米处，为南大干线化龙赛车公园对出的主道跨线桥西往东方向路段，单向三车道，沥青路面，道路交通标线整体清晰，两侧为防撞水泥墩，路两侧防撞水泥墩上灯带不亮，夜间

道路视线差。南大干线主道限速 80 公里每小时，辅道限速 40 公里每小时。



图 3 现场路段照片

2. 交通设施情况

事故位置上游约 500 米处，为南大干线跨线桥路段，该跨线桥三车道，沥青路面，设有龙门架设置标志，从左往右分别是“小客车道 限速 80 公里/小时”、“快车道 限速 80 公里/小时”、“快车道 限速 80 公里/小时”“慢车道 限速 60 公里/小时”，龙门架右侧立杆设有禁止载货汽车驶入标志，同时路面也施划了导向箭头、车道及限速文字标识；主道中央绿化带分隔，主辅道防撞墙分隔。



图 4 龙门架及标志、导向箭头、车道及限速文字标识

事故上游约 500 米至事故位置路段，为南大干线跨线桥路段上坡路段，单向三车道，沥青路面，道路交通标线整体清晰，两侧为防撞水泥墩，路两侧防撞水泥墩上设有灯带。



图 5 两侧水泥防撞墩（设有灯带）

事故位置至下游约 500 米路段，为南大干线跨线桥路段下坡路段，单向三车道，沥青路面，道路交通标线整体清晰，两侧为防撞水泥墩，路两侧防撞水泥墩上灯带不亮，夜间道路视线差。



图 6 两侧水泥防撞墩（设有灯带）

下游约 100-280 米，为辅道进入主道合流路段，4 车道，沥青平整路面，主道中央绿化带分隔，主辅道绿化带分隔。下游约 220 米处，设有龙门架（设置指路标志）。下游约 280 米处，主辅道绿化带设有电子警察抓拍杆件，杆上设有电子警察抓拍设备。

3. 设施合理性分析

经调查，事故位置发现该路段两侧防撞水泥墩上灯带不亮。

4. 交通设施改进措施建议

该路段两侧防撞水泥墩上灯带不亮，由广州市番禺区城镇路灯管理有限公司负责落实整改，已完成整改。



图 7 灯带整改完成情况

（四）事故相关检验检测和鉴定情况

1. 事故车辆痕迹检验情况^[4]

车辆	情况
粤 AB43291 号牌	①该车外廓尺寸：599.5cm（长）220cm（宽）

[4]《道路交通事故车辆痕迹检验笔录》（穗公交（番）车检字第 440113120250000 号）。

轻型厢式货车	313cm（高）；②该车右前角大灯、前护杠及中网损坏，部分碎落，损坏区域在距地高30cm-113cm之间；③右侧转向边灯脱落，右侧后视镜上端碎裂，后视镜外壳距地高158cm处有长约15cm碰刮痕；④右前轮距轮毂中心点28cm-34cm处有明显碰刮痕；⑤右前轮及右后轮挡泥板上有大量点状血迹残留。
无号牌正三轮轻便摩托车	①该车外廓尺寸：260cm（长）90cm（宽）105cm（高）；②该车前大灯爆碎，左刹车手柄距地高105cm处有刮地痕迹；③车厢两侧挡板及尾板脱落，左侧车厢挡板距底部12cm-17cm之间有明显碰刮痕，从挡板尾部起向前延伸约10cm；④车厢底板左后角有明显碰刮痕，底板外翻松脱；⑤驾驶座变型损坏，驾驶座后挡板严重变型。

2. 事故车辆技术鉴定情况^{[5] [6]}

车辆	制动系统	转向系统	灯光系统
粤 AB43291 号牌 轻型厢式货车	合格	合格	合格
无号牌正三轮轻便摩托车	合格	合格	合格

3. 事故车辆速度检验情况^[7]

车辆	情况
粤 AB43291 号牌 轻型厢式货车	经检验，粤 AB43291 号牌轻型厢式货车事发时的行驶速度介于

[5] 《道路交通事故车辆技术检验报告》（粤安车技检（2025）P2511131286A 号）。

[6] 《道路交通事故车辆技术检验报告》（粤安车技检（2025）P2511131286B 号）。

[7] 《道路交通事故车辆速度检验报告》（粤安车技检（2025）P2511131286A-1 号）。

车辆	情况
	76.5km/h 至 79.3km/h 之间。
无号牌正三轮轻便摩托车	无号牌正三轮轻便摩托车事发时的行驶速度无法计算。

4. 驾驶人员测试情况

(1) 酒精检测情况:

经现场对余仲飘、马细祥进行测试,酒精成分均为0mg/100ml。

(2) 毒品检测情况:

对余仲飘、马细祥尿液送检样品进行毒品成分检测,毒品快速检测试剂盒(尿液)检测,均未检出常见毒品成分。

(五) 涉事生产经营单位情况

1. 涉事货车所属单位

广州兮起汽车服务有限公司^[8](以下简称“兮起公司”),成立于2023年9月22日,住所:广州市番禺区东环街番禺大道北555号番禺节能科技园天安总部中心1号楼1702室,公司名下营运车辆共计2826辆,该公司的主营业务是将名下运营车辆直接租赁给其他公司营运、使用。

2. 涉事货车运营管理单位

广州绿色慧联汽车服务有限公司^[9](以下简称“慧联公

[8]广州兮起汽车服务有限公司,取得广州市番禺区市场监督管理局核发的《营业执照》,统一社会信用代码:91440113MAD05XJN7D;类型:有限责任公司(法人独资);负责人:陈少峰;成立日期:2023年09月22日;住所:广州市番禺区东环街番禺大道北555号番禺节能科技园天安总部中心1号楼1702室;经营范围:租赁服务(不含许可类租赁服务);小型客车租赁经营服务;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);新能源汽车整车销售;机动车充电销售;充电桩销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;机动车修理和维护;汽车拖车、求援、清障服务;供应链管理服务;国内货物运输代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);商务代理代办服务。

[9]广州绿色慧联汽车服务有限公司,取得广州市番禺区市场监督管理局核发的《营业执照》,统一社会信用代码:91440101MA5CUA9U0U;类型:有限责任公司(法人独资);负责人:陈少峰;成立日期:2019年07月08日;住所:广州市番禺区东环街番禺大道北555号番禺节能科技园天安总部中心1号楼1702室;经营范围:租赁服务(不含许可类租赁服务);小型客车租赁经营服务;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险

司”），成立于2019年7月8日，住所：广州市番禺区东环街番禺大道北555号番禺节能科技园天安总部中心1号楼1702室，公司名下营运车辆共计3589辆，该公司的主营业务是将名下运营车辆直接租赁给其他公司营运、使用。该公司成立安全生产职责及安全环保委员会组织机构，制定广州绿色慧联汽车服务有限公司危险辨识和风险分级管控方案、广州绿色慧联汽车服务有限公司安全生产责任制度、安全目标责任书、安全运行管理办法，通过“远程慧联”APP给司机发布学习任务。

3. 涉事货车一手转租单位

广东炬晟新能源科技有限公司^[10]（以下简称“炬晟新能源公司”），成立于2022年4月20日，住所：广州市增城区新塘镇广深大道西497号，公司营运车辆共计179辆，该公司的主营业务是将名下178辆运营车辆直接租赁给广州炬晟供应链管理有限公司营运、使用。

4. 涉事货车二手转租单位

广州炬晟供应链管理有限公司^[11]（以下简称“炬晟供应链

货物）；新能源汽车整车销售；机动车充电销售；充电桩销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；机动车修理和维护；汽车拖车、求援、清障服务；供应链管理服务；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务代理代办服务；道路货物运输（不含危险货物）。

[10]广东炬晟新能源科技有限公司，取得广州市增城区市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91440106MA7N6YLOXL；类型：有限责任公司（自然人独资）；负责人：吕军茂；成立日期：2022年04月20日；住所：广州市增城区新塘镇广深大道西497号；经营范围：安全咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；商务代理代办服务；汽车新车销售；销售代理；平面设计；图文设计制作；可穿戴智能设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能车载设备销售；人工智能硬件销售；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生态环境材料销售；电子专用材料销售；安全技术防范系统设计施工服务；环保咨询服务；信息技术咨询服务；新能源原动设备销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新兴能源技术研发；电池销售；电动汽车充电基础设施运营；汽车零部件研发；轮胎销售；国内贸易代理；汽车装饰用品销售；以自有资金从事投资活动；汽车旧车销售；分布式交流充电桩销售；专业设计服务；机动车检验检测服务；二手车经销；二手车经纪；电子专用设备销售；橡胶加工专用设备销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车拖车、求援、清障服务；二手车鉴定评估；汽车租赁；包装服务；运输货物打包服务；国内货物运输代理；橡胶制品销售；机动车修理和维护；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输站经营；国际道路货物运输；道路货物运输（网络货运）；城市公共交通；进出口代理；技术进出口；城市配送运输服务（不含危险货物）。

[11]广州炬晟供应链管理有限公司，取得广州市白云区市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码：

公司”），成立于2023年5月17日，住所：广州市白云区永平街东平村老屋直街17号106室，公司承租炬晟新能源公司营运车辆共计178辆，该公司的主营业务是将承租运营车辆直接租赁给其他公司营运、使用。该公司成立安全生产领导小组，制定《员工手册》管理规定、安全教育宣传及培训指引、司机必看必签安全培训承诺书、客户必签驾驶安全承诺书。

5. 涉事货车三手转租单位

深圳市逸凡速运有限公司^[12]（以下简称“逸凡公司”），成立于2019年9月11日，住所：深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园3号513，公司营运车辆共计20辆，均为轻型厢式货车，该公司的主营业务是货物运输、将运营车辆直接租赁给其个人营运，该公司2025年8月取得深圳市交通运输局核发的《道路运输经营许可证》（粤交运管许可深字440300628953号），有效期为2025年8月1日至2029年7月31日。

6. 涉事货车实际运营的个人

91440111MACHN3XC6Y；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；负责人：吴刚；成立日期：2023年05月17日；住所：广州市白云区永平街东平村老屋直街17号106室；经营范围：广告设计、代理；二手车经纪；电池销售；网络技术服务；电子专用材料研发；运输货物打包服务；区块链技术相关软件和服务；航空运输货物打包服务；电子专用材料销售；广告制作；充电桩销售；汽车零部件研发；新能源原动设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；人工智能硬件销售；国内货物运输代理；人工智能基础软件开发；信息技术咨询服务；安全咨询服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；二手车经销；以自有资金从事投资活动；广告发布；新能源汽车生产测试设备销售；汽车装饰用品销售；国际货物运输代理；二手车交易市场经营；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新能源汽车电附件销售；汽车销售；机动车修理和维护；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车拖车、求援、清障服务；咨询策划服务；环保咨询服务；汽车零部件及配件制造；电池零配件销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；电子专用设备销售；充电控制设备租赁；小微型客车租赁经营服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；农业机械租赁；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；蓄电池租赁；仓储设备租赁服务；光伏发电设备租赁；船舶租赁；供应链管理服务；网络设备销售；网络与信息安全软件开发；城市配送运输服务（不含危险货物）；国际道路货物运输；道路货物运输（网络货运）。

[12] 深圳市逸凡速运有限公司，取得深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91440300MA5FT8W2X5；类型：有限责任公司；负责人：杨得草；成立日期：2019年09月11日；住所：深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园3号513；经营范围：航空、陆路国际货运代理；物流方案设计及信息咨询；飞机票、火车票的销售代理；国内贸易；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内货物运输代理；物料搬运装备销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

李昆，营运 3 辆轻型厢式货车，聘请 2 人任司机，主营业务是货物运输，通过微信群组联系不同公司调度员承接运输业务，然后安排司机开展相应的运输业务。

7. 涉事企业之间的协议情况

今起公司与慧联公司系属浙江绿色慧联有限公司全资子公司，今起公司名下车辆均由慧联公司进行运营管理。2025 年 1 月 1 日，慧联公司与炬晟新能源公司签订《2025 年运营业务合作合同》，慧联公司将 178 辆车租赁给炬晟新能源公司，每台车的月租金根据车型不同而有所差异。

2023 年 6 月 1 日，炬晟新能源公司与炬晟供应链公司签订了《汽车购销合同》。随后，自 2025 年 1 月 1 日起，炬晟新能源公司将包括车牌号为粤 AB43291 的轻型厢式货车在内的 178 辆车，租赁给炬晟供应链公司使用。车辆的月租金根据具体车辆的使用绩效表现而有所不同。

2025 年 8 月 1 日，炬晟新能源公司启动对炬晟供应链公司的收购，目前收购尚未完成，但炬晟供应链公司已实际交由炬晟新能源公司管理，由炬晟新能源公司承担其全部管理责任。炬晟新能源公司作为承租方取得车辆后，通过炬晟供应链公司作为出租方，与第三方公司签订租赁合同，对外出租车辆；对于个人客户，则以直租方式由炬晟新能源公司直接签订租赁合同。

2025 年 3 月 10 日，炬晟供应链公司与逸凡公司签订《汽车租赁合同纠纷》，约定租赁 17 辆车（其中含粤 AB43291 号牌轻型厢式货车）给逸凡公司，月租金 4600 元。

2025年1月21日,逸凡公司与李昆签订《车辆租赁合同》,将2台车辆(粤ACV0357、粤ABD1109)租赁给李昆。2025年3月10日,逸凡公司与李昆重新签订合同,合同约定将3台车辆(粤ACV0357、粤ABD1109、粤AB43291)租赁给李昆,月租金5000元,落款日期为2025年1月21日。

2025年6月30日,李昆与余仲飘达成口头协议,聘请余仲飘任粤AB43291号牌轻型厢式货车的专职司机,每月工资根据当月执行运输业务次数确定。

(六) 事故过错方及责任情况

经番禺交警大队调查确认事故过错方及承担责任情况:

1. 余仲飘驾驶机动车上道路行驶超过道路限速标志标明的最高时速且未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶,违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款^[13]、第四十二条^[14]的规定,其行为是导致此事故发生的主要原因。

2. 马细祥未佩戴安全头盔未取得驾驶证驾驶机动车,且违反禁令标志,违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款^[15]、第三十八条^[16]、第五十一条^[17]的规定,其行为是造成事故发生的次要原因。

3. 根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》(国

[13] 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款:“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定,按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”

[14] 《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条:“机动车上道路行驶,不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段,应当保持安全车速。夜间行驶或者在容易发生危险的路段行驶,以及遇有沙尘、冰雹、雨、雪、雾、结冰等气象条件时,应当降低行驶速度。”

[15] 《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款:“驾驶机动车,应当依法取得机动车驾驶证。”

[16] 《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条:“车辆、行人应当按照交通信号通行;遇有交通警察现场指挥时,应当按照交通警察的指挥通行;在没有交通信号的道路上,应当在确保安全、畅通的原则下通行。”

[17] 《中华人民共和国道路交通安全法》第五十一条:“机动车行驶时,驾驶人、乘坐人员应当按规定使用安全带,摩托车驾驶人及乘坐人员应当按规定戴安全头盔。”

务院令第 405 号，2017 年修正）第九十一条^[18]及《道路交通事故处理程序规定》（公安部令第 146 号）第六十条第一款第（二）项^[19]规定，余仲飘承担此事故的主要责任，马细祥承担此事故的次要责任，刘秋容无责任。

（七）其他情况

1. 气象情况

根据番禺区气象局提供的记录，2025 年 11 月 12 日 20 时至 11 月 13 日 8 时气象数据情况如下：该时段我区多云，气温介于 18.3℃至 20.7℃之间，相对湿度介于 63%至 75%之间，吹偏北风，平均风速为 3.4 米/秒（3 级），极大风速为 11.5 米/秒（6 级），出现在 11 月 13 日 3 时 24 分。

离事发地最近的气象观测站为番禺区化龙镇沙亭村气象观测站，2025 年 11 月 13 日 1 时，该站点没有录得降雨，气温为 19.6℃，小时内极大风速为 8.9 米/秒（5 级）。经综合分析，排除气象因素对本起事故的影响。

2. 勤务安排及落实情况

经核查，11 月 13 日路面值班民警谭警官和吴警官，值班时间为 11 月 12 日上午 9:00 至 11 月 13 日上午 9:00，负责辖区路面巡查，交通执法，事故处理工作；事故值班民警罗警官，值班时间为 11 月 12 日上午 9:00 至 11 月 13 日上午 9:00，负责交通执法，事故处理工作。

[18]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条：“公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。”

[19]《道路交通事故处理程序规定》（公安部令第 146 号）第六十条第一款第（二）项：“公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。（二）因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任；”

11月12日上午9:00至11月13日上午9:00番禺交警大队五中队共整治各类违法行为210宗,整治机动车违法188宗,其中南大干线周边机动车违法42宗。番禺交警大队五中队2025年1月1日至11月13日共查处各类违法行为39194宗,涉整治机动车违法27435宗;其中南大干线周边机动车违法5463宗。

3. 交通安全宣传教育工作开展情况

番禺交警大队宣传员共开展“七进”宣传139场次,宣传教育人数57196人,派发宣传资料1626份,通过宣讲增强广大司机的安全意识。

三、事故原因分析

(一) 直接原因分析

经调查认定,事故直接原因是余仲飘驾驶机动车上道路行驶超过道路限速标志标明的最高时速且未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶,其行为是导致此事故发生的主要原因,马细祥未佩戴安全头盔未取得驾驶证驾驶机动车,且违反禁令标志,其行为是导致此事故发生的次要原因。

(二) 其他可能因素排除

1. 通过事故现场勘察、询问和气象资料分析,排除人为故意伤害、突发灾害、极端气象因素等影响。

2. 经综合调查分析,涉事企业的管理行为与本起事故发生的直接原因不构成关联。

四、有关涉事单位存在的主要问题

(一) 慧联公司,一是未对所属营运车辆及司机的交通违

法行为偏多进行有效管理，近一年内兮起公司 162 台车辆交通违法次数 10 次以上，占经营性道路运输车辆总数（2826 台）比例为 5.73%。采用警告或通报的形式进行处理，未起到有效的警醒作用；二是安全教育培训效果不佳。通过 APP 推送学习任务的方式缺乏强制性和闭环管理。

（二）炬晟新能源公司，一是安全管理责任虚化，未有效落实安全管理措施；二是未对逸凡公司的安全管理制度、驾驶人资质管控能力进行实质性审查，也未对逸凡公司实际运营中的安全管理工作进行有效监督；三是未在合同执行过程中对逸凡公司再次转租的行为进行有效约束，也未对转租对象的资质和安全管理能力提出明确要求。

（三）逸凡公司，一是未落实承租方安全管理职责，未就轻型厢式货车运营制定安全管理制度；二是以租代管，安全管理责任外包。将车辆租赁给个人李昆后，实际上将安全管理责任完全交由李昆承担，自身对车辆运营过程中的安全管理工作放任不管。三是未建立安全生产教育和培训档案，未如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

（四）李昆，未对余仲飘开展岗前安全教育培训，未督促余仲飘完成“远程慧联”的学习任务。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）相关驾驶员的处理建议

1. **余仲飘**，粤 AB43291 号牌轻型厢式货车驾驶员，在事故中负主要责任，因涉嫌交通肇事罪，于 2026 年 2 月 28 日被公

安机关刑事拘留。

2. **马细祥**，未佩戴安全头盔未取得驾驶证驾驶机动车，且违反禁令标志，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款、第三十八条、第五十一条的规定，依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条^[20]、第九十九条第一款第（一）项^[21]的规定，建议由番禺交管大队依法给予其行政处罚。

（二）相关单位的处理建议

1. **慧联公司**，建议由广州市番禺区交通运输局依法依规对慧联公司存在的主要问题进行处理。

2. **炬晟新能源公司**，建议由广州市增城区交通运输局依法依规对炬晟新能源公司存在的主要问题进行处理。

3. **逸凡公司**，建议由深圳市交通运输局宝安管理局依法依规对逸凡公司存在的主要问题进行处理。

4. **李昆**，建议由番禺区交通运输局依法依规对李昆存在的主要问题进行处理。

六、事故主要教训

（一）严守限速规定，恪守操作规范

事故直接原因是货车驾驶员超速行驶且未按操作规范安全驾驶，暴露出其对交通法规的漠视。同时，三轮摩托车驾驶员无证驾驶、未戴头盔、违反禁令标志等行为加重了事故后果。警示所有交通参与者，突破限速与操作规范的底线，大大增加

[20] 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条：“机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的，处警告或者二十元以上二百元以下罚款。本法另有规定的，依照规定处罚。”

[21] 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第（一）项：“有下列行为之一的，由公安机关交通管理部门处二百元以上二千元以下罚款：（一）未取得机动车驾驶证、机动车驾驶证被吊销或者机动车驾驶证被暂扣期间驾驶机动车的；”

事故发生风险。守法驾驶，是安全的第一道也是最后一道防线。

（二）完善安全制度，增强培训教育

相关企业未制定安全生产规章制度，管理方未开展岗前培训、未督促完成安全学习、未建立培训档案，导致驾驶员安全意识淡薄、违法行为频发。事故表明，制度缺失、培训流于形式，驾驶员必然处于失管失教状态。必须通过健全制度、规范培训、如实记录、跟踪考核，从源头提升从业人员安全素养。

（三）警惕层层转租，压实各方责任

涉事货车历经多手转租，链条过长、主体分散，安全管理责任层层虚化。部分环节未审查下级资质，甚至未经允许转租给个人，使车辆实际使用游离于企业安全管理之外。车辆租赁链条中，每一环都必须严格审查、明确责任，杜绝“名义管、实际不管”的真空地带，确保安全责任一贯到底。

七、事故整改和防范措施

为了认真吸取事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生，各有关单位要严格按照“管行业必须管安全管应急、管业务必须管安全管应急、管生产经营必须管安全管应急”的原则，切实加强本行业领域的业务管理和安全管理，提出以下对策措施和建议：

（一）慧联公司：一是开展事故警示教育，通报事故情况，深入剖析事故原因，举一反三，坚决防范同类事故发生；二是对所属营运车辆及司机的交通违法行为进行有效管理，提高其对交通违法行为危害性的了解，增强驾驶员法律和安全意识；三是加大管理力度，动态把握网约车驾驶员的交通违法信息，采取有效管理措施，坚决压减交通违法行为。

（二）炬晟新能源公司：一是加强对司机的安全教育培训，

特别强调“三超一疲劳”的危害，强化驾驶员的安全意识；二是建立隐患排查治理制度，在执行运输业务前对车辆开展全面的隐患排查，及时消除安全隐患确保车辆符合运输条件；三是严格资质审查并增强准入管理，在车辆转租过程中，必须对下一级承租方的运营资质、安全生产规章制度、应急预案及安全管理配备情况进行实质性审查，杜绝将车辆转租给不具备安全生产条件或制度缺失的单位。

（三）逸凡公司：一是完善安全生产制度体系，依据《中华人民共和国安全生产法》及相关道路运输法规，建立健全涵盖全员安全生产责任制、安全教育培训、车辆技术管理、事故隐患排查治理等内容的安全生产规章制度和操作规程；二是建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况；三是严禁擅自转租，严格遵守车辆租赁合同约定，不得在未经上一级出租方书面允许的情况下，擅自将车辆转租给他人。

（四）李昆：一是加强对司机的安全教育培训，特别强调“三超一疲劳”的危害，强化驾驶员的安全意识；二是建立驾驶员日常安全教育与档案记录，建立“一人一档”的驾驶员管理档案，详细记录驾驶员的身份信息、从业资格、交通违法记录以及历次安全教育培训情况。三是强化日常安全督促与任务闭环管理，定期检查驾驶员的驾驶状态，督促驾驶员按时完成上级平台或公司下达的安全学习任务。对于驾驶员的交通违法行为，要及时进行批评教育和能力考核，确保安全管理的各项要求执行到位，形成闭环。

（五）交通运输行业主管部门：一是组织教育会议，组织辖区内道路运输企业参与事故警示教育，以案为鉴，认真吸取

事故教训；二是强化道路运输企业源头监管和执法监督，督促企业认真落实安全生产主体责任，重点打击“层层转租、以租代管”等导致安全责任悬空的问题；三是建立联动监管机制，定期收集交管部门通报的道路运输企业及其车辆交通违法行为数据，加强对违法率偏高的企业的监管力度。

（六）番禺交警大队：一是加强宣传教育，深入讲解“三超一疲劳”、违反操作规程、不文明驾驶等常见交通违法行为的严重危害，切实增强公众的交通安全守法意识和自我防护能力；二是严格执法检查，在事故多发路段科学增设执勤岗点，并强化夜间巡逻等错时勤务；三是重点整治三轮摩托车违法行为，依法查扣无牌无证、非法载人的电动三轮车，对无证驾驶人员依法予以行政拘留或罚款，净化路面通行秩序。

（七）各镇（街）：一是强化安全宣传教育，重点讲解恪守操作规程的重要性，增强公众安全意识；二是持续深化隐患排查治理，与交通运输主管部门对接，聚焦事故多发路段，重点排查超速行驶、不文明驾驶、交通设施陈旧等问题。

番禺化龙“11·13”一般道路交通
事故调查处理组（代章）

2026年5月8日

[返回顶部](#)

[打印页面](#)

[关闭本页](#)

[网站地图](#) | [隐私声明](#) | [站点帮助](#) | [关于本站](#) | [联系我们](#)

广州市番禺区人民政府 版权所有 主办单位：广州市番禺区人民政府办公室 广州市番禺区政务服务和数据管理局

承办单位：广州市番禺区政务服务和数据管理局 备案号：粤ICP备20058359号-1

网站标识码：4401130002  粤公网安备 44011302000073号 您是第107238228位访客

