

**深州市安华物流
综合办公楼项目施工现场“12.11”
一般火灾事故调查报告**

深州市安华物流综合办公楼项目施工现场
“12.11”火灾事故调查组

2026 年 2 月 11 日

(调查报告公布前保密)

目 录

一、基本情况.....	3
(一) 事故发生单位及相关单位概况.....	3
(二) 建设项目基本情况.....	4
(三) 涉事人员情况.....	5
(四) 涉事材料、设备情况.....	6
二、事故发生经过及应急处置情况.....	8
(一) 事故发生经过.....	8
(二) 事故信息报送和应急处置情况.....	9
(三) 事故应急处置评估情况.....	10
三、事故原因分析.....	10
(一) 引火源分析.....	10
(二) 起火物分析.....	10
(三) 人的不安全行为分析.....	10
四、事故原因.....	11
(一) 直接原因.....	11
(二) 间接原因.....	11
结论:	14
五、人员伤亡和直接经济损失情况.....	14
六、主管行业部门存在的主要问题.....	14
七、对有关责任单位及人员的处理建议.....	15
(一) 免于追究人员(2人).....	15
(二) 建议由司法机关处理的人员(9人).....	16
(三) 对相关责任单位的处理建议(2家).....	18
(四) 对有关单位负责人的处理建议(2人)	19
(五) 对有关公职人员的处理建议(4人)	20
(六) 建议另案调查处理的问题.....	21
八、 事故防范和整改措施.....	21
(一) 全面压实安全生产主体责任体系.....	21
(二) 深入开展火灾风险隐患排查整治.....	22
(三) 健全完善施工现场安全管理制度.....	22
(四) 强化安全教育培训与应急演练.....	22
(五) 加大监管执法与责任追究力度.....	23

2025年12月11日10时35分许，深州市安华物流综合办公楼项目2号综合办公楼钢结构挑檐焊接施工过程中发生火灾事故，造成2人死亡，直接经济损失约230万元。

事故发生后，深州市委、市政府高度重视，召开会议专题研究，要求举一反三、深刻汲取事故教训，深入调查，全面剖析，严肃追责问责，倒逼各项防范措施得到落实。

依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《河北省消防条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，深州市政府成立了深州市安华物流综合办公楼项目施工现场“12.11”火灾事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组由市委常委、常务副市长李丹辉任组长，政府办、消防救援、公安、应急、住建、工会、市场等部门派员参加，下设技术组、管理组、综合组。同时邀请建筑、安全等有关领域的专家参与事故调查。市纪委监委同步成立追责问责组，依法依规依纪对有关单位和人员开展调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问、检测鉴定、实验论证、专家论证等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡、

直接经济损失，认定了事故性质，查清了有关部门和企业存在的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，深州市安华物流综合办公楼项目施工现场“12.11”火灾事故是一起因施工单位违规电焊动火作业，产生的高温焊渣掉落至下方挤塑板堆垛处引燃挤塑板等可燃物引发火灾的生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位（项目总包单位）：衡水瑞赢建筑工程有限公司（以下简称瑞赢公司）；成立于2007年4月5日，于2020年9月9日在深州市行政审批局注册登记，统一社会信用代码：91131102MA08CXUC9W，法定代表人：王占卜（身份证号：133XXXXXXXXX6010）；类型：有限责任公司；住所：河北省衡水市深州市企业城中心街西侧；经营范围：房屋建筑工程施工总承包，建筑装饰装修工程专业承包，防水防腐保温工程专业承包等。资质类别及等级：市政公用工程施工总承包贰级，建筑工程施工总承包贰级。安全生产许可证（冀）JZ安许证字（2019）011902，许可范围：建筑施工。

2.项目建设单位：深州市安华物流有限公司（以下简称安华公司）；成立日期于2004年7月29日，于2025年11月13日在深州市数据和政务服务局注册登记，统一社会信用代码：91131182765169318Q，注册住所为：深州市307国道北徐家佐段，法定代表人：申小兵（身份证号：130XXXXXXXXX4413）；类型：其他有限责任公司；经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危

险货物)；食品销售；酒类经营。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目：普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；装卸搬运；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；食品销售(仅销售预包装食品)；水产品零售；水产品批发；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；非居住房地产租赁；居民日常生活服务；货物进出口；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品零售；初级农产品收购；非食用农产品初加工。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。

3.闷顶钢结构焊接劳务分包单位：薛静（自然人）

薛静，身份证号：130XXXXXXXXX0619, 54 岁，河北省石家庄市正定县南牛镇东贾村人。通过甲方李志远介绍给施工方现场技术负责人王亮亮，王亮亮电话告知了公司法人王占卜并同意，承揽了深州市安华物流 1 号 2 号综合办公楼项目电焊清工。未签订施工合同及协议。

2025 年 11 月初薛静找到马青发（男，深州市深州镇杜家庄村人，身份证号：133XXXXXXXXX6616）并通过马青发找到了 6 个人进行电焊施工，其中包括死者马青松和郑亚宁，自 11 月 7 日进场施工（薛静笔录，有相关记录）。

4.相关单位合同签订情况：

2025 年 3 月 15 日，建设单位深州市安华物流有限公司与衡水瑞赢建筑工程有限公司签订《建设工程施工合同》。

屋顶钢结构分包、挤塑板供货无合同。

（二）建设项目基本情况

建设项目名称：安华物流 1 号、2 号综合办公楼项目

建设地点：深州市泰山路北侧、1 号坑塘东侧；

规划许可备案编号：深数政（投资备）字 2024 第 152 号，备案日期：2024 年 11 月 15 日；

建筑工程规划许可证：建字第 131182202500006 号，发证日期：2025 年 3 月 12 日；

建筑工程施工许可证：编号 131182202503130101，发证日期：2025 年 3 月 13 日；

设计图纸变更：安华公司与瑞赢公司于 2025 年 10 月 16 日签订的《工作联系单》，屋面由砼坡屋面造型改为钢结构造型。

该工程项目建设规模 6365.98 平方米，地上建筑面积 3891.86 平方米。其中 2 号综合办公楼占地面积 818.53 平方米，建筑面积 2800.27 平方米，地上 3 层地下 1 层，框架结构，南北长约 18.35m，东西长约 49.5m。施工进度为主体框架结构已完工，墙面未填充完毕，楼顶钢结构斜坡南侧挑檐框架焊接施工到东端。

（三）涉事人员情况

郑亚宁，男，身份证号：133025xxxxxxxx6617，深州市深州镇西杜庄村人（在事故中死亡）。经网上查询，其持有的《熔化焊接与热切割作业操作证》证号：T133025xxxxxxxx6617，未复审（失效），系电焊作业操作人员。

马青松，男，身份证号：133025xxxxxxxx6614，深州市深州镇西杜庄村人（在事故中死亡）。经网上查询，其持有的《熔化焊接与热切割作业操作证》证号：T133025xxxxxxxx6614，未复审（失效），系电焊作业操作人员。

王占卜，男，身份证号：133025xxxxxxxx6010，深州市东安庄乡大位村人，系瑞赢公司法定代表人。

齐永富，男，身份证号：133001xxxxxxxx0432，衡水市桃城区人，系瑞赢公司事发项目分管负责人。

张清华，男，身份证号：133025xxxxxxxx6030，深州市东安庄乡大位村人，系瑞赢公司事发项目的项目经理。

王亮亮，男，身份证号：131182xxxxxxxx6051，深州市东安庄乡大位村人，系瑞赢公司事发项目技术员。

贾膨硕，男，身份证号：131123xxxxxxxx1518，衡水市武强县孙庄乡孙孟寺村人，系瑞赢公司事发项目安全员。

康路，男，身份证号：133025xxxxxxxx6018，深州市东安庄乡东安庄一村人，系瑞赢公司事发项目采购员。

申小兵，男，身份证号：130434xxxxxxxx4413，邯郸市魏县南双庙镇河岸上村人，系建设单位安华公司法定代表人。

李志远，男，身份证号：133025xxxxxxxx6632，深州市深州镇中郎里村人，系建设单位安华公司事发项目负责人。

薛静，男，身份证号：130105xxxxxxxx0619，石家庄市正定县南牛镇东贾村人，系屋顶钢结构焊接劳务分包方。


（四）涉事材料、设备情况

1.涉事材料情况：瑞赢公司采购员康路，于2025年12月8日向深州市金禾泡沫板店（以下简称金禾板店）郭磊采购100mm厚挤塑板共50m³，郭磊向河北联岙众胜环保科技有限公司（以下简称：联岙公司，法人代表为赵胜利），提出了采购员康路的供货需求，联岙公司于2025年12月10日将挤塑板送至施工现场，王

亮亮 收；，放置于 2 号综合办公楼外东南角。

2.涉事设备情况:

(1) ZT21JE-Li 型直臂式高空作业平台(以下简称升降机), 1 台。厂家为湖南中联重科智能高空作业机械有限公司, 生产日期 2025 年 11 月, 出厂编号为 2555411100S021916, 最大工作高度 22.95m, 额定载荷 454 。(见图 1)。

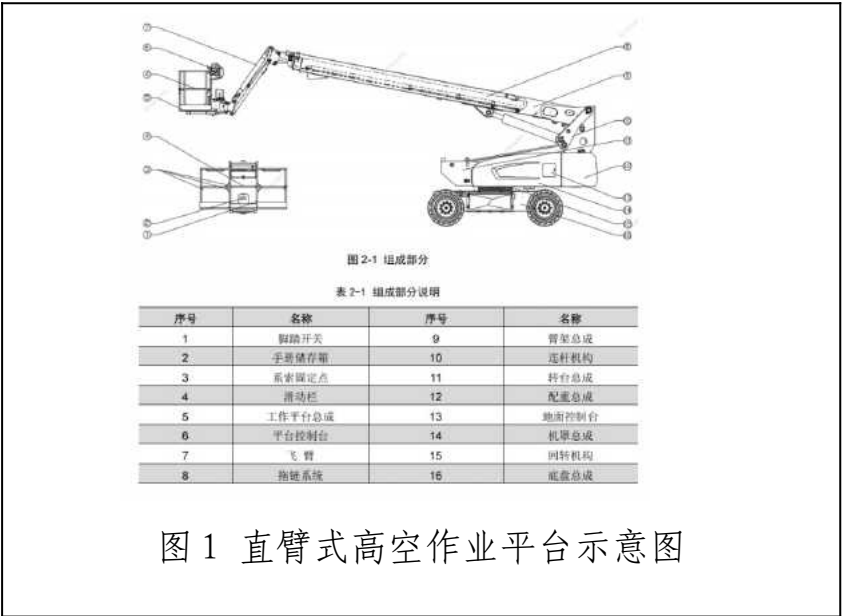

(2) 电焊机 1 台, 锐龙牌 ZX7-250 型, 额定电压 380V, 连接焊枪 1 把, 事发时放置于 2 号办公楼楼顶东南角处。(见图 2)

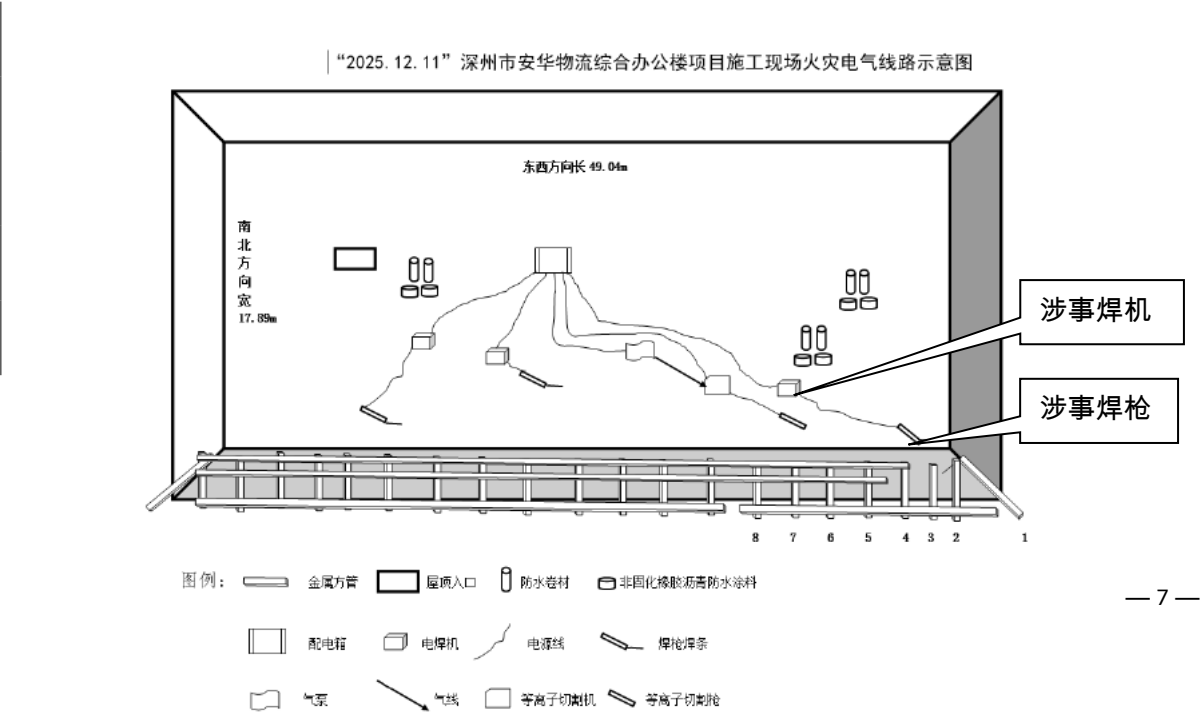


图 2

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2025 年 12 月 11 日上午 7 时许焊工进场作业，施工人员马青松和郑亚宁在 2 号楼南侧东端由西向东利用举升机进行钢结构斜坡挑檐焊接作业，当时马青松负责电焊作业，郑亚宁负责操作“作业平台篮筐”及跟随焊接位置移动，篮筐距地面高度约 10 米。“作业平台篮筐”投影下方堆放有 50m³ 挤塑板。上午 10 时 35 分许，马青松发现下方挤塑板起火，并大声呼救地面人员灭火。因挤塑板火势迅速扩大蔓延，现场缺少扑救能力，在篮筐内作业的两名施工人员未能成功操作篮筐逃生^[1]被烧致死。事故后现场情况（见图 3）



¹[?]根据 11 日 07 时 32 分《事故分析》，1、设备在 2025 年 12 月 11 日 10:00:00 模式未发生改变，直至 12 月 11 日 10:37:32 数据消失；2、2025 年 12 月 11 日 10:36:49—10:36:55，设备在 10 点之后的故障状态只出现防挤压报警，10:36:49 出现防挤压报警，10:36:55 防挤压报警解除；3、设备在 2025 年 12 月 11 日 10:00:00 直至 12 月 11 日 10:37:32，设备在平台模式下操作行驶向前、轮胎左转、主臂举升、转台左转等多个动作。

挤塑板堆放起火位置

图 3 事故现场立面图

固定在主臂通向平台篮筐控制台的多股软铜线和塑料波纹管烧毁。（见图 4）



图 4 被烧毁的控制线及塑料波纹管

举升机篮筐离开斜坡挑檐作业部位约 2m，表明起火后作业人员曾操控举升机主臂向南回转试图离开下方火，但未成功。

（二）事故信息报送和应急处置情况

事故发生后，现场焊工马青发，施工人员位崇、吴津津、张；南等人员使用灭火器、水管采取了火灾扑救措施。10 时 36 分许，建设方设计沟通人员尹文钊拨打 119 火警电话。

消防部门 10 时 36 分接警后，迅速调集 2 个消防站 5 辆消防车和 28 名指战员赶赴现场，10 时 43 分，消防人员到达现场，经现场询问得知两名工人被困于举升机篮筐内，经侦查现场燃烧物为在建工地室外堆放的可燃物。火灾于 10 时 48 分扑灭，随后救出 2 名被困人员，经医疗部门抢救无效后确认死亡（马青松、郑亚宁）。

深州市应急管理局 11 时 15 分接到消防大队警情报告，立即组织人员前往现场，指挥处置并核实相关情况，于 12 时 34 分分别向市委、市政府和衡水市应急管理局上报事故情况。

（三）事故应急处置评估情况

消防部门及时到场开展救援，市政府、应急、公安、住建等部门随即到场指挥参与救援，5 分钟将火扑灭。深州市医院 10 时 41 分接到急救电话，随即医疗救护人员赶到现场，对伤员分别进行抢救至 12 时 50 分、13 时 09 分，最终经抢救无效死亡。事故调查组组织相关人员对死者家属开展安抚工作，死者家属无异议。该起事故发生后各部门响应迅速，积极主动，现场处置分工明确，善后处理迅速平稳，未造成不良社会影响。

三、 事故原因分析

（一）引火源分析

经查，在电焊施工作业中产生的焊渣温度约 2000 摄氏度左右，足以引燃挤塑板等可燃物。

（二）起火物分析

事故调查组现场抽样挤塑板委托应急管理部天津消防研究所

对其燃烧性能进行检测，挤塑板耐火等级不达标^[2]，致使挤塑板被引燃后，火势在短时间内迅速蔓延，在起火点上方举升机设备篮筐内作业人员马青松和郑亚宁短时间内被挤塑板燃烧产生的火焰与浓烟包围，未能及时逃生。

（三）人的不安全行为分析

经现场勘验、调查询问，钢结构斜坡挑檐焊接过程中，现场作业人员马青松、郑亚宁在电焊特种作业资格证书未复审的情况下

²[?]根据出具的检验检测报告 No.Gn202511162-01 内容所示，挤塑板可燃性实验、氧指数未达到 GB8624B2(E)级。

动火作业，对焊接作业现场未采取有效防护措施^[3]，违规动火作业^[4]。

四、 事故原因

（一）直接原因

直接原因为电焊工马青松、郑亚宁在 2 号综合办公楼外东南角屋顶电焊作业过程中产生的高温焊渣掉落至下方挤塑板堆垛处引燃挤塑板等可燃物引发火灾。

³[?]《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB/T50720—2011 2025 年版):6.3.1 施工现场用火作业应符合下列规定:

- 1 建立动火作业安全管理制度,明确管理部门和管理责任人,严格动火作业内部审批。动火作业审批必须明确动火作业内容、作业风险、作业地点、作业时长、审批有效期、动火操作人员、监护人员、现场管控和应急处置措施等内容。动火作业应办理动火许可证;动火许可证的签发人收到动火申请后,应前往现场查验并确认动火作业的防火措施落实后,再签发动火许可证。
- 2 动火操作人员应具有相应资格。
- 3 焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前,应对作业现场的可燃物进行清理;作业现场及其附近无法移走的可燃物应采用不燃材料对其覆盖或隔离。
- 4 施工作业安排时,应先将动火作业安排在使用可燃建筑材料的施工作业前进行。确需在使用可燃建筑材料的施工作业之后进行动火作业时,应采取可靠的防火措施。
- 5 裸露的可燃材料上严禁直接进行动火作业。
- 6 焊接、切割、烘烤或加热等动火作业场所应配备灭火器材,并应配备设置动火监护人进行现场监护,每个动火作业点均应配备设置 1 个监护人。
- 7 五级(含五级)以上风力时,应停止焊接、切割等室外动火作业;确需动火作业时,应采取可靠的挡风措施。
- 8 动火作业后,应对现场进行检查,并应在确认无火灾危险后,动火操作人员再离开,监护人员在动火作业结束后,应至少在现场监护 30min。
- 9 具有火灾、爆炸危险的场所严禁明火。
- 10 施工现场不应采用明火取暖。
- 11 厨房操作间炉灶使用完毕后,应将炉火熄灭,排油烟机及油烟管道应定期清理油垢。
- 12 焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前,应对作业现场的可燃物进行清理;作业现场及其附近无法移走的可燃物应采用不燃材料对其覆盖或隔离。对于焊接、切割作业产生的火花、熔渣,应在作业点下方及周边设置不燃材料制作的接火装置。
- 13 裸露的可燃材料上严禁直接进行动火作业。
- 14 具有火灾、爆炸危险的场所严禁明火。
- 15 施工现场动火作业时,宜设置视频监控和人员巡查相结合的监测预警措施。

⁴[?]《中华人民共和国消防法》第二十一条 禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。因施工等特殊情况需要使用明火作业的,应当按照规定事先办理审批手续,采取相应的消防安全措施;作业人员应当遵守消防安全规定。进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员,必须持证上岗,并遵守消防安全操作规程。

（二）间接原因

1.涉事企业未落实安全生产主体责任

（1）**衡水瑞赢建筑工程有限公司**，作为项目总承包单位，未认真落实安全责任，现场安全监督管理未落实；未统一有效协调钢结构挑檐焊接施工与挤塑板存放；对于分包方报审的特种人员资格证件审核不严；日常安全检查巡查流于形式；未及时制止劳务分包方违规动火作业，未严格落实动火作业现场管控要求；事故发生后应急处置不及时；未按设计标准要求严格把关挤塑板耐火等级（设计图纸为 B1）。

（2）**深州市安华物流有限公司**，作为项目建设单位，未认真落实安全生产责任，现场安全监督管理不到位；对于钢结构挑檐焊接劳务分包方的特种作业人员资质证件未审核；未发现违章作业行为，未按规定要求施工单位进行整改或暂时停止施工；在未签订安全生产管理协议的情况下^[5]，对动火作业审批监督不到位；作业现场未设置动火监护人；施工现场防火措施落实不到位^[6]；未

^[5]《第四十九条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

^[6]《建设工程施工现场消防安全技术规范 GB50720-2011》6.3 用火、用电、用气管理 6.3.1 施工现场用火应符合下列规定：1.动火作业应办理动火许可证；动火许可证的签发人收到动火申请后，应前往现场查验并确认动火作业的防火措施落实后，再签发动火许可证。2.动火操作人员应具有相应资格。3.焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前，应对作业现场的可燃物进行清理；作业现场及其附近无法移走的可燃物应采用不燃材料对其覆盖或隔离。4.施工作业安排时，宜将动火作业安排在使用可燃建筑材料的施工作业前进行。确需在使用可燃建筑材料的施工作业之后进行动火作业时，应采取可靠的防火措施。5.裸露的可燃材料上严禁直接进行动火作业。6.焊接、切割、烘烤或加热等动火作业应配备灭火器材，并应设置动火监护人进行现场监护，每个动火作业点均应设置1个监护人。《河北省消防条例》（2024年修订版）第二十条 机关、团体、企业、事业等单位应当依法履行下列消防工作职责：（二）严格落实单位内部动火审批制度，对施工现场应当采取相应的消防安全措施。

及时消除生产安全事故隐患^[7]。

2.违规动火并组织无特种作业资格人员施工

薛静(自然人),作为钢结构挑檐焊接劳务分包方,未与总包方签订安全生产管理协议^[8],未明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施;未参与现场日常管理,现场安全管理缺失;未严格落实动火作业现场管控要求,未及时制止违章作业行为消除隐患;作业人员进场未开展安全教育培训和高空作业平台操作培训及管理制度;动火作业前未办理动火作业审批、未配备作业监护人;在作业区域存在大量挤塑板等可燃材料的情况下,风险预判不足;违规^[9]组织特种作业证未按期复审、已失效人员^[10]郑亚宁、马青松违章^[11]动火作业,造成电焊作业过程中产生的高温焊渣掉落至挤塑板上引燃挤塑板引发火灾。

^[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:(一)建立健全并落实本单位全员安全生产责任制,加强安全生产标准化建设;(二)组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程;(三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;(四)保证本单位安全生产投入的有效实施;(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患。

^[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十八条 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动,可能危及对方生产安全的,应当签订安全生产管理协议,明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施,并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

^[9]《中华人民共和国消防法》第二十一条:禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。因施工等特殊情况需要使用明火作业的,应当按照规定事先办理审批手续,采取相应的消防安全措施;作业人员应当遵守消防安全规定进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员,必须持证上岗,并遵守消防安全操作规程。

^[10]郑亚宁,性别:男,证号:T133025XXXXXXXXX6617,作业类别:焊接与热切割作业,准操项目:熔化焊接与热切割作业,初领日期:20210723,有效期限:20210723-2027722,复审日期:20240722前,超期未复审;马青松性别:男,证号:T133025XXXXXXXXX6614,作业类别:焊接与热切割作业,准操项目:熔化焊接与热切割作业,初领日期:20210723,有效期限:20210723-2027722,复审日期:20240722前,超期未复审。《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(国家安全生产监督管理总局令 第30号)第二十六条:特种作业操作证复审或者延期复审符合本规定第二十五条第二项、第三项、第四项、第五项情形的,按照本规定经重新安全培训考试合格后,再办理复审或者延期复审手续。再复审、延期复审仍不合格,或者未按期复审的,特种作业操作证失效。

^[11]《焊接与切割安全》(GB9448-1999)第6.3条:放有易燃物区域的热作业条件焊接或切割作业只能在无火灾隐患的条件下实施。

3.设备设施和操控方面

对事故现场举升机进行勘察，~~固定在主臂通向平台篮筐控制台的多股软铜线和塑料波纹管烧毁，造成地面控制台和平台控制台同时失效，致使主臂无法回转、降落而脱离火焰。~~

~~如果此控制线采用金属管保护或采用液压直操系统，就能够延迟被烧毁，能够为平台篮筐内的作业人员操作主臂回转、脱离火焰的逃生提供宝贵的时间。~~

3.违规使用不合格建筑材料

挤塑板不满足耐火等级要求，致使在被引燃后，火势短时间内迅速蔓延，在起火点上方举升机设备篮筐内作业人员马青松和郑亚宁短时间内被挤塑板燃烧产生的火焰与浓烟包围，未能及时逃生。

4.初期火灾处置不力

起火现场只留有1具使用过的灭火器，未见其他有效的灭火措施，日常火灾应急演练流于形式，存在部分员工不会使用消防设施器材情况。设置在地库出入口东侧的室外消火栓，主管径为 $\phi 25\text{mm}$ 市政供水，水压不足、流量不够，未能及时扑灭火灾。

结论：

深州市安华物流综合办公楼项目施工现场“12.11”火灾事故是一起因施工单位违法违规实施电焊动火作业，产生的高温焊渣掉落至下方挤塑板堆垛处引燃挤塑板等可燃物导致火势迅速扩大蔓延，~~附着在高空作业平台主臂上的操作控制线被烧毁，导致“平台控制台”的操作功能失效，处在平台篮筐内实施电焊作业的两名施工人员不能操作篮筐降落或回转主臂离开火未能及时逃生引发源正上方而影响逃生被烧致死的生产安全责任事故。~~

五、人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员死亡2名

郑亚宁,男,身份证号:133025XXXXXXXX6617,深州市深州镇西杜庄村人,死亡。

马青松,男,身份证号:133025XXXXXXXX6614,深州市深州镇西杜庄村人,死亡。

根据衡水市公安局物证鉴定所出具的《法医学尸体检验鉴定意见书》衡公物鉴(尸检)字[2025]34号、衡公物鉴(尸检)字[2025]35号表明,郑亚宁、马青松符合生前烧死特征。

2.直接经济损失

本起火灾事故过火面积约77平方米,消防部门根据《火灾直接经济损失统计方法》(XF/T185-2025),深州市社会保险事业管理所结合《工伤保险条例》出具的《火灾事故相关数据回函》,以及《死亡赔偿协议书》,深州市发展和改革局出具《关于薛静等人涉嫌重大责任事故罪对涉及的蓝色普通挤塑聚苯板等的价格认定结论书》(深发改价认[2026]2号),本起事故造成的直接经济损失共计2301453.92元。

六、主管行业部门存在的主要问题

深州市住房和城乡建设局负责住房城乡建设行业安全生产监管^[12],负责房屋建筑工程质量、施工安全的监督管理^[13],负责房

¹²[?]中共深州市委办公室《关于印发<深州市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(深办字[2019]32号)第三条第一项:贯彻落实党中央、省委、衡水市委和深州市委关于住房城乡建设工作的方针政策和决策部署,坚持和加强党对住房城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是:(一)贯彻执行国家、省、衡水市和深州市住房城乡建设的方针、政策和法律、法规。拟订住房城乡建设行业发展规划并组织实施;研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议;负责住房城乡建设行业安全生产监管;指导全市住房城乡建设工作。

¹³[?]中共深州市委办公室《关于印发<深州市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(深办字[2019]32号)第三条第八项:负责建筑工程质量安全监管。负责房屋建筑工程质量、施工安全的监督管理;拟订

屋建筑和市政基础设施工程施工现场的消防检查^[14]，依法查处建筑行业安全生产非法违法行为^[15]。

成项目立深州市住房和城乡建设局安监组^[16]负责具体的监督管理。该局对住建施工领域电焊设备“赋码”（或加芯赋码）监督检查推进不到位；成项目深州市住房和城乡建设局下设安监组^[17]负责安全监督。该组对事发项目现场进行检查时未对重点部位、重点工序进行检查；未对建筑主体、屋面钢结构动火审批情况进行检查；未对主体、屋面钢结构特种作业人员持证情况进行核查；未对工地后期人员变动安全教育培训进行检查；未对现场消防水源不满足主管径为 $\phi 100\text{mm}$ 设置情况要求进行核查。存在履职不到位的问题。

七、对有关责任单位及人员的处理建议

（一）免予追责人员(2人)

1. 马青松，男，深州市深州镇西杜庄村人，在特种作业操作证逾期未复审、未清理现场可燃物品的情况下，没有采取相关防范措施的情形下进行电焊作业，引发火灾，对事故发生负有直接责

建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施；负责房屋使用安全管理和危房鉴定工作。

¹⁴[?]《河北省消防条例》第十五条第三项：住房和城乡建设主管部门应当履行下列消防工作职责：（三）负责房屋建筑和市政基础设施工程施工现场的消防检查。河北省住房和城乡建设厅 河北省消防救援总队《关于建立建设工程消防安全监督管理工作协作机制的通知》（冀建质安[2022]2号）第四条第九项：房屋建筑和市政基础设施工程施工现场消防监督检查由各地主管部门依法负责。

¹⁵[?]《衡水市人民政府关于公布衡水市安全生产监管责任清单的通知》（衡政字〔2022〕8号）第35条：市住房和城乡建设局监管事项：负责建设工程安全生产监督管理。负责建筑施工安全生产准入，各类房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理，指导建筑施工企业从业人员安全生产教育培训工作。对建设单位、勘察和设计单位、施工单位、监理单位、工程监测和质量检测单位安全质量相关法律、法规以及强制性标准执行情况实施监督检查。依法查处建筑行业安全生产非法违法行为。

¹⁶[?]《深州市住房和城乡建设局党委会议纪要》（2023第11期、2025第4期）局领导分工、人事工作专题研究。

¹⁷[?]《深州市住房和城乡建设局党委会议纪要》（2023第11期、2025第4期）局领导分工、人事工作专题研究。

任，鉴于其在事故中已经死亡，建议免予追究其法律责任。

2. 郑亚宁，男，深州市深州镇西杜庄村人，在特种作业操作证逾期未复审、未清理现场可燃物品的情况下，没有采取相关防范措施的情形下进行电焊作业，引发火灾，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中已经死亡，建议免予追究其法律责任。

（二）建议由司法机关处理的人员(9人)

1. 薛静，男，河北省石家庄市正定县南牛镇东贾村人，作为钢结构挑檐焊接劳务分包方负责人，未落实安全生产责任制；未签订施工合同或安全管理协议；未监督落实直臂式作业平台安全操作规程；未核实电焊人员马青松、郑亚宁特种作业操作证逾期未复审，且未办理动火作业审批手续的情况下雇佣并安排其从事电焊作业；现场安全管理履职不当；对事故发生负有管理责任，违反了《建筑施工特种作业人员管理规定》第二十二条^[18]、《建设工程安全生产管理条例》第二十五条^[19]，依据《建设工程安全生产管理条例》第六十二条^[20]涉嫌犯罪。已被司法机关采取强制措施。

2. 贾膨硕，男，深州市安华物流综合办公楼项目施工现场安全

¹⁸[?]《建设施工特种作业人员管理规定》第二十二条 资格证书有效期为两年。有效期满需要延期的，建筑施工特种作业人员应当于期满前3个月内向原考核发证机关申请办理延期复核手续。延期复核合格的，资格证书有效期延期2年。

¹⁹[?]《建设工程安全生产管理条例》第二十五条：垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

²⁰[?]《建设工程安全生产管理条例》第六十二条：违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，依照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定处以罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任：

(一)未设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员或者分部分项工程施工时无专职安全生产管理人员现场监督的；

(二)施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员，未经安全教育培训或者经考核不合格即从事相关工作的；

员，作为施工现场专职安全生产管理人员，未落实安全生产责任制；未对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查；未对电焊作业动火审批情况进行检查；未对钢结构焊接特种作业人员持证情况进行检查，未对钢结构施工人员开展安全培训教育，对此次事故发生负有管理责任。已被司法机关采取强制措施。

3. 王占卜，男，总承包施工单位衡水瑞赢建筑工程有限公司法定代表人，作为施工单位主要负责人，未落实安全生产责任制；对所承担的建设工程未定期隐患排查^[21]；未对钢结构施工人员开展安全培训教育；对此次事故发生负有主要管理责任。已被司法机关采取强制措施。

4. 齐永富，男，总承包施工单位衡水瑞赢建筑工程有限公司事发项目分管负责人，未落实安全生产责任制；对所承担的建设工程未定期隐患排查；未对钢结构施工人员开展安全培训教育。已被司法机关采取强制措施。

5. 张清华，男，总承包施工单位衡水瑞赢建筑工程有限公司事发项目的项目经理，未落实安全生产责任制；未落实安全生产规章制度；安全隐患排查不到位；未落实动火作业审批制度，违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十一条^[22]的规定，对此次

²¹[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

- (一) 建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
- (二) 组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
- (三) 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
- (四) 保证本单位安全生产投入的有效实施；
- (五) 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
- (六) 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
- (七) 及时、如实报告生产安全事故。

²²[?]《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 393 号）第二十一条第二款：

施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责

事故发生负有项目管理责任。依据《建设工程安全生产管理条例》第五十八条^[23]的规定，建议由深州市住房和城乡建设局暂扣注册证书停止执业3个月。已被司法机关采取强制措施。

6. 王亮亮，男，总承包施工单位衡水瑞赢建筑工程有限公司事发项目现场技术负责人，作为施工单位其他人员，未落实安全生产责任制；未对挤塑板进行进场验收；未制定钢结构施工方案；未落实安全技术交底。已被司法机关采取强制措施。

7. 康路，男，总承包施工单位衡水瑞赢建筑工程有限公司事发项目采购员，作为施工单位其他管理人员，未落实安全生产责任制；购买不合格建筑材料，降低施工质量。已被司法机关采取强制措施。

8. 申小兵，男，建设单位深州市安华物流有限公司法定代表人。作为建设单位主要负责人，未落实安全生产责任制；对建设工程未定期隐患排查，未未发现特种作业人员资格证书**钢结构施工****人员特种作业人员资格证书**失效。已被司法机关采取强制措施。

9. 李志远，男，深州市安华物流综合办公楼项目建设单位项目负责人，未落实安全生产责任制；未落实安全生产规章制度；未落实安全隐患排查。已被司法机关采取强制措施。

（三）对相关责任单位的处理建议(2家)

1. **深州市安华物流有限公司**，未能履行涉事项目建设单位的安全管理职责，对分包方统一协调，管理不力；未制止违规作业

任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

²³[?]《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令 第393号)第五十八条：注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

行为，未有效落实安全措施消除事故隐患；未督促施工单位开展应急演练、风险辨识不足、安全教育培训不到位、动火审批落实不到位，导致事故发生，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条^[24]的有关规定，建议由深州市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条^[25]的规定予以罚款 70 万元。

2.衡水瑞赢建筑工程有限公司，该企业未认真落实安全主体责任；未制止违规作业行为，未有效落实安全措施消除事故隐患；未开展应急演练，风险辨识不足，安全教育培训不到位，动火审批落实不到位，导致事故发生，违反了《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第四条第（八）项规定^[26]，建议由深州市住房和城乡建设局依据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第二十三条^[27]的规定予以处理。该公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的有关规定，建议由深州市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定予以罚款

²⁴[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

- （一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；
- （二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；
- （三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；
- （四）组织或者参与本单位应急救援演练；
- （五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

²⁵[?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

- （一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

²⁶[?]《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第四条建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：（八）施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；

²⁷[?]《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第二十三条 建筑施工企业不再具备安全生产条件的，暂扣安全生产许可证并限期整改；情节严重的，吊销安全生产许可证。

70 万元。

（四）对有关单位负责人的处理建议（2 人）

1. 王占卜，男，总承包施工单位衡水瑞赢建筑工程有限公司法定代表人，作为施工单位主要负责人，对所承担的建设工程未定期隐患排查；未对钢结构施工人员开展安全培训教育，对此次事故发生负有主要管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条的有关规定，建议由深州市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条^[28]的规定予以罚款 2.784 万元。

2. 申小兵，男，建设单位深州市安华物流有限公司法定代表人。作为建设单位主要负责人，对所承担的建设工程未定期隐患排查，未检查钢结构施工人员特种作业人员资格证书，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条的有关规定，建议由深州市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定予以罚款 2.832 万元。

（五）对有关公职人员的处理建议

立深州市于2027 责年责4 月深州市住房和城乡建设局05 日，的49 相关责任人员提出7 责年责在深。

（六）建议另案调查处理的问题

对于调查发现的事发现场挤塑板未达到GB8624B2(E)级耐火极限不符合要求的问题，由深州市市场监管部门组织另案调查处理。
对于施工现场使用不合格材料、降低工程质量等问题，建议

²⁸[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

由深州市市场监督管理局继续推进建筑材料质量溯源工作。

住建部门负责做好施工现场整改工作。组织另案调查处理。

八、事故防范和整改措施

（一）全面压实安全生产主体责任体系

一是强化建设单位首要责任。在招标文件和合同中明确设计、施工、监理等各方安全责任，加强对项目实施过程的安全管理协调。二是夯实施工单位主体责任。必须建立健全从项目部到班组、岗位的全员安全责任制，制定并严格执行各项安全管理制度、操作规程和应急预案。项目经理、安全员等关键岗位人员必须持证上岗、在岗履责。

（二）深入开展火灾风险隐患排查整治

一是立即组织全行业大检查。对全市所有在建工地开展拉网式安全专项检查。重点检查：施工现场总平面布局是否合理；临时用房建筑构件的燃烧性能等级是否符合标准；易燃可燃建筑材料堆放管理是否规范；电焊、气割等明火作业审批监护制度是否落实；电气线路敷设是否符合规范；临时消防给水系统、消防器材、应急照明等设施是否配备齐全、完好有效。二是建立隐患清单闭环管理。对检查发现的问题，建立详细台账，明确整改责任单位、责任人、整改措施和时限。

（三）健全完善施工现场安全管理制度

一是严格动火作业审批管理。动火作业前必须清除周边可燃物，配备合格消防器材，落实专人监护。推广使用更为安全的施工工艺和设备，减少明火作业。二是规范易燃可燃物料管理。设立专门的易燃可燃材料存放区，与明火作业区、生活办公区保持足够安全距离，存放区应标识明确，配置充足消防器材，严禁烟

火，废弃物料应及时清运。

（四）强化安全教育培训与应急演练

一是开展全员警示教育与培训。立即组织全市建设、施工、监理单位主要负责人、项目负责人、安全管理人员以及特种作业人员进行一次全面的安全警示教育和专项培训，通报事故情况，学习法律法规、标准规范和火灾防范、扑救、逃生知识。二是定期组织实战化应急演练。各在建工地项目部必须结合自身实际，制定切实可行的灭火和应急疏散预案，每季度至少组织一次全员参与的实战演练，检验预案有效性，提升从业人员初起火灾扑救和自救互救能力。

（五）加大监管执法与责任追究力度

一是强化部门协同监管。住建、应急管理、消防救援、公安等部门要建立健全信息共享、联合检查、执法衔接的工作机制，形成监管合力。二是依法严惩违法违规行。对检查发现的安全违法行为“零容忍”，依法予以罚款、责令停工、暂扣或吊销证照等处罚。对因责任不落实、措施不到位、隐患整改不力导致发生事故的，严格按照“四不放过”原则，依法依规追究建设单位、施工单位、监理单位及相关责任人的法律责任，构成犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。

全市各级各部门、各参建单位务必以对人民群众生命财产安全高度负责的态度，深刻反思，警钟长鸣，不折不扣地落实以上各项防范与整改措施，切实筑牢建筑施工领域安全防线，维护全市安全生产形势稳定。

深州市安华物流综合办公楼项目施工现场
“12.11” 火灾事故调查组
(深州市消防救援大队代章)
2026 年 2 月 11 日

深州市安华物流综合办公楼项目施工现场
“12.11” 一般火灾事故调查报告签字表

时间: 年 月 日

组内职务	姓名	单位及职务、职称	签字
组长	州市行	市2 常2 政常务审市批	
副组长	局注册	审市批	
	登利记	审市批政公安局局批	
	统一社	市会防信用代码代码批	
成员	州占兵	市政：1 公3 审主任	
	王M社	市公安局审局批	
	州A 8	市C X 局U 级主任科员	
	赵建W	市住建局审局批	
	法文定	市总工会审主表	
	人 王	市市场0 5 局审局批	
	占 卜	会防信用代码专业技（身	
	份证号	会防信用代码专业技（身	
	6)	市公安局类安代码代码批	

	人 型	市C X 局工有0 5 限责责	
	任公司	市C X 局1 公3 科员	
	局住所	市会防信用代码文员	
	河 北	市会防信用代码文员	
专 家			

注： 9 表省衡在成水企业城， 不衡在的需中心街西号。