

唐山开滦钱家营矿劳动服务公司
“9·15” 一般车辆伤害事故调查报告

唐山市丰南区人民政府事故调查组

目 录

一、概述.....	- 1 -
二、基本情况.....	- 2 -
（一）事故发生单位概况.....	- 2 -
（二）相关单位情况.....	- 2 -
（三）合同签订情况.....	- 3 -
（四）涉事煤场及相关货物所有权情况.....	- 3 -
（五）肇事车辆基本情况及权属情况.....	- 4 -
三、事故单位安全管理情况.....	- 5 -
（一）组织架构及人员管理.....	- 5 -
（二）规章制度建立及落实情况.....	- 5 -
（三）双控机制建设及运行情况.....	- 5 -
（四）应急管理情况.....	- 6 -
四、事故发生经过.....	- 6 -

五、人员伤亡和直接经济损失情况.....	7	-
六、事故应急处置及评估情况.....	8	-
（一）事故信息接报及响应情况.....	8	-
（二）事故现场应急处置情况.....	8	-
（三）医疗救治及善后情况.....	9	-
（四）事故应急处置评估情况.....	9	-
七、事故报告性质认定.....	9	-
八、事故原因.....	10	-
（一）直接原因.....	10	-
（二）间接原因.....	10	-
九、存在的问题.....	11	-
（一）唐山市公安局开滦分局新钱派出所.....	12	-
（二）丰南区 120 急救中心.....	12	-
（三）唐山某运输有限公司.....	12	-
十、对有关人员和单位的处理建议.....	12	-
（一）建议免予追究责任人员（1 人）.....	12	-
（二）建议给予行政处罚人员（4 人）.....	13	-
（三）建议企业内部处理人员（2 人）.....	14	-
（四）建议给予党政纪及组织处理人员（5 人）.....	15	-
（五）建议给予有关单位的行政处罚.....	15	-

(六) 对有关问题的处理建议.....	17	-
十一、事故防范和整改措施建议.....	18	-
(一) 全面落实企业安全生产主体责任.....	18	-
(二) 建立健全并严格落实生产安全事故信息报告制度-	19	

-

一、概述

2025年9月15日11时40分左右，开滦钱家营矿劳动服务公司3号煤场洗矸落点附近发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约120万元。事故发生后，事故企业认为是一起道路交通事故拨打了报警和救援电话，未向属地政府和应急管理部门报告。2025年11月13日，该起事故经群众举报查证属实。

依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，2025年11月25日，经丰南区人民政府批准，成立了由区应急管理局、区总工会、区卫生健康局、区交通运输局、唐山市公安局开滦分局组成的开滦钱家营矿劳动服务公司“9·15”一般车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组），全面开展事故调查工作。丰南区委监委同步成立追责问责组，依规依纪依法对有关责任单位和责任人员开展调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过勘查现场、调取资料、询问有关人员，查清了事故的发生经过和报告过程，查明了事故原因，认定了事故性质，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议及防范整改措施。丰南区纪委监委追责问责组提出了对有关公职人员的责任追究建议。

经调查认定，开滦钱家营矿劳动服务公司“9·15”一般车辆伤害事故是一起因作业人员违规操作、安全管理不到位、教育培训缺失而引发的生产安全责任事故。

二、基本情况

（一）事故发生单位概况

1. 开滦钱家营矿劳动服务公司（以下简称“钱矿劳服公司”）。成立于1990年04月03日，注册地为丰南区钱营镇，法定代表人为翁勇，统一社会信用代码91130282104980410T，注册类型为集体所有制无营业期限。经营范围包括劳务输出（对矿内）；制作风筒，金属网，托辊，支架，各种矿用电机修理，各种矿用设备修理；高压胶管、刮板运输机、带式运输机、转载运输机、卡缆、锚杆、注塑元件制造（以上经营项目凭资质经营）；普通货运；固定车箱式矿车、平板车、材料车（矿用产品安全标志证书有效期至2021年10月27日）；道路清理、保洁服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。开滦钱家营矿劳动服务公司为独立法人单位由开滦（集团）有限责任公司开大集团直接管理。公司内设财经部、安管部、综合管理部3个职能部门及车队，现有员工474人，安全管理人员3人。

（二）相关单位情况

2. 唐山某运输有限公司（以下简称“某运输公司”）。成立于2023年05月22日，注册地位于河北省唐山市丰润区丰登坞镇小唐河村（万和国际物流院内），法定代表人

为王士军，统一社会信用代码 91130221MACK3PL64E，营业期限 2023-05-22 至无固定期限。经营范围包括许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：道路货物运输站经营；建筑材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零配件批发；五金产品零售；电车销售；润滑油销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。取得了《道路运输经营许可证》，证号冀交运管许可唐字 130208035143 号，证件有效期至 2027 年 05 月 28 日，经营范围为普通货运，货物专用运输（集装箱、罐式），大型物件运输。

（三）合同签订情况

2025 年 4 月 1 日，钱矿劳服公司与某运输公司签订《货物运输协议》（合同编号为 QKLF25-49），约定当钱矿劳服公司运力不足时，需委托某运输公司负责运输矸石，钱矿劳服公司负责铲装，某运输公司负责安排车辆、司机负责将矸石运至指定地点。合同期自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。双方未签订安全管理协议。

（四）涉事煤场及相关货物所有权情况

1. 发生事故的地点系钱矿劳动服务公司三号煤场，该煤场位于开滦钱家营矿。钱矿劳服公司原隶属开滦钱家营矿。

2002 年 12 月 3 日，开滦（集团）有限责任公司对开大集团提交的《开滦劳服系统剥离及接收方案》进行了批复，批复文件为《关于开滦劳服系统剥离及接收方案的批复》（总组人字[2002]291 号），2002 年 12 月 27 日，开滦钱家营矿与钱矿劳服公司对相关房产进行了剥离移交并制定了《钱家营矿劳动服务公司剥离房产移交清册》，将包括事故发生地点三号煤场在内的原属于开滦钱家营矿总占地面积 33578.98 平方米的场地移交给钱矿劳服公司占有使用。

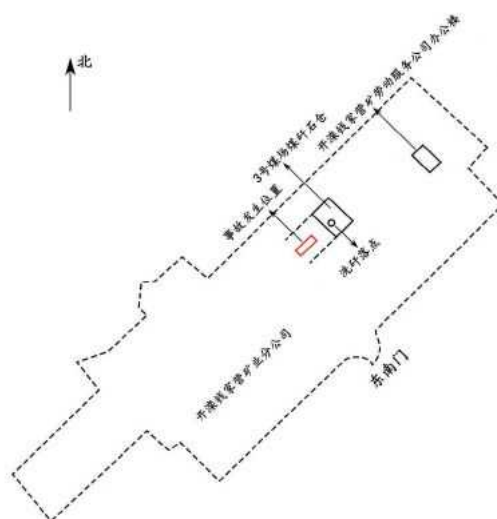


图 1 事故发生位置周边关系图

2. 2007 年 9 月 5 日，开滦（集团）有限责任公司印发的《关于加强煤矸石产品管理的暂行办法》中规定，为维持煤业公司、精煤公司与劳服企业原有的劳务补偿关系，继

续按原扶植支持政策供给劳服公司煤矸石，由劳服公司进行销售。

（五）肇事车辆基本情况及权属情况

1. 冀 J07790D 重型自卸货车（徐工牌）。车辆识别代号：LC1HNYBK6N0004175；状态：正常；车辆所有人：王某；车检有效期至：2026 年 7 月；保险有效期至 2026 年 7 月 16 日；保险凭证号：12416343903055652463。

2. 2025 年 1 月 1 日，车主王某为方便运输业务通过朋友孙某找到自然人杨某志帮忙联系一家运输公司签订运输合同，杨某志找到某运输公司为王某的货车与钱矿劳服公司签订了《货物运输协议》（合同编号为 QKLF25-49），并在合同签订后为王某代开运输费用发票与钱矿劳服公司结账。

三、事故单位安全管理情况

（一）组织架构及人员管理

钱矿劳服公司设安全经理一名，下设安管部，负责公司安全管理工作。现有专职安全管理人员 3 人，全部取得安全生产知识与管理能力考核合格证。

（二）规章制度建立及落实情况

钱矿劳服公司建立了安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程；对企业员工进行了入厂三级安全教育培训，并建立了安全培训档案。2025 年，按照公司制定的《年度安全教育培训计划》，组织开展了“双控”、应急、消防、机动车安全、安全生产举报奖励等专项安全培

训场次，组织开展安全生产月培训、全员培训各 1 场次，共培训职工 3200 余人次。对外委作业人员进行了入场安全教育，但未对涉事司机进行安全教育培训。

（三）双控机制建设及运行情况

钱矿劳服公司建立了安全风险分级管控与隐患排查双重预防工作机制，对包括事故发生地点煤矸石场地在内的 17 个基础管理及 58 个作业场所及作业活动进行了安全风险因素辨识，共辨识一般风险 45 个，低风险 30 个，无较大及以上安全风险，全部制定了安全管控措施，建立了《风险管控信息台账》。根据辨识的风险隐患，建立了《事故隐患排查清单》，并按照《河北省安全风险管控与隐患治理规定》要求进行了事故隐患排查治理，建立了《隐患排查治理信息台账》，截至 10 月 31 日，2025 年共排查各类事故隐患 161 项，全部为一般隐患，未发现重大事故隐患，并已全部整改完成。但对煤场场地安全风险因素辨识存在遗漏，未辨识出场地存在坡度可能导致车辆溜车风险因素，未制定有效安全管控措施。

（四）应急管理情况

开滦劳服公司编制了《生产安全事故综合应急预案》和《车辆事故专项应急预案》等 6 个专项应急预案及《运输作业伤害事故现场处置方案》等 5 个现场应急处置方案。2025 年 5 月，组织开展了车辆、消防、防汛等事故专项应急预案演练。

四、事故发生经过

2025年9月15日上午，货车司机赵某利驾驶车牌号为冀J07790D重型自卸货车，在开滦钱家营矿劳动服务公司三号煤场洗矸场地洗矸落点附近准备装车，等待装车过程中赵某利下车；11时39分左右，赵某利发现冀J07790D重型自卸货车突然溜车，便追车欲进入驾驶室。当赵某利打开车辆驾驶室左侧门准备登车时，冀J07790D重型自卸货车左侧车头与停在对面正在准备装车的车牌号为冀B29717D重型自卸货车（唐山久安货物运输有限公司车辆）左侧车厢尾部发生碰撞，赵某利被挤压在两车之间。



图 2事故现场两车位置照片



图 3遇难人员位置照片

五、人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），直接经济损失约 120 万元。
（详见表 1）

表 1 事故遇难人员信息

序号	姓名	性别	年龄	户籍地址	备注
1	赵某利	男	54	丰南区钱营镇陆庄子村	冀 J07790D 重型自卸货车司机

六、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 9 月 15 日 11 时 40 分，钱矿劳服公司汽车队调度周某发现事故发生后，立即电话通知冀 J07790D 重型自卸货车车主王某；现场监督人员开滦钱家营矿煤管科监垛工王亮电话报告科长梁某宝；梁某宝接到报告后电话通知钱矿劳服公司副总经理张某松；张某松接到通知后立即拨打 120 急救电话，并通知开滦钱家营矿保卫科及救护队后立即赶往事故现场，随后向钱矿劳服公司党总支书记王某丽（临时负责公司全面工作）进行了报告；

11 时 43 分，王某到达事故现场，了解现场基本情况后立即拨打 110 报警电话和 119 消防救援电话；

11 时 46 分，张某松到达现场组织救援，并拨打 110 报警电话，同时安排人员拨打 122 交通事故报警电话；

11 时 50 分左右，唐山市公安局开滦分局新钱派出所民警、开滦钱家营矿保卫科、救护队人员先后到达事故现场；

12 时 45 分，120 急救车到达现场，经随车医生检查，赵某利已经死亡。

13 时 20 分左右，丰南消防大队工作人员到达现场；

14 时 06 分左右，丰南交警大队工作人员到达现场勘查取证。

王某丽在接到事故报告后认为此次事故为交通事故，向开滦集团股份有限公司开大集团相关领导报告了事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

2025 年 9 月 15 日 11 时 40 分，张某松接到事故报告后，立即拨打 120 急救电话请求救援，并呼叫开滦钱家营矿救护队组织救援；11 时 46 分左右，张某松赶到现场，联系唐山市公安局开滦分局新钱派出所及开滦钱家营矿保卫科保护现场。11 时 50 分左右，唐山市公安局开滦分局新钱派出所民警、开滦钱家营矿保卫科、救护队人员先后到达事故现场。保卫科人员现场组织警戒，救护队人员准备施救；由于赵某利被挤压在两车中间，现场救护队人员未贸然施

救，等待 120 急救人员、119 消防队员等救援人员到达现场后移动车辆将赵某利救出。

（三）医疗救治及善后情况

2025 年 9 月 15 日 12 时 45 分，120 急救车到达现场，经随车医生检查，赵某利已经死亡。

事故发生后，事故相关单位对死者赵某利的家属进行了经济赔偿。

（四）事故应急处置评估情况

钱矿劳服公司具有较为完备的应急救援预案，但应急救援人员能力不能满足应急需求。发生事故后，现场人员按照规定逐级将事故情况上报至企业主要负责人，企业应急救援组织工作和事故内部报告流程符合预案规定。

七、事故报告性质认定

鉴于事故发生后，事故发生单位负责人认为该起事故为一起道路交通事故，并积极组织救援，履行了救助义务，无主观故意瞒报情形，属于因过失造成应当向属地政府及应急管理部门报告的事故未进行报告。依据《生产安全事故罚款处罚规定》第五条第（二）项^[1]规定，认定该起

[1] 《生产安全事故罚款处罚规定》第五条：《生产安全事故报告和调查处理条例》所称的迟报、漏报、谎报和瞒报，依照下列情形认定：（一）报告事故的时间超过规定时限的，属于迟报；（二）因过失对应当上报的事故或者事故发生的时间、地点、类别、伤亡人数、直接经济损失等内容遗漏未报的，属于漏报；（三）故意不如实报告事故发生的时间、地点、初步原因、性质、伤亡人数和涉险人数、直接经济损失等有关内容的，属于谎报；（四）隐瞒已经发生的事故，超过规定时限未向应急管理部门、矿山安全监察机构和有关部门报告，经查证属实的，属于瞒报。

[2] 《开滦钱家营矿劳动服务公司研石倒运安全管理制度》（AQZD-53）三、作业安全管理 3.作业过程管理

1.工作期间，司机头部不准伸出驾驶室，严禁私自下车，非必要下车时，经调度人员同意后关闭车内所有动力系统方可下车；调度人员及时阻止非作业人员严禁进入作业区域，并根据天气情况合理调整作业计

事故构成漏报。

八、事故原因

（一）直接原因

货车司机赵某利违反《开滦钱家营矿劳动服务公司矸石倒运安全管理制度》（AQZD-53）第三.3.1^[2]项规定，在未关闭车辆动力系统、未开启驻车制动器，且未经调度人员同意私自下车，导致车辆溜车；车辆溜车后，赵某利在不能确保自身安全的前提下追车欲进入驾驶室操作停车，导致在溜车车辆与其他车辆碰撞后将其挤压在两车之间，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1. 钱矿劳服公司安全管理不到位。违反《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（河北省人民政府令 2018 年第 2 号）第十条第三项^[3]的规定，对煤矸石场地安全风险辨识有遗漏，未辨识出场地存在坡度和坑洼存在的安全风险，未制定安全风险管控措施。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项^[4]和第四十六条^[5]的规定，主要负责人和安全管理人員履行安全管理职责不到位，未对企业安全生产

划。

2

^[3] 《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》第十条：生产经营单位应当对下列因素开展全面辨识：（三）建筑物、构筑物、易燃易爆和有毒有害生产经营环境，以及与生产经营相关相邻的环境、场所和气象条件。

^[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

^[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十六条：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

状况进行经常性检查，以致未发现煤矸石场地存在溜车风险并及时改正；违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条^[6]的规定，将矸石公路运输业务发包给某运输公司后，未与某运输公司签订专门的安全生产管理协议，且未在《货物运输协议》中约定各自的安全生产管理职责，以致存在安全监管盲区。

2. 钱矿劳服公司安全教育培训缺失。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款^[7]和第四十四条^[8]的规定，未对外委运输车辆司机进行安全教育培训，未建立安全教育培训档案；未向外委运输车辆司机告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

九、存在的问题

（一）唐山市公安局开滦分局新钱派出所

^[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位应当加强对施工项目的安全管理，不得倒卖、出租、出借、挂靠或者以其他形式非法转让施工资质，不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人，不得将工程分包给不具备相应资质条件的单位。

^[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

^[8] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

违反《唐山市遏制矿山企业瞒报谎报生产安全事故行为办法（试行）》第十条第二款^[9]规定，在接到企业人员伤亡报警后 3 日内未向同级应急管理部门通报。

（二）丰南区 120 急救中心

违反《唐山市遏制矿山企业瞒报谎报生产安全事故行为办法（试行）》第十条第二款规定，在接到企业 120 急救及现场救治伤亡人员信息后 3 日内未向同级应急管理部门通报。

（三）唐山某运输有限公司

违反《中华人民共和国行政许可法》第九条^[10]的规定，将道路运输经营许可证出借给无运输资质的个人用于经营运输业务。

十、对有关人员和单位的处理建议

（一）建议免于追究责任人员（1 人）

1. 赵某利，男，群众，冀 J07790D 重型自卸货车驾驶员，负责车辆驾驶运输工作。违反《开滦钱家营矿劳动服务公司矸石倒运安全管理制度》（AQZD-53）第三.3.1 项规定，在未关闭车辆动力系统、未开启驻车制动器，且未经调度人员同意私自下车，导致车辆溜车；车辆溜车后，在不能

^[9] 《唐山市遏制矿山企业瞒报谎报生产安全事故行为办法（试行）》第十条第二款：公安机关接到矿山企业人员伤亡报警、办理因矿山事故导致人员死亡注销户籍的信息，消防机构接到矿山企业 119 报警及现场救援伤亡人员的信息，医疗机构接到矿山企业 120 急救及现场救治伤亡人员的信息，人社部门接到矿山企业工伤事故报告及受理事故伤亡人员工伤认定信息，殡葬服务机构处理矿山事故死亡人员丧葬信息及其他有关单位工作中涉及到的矿山人员伤亡信息，应当于 3 日内通报同级应急管理部门。

^[10] 《中华人民共和国行政许可法》第九条规定：依法取得的行政许可，除法律、法规规定依照法定条件和程序可以转让的外，不得转让。

确保自身安全的前提下追车欲进入驾驶室操作停车，导致在溜车车辆与其他车辆碰撞后将其挤压在两车之间，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）建议给予行政处罚人员（3人）

2. 王某丽，女，中共党员，钱矿劳服公司党总支书记，负责公司党务工作，临时负责公司全面工作。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，履行安全管职责不到位，对公司重大事故隐患排查治理不到位，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条^[11]之规定，建议处上一年年收入40%的罚款，即人民币5.65万元罚款的行政处罚。违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条^[12]的规定，因过失造成事故漏报，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第（二）项^[13]之规定，建议丰南区应急管理局对其处上一年年收入40%的罚款，即人民币5.65万元罚款

¹¹ 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

¹² 《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条：事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

¹³ 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第（二）项：事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入40%至80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（二）迟报或者漏报事故的；

的行政处罚。两项合并给予王某丽人民币 11.3 万元罚款的行政处罚。

3. 张某松，男，中共党员，钱矿劳服公司副经理兼汽车队队长，负责公司日常安全生产、环保管理、矸石倒运及矸石皮带等工作。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项^[14]、第（五）^[15]项的规定，组织安全教育培训工作不到位，对公司重大事故隐患排查治理不到位，对公司安全风险辨识、管控不到位行为失查，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[16]之规定，建议丰南区应急管理局对其处上一年年收入 20%的罚款，即人民币 2.43 万元的行政处罚。

4. 宋某，女，中共党员，钱矿劳服公司安全管理部部长，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项的规定，对煤矸石场地安全风险辨识、管控不到位；对公司重大事故隐患排查治理不到位；对公司安全教育培训工作落实不到位，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议丰南区应急管理局对其处上一年年收入 20%的罚款，即人民币

¹⁴《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

¹⁵《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

¹⁶《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

1.53 万元的行政处罚。

（三）建议企业内部处理人员（2人）

5. 吕某丰，男，中共党员，钱矿劳服公司汽车队副队长，负责汽车队生产任务工作，协助汽车队队长实施汽车队安全管理工作。对煤矸石场地安全风险辨识、管控不到位，未及时发现煤矸石场地存在的溜车风险；对作业现场安全检查不到位，未能及时发现并制止货车司机赵某利违规下车行为，对事故发生负有责任。建议钱矿劳服公司按照《开滦钱家营矿劳动服务公司安全管理责任追究考核办法》规定，对其处 3000 元罚款的经济处罚。

6. 周 某，男，中共党员，钱矿劳服公司汽车队调度，负责协助汽车队副队长工作、安排调度车辆工作。违反《开滦钱家营矿劳动服务公司矸石倒运安全管理制度》（AQZD-53）第五.2 项规定，在日常工作中对作业现场巡查不到位，未能及时发现并制止货车司机赵某利违规下车行为，对事故发生负有责任。建议钱矿劳服公司按照《开滦钱家营矿劳动服务公司安全管理责任追究考核办法》规定，对其处 2000 元罚款的经济处罚。

（四）建议给予党政纪及组织处理人员（5人）

7. 王某丽，女，中共党员，钱矿劳服公司党总支书记，负责公司党务工作，临时负责公司全面工作。履行安全管职责不到位，对公司重大事故隐患排查治理不到位，对事故发生负有主要责任。建议开滦（集团）有限责任公司开大集团依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规

定》第十二条^[17]的规定，给予其政务警告处分。

8. 张某松，男，中共党员，钱矿劳服公司副经理兼汽车队队长，负责公司日常安全生产、环保管理、矸石倒运及矸石皮带等工作。履行安全管理职责不到位，对事故发生负有重要责任。建议开滦（集团）有限责任公司开大集团对其进行诫勉谈话。

9. 宋 某，女，中共党员，钱矿劳服公司安全管理部部长，负责公司安全管理工作。对煤矸石场地安全风险辨识、管控不到位；对公司重大事故隐患排查治理不到位；对公司安全教育培训工作落实不到位，对事故发生负有重要责任。建议开滦（集团）有限责任公司开大集团依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条的规定，给予其政务警告处分。

10. 吕某丰，男，中共党员，钱矿劳服公司汽车队副队长，负责汽车队生产任务工作，协助汽车队队长实施汽车队安全管理工作。对煤矸石场地安全风险辨识、管控不到位；对作业现场安全检查不到位，对事故发生负有直接责任。建议开滦（集团）有限责任公司开大集团依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条规

^{17]} 《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条：国有企业及其工作人员有下列行为之一，导致生产安全事故发生的，对有关责任人员，给予警告、记过或者记大过处分；情节较重的，给予降级、撤职或者留用察看处分；情节严重的，给予开除处分：（一）对存在的重大安全隐患，未采取有效措施的；（二）违章指挥，强令工人违章冒险作业的；（三）未按规定进行安全生产教育和培训并经考核合格，允许从业人员上岗，致使违章作业的；（四）制造、销售、使用国家明令淘汰或者不符合国家标准的设施、设备、器材或者产品的；（五）超能力、超强度、超定员组织生产经营，拒不执行有关部门整改指令的；（六）拒绝执法人员进行现场检查或者在被检查时隐瞒事故隐患，不如实反映情况的；（七）有其他不履行或者不正确履行安全生产管理职责的。

定，给予其政务记过处分。

11. 周 某，男，中共党员，钱矿劳服公司汽车队调度，负责协助汽车队副队长工作、安排调度车辆工作。违反《开滦钱家营矿劳动服务公司矸石倒运安全管理制度》（AQZD-53）第五.2项规定，在日常工作中对作业现场巡查不到位，未能及时发现并制止货车司机赵某利违规下车行为，对事故发生负有直接责任。建议开滦（集团）有限责任公司开大集团依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条规定，给予其政务记过处分。

（五）建议给予有关单位的行政处罚

1. 开滦钱家营矿劳动服务公司安全管理不到位，安全教育培训不到位，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项^[18]及《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项规定^[19]，建议由丰南区应急管理局给予开滦钱家营矿劳动服务公司罚款人民币 55 万元的行政处罚。

（六）对有关问题的处理建议

1. 唐山市公安局开滦分局新钱派出所违反《唐山市遏制矿山企业瞒报谎报生产安全事故行为办法（试行）》第十条第二款规定，在接到企业人员伤亡报警后 3 日内未向同级

^[18] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款

^[19] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款；

应急管理部门通报。建议唐山市公安局开滦分局再次组织系统内部对《唐山市遏制矿山企业瞒报谎报生产安全事故行为办法（试行）》进行全面、深入学习，进一步完善信息共享机制，严格执行相关规定，杜绝同类问题再次出现。

2. 丰南区 120 急救中心违反《唐山市遏制矿山企业瞒报谎报生产安全事故行为办法（试行）》第十条第二款规定，在接到企业 120 急救及现场救治伤亡人员信息后 3 日内未向同级应急管理部门通报。建议丰南区卫生健康局再次组织系统内部对《唐山市遏制矿山企业瞒报谎报生产安全事故行为办法（试行）》进行全面、深入学习，进一步完善信息共享机制，严格执行相关规定，杜绝同类问题再次出现。

3. 唐山某运输有限公司违反《中华人民共和国行政许可法》第九条的规定，将道路运输经营许可证出借给无运输资质的个人用于经营运输业务。建议丰润区交通运输局对上述问题进行另案调查处理。

十一、事故防范和整改措施建议

（一）全面落实企业安全生产主体责任

钱矿劳服公司要高度重视安全生产工作，严格贯彻安全生产相关法律法规和文件要求，要扎实做好源头把控。一要按照《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》及相关法律法规要求，进一步加强安全生产风险管控，重新

进行专项辨识，避免盲区死角，确保每一个风险点都辨识到位、管控到位。二要根据“谁发包谁负责，谁承包谁负责”的原则，建立健全承包单位安全准入制度，严格审查承包方的主体资格、资质条件及安全生产管理机构配备等情况，确保其具备相应的安全管理能力；同时，将签订安全生产管理协议作为外委作业的前置条件，明确双方安全生产职责、权利义务及事故报告与应急救援责任等内容，杜绝以包代管。三要加强隐患排查治理，要深入开展全覆盖、无死角的自查自纠，对各类隐患要建立台账，落实责任人、明确整改期限和整改措施，坚决整改到位，确保实效；要规范作业现场安全管理，加强生产过程特别是车辆运输作业巡查检查，发现问题及时处置。四要加强作业人员安全教育培训，确保员工熟知本岗位的安全操作技能，具备本岗位危险因素的判断识别能力和应急处理能力；特别是外委作业人员，要加强安全生产规章制度、安全操作规程、岗位操作技能、应急处置措施等必备安全生产知识的专题培训，坚决做到教育培训不合格不得上岗作业；要在公司内开展全员警示教育，利用班前会、安全例会、专项培训等形式加强工人安全教育培训工作，进一步增强从业人员安全防范意识，杜绝违章作业和冒险蛮干，防止类似事故发生。

（二）建立健全并严格落实生产安全事故信息报告制

度

钱矿劳服公司要认清生产安全事故具有复杂性、不确定性及处置紧迫性等典型特征，以及事故信息掌握不准确，造成错过最佳处置时机，进而导致事故扩大，不利于事故调查顺利开展等严重后果。要加强《生产安全事故报告和调查处理条例》及相关法律法规学习，建立健全生产安全事故信息报告制度，切实做好生产安全事故信息报告工作，要及时、如实上报事故情况，不得迟报、漏报、谎报和瞒报事故。