



陆丰市人民政府

www.lufengshi.gov.cn

网站首页

政务公开

政民互动

政务服务

走进陆丰

请输入您要搜索的关键字

搜索

首页 > 陆丰市人民政府门户网站 > 重点领域信息公开 > 安全生产信息公开 > 生产安全事故调查报告

兴汕高速陆丰西收费站“8·26”一般物体打击事故调查报告

2023-12-12 09:06

来源：本网

发布机构：陆丰市人民政府门户网站

兴汕高速陆丰西收费站“8·26”一般物体打击事故调查报告

2023年8月26日，在兴汕高速陆丰西收费站广场发生一起高杆灯设备坠落物体打击事故，造成1人死亡，经济损失约240万元。

事故发生后，市政府根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，以及《汕尾市安全生产委员会办公室 汕尾市应急管理局关于兴汕高速陆丰西收费站“8·26”一般物体打击事故调查处理工作挂牌督办的函》（汕安办函〔2023〕43号）要求，成立了由汕尾市应急管理局局长吴科任组长，市总工会、市公安局、市人力资源和社会保障局、市交通运输局、星都管理办公室抽调人员组成的兴汕高速陆丰西收费站“8·26”一般物体打击事故调查组，开展事故调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、检查、调查取证、人员问询、检测鉴定等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

经调查认定，兴汕高速陆丰西收费站“8·26”一般物体打击事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

广东交通电讯有限公司（以下简称“电讯公司”）。是潮州市以汕市高速公路和由美路社书服务八台单位。注册地址：。

悉、六汕向还公路机电亦扩仅个服分万巴半位。注册地址：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安产业大厦 2 座 612 室；统一社会信用代码：91440113190334****；注册资本：206 万元；法定代表人：刘*；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；成立日期：1986 年 5 月 20 日；营业期限：长期；所属行业：建筑安装业。电讯公司是新粤公司下属从事公路机电，有线、无线通信，电子监控，船舶通讯导航等电子、安全技术防范工程的企业，具备国家建设管理部门颁发的电子工程施工《资质证书》和公安部门批准的《技防工程许可证》。与广东新粤交通投资有限公司签订了技术服务合同，派遣了 25 名技术人员至潮惠高速陆河东出口侧的养护基地，专门负责潮惠、兴汕高速公路两个合同段机电养护工作。潮惠、兴汕高速公路两个合同段又被分为陆河东主网点以及机场西，陆河、沙港，海丰西，白盆珠 4 个分网点，其中，陆丰西收费站由陆河、沙港分网点负责维护。陆河、沙港分网点有涂*昊、彭*淇、李*豪、梅*樊、莫*杰、陈*键 6 人，涂*昊为分网点负责人，彭*淇（死亡人员）为分网点副组长。

（二）事故相关单位情况

1. 广东潮惠高速公路有限公司（以下简称“潮惠公司”）。是潮惠、兴汕高速公路营运管理单位，注册地址：广州市越秀区白云路 83 号 1003 房；统一社会信用代码：91440101587602****；注册资本：1,000 万万元；法定代表人：余*红；企业类型：有限责任公司（法人独资）；成立日期：2011 年 11 月 18 日；营业期限：长期；所属行业：道路运输业；经营范围：公路养护；企业自有资金投资。

2. 广东新粤交通投资有限公司（以下简称“新粤公司”）。

是潮惠、兴汕高速公路机电养护承包单位。注册地址：广州市白云区机场路 1731、1733、1735 号二楼；统一社会信用代码：91440000707656****；注册资本：10,000 万元；法定代表人：胡*国；企业类型：有限责任公司(法人独资)；成立日期：1998 年 5 月 29 日；所属行业：建筑安装业。拥有交通安全设施养护资质，安全生产许可证编号：（粤）JZ 安许证字〔2023〕004444，有效期：2023 年 3 月 15 日至 2026 年 3 月 15 日。新粤公司为加强潮惠和兴汕高速公路机电系统日常养护工作管理，派驻了 1 名经理、2 名安全员至潮惠高速陆河东出口侧的养护基地。

（三）事故发生单位安全管理情况

广东交通电讯有限公司。电讯公司有通过视频会议的方式不定期组织派遣人员召开安全会议，有不定期到养护基地开展技术人员工作情况检查，但未专门对派遣技术人员开展安全生产教育培训。陆河、沙港分网点负责人涂*昊当天早上有对涉事人员彭*淇（死亡人员）、李*豪、梅*樊开展技术交底，有要求作业前要穿戴好反光衣和佩戴安全帽，但作业时彭*淇未佩戴安全帽，且未在两个人在场的情况下按操作规程开展高杆灯维护。

（四）事故相关单位安全管理情况

1. 广东潮惠高速公路有限公司。潮惠公司与新粤公司有签订《安全生产合同》，明确了双方安全生产责任，编制了《广东潮惠高速公路有限公司管理规章制度汇编机电养护分册》，细化了巡查巡检制度和机电养护考核管理办法，每月有对新粤公司机电养护工作开展安全考核。

2. 广东新粤交通投资有限公司。新粤公司与电讯公司有签订《2023 年潮惠高速机电系统日常养护项目配合技术服务

合同》，有约定双方责任，合同附有电讯公司出具的“安全和服务承诺书”。有要求养护基地对高杆灯作业进行风险辨识，并将物体打击列入风险管控清单。有定期对养护基地和各分网点进行安全督查，并提出安全管理意见和建议。派驻的经理、安全员均有取得广东省交通运输厅颁发的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》，有与电讯公司技术人员签订安全生产责任书、员工安全承诺书、岗位危险告知书、岗位职业危害告知书。

经查阅安全管理档案，有建立安全生产组织机构及人员安全生产责任制及考核、安全生产管理制度、安全风险评估与预控、安全生产会议、安全生产费用、安全教育培训、安全方案、安全技术交底、安全生产检查（隐患排查治理）、人员管理、机械设备管理（车辆）、劳动保护用品及消防、生产安全事故管理、应急预案等安全管理档案。有 2023 年度安全投入、应急预案、预案演练方案、演练评估、安全例会、安全教育学习、安全生产检查、安全生产检查整改通报、安全用品、安全设施及消防器材领用等相关记录。有构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，有占道施工作业、高空作业、临时用电作业等风险告知卡并公示。查阅安全教育学习记录，有对电讯公司技术人员进行安全教育、安全例会、安全技术交底；2023 年对彭*淇安全教育 9 次，安全例会 8 次，安全技术交底 2 次。并于 2023 年 8 月 1 日对彭*淇进行高杆灯养护操作规程安全技术交底，特别要求操作人员须远离高杆灯 5 米以外进行升降操作。

（五）事故有关人员情况。

1. 彭*淇（死亡人员），男，汉族，居民身份证号：

441523*****6016，户籍地址：广东省陆河县河田镇溪东村委会老屋下村**号；本科学历，2019年入职电讯公司，现担任陆河、沙港分网点副组长。持有低压电工证，证号：T441523*****6016，有效期：2022年4月22日至2028年4月19日。事故发生时站在高杆灯底部控制箱前20多厘米处进行操作，穿有反光衣未佩戴安全帽。

2. 李*豪，男，汉族，居民身份证号：441424*****6975，户籍地址：广东省博罗县园洲镇下南圩东堤路刘屋咀；专科学历，2023年3月份入职电讯公司，事故当天高杆灯维护协助人员。事故发生时不在事故现场，在高杆灯电源控制柜处操作分闸/合闸按钮，穿有反光衣。

3. 梅*樊，男，居民身份证号：430722*****1018，户籍地址：湖南省汉寿县坡头镇牛广村二组**号；专科学历，2019年9月份入职电讯公司，事故当天车道ETC维护作业人员。事故发生时不在事故现场，在收费广场进行车道维护作业，穿有有反光衣。

4. 涂*昊，男，居民身份证号：441323*****8519，户籍地址：广东省海丰县赤石镇圆墩村委会圆墩村**号；专科学历，2019年入职电讯公司，现担任陆河、沙港分网点负责人。事故当天早上组织彭*淇等人召开班前会并进行技术交底后轮休。

（六）事故发生经过

经现场勘察、调阅现场视频监控和对相关人员的调查询问等进行综合分析，确定事故发生经过如下：

陆河、沙港分网点在接到陆丰西收费站通过企业微信发送的高杆灯故障通知后，结合巡检排班情况，决定于8月26日开展检修工作。8月26日下午，彭*淇带领李*豪、梅*樊

图 1 事故现场三人位置示意图(黄色点代表彭*淇位置)



图 2 事故现场彭*淇位置示意图

(七) 事故现场基本情况

现场位于陆丰西收费站出口外广场，引发事故的高杆灯（25 米）活动灯盘（含灯具）已坠落至底部，灯杆上检修平台承重支架已被灯盘击断，有两根副钢丝绳断裂散落在地面上，还有一根副钢丝绳悬挂在灯具与高杆灯之间，高杆灯底部控制箱呈打开状态，控制箱内升降机主钢丝绳盘绕卷扬机上有较大余量，升降控制器掉落在地上（见图 3、图 4）。





图 3 事故现场照片

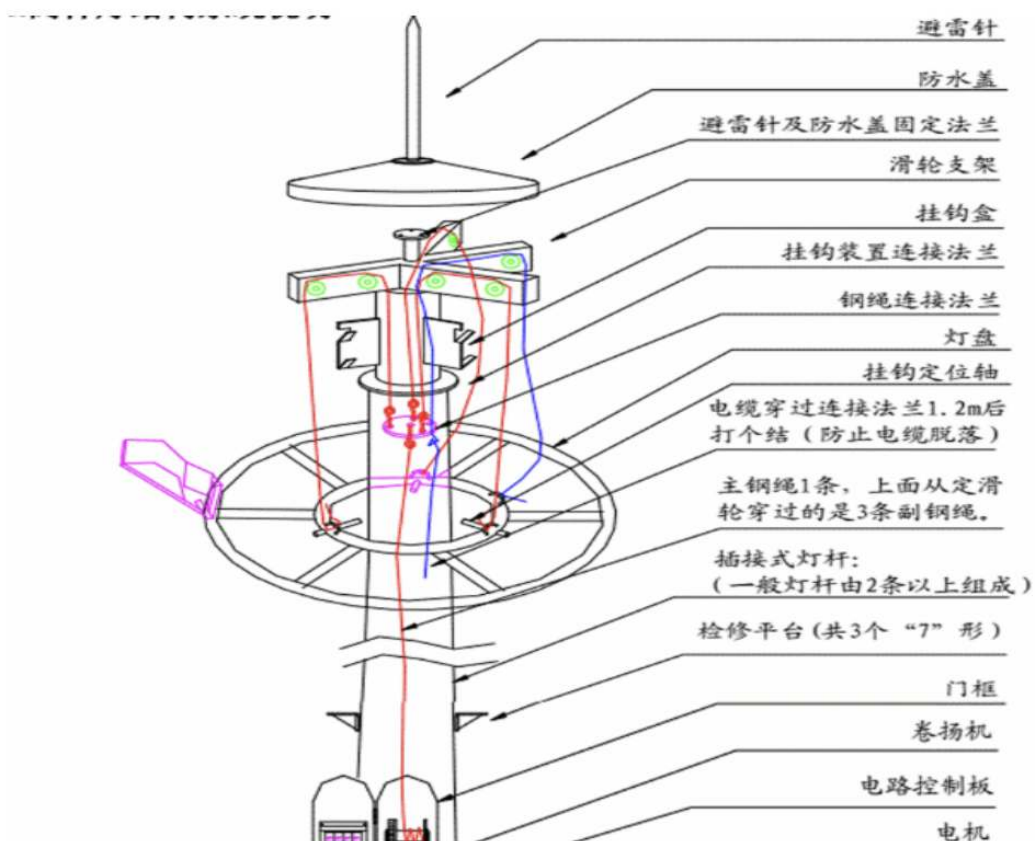




图 4 事故现场照片

(八) 高杆灯结构、维护作业要求及养护情况

1. 高杆灯结构。自动升降式高杆灯由灯杆、活动灯盘、升降系统、配电系统等部件组成。灯杆采用壁厚 5.6mm 的钢板作加工成的锥形杆体。活动灯盘包含支撑架、灯具、接线盒、配重箱等组件。升降系统由电动卷扬机、钢丝绳、滑轮组、自动挂脱钩装置及限位开关等组件构成，滑轮支架位于灯杆的顶部，三根不锈钢绳（副钢绳）以 120° 排列安装于灯盘支撑架上，滑轮组将钢绳引入灯杆内，一个连接法兰将三根副钢绳与一根不锈钢主钢绳连接，传动部分安装在灯杆的下部，以方便操作和维护。配电系统的电路控制板安装在灯杆下部，控制灯盘升降和定时开关灯按钮遥控器连接于门内电路控制板上，按钮遥控器能遥控灯盘升降（见图 5）。



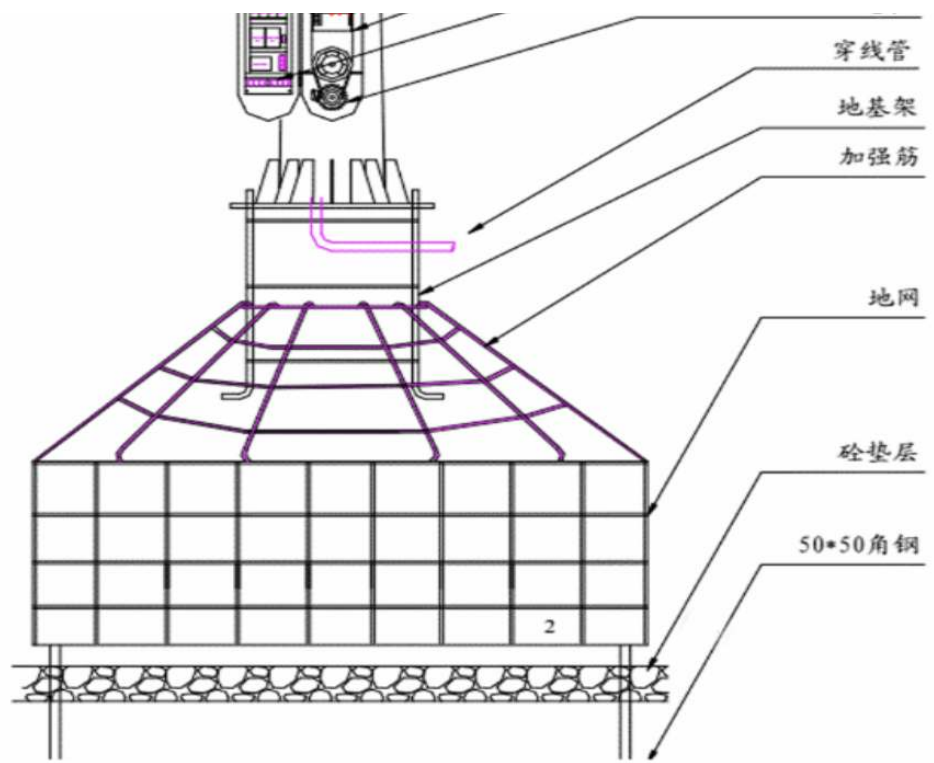


图 5 自动升降高杆灯整体结构示意图

2. 高杆灯维护作业要求（见图 6）。

（1）操作要求：高杆灯必须由持有特种作业低压电工证的专人进行操作、维护、保养；升降过程由一人操作，至少一人监护，操作人员须远离高杆灯 5 米以外，双手持握升降控制开关进行操作。

（2）下降操作：操作人员按键使灯盘稍作提升，当限位挡板下降触及到灯盘，在限位开关的作用下停止上升；按键使灯盘下降的同时挂钩自动脱钩；灯盘脱钩后徐徐下降直至灯盘托架停稳时放开下降键，下降操作完成。

（3）上升操作：操作人员按键使灯盘徐徐上升直至灯杆顶部，在限位开关的作用下灯盘停止上升；按键使灯盘稍有下降，当看见主缆钢丝绳稍有松动时即按下停止键，此时灯盘已经处于“挂钩状态”；点按键，使主缆钢丝绳稍产生一定的张力（避免钢丝绳在绞盘上过分松弛，造成钢丝绳排序错乱而影响下次操作），上升操作完成。

（4）其他注意事项：升降操作前须检查电源相序；严禁在风雨等恶劣天气候升降高杆灯，如遇飓风天气，应提前落下高杆灯灯盘置于托架上；操作人员在控制灯盘升降过程中，应集中注意力，观察灯盘在升降过程中运行是否平稳，脱挂钩是否灵活，如有异样应及时停机进行检查。



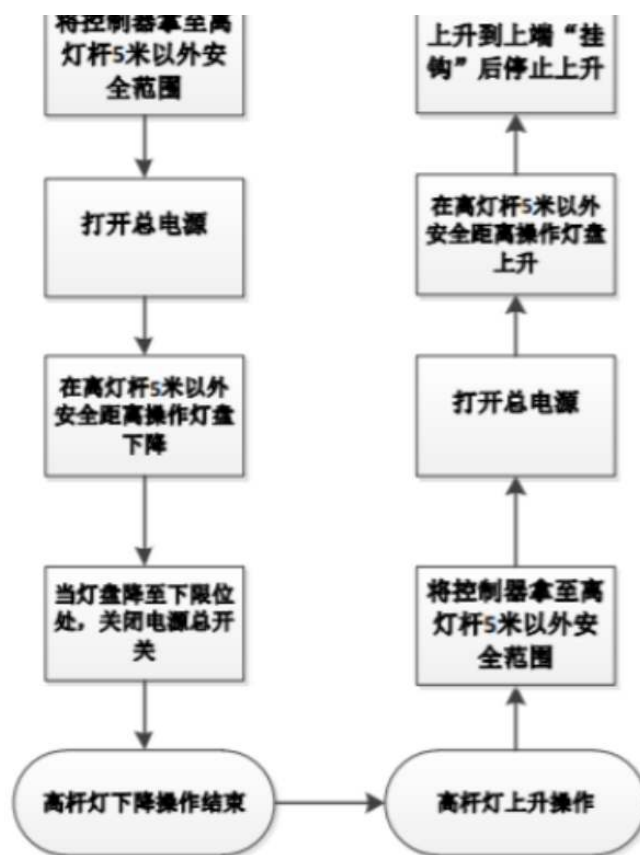


图 6 高杆灯日常养护工作步骤示意图

3. 事发高杆灯养护情况。

经查阅潮惠公司提供的高杆路灯设备相关资料，陆丰西收费站出口外广场高杆灯从采购、进场安装、结构质量检验、交工前的检测等均符合安全要求。该高杆灯于 2020 年 5 月出具交工检测报告，至事故发生才使用 3 年 3 个月，远低于 10-20 年的使用年限。高杆灯升降系统的每季度开展一次定期养护，包括现场检查、清洁、保养等，出事前最近一次养护时间为 6 月 25 日，养护时未发现出事高杆灯牵引系统有异常情况。经现场勘查，高杆灯升降系统的电机、联轴器、钢丝绳卷筒、涡轮减速器、传动齿轮、不锈钢主钢绳均处于正常状态。

(九) 人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况。

事故造成 1 人死亡：彭*淇，男，汉族，居民身份证号：441523*****6016，户籍地址：广东省陆河县河田镇溪东

村委会老屋下村**号。事故发生时正站在高杆灯底部控制箱前 20 多厘米处进行操作，高杆灯灯盘坠落时被配重箱打击头部倒地，经 120 急救人员检查判断已无生命特征。

2. 直接经济损失。

此次事故造成直接经济损失约 240 万元。

（十）其他情况

气象情况。事故发生当天，事故区域附近 14 时至 17 日期间，气温 29.7-32℃，天气阴，平均风速 4.95m/s，东南风。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

16 时 19 分许，事故发生后，现场人员李*豪立即拨打 120 急救电话，16 时 34 分许拨打 110 报警电话，之后将情况上报陆河、沙港分网点负责人涂*昊；现场另一名人员梅*樊将现场事故情况上报新粤公司派驻的安全员、经理，经理接到事故信息后逐级上报的同时报告潮惠公司。公安机关 110 指挥中心接报后，即指派属地星都派出所出警，星都派出所经调查后，又将相关情况向属地星都管理办公室、陆丰市公安局 110 指挥中心作了报告。18 时 14 分，星都管理办公室向陆丰市应急管理局报告，陆丰市应急管理局接报后，联合属地星都办公室前往事故现场调查，同时将事故信息上报陆丰市人民政府、汕尾市应急管理局。

（二）事故现场应急处置情况

16 时 34 分许，120 救护车到达现场，随车医生对彭*淇进行初步检查后判断其已无生命特征，不再送往医院。16 时 54 分许，星都派出所民警到达现场并拉起警戒线进行封闭。18 时许星都管理办公室、陆丰市应急管理局、陆丰市交警大

队相关人员相继到场开展事故处置工作。19时15分刑警到场勘察，21时6分殡葬车将死者彭*淇运往陆丰市永安殡仪馆。

（三）事故善后情况。

死者家属18:38到达现场，公安、应急、星都办公室会同新粤公司、电讯公司积极做好家属安抚、疏导工作。

2023年9月2日，电讯公司与死者家属达成了协议，由电讯公司支付死者彭*淇死亡补偿款（包括一次性工亡补助金、丧葬补助金、供养亲属抚恤金、事故死亡赔偿金、丧葬费、被扶养人生活费、近亲属精神抚慰金以及其他费用）人民币贰佰肆拾万元整（¥2400000元）。目前，死者家属情绪稳定，死者（彭*淇）尸体已火化由家属带回安葬，该起事故未造成社会不稳定因素。

（四）事故应急处置评估。

事故发生后，现场工作人员反应迅速，及时采取相应应急处置措施。120救护车到场及时。相关部门接报后，均派员赶赴事故现场，开展事故调查工作。事故信息报送渠道畅通，信息流转及时，应急响应迅速，现场处置措施得当，善后工作开展有序，在事故应急处置中无衍生事故，未发现救援指挥工作人员存在失职、渎职现象。经评估，此次事故应急处置得当，应急措施到位，应急响应及时高效。

三、事故原因分析

根据事故调查组调查询问、综合分析，以及相关部门证明材料，现场无突发灾害及其他影响因素，无人为故意情况，排除他杀。

（一）直接原因分析

事故直接原因是：彭*淇安全意识淡薄，未按要求佩戴

安全帽、未站在高杆灯 5 米外进行灯盘降落操作^[1]，导致灯盘失速坠落时被灯盘配重块击中头部死亡。

（二）间接原因分析

电讯公司对派遣技术人员安全生产教育和培训不足^[2]，陆河、沙港分网点负责人未加强对员工安全生产措施落实情况的监督考核，员工遵章守纪意愿不足。

四、有关单位及其人员存在的主要问题

[1]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第二款 生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

（一）事故发生单位存在的主要问题

广东交通电讯有限公司，对派遣技术人员管理不到位，未对技术人员开展必要的安全生产教育和培训，员工意识仍然较为淡薄。

（二）事故相关人员存在的主要问题

1 涂*昊，作为电讯公司陆河、沙港分网点负责人，未加强对员工安全生产措施落实情况的监督考核，员工遵章守纪意愿不足。

2. 李*豪，未严格执行安全操作规程，未落实高杆灯维修一人操作一人监护的措施，没有互相监督提醒必须按要求佩戴劳动防护用品。

五、对事故相关单位及相关人员的处理建议

（一）对事故相关单位的处理建议

1. 广东交通电讯有限公司。未对派遣技术服务人员开展必要的安全生产教育和培训，对事故的发生负有责任，建议由陆丰市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第

一百一十四条的规定”，对广东交通电讯有限公司实施行政处罚。

2. 广东潮惠高速公路有限公司。有与新粤公司签订《安全生产合同》，明确双方安全生产管理职责；有完善机电养护规章制度和操作规程；有督促承包单位落实安全管理职责已履行了运营管理单位的安全管理职责，建议不予处罚。

3. 广东新粤交通投资有限公司。有与电讯公司签订技术

[3]《中华人民共和国安全生产法》一百一十四条第一项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

服务合同，有要求电讯公司出具“安全和服务承诺书”；有将派遣技术服务人员纳入本单位从业人员统一管理；有对被派遣技术服务人员开展岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训；有要求养护基地对高杆灯作业进行风险辨识并将物体打击列入风险管控清单；有定期对养护基地和各分网点进行安全督查，并提出安全管理意见和建议。已履行了承包单位单位的安全管理职责，建议不予处罚。

（二）对事故相关人员处理建议

1. 彭*淇，安全意识淡薄，未按要求佩戴安全帽，未等李*豪返回且离开高杆灯 5 米外操作，对事故的发生负有直接责任。因在事故中死亡，建议不予追究其事故责任。

2. 涂*昊，作为陆河、沙港分网点负责人，未加强对员工安全生产措施落实情况的监督考核，建议由广东交通电讯有限公司按其管理制度进行处理。

3. 李*豪，与彭*淇开展高杆灯维修作业，未落实一人操作一人监护措施，没有互相监督提醒必须按要求佩戴劳动防护用品，建议由广东交通电讯有限公司按其管理制度进行处理。

六、事故防范和整改措施

为汲取兴汕高速陆丰西收费站“8·26”一般物体打击事故教训，防止类似事故的发生，特提出如下事故防范措施建议：

（一）电讯公司要深刻吸取事故教训，举一反三，进一步加强对派遣技术服务人员的管理，坚决杜绝麻痹意识和侥幸心理，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，有针对性的开展安全生产教育和培训，全面提升技术服务人员的安全意识和专业养护技能。各分网点要加大考核力度，将遵守安全操作规程和佩戴劳动保护用品等行为列入日常奖惩考核并定期公布，提高员工遵章守纪意愿，杜绝类似事故再次发生。

（二）新粤公司要以案为鉴，牢固树立“隐患就是事故”、“违章就是玩命”、“没有风险意识即为事故隐患”的理念，加强对电讯公司的监督检查，将作业人员规范着装，佩戴安全防护装备，严格按操作规程开展作业等作为检查重点，对作业过程中潜在的危险因素和安全隐患进行全面大排查，紧盯薄弱环节，查找管理短板，及时发现问题和隐患，并督导电讯公司和相关人员进行针对性整改，防微杜渐。

（三）潮惠公司应树立“以人为本、科学发展、安全发展”的理念，始终坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条不可逾越的红线，充分认识公路养护施工作业的安全风险，正确处理安全与效益的关系，始终把安全生产放在第一位。要与新粤公司、电讯公司一起对潮惠、兴汕路段的高杆灯安全状况进行全面摸查，开展风险分析研判，研究解决高杆灯升降系统在灯盘意外失速坠落时的应急处置措施，保障养护作业人员安全。

兴汕高速陆丰西收费站“8·26”一般物体打击事故调查组

2023 年 10 月 25 日

[中国政府网](#) | [广东省人民政府](#) | [汕尾市人民政府](#)

版权所有：陆丰市人民政府门户网站

地址：广东省汕尾市陆丰市政府大院

粤ICP备15034643号

主办：陆丰市人民政府办公室

邮编：516500

 粤公网安备 44158102000013号

承办：陆丰市政府网站管理中心

网站标识码：4415810001

[网站地图](#) | [联系我们](#)

