

如东经济开发区江苏时瑞复合材料有限公司“7·29” 一般机械伤害事故调查报告

2025 年 7 月 29 日 9 时 50 分左右，位于如东经济开发区的江苏时瑞复合材料有限公司机加工车间内发生一起机械伤害事故，造成 1 人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，依据如东县人民政府的授权，成立由如东县应急管理局牵头，公安局、总工会、如东经济开发区等部门和单位组成的事故调查组。同时，邀请县纪委监委派员参加事故调查。事故调查组本着“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，认真开展事故调查工作。经调查取证、现场勘查、综合分析，查明了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了有关责任单位和责任人员的处理建议以及事故防范、整改措施建议。

经调查认定，如东经济开发区江苏时瑞复合材料有限公司“7·29”一般机械伤害事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

江苏时瑞复合材料有限公司（以下简称时瑞公司）成立于 2022 年 09 月 26 日，法定代表人为陆某，注册资本：5000 万元，

统一社会信用代码：91320623MA27RTX111，注册地位于如东经济开发区松花江路 159 号，经营范围包括一般项目：玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

时瑞公司是由南通时瑞塑胶制品有限公司投资新建，2023 年开始厂房建设，2024 年底竣工，2025 年 3 月底完成搬迁工作，4 月份开始生产运行，现有员工 154 人。

时瑞公司于 2025 年 1 月任命曹某民为总经理，兼职安全员为凌某。公司有 3 个车间，涉事的机加工车间主任为李某庆，该车间有员工 17 人，新员工蔡某 2025 年 7 月初入职。

（二）事故单位安全管理情况

- 1.已建立安全生产责任制、安全管理制度和安全操作规程；已开展安全风险辨识管控工作；
- 2.未配备专职安全生产管理人员；
- 3.未组织制定并实施公司安全生产教育和培训计划；

4.新进员工三级安全培训教育流于形式，未如实记录安全生产教育和培训的具体内容、学时和考核结果；

5.无公司主要负责人组织参与安全生产检查的记录；

6.数控动柱龙门双通道切割钻铣床运动部件与运动部件或运动部件与静止部件之间存在挤压、剪切危险，未按规定采取安全措施。

二、事故发生经过与救援情况

（一）事故发生经过

7月29日上午8时，机加工车间工人正常到车间上班，车间主任李某庆安排蔡某先到6号机床工作，再到8号机床工作，工人张某琴先去打开8号机床电源，然后和蔡某一起在8号机床工作，他们先将格栅板搬到机床上，根据程序设定，机床自动加工，9时50分左右，张某琴在8号机床西侧干活，听到机床有异常的声音，回头看到蔡某的头夹在机床龙门架南侧立柱与机头之间，并看到蔡某左手在摸急停遥控开关，张某琴急忙过去按下了急停开关，又到机床东北侧关闭数控操作台上的开关，边跑边喊，此时车间主任李某庆看到8号机床故障灯亮着，设备处于停止状态，就立即赶过来，发现蔡某被夹住了，李某庆立即到数控操作台上操作将主轴移开，蔡某就倒在了地上。

（二）事故救援情况

李某庆和同事迅速拨打了 120、110，机加工车间员工高某某向生产部经理李某华汇报了事故情况，李某华立即向公司总经理曹某民报告说出大事了，曹某民接到报告后立即赶到事故现场，经 120 医护人员抢救后确认蔡某已死亡。

接到事故报告后，县公安局、应急管理局、如东经济开发区等单位人员相继赶赴事故现场指导应急处置工作。


三、事故伤亡人员及直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，直接经济损失约 200 万元。

四、现场勘验情况


1.时瑞公司内从北向南依次为 1、2、3 车间，“7·29”事故发生在公司机加工车间，机加工车间在 2 车间内。

2.机加工车间内布置两排数控立式机床，南北各布置五台机床，发生事故的是北侧的 8 号数控动柱龙门双通道切割钻铣床，该机床外形尺寸长 6 米、宽 2.6 米、高 2.6 米，距离车间北墙 2 米，距离东侧 7 号机床 1.6 米，距离西侧 9 号机床 1.7 米，数控操作台在机床北侧，距离为 1.1 米，机床上方横梁长 4.1 米，机床工作台面距离地面 0.7 米。

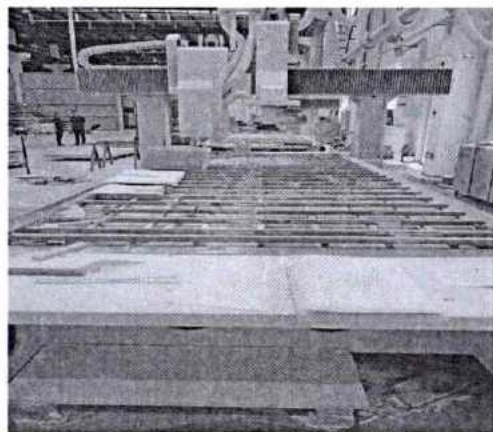

上图为公司机加工车间内情况。

3.事故发生时，8号机床正在加工147号纤维增强格栅板（0.48*0.513米），一工人（蔡某）头部被运行中的机床立式铣刀机头与机床门架的左立柱夹伤致死。

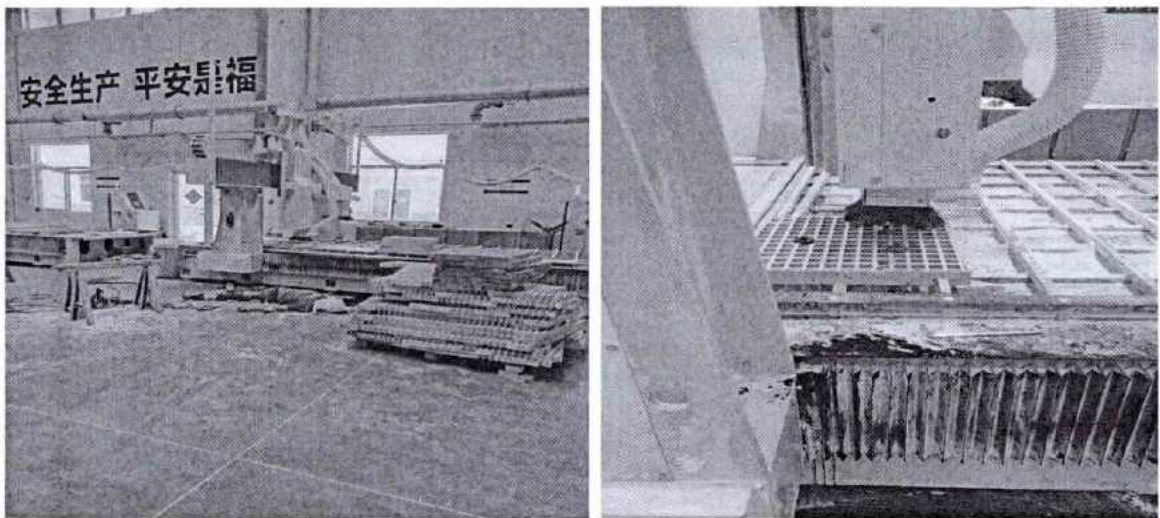

上图为事故现场照片。

五、事故原因分析

（一）直接原因

操作工蔡某安全意识淡薄，在机床运转的情况下将头部探到切割钻铣装置（机头）与机床门架之间被挤压，经抢救无效死亡。

（二）间接原因

1.时瑞公司机加工车间数控动柱龙门双通道切割钻铣床切割钻铣装置（机头）与机床门架之间存在挤压、剪切危险，未按规定采取安全措施。

2.时瑞公司未配备专职安全生产管理人员检查公司安全生

产状况，未及时排查生产安全事故隐患；蔡某等新进员工三级安全培训教育流于形式，未如实记录安全生产教育和培训的具体内容、学时和考核结果。

3.时瑞公司主要负责人未组织制定并实施公司安全生产教育和培训计划，督促、检查公司的安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患。

六、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

1.蔡某，时瑞公司机加工车间新进员工，安全意识淡薄，在机床运转的情况下将头部探到切割钻铣装置（机头）与机床门架之间被挤压，经抢救无效死亡，对事故的发生负有直接责任。

处理建议：鉴于其在事故中死亡，不予追究其责任。

2.曹某民，时瑞公司总经理，未切实履行主要负责人安全生产职责，未组织制定并实施公司安全生产教育和培训计划，督促、检查公司的安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任。

处理建议：由县应急管理局依据安全生产相关法律法规的规定，对其给予行政处罚。

3.时瑞公司未认真履行安全生产主体责任，新进员工三级安全培训教育流于形式，未如实记录安全生产教育和培训的具体内容、学时和考核结果；机加工车间数控动柱龙门双通道切割钻铣

床运动部件与静止部件之间存在挤压、剪切危险，未按规定采取安全措施；未按规定配备专职安全生产管理人员检查公司安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任。

处理建议：由县应急管理局依据安全生产相关法律法规的规定，对其给予行政处罚。

七、事故防范和整改措施建议

为深刻汲取如东经济开发区江苏时瑞复合材料有限公司“7·29”一般机械伤害事故教训，防止类似事故发生，特提出如下事故防范和整改措施建议：

（一）时瑞公司应切实履行安全生产主体责任，加强员工安全生产教育培训，保证员工具备必要的安全生产知识，特别是采用新技术、新设备，必须了解、掌握其安全特性，采取有效的安全措施，并对员工进行专门的安全生产教育培训，尤其是要加强新进员工的三级安全教育培训，如实记录安全生产教育和培训的具体内容、学时和考核结果，未经教育培训合格的员工，不得上岗作业；要按规定设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

（二）如东经济开发区应切实履行安全生产属地管理责任，认真吸取事故教训，加强警示教育，紧盯重点薄弱环节，加强对

新建企业的指导服务，压紧压实企业安全生产主体责任，防范和遏制各类事故的发生。

如东经济开发区江苏时瑞复合材料有限公司

“7·29”一般机械伤害事故调查组