


# “事故调查”专栏

剖析事故案例 强化风险防控

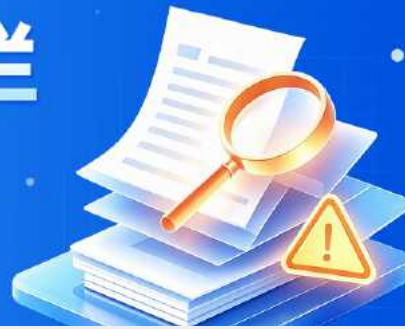

你现在所在的位置是：首页 / 部门信息公开目录 / 新化县应急管理局 / 事故调查专栏 / 事故调查报告

## 新化游家石板水库坝顶公路“3·21”一般车辆伤害事故调查报告

发布时间：2024-11-01 16:11

信息来源：新化县应急管理局(防汛抗旱指挥部办公室)

作者：

【字体：小 中 大】

浏览量：**3**

2023年3月21日上午10时10分，新化县游家镇石板水库坝顶公路发生一起轮式铲车侧翻导致的车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失127.6万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，经新化县人民政府批准，于3月23日成立由县应急局牵头，县公安局、县总工会、县水利局和游家镇人民政府为成员单位的事调查组（以下简称调查组），同时邀请县纪委监委参加。对事故开展调查工作。

调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过周密细致的现场勘察、调查取证，综合分析和反复论证，查明了事故发生经过和原因，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。现报告如下：

### 一、石板水库的基本情况

石板水库位于资江水系二级支流，坝址坐落在新化县游家镇石板山村，是一座以灌溉为主，结合防洪、供水、养鱼等综合利用的小（1）型水利工程，设计灌溉面积5000亩。水库坝址以上集雨面积5.5km<sup>2</sup>，总库容170.52万m<sup>3</sup>，正常蓄水位238.40m，相应库容为150.80万m<sup>3</sup>，死水位222.30m，死库容为9.0万m<sup>3</sup>。该水库是375水厂及游家镇水厂水源点，担负着游家镇和炉观镇共计3.2万余人的饮水及3000余亩农田的灌溉。该水库的管理单位为新化县炉观坝水电管理所，主要负责对该水库进行日常管护及水库的运行管理。

### 二、石板水库坝顶公路基本情况

石板水库坝顶公路是石板水库防汛公路，也是游家镇龙潭村与利民村村民及车辆互通的农村公路。

### 三、石板水库工程项目情况

#### （一）石板水库除险加固工程

该工程为新化县水利局2022年茅岭等24座小型水库除险加固工程项目之一，于2022年9月20日由湖南水总水电建设集团有限公司中标施工，监理单位是湖南华科项目管理有限公司，劳务分包单位是新化县飞越劳务有限公司。中标价格为517.48万元。工程内容：石板水库上游坝坡一级平台（85高程228.20米至坝顶，坝顶为85高程240.40米）局部翻修，主要包括干砌块石护坡、浆砌石马道等；下游坝坡工程主要有砼纵横排水沟、砼踏步等；坝顶改造工程；坝身防渗高压旋喷；高涵转换；新建管理用房、防汛砂池等附属工程。

该项目工程于2022年10月18日动工，2022年12月5日完工。

#### （二）石板水库应急抢险工程情况

2022年下半年遭遇历史大旱，上游来水量严重不足，为确保老百姓生活用水，不得已抽取水库大坝上游坝坡二级平台（二级平台为85高程216.20米到218.20米）以下至库底的库容做为应急水源。

2023年3月1日，炉观坝水电管理所石板水库管理站在日常巡查过程中，发现石板水库上游坝坡二级平台由于长期处于低水位，缺水失压后无法抗衡坝体下滑力，导致大坝上游坝坡二级平台以下4米处出现横向约30米的长滑坡，纵向约20厘米的裂缝。经过两天的观察，滑坡扩大至约40米，沉降达1米，且滑坡规模持续扩大发展，于是将这情况报告了炉观坝水电管理所，3月3日，炉观坝水电管理所报告了县水利局，县水利局迅速将石板水库的滑坡隐患问题报告给县政府分管领导，3月4日，县政府分管领导带领县政府办相关同志赴石板水库查看了现场，立即要求县政府办迅速组织纪检、财政、审计、应急等部门到现场进一步查看，确定该隐患是否做应急处置工程。

由于已接近汛期，如不及时处理，工程无法施工，石板水库只能空库运行，游家镇和炉观镇共计3.2万余人的饮水问题和3000余亩农田的灌溉得不到保障，而且险情会急骤扩大，造成的后果及损失将无法估量。3月6日，县政办再次组织纪检、财政、审计、应急等部门到石板水库现场查看，确定按应急抢险程序由县水利局尽快组织实施，具体工程量以财评、审计结论为准。

经县水利局党组研究决定，此项工程计划于2023年3月18日开工，在3月30日前必须完成，安排局技术人员邹\*义负责现场实施，由新化县飞越劳务有限公司对该应急抢险工程进行劳务承包。

#### （三）新化县飞越劳务有限公司作业情况

2023年3月18日8时石板水库应急抢险工程开始动工，新化县飞越劳务有限公司法定代表人方\*文根据县水利局的要求在进入石板水库坝顶公路的两侧设立了警示牌和钢护栏，然后组织现场劳务负责人邹\*义等人对石板水库上游坝坡二级平台下4米处的滑坡进行清淤作业。并联系了帮其清淤做事的当地村民袁\*勇找人来负责滑坡混凝土浇筑，袁\*勇通过熟人找到了桑梓镇搞混凝土浇筑的李\*阳负责滑坡混凝土浇筑。3月18日18时，当地村民反映他们的人和车辆因封闭坝顶公路不方便通

行，方\*文考虑到其作业地点在坝底，抢险工程需要的水泥和沙子还没运来，暂时不需要占用坝顶公路，也不影响安全，就撤掉了钢护栏。2023年3月20日晚上，袁\*勇电话告知李\*阳，因抢险工程需要的沙子和水泥在3月21日中午才能到达现场，约定其下午再赶到石板水库做混凝土拌和。3月21日上午，方\*文因身体原因去医院看病，安排了邹\*义、袁\*勇负责在石板水库上游坝坡二级平台下4米处的滑坡处进行装模，同时要求他们在中午下班时恢复进入坝顶公路两端的钢护栏。

三、事故基本情况

（一）事发经过

2023年3月21日上午10时10分，李\*阳驾驶轮式铲车快速驶入坝顶公路10余米路段时突然发生侧翻跌入下游坝底，事发过程被正在石板水库坝顶公路行走的游家镇退休干部袁\*全看到。

至此，事故已发生。

（二）应急处置情况

李\*阳驾车侧翻跌入坝底后，袁\*全立即大声呼喊“有车子掉下去了”，随后正在水库大坝上游坝坡滑坡处作业的县水利局技术人员邹\*义和劳务人员邹\*义、袁\*勇等人赶到了坝顶，看了到跌入下游坝坡底的轮式铲车后，邹\*义带领邹\*义等劳务人员迅速赶到坝底，见到轮式铲车已经变形，车内仅驾驶员李\*阳趴一人在驾驶室，头部出血，邹\*义立即组织邹\*义和劳务人员进行抢救，并对现场进行管控。10点20分拨打了120、119。上午11点40左右120急救车赶到现场，随后119接着赶到。当120医生确定李\*阳抢救无效死亡后，邹\*义立即向县水利局里进行了报告，14点40分县水利局相关领导赶到现场处理善后事宜工作。3月22日李\*阳善后事宜处理完毕，无后续遗留问题。

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成轮式铲车上1人死亡，事故直接经济损失127.6万元。

死者李\*阳，男，汉族，1984年10月11日出生，居民身份证号：432\*\*\*\*\*636，住址：新化县桑梓镇桑树社区李瓜园组。系事故轮式铲车所有人，事故时的驾驶人，其准驾车型B2，档案编号：431\*\*\*\*\*208，初次领证日期：2008年5月26日，有效期至2024年5月26日。

（四）事故地点情况

事故发生地点为石板水库坝顶公路。

（五）事故时间

事故发生的时间为2023年3月21日上午10时10分。

四、事故原因

李\*阳驾驶轮式铲车在坝顶公路行驶时未降低速度行驶，因操作不当导致轮式铲车侧翻跌入下游坝底。

五、事故性质

经调查，驾驶员李\*阳驾驶轮式铲车擅自提前去施工现场，在途中操作不当，导致轮式铲车发生侧翻跌入坝底，造成本人死亡，是一起由死者单方负主责的生产安全车辆伤害事故。

六、有关单位对石板水库坝顶公路的管理情况

### （一）新化县水利局的管理情况

经调查，该局成了安全生产领导小组，建立了安全生产责任制，明确了各部门及职工的安全生产责任，并制定了各项安全生产管理制度、安全培训计划、应急预案预案和安全巡查检查等制度；在石板水库应急抢险维护工程的实施期间，该局安排邹\*义负责现场实施，邹\*义每天在作业现场进行指导管理。2023年3月18日，县水利局分管领导带领相关股室负责人到现场进行了督查，要求邹\*义和承包方负责人要抓好质量和安全，并要求新化县飞越劳务有限公司在进入坝顶公路的两端设置了临时性安全警示牌和钢护栏。

### （二）炉观坝水电管理所的管理情况

该所安排了石板水库管理站副站长杨\*华具体负责对水库日常管护，杨\*华每天对石板水库进行两三次日常巡查，观察水库水位，坝体内外坡有无渗漏、开裂，启闭装置是否完好，劝阻钓鱼人员以及防溺水等安全工作。2023年3月19日，炉观坝水电管理所分管安全工作副所长罗\*春对石板水库进行了巡查。

### （三）新化县飞越劳务有限公司的管理情况

该公司制定了全面的安全生产管理制度、操作规程和隐患排查整改销号制度，公司法人和劳务人员每年进行了2次以上系统的安全教育培训，对新进的员工的培训，法定代表人方\*文亲自抓，并经常性的开展安全讲座和安全警示教育，切实提高公司人员的安全水平、安全意识和技能。

## 七、事故暴露出有关单位和人员存在的问题

事故暴露出新化县飞越劳务有限公司、炉观坝水电管理所、新化县水利局等部门和单位在本次应急抢险工作中，协调各方工作不够细致、全面，对作业人员的工作和行程安排未落到实处，管理存在疏漏。

## 八、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

### （一）对事故有关责任人员的处理建议

1、李\*阳，石板水库应急抢险工程务工人员，没有按通知的时间要求提前来到石板水库，且驾驶轮式型铲车未低速行驶，操作不当导致小型铲车侧翻跌入下游坝坡底。对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，不再追究责任。

2、邹\*义，新化县飞越劳务有限公司现场劳务负责人，事故暴露出其对作业人员的工作和行程安排未落到实处，管理工作存在疏漏，责令新化县飞越劳务有限公司劳务人员对其予以辞退。

3、杨\*华，石板水库管理站副站长，事故暴露出其对新化县飞越劳务有限公司作业人员管理工作存在疏漏，责令县水利局对其诫勉谈话。

4、邹\*义，新化县水利局工作人员，作为县水利局委派的应急抢险工程负责人，事故暴露出其对新化县飞越劳务有限公司作业人员管理工作存在疏漏，责令县水利局对其诫勉谈话。

5、罗\*春，炉观坝水电管理所副所长，事故暴露出其对新化县飞越劳务有限公司作业人员管理工作存在疏漏，责令县水利局对其履职约谈。

### （二）对事故有关责任单位的处理建议

新化县水利局炉观坝水电管理所，因其管理工作存在疏漏，责令新化县水利局对炉观坝水电管理所予以警示约谈。

## 八、防范和整改措施

（一）相关单位和部门要认真吸取事故教训，提高安全意识，加强对水库坝顶公路的安全监管，坚决防止类似事件再次发生；

（二）水利部门要加强对全县所有水库坝顶公路和项目工程建设管理，采取有效措施，加大对安全隐患排查，建好整改销号台账；

（三）认真落实《新化县安全生产委员会关于印发《全省“打好安全生产翻身仗”工作新化实施方案》的通知》文件要求，解决好本系统本行业安全生产突出问题。

新化游家石板水库坝顶公路“3·21”一般车辆伤害事故调查组  
2023年6月13日

[站点地图](#)

[使用帮助](#)

[网站声明](#)

[加入收藏](#)

[政务微博](#)

[常用电话](#)

主办单位：新化县人民政府办公室

承办单位：新化县数据局（新化县行政审批服务局）

网站联系电话：0738-3238156（仅受理网站建设维护相关事宜）

网站标识码：4313220017

备案：湘ICP备05000649号-1 湘公网安备：43132202001001号



扫描二维码，获取更多信息



娄底违法和不良信息举报中心

