



首页

网上办事

工作机构

政务动态

解读回应

魅力娄星

互动交流

信息公开

热点专题

站内搜索



请输入关键字检索

搜索



智能语音

当前位置: 首页 > 工作机构 > 政府工作部门 > 娄星区应急管理局 > 事故调查 > 事故调查报告

娄底吾悦广场二期项目“7·9”一般触电事故调查报告

文章来源: 娄底市娄星区应急管理局

发表时间: 2026-05-07 09:43

浏览次数: 13

娄底吾悦广场二期项目 “7·9” 一般触电事故调查报告

2024年7月9日13时50分许, 娄底吾悦广场二期项目1[#]栋负一楼地下车库外架空层临时仓库内发生一起触电事故, 造成1人死亡, 直接经济损失164万元。

娄星区应急管理局接到报告后, 立即派员赶到事故现场勘查, 询问事故发生经过和原因, 并就现场安全处置、汲取事故教训和做好有关善后处理工作提出了具体要求。



根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，经娄星区人民政府批准，成立了由区应急管理局牵头，娄星公安分局、区住建局、区总工会、大科办事处为成员单位，邀请区纪委监委，并聘请专家参加的娄星区人民政府娄底吾悦广场二期项目“7·9”事故调查组（以下简称：事故调查组），对该起事故开展调查工作。



事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任者和责任单位的处理建议，并针对存在的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定：娄底吾悦广场二期项目“7·9”一般触电事故，是一起因材料仓库看守人员安全意识淡薄，在未佩戴安全防护用品和未断电的情况下，身体直接接触漏电潜水泵，而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况


（一）事故发生经过

2024年7月8日，娄底吾悦广场二期项目水电安装班负责人杨某¹与娄底吾悦广场二期项目投资人杨某兵电话联系，询问项目什么时候复工，俩人约定第二天到娄底吾悦广场二期项目部面谈复工事项。

7月9日11时许，杨某¹带着父亲杨某²从长沙开车来到娄底，把车子停放在娄底吾悦广场二期1[#]栋负一楼地下车库架空层临时材料仓库外，俩人下车后一起来到材料仓库查看情况，发现材料仓库内有积水，杨某¹安排杨



某²对积水进行清理。杨某¹一人来到项目部（1[#]栋1楼）找到杨某兵面谈项目复工事项，杨某¹离开后，杨某²就在仓库内处理积水。

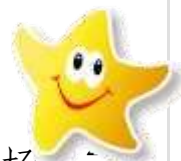

13时许，杨某¹与杨某兵谈完后来到临时材料仓库处，准备叫上杨某¹一起去吃饭，看到临时材料仓库上了锁，杨某¹就一人先去住宿的地方吃饭去了，吃完饭就休息了。

14时左右，电焊工陈某明来到临时材料仓库拿电焊工具准备去23[#]栋（幼儿园）焊接钢筋时，看到杨某²倒在临时材料仓库地面的水里，处于昏厥状态，额头上有擦痕和血渍。

（二）应急处置情况

陈某明想叫醒杨某²，但叫不醒，在触碰杨某²时，感觉杨某²身上有电流。陈某明发现旁边水中有一台潜水泵正在运行，立即把潜水泵和照明的电源插头拔掉，跑出地下室车库打电话向水电班带班长邓某武进行报告，随后14时5分拨打了“110”报警电话。陈某明返回材料仓库，发现杨某²的右手掌有电烧伤，右手臂与潜水泵的电线粘连在一起，并把杨某²拖到了临时材料仓库门外，对其进行心肺复苏。

邓某武接到报告后立即向杨某¹进行了报告，14时8分杨某¹拨打了“120”急救电话，并赶往事故现场。此时，项目经理朱某玉开车来上班，把车子停在地下室车库，下车时听到有人哭喊声，走到临时材料仓库处时，看到陈某明在对杨某²进行心肺复苏，杨某¹在哭喊，询问情况后立即电话向杨某兵进行了报告。随后杨某兵、娄底新城恒烨房地产开发有限公司相关人员也来了现场。



14时22分，“120”医护人员赶到了现场，对杨某²进行了急救，随后宣布抢救无效死亡。在医护人员抢救的过程中派出所和刑侦相关人员赶到了现场。



（三）事故信息报告情况

事故发生后，公安部门向娄星区人民政府和娄底市人民政府进行了报告，娄底市应急管理局和娄星区应急管理局接到相关报告后立即赶到了事故现场。

（四）事故善后处理情况

2024年7月11日，经娄星区大科街道办事处人民调解委员会调解，娄底娄星吾悦广场住宅一二期土地水电总承包工程（二标段）项目部（娄底吾悦广场二期项目）与死者家属达成协议，并签订了《人民调解协议书》，善后工作已妥善处理到位。

二、事故相关情况

（一）事故单位基本情况

湖南天城建设有限公司是一家主要从事建设工程施工的企业，公司成立于1993年6月11日，统一社会信用代码为91430702707350XXXX，法定代表人为陈某，注册资本为20亿元，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），企业住所为湖南省常德市武陵区穿紫河街道惠家坪社区皂果路396号（芙蓉观邸1001、1101、1201室）。

该公司持有湖南省住房和城乡建设局颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号为D243028171，资质类别和等级为建筑工程施工总承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包壹级、



消防设施工程专业承包壹级，市政公用工程施工总承包贰级，有效期至2026年1月21日。

该公司持有湖南省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，证号为（湘）JZ安许证书〔2005〕000535，许可范围为建筑施工，有效期至2025年10月7日。



2021年7月21日，湖南天城建设有限公司发文任命了娄底吾悦广场二期项目工程施工现场关键岗位人员，朱某玉任项目经理，鲍某明任技术负责人，徐某文任施工员，杨某祥任质量员，贺某强、郭某城、王某芳任安全员。2023年7月26日，湖南天城建设有限公司发文对娄底吾悦广场二期项目工程施工现场关键岗位人员进行了调整任命，曾某任质量员，贺某强、马某泽、朱某雄任安全员，其他人员不变。

（二）事故相关单位基本情况

1、娄底新城恒烨房地产开发有限公司是一家主要从事房地产开发的企业，公司成立于2021年5月17日，统一社会信用代码为91431300MA4TC9XXXX，法定代表人为杨某³，注册资本为4444.448万元，企业类型为其他有限责任公司，企业住所为湖南省娄底市娄星区育才路南段与桃圃街交叉口19栋102-106室，营业期限为长期。

该公司取得了娄底市住房和城乡建设局颁发的《房地产开发企业资质证书》，证书编号为湘建房开（娄）字第01200053号，资质等级为二级，有效期至2025年11月27日。

2、浙江长城工程监理有限公司是一家主要从事建设工程监理的企业，成立于1997年1月3日，统一社会信用代码为91330000142941XXXX，法定代表人为金某华，注册资本1100万人民币，其他有限责任公司，企业住所为浙江省杭州市宝石山下二弄6号一层。



公司取得了住房和城乡建设部颁发的《工程监理资质证书》，证书编号为E133004969-8/1，资质等级为房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级。



3、新城悦（成都）物业服务有限公司娄底分公司是一家主要从事物业服务管理的企业，成立于2021年7月9日，统一社会信用代码为91431302MA7AD2XXXX，负责人为敖某英，企业类型为其他有限责任公司分公司，营业场所为湖南省娄底市娄星区长青街道山水名苑19栋24号，该公司为新城悦（成都）物业服务有限公司的下属分公司。

（三）建设项目基本情况

1、项目概况

娄底吾悦广场项目是娄底市委市政府重点招商引资项目，总投资28亿元，该项目于2021年5月摘牌，项目位置位于桃圃街以南、氐星路以西，净用地面积为 181559.85m^2 ，建筑占地面积为 62219.2m^2 ，绿地面积为 47240m^2 ，总建筑面积为 755070.45m^2 。项目工程包括住宅面积为 450874m^2 、商业面积为 129280m^2 、配套公共设施面积为 5040m^2 、地下室面积为 163941m^2 、停车位共计4837个（其中地上413个、地下4454个），总户数为3464户。

娄底吾悦广场项目分三期进行，一期为购物中心、商业街及住宅已交付；二期为1[#]、2[#]、3[#]、5[#]、6[#]、7[#]、8[#]、9[#]、23[#]栋，其中二期地下室及1[#]、2[#]、3[#]、5[#]、7[#]栋已于2024年4月25日进行了竣工验收，2024年4月26日娄底市住房和城乡建设局进行了备案登记，案号431302202108120131-JX001；三期目前正在建设当中。



2、项目审批情况

娄底吾悦广场项目于2021年5月27日在湖南省投资项目在线审批监管平台进行了备案，备案项目代码为2105-431300-04-01-140143，同日娄底发展和改革委员会下发了《关于娄底吾悦广场备案的证明》。



2021年6月18日，娄底吾悦广场项目取得了由娄底市自然资源和规划局颁发的《建设用地规划许可证》，证号为（地字第431300202101033号）。

2021年7月3日，娄底吾悦广场项目取得了娄底市自然资源和规划局颁发了《不动产权证书》，证号为（湘（2021）娄底市不动产权证第0041586号）。

2021年8月15日，娄底吾悦广场二期项目取得了娄底市自然资源和规划局颁发了《建设工程规划许可证》，证号为（建字第431300202130029号）。

2021年8月25日，娄底吾悦广场二期项目取得了娄底市住房和城乡建设局颁发了《建筑工程施工许可证》（证书编号：431300202108240301）。

3、项目合同签订情况

2021年7月12日，娄底新城恒烨房地产开发有限公司与浙江长城工程监理有限公司签订《娄底娄星吾悦广场项目住宅二标段施工监理合同》，委托该公司对娄底吾悦广场二期项目进行施工监理。

2021年8月28日，娄底新城恒烨房地产开发有限公司与湖南天城建设有限公司签订《娄底娄星吾悦广场项目住宅二标段土建水电总承包工程施工合同》，由湖南天城建设有限公司对娄底吾悦广场二期项目进行施工总承包。



4、项目建设基本情况

娄底吾悦广场二期项目，共建设1[#]、2[#]、3[#]、5[#]、6[#]、7[#]、8[#]、9[#]、10[#]、11[#]、12[#]、13[#]、14[#]、15[#]、16[#]、17[#]、18[#]、19[#]、20[#]、21[#]、22[#]、23[#]栋，共9栋及地下室。



2021年8月15日，娄底吾悦广场二期项目开始施工建设，至2023年12月项目1[#]、2[#]、3[#]、5[#]、6[#]、7[#]、8[#]、9[#]栋及地下室基本完成建设，因工程款未及时支付，项目建设基本处于停工状态。

2024年2月底，因保交楼任务，项目1[#]、2[#]、3[#]、5[#]、7[#]栋需在3月30日前交付业主，项目1[#]、2[#]、3[#]、5[#]、7[#]栋复工建设。

3月30日完成项目1[#]、2[#]、3[#]、5[#]、7[#]栋及二期地下室的施工任务，开始交付业主。

4月25日，业主单位、设计单位、勘察单位、施工单位、监理单位对项目1[#]、2[#]、3[#]、5[#]、7[#]栋及二期地下室进行了验收，并由业主单位向娄底市住房和城乡建设局提交了《竣工验收申请报告》。

4月26日，娄底市住房和城乡建设局对娄底吾悦广场二期1[#]、2[#]、3[#]、5[#]、7[#]栋及二期地下室，进行了工程竣工验收备案，并签发了《工程竣工验收备案表》，同意备案。

4月27日，娄底吾悦广场二期施工项目部将1[#]、2[#]、3[#]、5[#]、7[#]栋地下室以工作面交接的形式进行移交，5月11日新城悦（成都）物业服务有限公司娄底分公司正式接收。

4月至6月20日，娄底吾悦广场二期项目6[#]、8[#]、9[#]栋复工建设。



6月21日，因工程款未及时支付，娄底吾悦广场二期项目6[#]、8[#]、9[#]栋停工。



5、项目甲供材料看守情况

《娄底娄星吾悦广场项目住宅二标段土建水电总承包工程施工合同》中明确承包方式为：本工程实行乙方（湖南天城建设有限公司）总承包负责的管理方式，针对承包范围，乙方承担包人工、包机械、包材料（合同约定甲供材料设备、甲方分包项目除外）、包工期、包质量、包安全的总承包管理的全部责任和风险，即对工程承包范围内的、对纳入总承包管理的甲供材料设备、甲方指定分包、甲方（娄底新城恒烨房地产开发有限公司）直接发包工程负责。合同约定甲供材料卸车后的验收、保管工作等由乙方负责，甲供材料款由甲方与甲供材料单位进行结算。

2021年8月至2023年12月，娄底吾悦广场二期项目建设过程中，娄底新城恒烨房地产开发有限公司直接采购供应给施工单位的材料设备（也称甲供材），主要包括电线、电缆、室内外配电箱等，由项目施工单位负责接收并保管；施工项目部在5[#]栋地下室设有一个仓库，用来存放甲供材和水电安装材料。2022年4月，杨某²入职到该项目，担任仓库看守员，负责5[#]栋地下室仓库的看守，合同期限至2024年3月。

2023年12月，因娄底新城恒烨房地产开发有限公司没有及时支付项目工程款，项目建设基本处于停工状态，施工项目部向娄底新城恒烨房地产开发有限公司提出，要求其安排临时人员对甲供材进行看守，并支付工资。

2023年12月18日，娄底新城恒烨房地产开发有限公司娄底吾悦广场二期施工管理员王某平，在公司的网站上申报了工程变更，预计变更费用为68000元，变更原因及内容为：因其他项智能锁未付款，导致娄底住宅二

期一批次5栋楼门锁无法安装，现场电箱电缆已施工，为确保项目竣备，防止电箱电缆被偷盗，拟安排6名保安看守（1[#]、2[#]、3[#]、5[#]、7[#]栋各1名，地下室1名），看守周期1.5个月，由湖南天城建设有限公司委派人员，用按签证处理。2023年12月19日，该工程变更通过了公司审批。

2024年1月份，杨某¹应王某平要求，安排杨某²叫来了5人（聂某辉、聂某芳、聂亮某、聂某蕙、刘某洪）与杨某²一起看守材料，其中杨某²负责5[#]栋地下室仓库看守，其它人员每人负责1栋楼的看守。根据工程的进展看守人员逐步递减，到3月30日就只剩下杨某²和聂某辉两人在进行看守了。

3月份，因1[#]、2[#]、3[#]、5[#]、7[#]栋要在3月30日开始交付业主，王某平与邓某武对接，要求将5[#]栋地下室设仓库的材料搬离，经商量选定在1[#]栋负一楼地下车库外架空层，新开门洞、安装防火门，作为临时材料仓库。王某平在公司的网站上申报，将1[#]栋负一楼地下车库外架空层（全封闭的空间）的区域，更改为半封闭空间并安装了一个防火木门。3月27日，防火门安装好。4月1日，王某平将临时材料仓库的钥匙交给水电班。

4月至6月20日，娄底吾悦广场二期项目6[#]、8[#]、9[#]栋复工建设；6月8日左右，娄底吾悦广场二期项目水电班组，才将原存放在5[#]栋地下室仓库内的材料，搬运完到临时材料仓库；临时材料仓库内主要存放有甲供材（散电缆、室内外配电箱）、水电班的施工材料和施工工具，成卷的电缆堆放在临时材料仓库外的空地上。随着项目的进展，6月10日左右聂某辉离开项目，只留下杨某²一人看守。



6月20日，杨某²因项目停工，离开娄底吾悦广场二期项目回家休息，杨某²直到7月9日才与杨某¹一起来到项目，其回家休息期间杨某²没有来项目。



6、事故地点及现场勘察情况

事故发生在娄底吾悦广场二期项目1[#]栋负一楼地下车库外架空层临时材料仓库内，项目位于娄底吾悦广场西端，早元街北侧，东临黄泥路。

1、临时材料仓库与地下车库用墙体隔离，安装有防火木门；临时材料仓库存放有甲供材料成捆电缆、电气开关箱和水电安装设备和设施材料（护套线、导管、五金、工具）及配件等。

2、临时材料仓库内地面平坦，无沟坑，室内有积水，水深为0.4m。



3、临时材料仓库进门门口左侧放置一张钢架上下双人床，下铺床面放有一个临时用的电插板，床边放置有生活用品。

4、临时材料仓库内仅在门上安装有照明和临时用电插座，无其他电线电缆铺设。

5、临时材料仓库门口右侧地面放有一台蓝色潜水泵，抽水泵外壳锈蚀，安装有铁丝提手，提手铁丝上有人体组织粘附，潜水泵无铭牌参数。





6、临时材料仓库门口墙边立放有一把铁铲，铁铲木柄上粘附有血迹。

7、经模拟事故时的用电环境，将潜水泵放置在水中浸泡后检测，水泵两相电源线与外壳绝缘值为 $0M\Omega$ （兆欧），说明水泵电源线与外壳已导通，在通电时外壳带电。



三、死者基本情况和直接经济损失

（一）死者基本情况



此次事故共造成1人死亡。死者杨某²，男，汉族，59岁，身份证号码：4301211965XXXXXXXX，户口所在地：湖南省长沙县金井镇金井社区某某组XX2号。系娄底吾悦广场二期项目水电安装班临时材料仓库看守员。



（二）事故直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定此起事故造成直接经济损失164万元。

四、事故类别

根据《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986的规定，经事故调查组认定，此次事故为触电事故。

五、事故原因分析

（一）直接原因

杨某²在未佩戴安全防护用品和未断电的情况下，使用漏电潜水泵对临时材料仓库进行排水，并用手提取移动潜水泵，导致其触电身亡。

（二）间接原因

- 1、湖南天城建设有限公司娄底吾悦广场二期项目部制定的安全生产责任制不完善，未制定材料仓库看守人员安全生产责任制，未将临时材料仓库看守纳入项目管理；
- 2、湖南天城建设有限公司娄底吾悦广场二期项目部安全检查、隐患排查不到位，未能及时发现潜水泵漏电的情况。

六、相关单位存在的问题



新城悦（成都）物业服务有限公司娄底分公司对已交付区域管理不到位，未能及时发现处置地下室积水；对材料仓库安全用电检查不到位。



七、对有关责任单位和人员的处理建议

（一）免予责任追究人员

1、杨某²，男，娄底吾悦广场二期项目水电安装班临时材料仓库看守员。在未佩戴安全防护用品和未断电的情况下，使用漏电潜水泵对临时材料仓库进行排水，并用手提取移动潜水泵，导致其触电身亡。对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，免予责任追究。

（二）建议给予行政处罚的单位和个人

2、湖南天城建设有限公司，娄底吾悦广场二期项目部制定的安全生产责任制不完善，现场安全检查、隐患排查不到位违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第一款、第四十一条第二款的规定，对事故的发生负有责任，建议由娄星区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定给予行政处罚。

3、朱某玉，男，湖南天城建设有限公司娄底吾悦广场二期项目部经理，负责娄底吾悦广场二期项目部全面工作。未全面履行主要负责人安全生产工作职责，建立的安全生产责任制不完善；督促、检查本单位安全生产工作不力。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第五项的规定，对事故的发生负有主要领导责任，建议娄星区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定给予行政处罚。

（三）其它处理意见



4、新城悦（成都）物业服务有限公司娄底分公司对已交付区域管理不到位，安全用电检查不到位，责成其向娄星区住建局作出书面检查。



八、事故防范和整改措施

为深刻汲取事故教训，有效防范类似事故再次发生，特提出如下建议措施：

1、湖南天城建设有限公司要进一步认真落实企业安全生产主体责任；建立健全全员安全生产责任制，将安全生产责任制落实到每一个从业人员；督促从业人员严格遵守安全管理制度和岗位作业规程；加强安全检查、隐患排查，特别是用电设施在施工和保管过程中的管理，确保其可靠有效，要立即开展一次用电安全和用电设备安全大检查；加强对作业人员的安全教育培训，增强作业人员自身安全防范意识，确保安全生产。

2、新城悦（成都）物业服务有限公司娄底分公司要立即开展一次已交付区域的安全大检查，特别是用电安全环境方面的检查，对检查出的问题要及时整改、处置到位，确保安全。

娄星区人民政府娄底吾悦广场

二期项目“7·9”事故调查组



主办单位：娄底市娄星区人民政府 承办：娄底市娄星区数据局 区门户网站联系电话：0738-8223867
地址：娄底市娄星区长青西街与金星路交汇处  湘公网安备43130202000032号 湘ICP备170

网站标识码：4313020018

