



都匀市人民政府

都匀市人民政府办公室.政务 www.duyun.gov.cn



请输入关键字进行搜索

搜一搜

热搜词：

营商环境

政府工作报告

财税政策



政务微博



政务微信



返回顶部

首页

政务公开

政务服务

政民互动



您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域公开 > 安全生产

贵州瓮马铁路南北延伸线有限责任公司基地建设项目“10.15”其他伤害事故调查报告

时间：2026-04-24 16:30

来源：都匀市应急管理局

浏览量：114次

打印

关闭

【字号：大 中 小】

2023年10月15日15时许，位于都匀经济开发区的贵州瓮马铁路南北延伸线有限责任公司基地建设项目发生一起其他伤害事故（移动式脚手架垮塌致人跌落），10月29日死亡，直接经济损失121.6万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的有关规定，市人民政府于11月7日成立了由都匀经济开发区、市公安局、市总工会、市住房和城乡建设局、匀东镇等部门为成员单位的贵州瓮马铁路南北延伸线有限责任公司基地建设项目“10.15”事故调查组（以下简称调查组），该起事故展开调查。市监察委亦派员参加，对有关单位公职人员是否涉嫌违纪违法问题开展审查调查。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、询问笔录及调查取证，查明了事故发生的经过、原因、损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，总结教训，提出了事故相关防范及整改措施。

经调查认定，贵州瓮马铁路南北延伸线有限责任公司基地建设项目“10.15”一般其他伤害事故是一起企业安全生产主体责任落实不到位，从业人员未采取有效安全防护措施，导致事故发生的安全责任事故。

一、工程名称及概况

（一）工程名称


贵州瓮马铁路南北延伸线有限责任公司基地建设项目。

（二）工程概况

贵州瓮马铁路南北延伸线有限责任公司，成立于2017年12月14日，法定代表人：李*献，统一社会信用代码：915*****3F，注册资金：20亿9041万元，注册资本：20亿9041万元，经营范围：铁路建设和货物运输业务；铁路与其他运输方式的联合运输；运输延伸服务；物流仓储；设备物资采购供应；文化广告；工程建设管理；中介咨询及房地产开发；铁路沿线土地综合开发。贵州瓮马铁路南北延伸线有限责任公司基地建设项目，位于贵州省都匀经济开发区（匀东镇**村**组，都匀经开区东冲高73.33m²（其中地上部分建筑面积为18825.01m²，地下部分建筑面积为6448.32m²）。办公楼建筑地面以上5层，地下1层；综合楼建筑地面以上11层，地下1层。项目包括综合楼及地下车库的土建、安装和装修工程，以及室外道路、给排水、绿化等附属设施建设等。结构类型为框架结构。

项目于2022年10月开工建设，目前施工进度为地下车库主体混凝土工程完成，砌体工程完成90%；综合楼主体混凝土工程完成，砌体工程完成90%；办公楼工程完成80%。

事故发生于该项目的办公楼5层大会议室南面墙体施工工作面。见图一

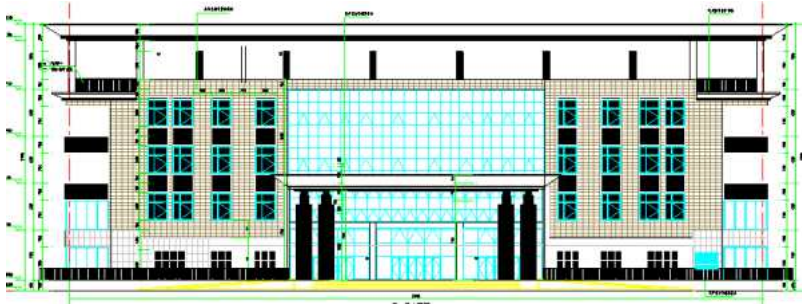

图一：瓮马铁路南北延伸线有限责任公司基地建设项目办公楼立面图

关闭



政务微博



政务微信



返回顶部



公司

二、事故相关情况

（一）事故相关单位情况

1.建设单位：贵州瓮马铁路南北延伸线有限责任公司。营业执照：成立日期：2017年12月14日；法定代表人：李*猷；统一社会信用代码：91520181MA6KJY8L8E，地址：贵州都匀经济开发区*****楼；经营范围：铁路建设和货物运输业务；铁路与其他运输方式的联合运输；运输延伸服务；物流仓储；设备物资采购；餐饮服务；旅游；物业及房地产开发；铁路沿线土地综合开发。事发单位主要负责贵州瓮马铁路南北延伸线有限责任公司基地建设工程。

2.监理单位：广州宏达工程顾问集团有限公司。法定代表人：黄*；统一社会信用代码：91440106777777777A；注册资本：5000万元人民币；类型：1 返回顶部 司5月29日；经营期限：1993年5月29日至长期；住所：广州市黄埔区科汇*街*号**房；经营范围：专业技术服务业。

3.施工单位

（1）总承包单位：中铁二十局集团有限公司。营业执照：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：雷*冰；统一社会信用代码：916101007109000000，0万元人民币；成立日期：1993年12月1日；经营期限：长期；住所：陕西省西安市未央区**路**号。经营范围：铁路、公路、市政、环保、水利水电、城市轨道交通与民用建筑、园林绿化工程的勘察、设计、施工、监理、技术咨询与建设管理；地质灾害防治工程施工；承包境外综合工程及境内国际招标工程；对外转口贸易地产开发与销售；水的生产和供应；污水处理；污水再生利用；机械制造；机械设备的销售、安装、维修、租赁；商业贸易；代理记账、企业管理咨询；仓储服务技术咨询、技术推广；业务培训；会议及展览服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。**建筑业企业资质证书：**证书编号：D1*****10；有效期：2021年12月31日；资质类别及等级：公路工程施工总承包特级；铁路工程施工总承包特级；市政公用工程施工总承包壹级；水利水电工程施工总承包壹级；桥梁工程专业承包壹级；隧道工程专业承包壹级；公路路基工程专业承包壹级；机场场道工程专业承包壹级；围：建筑施工；有效期：2022年11月23日至2025年11月23日。

（2）分包单位：贵州楚天兴建筑劳务有限公司。营业执照：类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法人代表：简*福；统一社会信用代码：91520181MA6KJY8L8E，日期：2017年1月18日；营业期限：长期；住所：贵州省黔南州都匀市文峰街道**号御**栋*层*号（仅办公使用）；经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的，决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。劳务工程、港口与航道工程、水利水电工程、电力施工工程、矿山工程、石油化工程、市政工程、机电工程、建筑装饰装修工程、地基基础工程、建筑幕墙工程、起重工程、消防设施工程、建筑机电安装工程、防水防腐工程、钢结构工程、环保工程、脚手架工程、城市及道路照明工程、仿古工程、建筑设计、建筑劳务分包、劳务、建材销售。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。**建筑业企业资质证书：**证书编号：D35*****0；有效期：至2024年7月25日；资质类别及等级：劳务作业；**安全生产许可证：**编号：（黔）JZ安许证字[2019]*****[04]；许可范围：建筑施工；有效期：2022年10月10日至2025年10月9日。

中铁二十局集团有限公司与贵州楚天兴建筑劳务有限公司于2023年9月16日签订《贵州瓮马铁路南北延伸线有限责任公司基地建设项目二次结构工程劳务：车库、综合楼、办公楼二次结构工程，并签订了《分包安全协议书》，约定乙方（贵州楚天兴建筑劳务有限公司）要“遵守工程建设职业健康、环境保护、安全生产按照标准进行施工。除非乙方举证证明其已按规定实施了防（保）护措施，否则所有有关职业健康、污染环境、安全事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

（二）事故相关人员情况

1.死者情况

莫*坤，男，55岁，身份证号：522*****50，家庭住址：贵州省都匀市（洛邦镇）匀东镇**村**组。现场施工人员（木工），在本次事故中受重伤（入院诊断：左侧颞顶部急性创伤性硬脑膜外血肿；3.小脑幕裂孔疝；4.右颞叶脑挫伤；5.中枢性呼吸衰竭；6.电解质代谢紊乱；7.创伤性颅内积气；8.创伤性肺炎。），后经医治莫*坤于2023年9月17日与贵州楚天兴建筑劳务有限公司签订了用工《劳务合同》，工作岗位（工种）为二次结构1班组，工作内容为砌筑砖墙。

2.其他人员相关情况

- (1) 简*福，男，35岁，身份证号：522*****18，贵州楚天建筑劳务有限公司法定代表人。
- (2) 李*荣，男，42岁，身份证号：522*****12，贵州楚天建筑劳务有限公司砌砖班组组长，负责二次结构施工现场管理。
- (3) 袁*学，男，47岁，身份证号：610*****36，中铁二十局集团有限公司贵州瓮马铁路南北延伸线基地建设项目经理部经理。持有《中华人民共和国安全生产考核证书》，证件编号：陕建安B（2012）*****1，有效期至：2023年12月01日。

(三) 事发现场基本情况

事发地点位于瓮马铁路南北延伸线有限责任公司基地建设项目的办公楼5层大会议室南面墙体施工工作面。事发时工人对办公楼五层的构造柱模板进行封模移动式脚手架，28AT通用电锤（品牌未知），钻孔高度距离5层基准面约为3.15m。事发地点地面无撞击痕迹和血迹。

(四) 有关部门行政许可和执法监管情况

1.都匀市住房和城乡建设局。自2022年10月都匀市住房和城乡建设局对该项目开展监督工作以来，已督促该项目依法办理了施工许可证、质量安全监督备案。同时针对该项目编写了安全监督方案，以方案为指导对该项目施工安全进行监管，分别于2022年10月11日、2022年10月28日、2022年11月29日、2023年2月24日、2023年3月7日、2023年4月11日、2023年4月24日、2023年5月10日、2023年5月12日、2023年5月16日、2023年5月18日、2023年5月23日、2023年6月9日、2023年6月11日、2023年10月9日、2023年10月17日、2023年10月25日、2023年11月7日共计21次对项目开展现场安全检查或相关安全资料检查。其中2023年2月24日、2023年3月7日、2023年4月11日、2023年4月24日、2023年5月10日、2023年5月12日、2023年5月16日、2023年5月18日、2023年5月23日、2023年6月9日、2023年6月11日、2023年10月9日、2023年10月17日、2023年10月25日、2023年11月7日分别对项目下发了隐患限期整改通知书，督促其整改。对该项目的检查频次及检查内容符合《建设工程质量安全监督工作规程》的规定和安全监督方案要求。

2.都匀经济开发区安监办。一是年初都匀经济开发区安监办与项目部签订2023年度都匀经济开发区企业（项目）安全生产责任书，明确安全生产主体责任，落实全员安全生产责任制，全面开展各项安全生产工作。二是组织该项目到驾考中心项目观摩“建设领域边坡塌方”应急救援演练活动，并于6月指导项目开展“高处坠落”应急救援演练。三是组织该项目开展2023年安全生产培训，就安全生产法、房屋和市政工程重大事故隐患判定标准、贵州省生产经营单位全员安全生产责任清单、住建部37号令等进行专题培训，提升从业人员安全意识和技能，强化隐患排查和治理，促进安全生产。四是积极开展元旦春节、节后复工、汛期、中秋国庆、打非治违、重大事故隐患专项排查整治2023行动等各类专项检查，落实隐患排查治理主体责任。自2022年10月开工建设以来，都匀经济开发区安监办到项目开展检查10余次，其中下发整改通知书8份，督查记录1份，存在隐患29条，已全部整改销号。

三、事发经过及救援情况

根据讯问笔录和现场踏勘情况，事发经过及救援情况如下：

(一) 事故发生经过

10月15日上午7时班前会后，罗*贵、罗*炳、罗*海、莫*坤4人（同一班组人员）在何*（木工班负责人之一）的安排下一起做围墙压梁，午饭后13时左右4人进入办公楼5层大会议室南面墙体施工工作面，对办公楼五层的构造柱模板进行封模打孔作业，事发时莫*坤正在进行打孔作业（离地钻孔高度约为3.15米，使用工具为1.86m*0.9m*1.7m的28AT通用电锤（品牌未知）。），14时50分左右，罗*贵和莫*坤从电梯口将移动脚手架搬至事发点（5楼会议室南面墙），搬完移动脚手架之后罗*贵因口渴到楼梯口（步梯口）喝水，移动脚手架发生倾倒，罗*贵意识到发生事故并迅速到达事发现场，发现莫*坤已经躺在5楼平台会议室南面墙旁，嘴巴流血，不能说话。事发过程无目击者，据现场勘验，莫*坤在5楼会议室南面墙体构造柱支模工作作业过程中，用施工电锤钻孔时因移动式脚手架倾覆跌落致伤。见图二、图三、图四



图二：施工现场示意图、现场模拟施工照片



图三图四：移动式脚手架垮塌、作业人员跌落模拟图

（二）事故救援及现场处置情况

事故发生后，罗*贵及罗*炳立即赶到事故现场，罗*炳立即给何*电话报告，何*接到报告后立即向项目部报告，项目部随后拨打120救援电话，大约30分钟后到达事发地点，经过医疗人员的检查后将莫*坤抬上担架送往医院进行抢救，大约16时左右到达黔南州人民医院。

（三）善后处置情况

10月15日发生事故以后，瓮马铁路南北延伸线有限责任公司基地建设项目项目部第一时间拨打120把人送往医院，同一时间联系了伤者家属，到医院后马上进行核磁共振显示伤者脑内出血，随后立即进行手术，手术结束后将病人送至神经外科重症监护室做进一步检查和治疗。项目部安排专人全力做好伤者救治以及伤者善后事宜。10月29日莫*坤因医治无效死亡，经双方协商一次性赔付121.6万元。

四、事故造成人员伤亡及直接经济损失

（一）事故造成的人员伤亡

莫*坤：男，55岁，身份证号：522*****50，家庭住址：贵州省都匀市（洛邦镇）匀东镇**村*组。贵州楚天兴建筑劳务有限公司砌筑砖墙工，施工过程中发生高处坠落事故，经抢救无效死亡。

（二）事故造成的直接经济损失

此起事故造成的直接经济损失为121.6万元，主要包括医疗费、误工费、伙食补助、护理费、交通费精神抚慰金、死亡赔偿金、丧葬费等全部费用。

五、事故时间、地点、伤者信息、用工情况、事故类别等基本要素认定及依据

（一）事故时间认定

根据贵州瓮马铁路南北延伸线有限责任公司基地建设项目出入登记：10月15日7时10分，当班带班长李*荣带领莫*坤等11人现场作业；15时09分，安全员何*发现事故，立即报告项目部，项目部立即启动应急预案，组织救援。经调查认定事故发生第一时间为2023年10月15日15时07分许。

（二）事故地点认定

事故现场位于都匀经开区东冲高速路口瓮马铁路南北延伸线有限责任公司的办公楼5层大会议室南面墙体施工工作面。

（三）死者信息及用工情况

莫*坤，男，1968年10月5日生，身份证号码：522*****50，住址：贵州省都匀市洛邦镇**村*组。用工情况：莫*坤在2023年9月17日与贵州楚天兴建筑劳务有限公司签订劳动合同，工作岗位（工种）为二次结构1班组（木工），工作地点：中铁二十局集团有限公司瓮马铁路南北延伸线基地建设项目，工作内容：砌筑砖墙。

（三）使用工具认定

根据现场勘查和包括事故现场第一目击者罗*贵在内的多人询问，认定事故发生时作业人员（莫*坤）使用工具为1.86m*0.9m*1.7m移动式脚手架、28AT通用电锤，未见移动式脚手架出现损伤，局部出现散架。电锤未损坏。

（四）事故类别认定

根据现场勘查结果，作业人员（莫*坤）未严格按照移动式脚手架安全标准作业，导致架体倾覆致使跌落。依据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）判定为高处坠落事故。

六、事故原因及性质

（一）事故原因

1.直接原因

贵州瓮马铁路南北延伸线有限责任公司基地建设项目办公楼5楼大会议室南面墙体构造柱封模施工作业过程中，莫*坤违规作业，在未有人员进行监护情况下进行打孔，在进行打孔时反作用力到发力支撑腿传递到移动脚手架导致失稳倾覆，造成了作业人员跌落致伤事故发生，是导致事故发生的直接原因。

2.间接原因

（1）作业人员安全意识自我防护意识不强。一是对移动式脚手架的高度与作业点的高度是否合适估计不足，移动式脚手架的高度与作业点的高度明显不适，导致作业人员重心不稳，着力点失衡，以致移动式脚手架失稳倾覆致使作业人员跌落；二是对作业环境危险因素估计不足，未佩戴劳动防护用品（未系安全绳）。

（2）主要负责人对安全生产工作重视程度不够。贵州楚天兴建筑劳务有限公司主要负责人对安全生产工作重视程度不够，对安全生产工作职责不清，对施工现场参与安全生产管理。

（3）施工单位安全监管不到位、安全教育培训不到位。贵州楚天兴建筑劳务有限公司现场施工安全监管不到位、安全教育培训不到位，安全管理存在漏洞。一是对莫*坤（死者）安全教育培训及存在的安全风险隐患告知不到位，根据安全技术交底资料显示，莫*坤（死者）未按照安全交底的相关标准（a、移动

关闭



政务微博



政务微信



返回顶部

架突然移动，脚手架移动时，脚手架上严禁上人，施工人员必须等架子移动到施工部位才允许上架子，严禁架子带人移动。b、使用移动式脚手架时，需要2人过架以防脚手架因为不稳固导致坍塌。c、使用前检查脚手架是否稳固，使用过程中严禁超载，确保使用安全。佩戴安全带，遵循高空作业的相关规定，避免发生安现场安全监护人员。项目安全管理人员未跟班作业，作业过程缺乏有效监管。

(二) 事故性质

经调查认定，贵州瓮马铁路南北延伸线有限责任公司基地建设项目“10.15”事故是一起其他伤害（移动式脚手架垮塌致人跌落）的一般生产安全责任事故。

七、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国监察法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《贵州省安全生产条例》等法律法规规定，现就事故有关责任人员和单位作出如下责任划分和处理建议：

(一) 事故相关单位责任认定及处理建议

1. 中铁二十局集团有限公司。中铁二十局集团有限公司作为施工单位，未尽到施工现场监管责任，根据《建设工程安全生产管理条例》第二十四条^[1]的规定，依据《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定》第八条的规定，建议由都匀市住房和城乡建设局对其再次进行监督检查，并对项目主要负责人进行约谈。

2. 贵州楚天建筑劳务有限公司。贵州楚天建筑劳务有限公司作为项目二次结构分包施工单位，与中铁二十局集团有限公司签订了《分包安全协议》，履行好乙方权责，一是未建立本单位的安全生产责任制，未层层签订安全生产责任状，责任未落实到人。二是未按要求给施工人员配备劳动防护用品，当日贵州楚天建筑劳务有限公司砌砖班组长李*荣未按要求参加中铁二十局集团有限公司组织召开的班前例会，未认真贯彻会议作出的决定，未对施工现场进行安全巡查，贵州楚天建筑劳务有限公司现场施工安全监管不到位、安全教育培训不到位；对莫*坤（死者）安全教育培训及存在的安全风险隐患告知不到位；对项目从导致该起事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》第二十五条^[2]、《中华人民共和国建筑法》第四十五条^[3]及《建设工程安全生产管理条例》第二十一条、十三条、要责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条^[4]的规定，建议由都匀市应急管理局对贵州楚天建筑劳务有限公司进行处罚。

(二) 事故相关人员责任认定及处理建议

1. 莫*坤。作为现场具体作业人员，虽长期从事房屋建筑施工作业，但忽视安全操作技术知识，未及时发现并消除事故隐患。安全意识淡薄，自我防护意识不强，未采取安全防护措施，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在本次事故中死亡，建议免于追究相关责任。

2. 简*福。作为贵州楚天建筑劳务有限公司主要负责人，对事故的发生负有主要领导责任，建议由都匀市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款的规定，给予简*福年收入百分之四十罚款的行政处罚。

3. 李*荣。作为贵州楚天建筑劳务有限公司现场安全管理员，未认真履行自身安全职责，施工现场监管不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第一款的规定，建议由都匀市应急管理局给予李*荣罚款的行政处罚。

4. 袁*学。作为中铁二十局集团有限公司贵州瓮马铁路南北延伸线基地建设项目经理部经理，安全生产责任落实不到位，对该起事故负有次要责任，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十七条的规定，建议由都匀市住房和城乡建设局对其进行约谈。

(三) 建议给予问责处理人员

对在事故调查中发现的有关部门的公职人员履职方面存在的问题，分管安全方面的负责人向都匀市委办作出深刻检讨，安全监管科室负责人由本单位进行

八、事故防范和整改建议

此次事故的发生，充分暴露了有关单位在建设项目施工过程中尤其是工程收尾阶段安全生产管理（监管）存在的不足。为预防类似事故再次发生，有关单位和防范措施：

(一) 强化企业落实主体责任。一是针对施工现场开展全面的隐患排查整治活动，对不合规的移动式脚手架与设备立即禁止使用。对所有施工作业人员进行安全教育培训。二是在移动脚手架上施工时，必须严格巡查作业人员做好下设专人看护，防止脚手架突然移动的相关措施。脚手架移动时，脚手架上严禁上人，施工人员在确保安全的情况下才允许上架子，严禁架子带人移动。使用移动式脚手架时，需要至少两人及以上进行使用。至少一人负责在下稳固脚手架以防脚手架因为不稳固导致坍塌。检查设备、人员、环境等必须具备作业条件方可作业，严格执行安全监护制度，严禁超前作业，杜绝“三违”行为。四是进一步完善相关制度，健全管理体系。落实责任制，强化岗位培训、过程监管、总结提高反馈、持续改进工作等管理过程，促进体系有效运行。建立安全生产教育培训制度，分级分专业组织全员开展安全价值观念新入职员工的三级教育、员工岗位培训和班组教育培训、班前教育，考核合格后方可上岗。

(二) 强化行业监管责任。都匀市住房和城乡建设局要按照安全生产“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，认真履行部门监督管理工作，举一反三，切实落实行业监管责任，督促企业落实主体责任，及时消除事故隐患，防止类似事故的发生。

(三) 强化属地管理责任。都匀经济开发区、各镇（乡、街道）要按照“属地管理”的原则，加强对本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协同履行安全生产监督管理职责，加强对生产经营单位开展安全生产宣传教育。

关闭

政务微博

政务微信

返回顶部

[1]第二十四条建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。
总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工。
总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。
分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。

[2] 第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：
（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；
（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；
（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；
（四）组织或者参与本单位应急救援演练；
（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；
（七）督促落实本单位安全生产整改措施。
生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[3] 第四十五条 施工现场安全由建筑施工企业负责。实行施工总承包的，由总承包单位负责。分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。

[4]第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；
（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；
（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；
（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。
发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；
（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；
（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；
（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

关闭



政务微博 部门



政务微信



返回顶部

扫一扫在手机打开当前页面



- 上一篇：这份烟花爆竹安全提示请查收！
- 下一篇：都匀市陈工矿业有限公司清水塘锌矿“4.7”冒顶事故调查报告