

武汉正晟砂浆环保科技有限公司“6·28” 一般起重伤害事故的调查报告

2022年6月28日09时许，位于江夏区乌龙泉街道幸福北路2号的武汉正晟砂浆环保科技有限公司在开展起重作业时，发生一起起重伤害事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》等有关法律法规和国家标准，经江夏区人民政府批准，由区应急管理局牵头，邀请区纪委监委、区公安分局、区总工会、乌龙泉街道办事处、区国有资产经营公司等单位成立了武汉正晟砂浆环保科技有限公司“6·28”一般起重伤害事故调查组（以下简称事故调查组），对事故展开调查。按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重时效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料，查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了防范措施和建议。

一、事故有关单位、人员情况

（一）事故单位情况

1.武汉正晟砂浆环保科技有限公司（以下简称正晟砂浆公司），类型为有限责任公司，法定代表人余兆年，注册资

本壹仟壹佰万圆整，成立日期 2021 年 6 月 15 日，住所在湖北省武汉市江夏区乌龙泉街幸福北路 2 号，经营范围为城市建筑垃圾处置、道路货运运输、新材料技术研发、环保咨询服务、新型建筑材料制造、轻质建筑材料制造、建筑材料销售、水泥制造、水泥制品销售等。

2.武汉市乌龙泉水泥厂（以下简称乌龙泉水泥厂），类型为全民所有制，法定代表人许运祥，注册资本肆佰伍拾壹万玖仟圆整，成立日期 1992 年 5 月 23 日，，住所在江夏区乌龙泉镇将军山路特 1 号，经营范围为水泥制造、水泥制品加工销售、设备租赁等。该厂隶属于武汉市江夏区国有资产经营公司，自 2000 年起停止生产经营活动。

3.武汉市江夏区国有资产经营公司（以下简称区国资公司），类型为全民所有制，法定代表人黄中锋，实际负责人李华，注册资本伍仟万圆整，成立日期 1998 年 6 月 26 日，住所在江夏区纸坊大街 54 号，隶属于武汉市江夏国有资产经营管理集团有限公司，经营范围为国有资产经营管理、国有资产产（股）权交易、资产租赁、拍卖与收购、咨询服务等。

（二）事故伤亡情况

事故造成 1 人死亡。

（三）事故设备情况

涉事起重机车牌号为鄂 ATG324，系正晟砂浆公司临时聘请用于吊运设备的限流式起重机（非特种设备，见图 1）；车主易未明，男，个体经营户。

图1：涉事起重机照片

二、事故场地及人员教育培训、持证情况



（一）事故场地情况

事故发生于正晟砂浆公司厂区内，事发地土地所有权为乌龙泉水泥厂。2021 年 6 月 11 日，乌龙泉水泥厂与正晟砂浆公司签订租赁合同，将该厂南区约 6000 平方米场地租赁给正晟砂浆公司，租赁期限五年，租金为 5 万元/年。

（二）现场作业人员教育培训、持证情况

1.易卫国，男，1965 年 10 月出生，武汉市江夏区人，正晟砂浆公司生产厂长、安全管理员，涉事起重作业中担任安全管理员和指挥员，具备安全管理员资质证书，不具备起重作业指挥资质，未经过起重作业专项培训。

2.王焱生，男，1955 年 01 月出生，湖北武汉人，正晟砂浆公司员工，涉事起重作业中担任吊装工，不具备吊装工资质，未经过起重作业专项培训。

3.易未明，涉事起重机操作员，持有长沙市市场监督管理局颁发的特种设备安全管理和作业人员证。

三、事故经过、信息报告、应急救援和善后工作情况

2022 年 6 月 27 日 22 时左右，正晟砂浆公司副总经理刘兴伟向易卫国交办了 4 个移动式环保砂浆生产设备（以下简称砂浆罐，照片见图 2）的卸载任务。6 月 28 日 08:00 左右开始卸载作业；08:30 左右完成第一个砂浆罐的卸载；09:00 左右开始卸载第二个砂浆罐；09:11 左右，程志汉爬上第二个砂浆罐顶部，准备固定起重机挂钩；09:13 左右，程志汉被起重机挂钩击打坠地。09:15 左右，现场人员拨打了 120，程志汉被送至江夏区第一人民医院经抢救无效于 2022 年 6 月 28 日 13:15 死亡。

2022 年 6 月 29 日 01:50、01:53，乌龙泉街道办事处、国资公司分别向区应急管理局报告了事故情况，区应急管理局立即进行了核查，初步认定该事故系一起一般起重伤害事故，并要求事故单位做好遇难者家属接待及安抚工作。

《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 493 号）第九条规定“事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告”。该事故发生

于 2022 年 6 月 28 日 09:13 左右，正晟砂浆公司首次向国资公司报送时间为 2022 年 6 月 29 日 01:15，事故发生时间与正晟砂浆公司首次报送时间间隔约 16 小时，存在信息迟报。

目前，相关善后工作全部完成。



图2：移动式环保砂浆生产设备

四、事故经济损失情况

事故直接经济损失共 122 万元，主要是包括死者的死亡赔偿金、工亡赔偿金、丧葬费、治疗费、被扶养人生活费及抚恤金等。

五、事故调查、分析情况

事发后，事故调查组勘查了事故现场，提取了正晟砂浆公司法定代表人余兆年、副总经理刘兴伟、易卫国、王焱生、乌龙泉水泥厂厂长许运祥、副厂长甘在斌、安全科科长龚龙平及国资公司总经理助理杜骥等人的询问笔录及现场监控视频、公安机关询问笔录，查阅了相关单位台账资料。

依照《起重机械安全规程》（国家标准 GB6067）11.1 关于安全工作制度规定：“施工单位应建立起重机安全制度和工作计划，以确保操作安全并应将所有潜在的危险考虑在内。应由具备丰富工作经验并经指定的人员制定计划，由通过专门培训并拥有必要权限的授权人员实行全面监督”；12.4.2 关于吊装工的基本要求规定：“吊装工应经过吊装技术的培训，并具有担负该项工作的资质”；12.5.2 关于指挥人员的基本要求规定：“起重机指挥人员应具有担负该项工作的资质”。17.2.5 关于移动载荷的基本要求规定：“起吊过程中，移动载荷不得突然加速或减速，不得从人员上方通过”。

经调查询问发现，正晟砂浆公司在开展起重作业前，未制定起重作业安全制度和工作计划，现场作业人员易卫国、程志汉、王焱生等人未经过起重作业专项培训，均不具备起重作业相应资质，且现场指挥员易卫国在事故发生前未发出起吊指令。

事故现场监控视频显示，事故发生前，程志汉站在被吊运的砂浆罐上方，正面朝向吊钩，处于起重机回旋半径之内；易未明操作的起重机与被吊运的砂浆罐首尾相邻，操作员视线并未被遮挡；2022 年 6 月 27 日 09:13:36，起重机吊臂突然旋转，快速运动的起重机吊臂带动挂钩摆动，吊绳和挂钩摆动幅度不小于 30°，摆动的挂钩正面击中程志汉胸部，并将其从砂浆罐上击打坠地。

经现场勘查和测算发现，涉事起重机挂钩重约 100KG，吊绳和挂钩摆动幅度达到 30°时，挂钩击打程志汉胸部的瞬间冲击力不小于 490N，程志汉坠地垂直高度约 3.94 米（事故现场示意图见图 3）。摆动的挂钩击打程志汉胸部后，致使其从高处坠地，最终造成程志汉颅骨、额骨、枕骨、颈椎、胸骨、胸椎体等多处骨折而死亡。

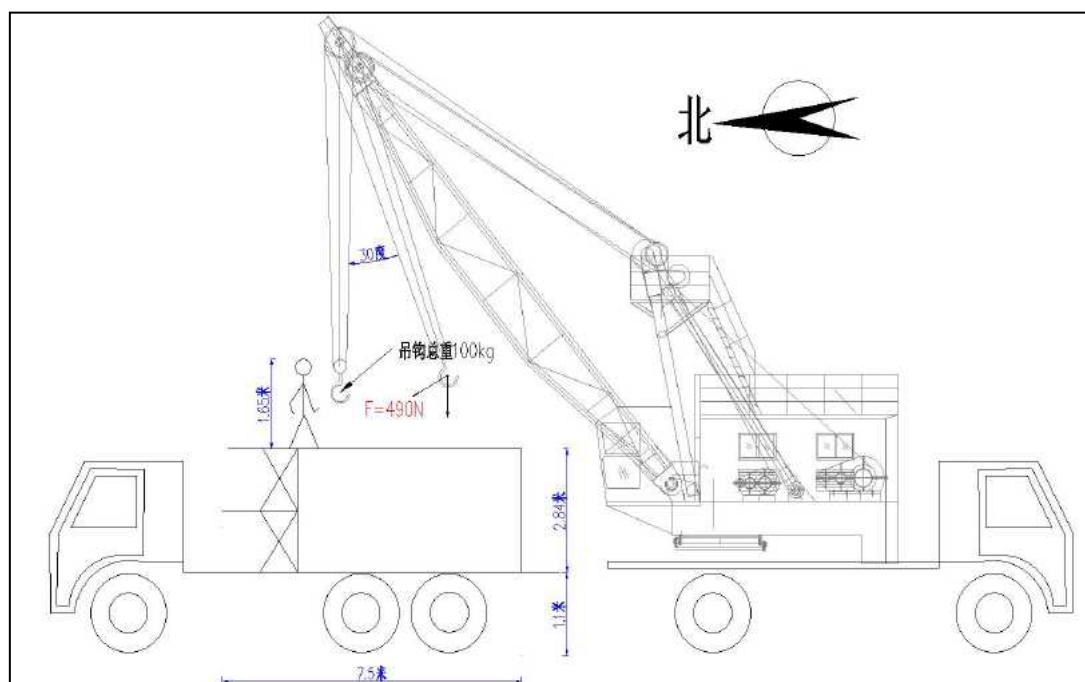


图3：事故现场示意图

六、事故直接原因

事故调查组依据有关法律、法规和规定，通过现场勘查、调查取证和综合分析，认为造成事故的直接原因如下：起重机操作员易未明违反《起重机械安全规程》，在未收到指挥员指令且起重机回旋半径内有人的情况下，盲目开展起重作业，因操作不当导致起重机吊臂突然、快速旋转，带动吊钩大幅摆动并击中程志汉致其高坠死亡。

七、事故间接原因

1.正晟砂浆公司安全生产责任不落实：一是安全生产制度不健全，未严格落实全员安全生产责任制、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；二是《起重机械安全规程》落实不严，未制定起重作业规章制度和作业计划；三是起重作业组织实施不规范，使用不具备资质、未经过专项培训的人员从事起重作业；四是安全教育培训不到位，未开展起重作业专项教育培训及考核，无相关培训计划和记录台账，现场作业人员对起重作业操作程序、注意事项等内容不熟悉；五是事故信息报送不及时，存在信息迟报的现象。

2.乌龙泉水泥厂监管责任落实不到位：一是安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制落实不严，安全管理制度不完善；二是隐患排查治理不到位，未及时发现和制止正晟砂浆公司违反起重作业规程的行为；三是将所属国有资产租赁给正晟砂浆公司后，未有效跟进管理正晟砂浆公司安全生产工作。

3.区国资公司作为区安全生产委员会成员单位，是乌龙泉水泥厂所属国有资产的行业监管部门，虽定期组织对乌龙泉水泥厂、正晟砂浆公司进行安全检查，但隐患排查治理不深入、不细致，安全生产行业监管责任落实不到位。

八、事故性质、责任区分及处理建议

经调查认定，武汉正晟砂浆环保科技有限公司“6·28”一般起重伤害事故是一起一般生产安全责任事故。依据有关法律、法规 and 规定，事故调查组建议对相关单位及人员处理如下：

1.易未明，涉事起重机操作员，在未收到现场指挥员指令且起重机回旋半径内有人的情况下盲目开展起重作业，因操作不当造成程志汉死亡。易未明对该事故负有直接责任，建议移交区司法机关依法追究其相关责任。

2.易卫国，正晟砂浆公司生产厂长、安全管理员，负责事故现场安全管理和作业指挥工作，未经过起重作业专项培训，不具备起重作业相应资质，未按照规定提出作业计划，现场安全监管职责履行不到位。易卫国对该事故负有责任，建议由正晟砂浆公司按照公司内部管理规定对其予以处理。

3.刘兴伟，正晟砂浆公司副总经理，分管该公司砂浆制造、销售及安全生产等工作，未及时督促、指导现场管理人员制定起重作业计划，未安排取得相应资质的人员开展起重作业，未跟踪指导、检查所交办的起重作业开展情况。刘兴伟对此次事故负有重要领导责任，根据《安全生产法》第九十六条规定，建议由区应急管理局对其实施行政处罚。

4.余兆年，正晟砂浆公司法定代表人、主要负责人，主持该公司全面工作。作为公司安全生产工作第一责任人，未建立本单位全员安全生产责任制、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未落实安全教育培训制度，未及时向监管部门报送事故信息，对该公司起重作业组织程序和现场管理不规范等问题失察。余兆年对此次事故负有主要领导责任，根据《安全生产法》第九十五条第（一）项规定和《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十一条第（二）项规定，建议由区应急管理局对其实施行政处罚。

5.依据《安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项规定，建议由区应急管理局对正晟砂浆公司实施行政处罚。

6.龚龙平，乌龙泉水泥厂安全科科长，负责乌龙泉水泥厂厂区及出租地块的安全监管，未有效督促正晟砂浆公司严格落实教育培训、隐患排查等安全管理制度，未及时发现正晟砂浆公司起重作业组织管理不规范的问题，安全生产监管责任落实不到位。龚龙平对此次事故负有责任，建议由武汉市江夏国有资产经营管理集团有限公司按照管理权限对其予以处理。

7.甘在斌，乌龙泉水泥厂副厂长，分管该厂安全生产工作，未有效督促和检查正晟砂浆公司安全生产工作，安全生产监管责任落实不到位。甘在斌对此次事故负有责任，建议由武汉市江夏国有资产经营管理集团有限公司按照管理权限对其予以处理。

8.责成乌龙泉水泥厂向区国资公司作书面检查。

9.杜骐，区国资公司总经理助理，负责该公司的信访、安全、综治等工作，对乌龙泉水泥厂、正晟砂浆公司隐患排查治理不深入，未有效督促和指导本单位监管领域内的生产经营活动。杜骐对此次事故负有责任，建议由武汉市江夏国有资产经营管理集团有限公司按照管理权限对其予以处理。

10.责成区国资公司向武汉市江夏国有资产经营管理集团有限公司作书面检查。

九、事故防范及整改措施

（一）坚持举一反三，落实主体责任。各事故责任单位要深刻吸取此次事故的惨痛教训，切实把思想和行动统一到习近平总书记关于安全生产重要论述和重要批示指示精神上来，按照要求严格落实企业安全生产主体责任，深入查找本单位在人员管理、教育培训、作业施工等方面存在的不足，针对性研究制定整改措施，举一反三，全面落实好事故整改和防范举措，牢牢守住安全生产底线，为党的二十大胜利召开创造良好、稳定的社会环境。

（二）紧盯工作重点，科学精准施管。综合分析我区近三年一般性生产安全事故基本情况，从事故性质来看，高空坠落、触电、机械伤害、起重伤害等4类事故数占总事故数的92.3%；从项目类型来看，临时维修整改和零星微小项目施工类事故数占总事故数的53.8%；从事故原因来看，人员安全意识不强、作业现场监管不严、安全隐患排查不实等问题普遍存在。各部门、街道办事处、管委会要坚持问题导向和目标导向，紧盯事故多发易发部位，持续加大重点部位的检查力度和共性问题的整改力度，切实降低事故发生风险。各企业要加强临时维修整改和零星微小项目的监督管理，并针对性开展防高坠、防触电、防机械伤害等专项培训，进一步强化从业人员安全意识和安防技能，提升事故防范能力。

（三）强化隐患排查，狠抓问题整改。区国资公司要进一步完善隐患排查长效治理机制，组织对本系统所有监管单位及承租企业进行全面排查，严格按照安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制要求，明确和细化检查事

项、内容和频次，扎实开展安全风险辨识和问题整改，进一步夯实安全管理基础。乌龙泉水泥厂要进一步健全安全管理制度，健强安全管理队伍，加强所属国有资产的出租管理和安全检查，督促各承租企业从严落实安全生产主体责任。正晟砂浆公司要进一步夯实安全生产基础，落实安全教育培训和隐患排查制度，并严格按照有关标准和规程，从严抓好起重作业计划制定、资质审查、现场管理等工作，安排具备资质的人员全程监管，采取有效防护措施确保作业安全。

区国资公司、乌龙泉水泥厂、正晟砂浆公司整改工作报告及区国资公司、乌龙泉水泥厂书面检查于本事故结案后 7 个工作日内提交江夏区应急管理局。

武汉正晟砂浆环保科技有限公司“6·28”

一般起重伤害事故调查组

2022 年 8 月 15 日