

四川省川南煤业有限责任公司 鲁班山北矿“2023·5·14”运输事故调查报告

2023 年 5 月 14 日 13 时 30 分许，四川省川南煤业有限责任公司鲁班山北矿（以下简称“鲁班山北矿”）138 回风巷下车场与 13138 底抽巷岔口处发生一起运输事故，造成 1 人死亡，直接经济损失 110.4 万元。事故发生后，煤矿瞒报，后经群众举报，宜宾市安全生产委员会办公室受理后移交筠连县安全生产委员会办公室组织相关部门核查，查证属实。宜宾市安全生产委员会办公室于 2025 年 2 月 27 日报告国家矿山安全监察局四川局。

依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全生产条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规和《国家矿山安全监察局关于〈印发矿山生产安全事故报告和调查处理办法〉的通知》（矿安〔2023〕7 号）等规定，国家矿山安全监察局四川局会同宜宾市应急管理局、公安局、总工会等部门单位，组成鲁班山北矿“2023·5·14”生产安全事故调查组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查工作。邀请宜宾市纪委监委同步开展追责问责审查调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，设技术组、管理组、综合组开展调查。通过现场勘查、调查取证、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对事

故责任单位和有关人员的责任划分及处理建议，针对暴露出的问题提出了防范和整改措施。

一、事故基本情况

(一) 鲁班山北矿概况

鲁班山北矿位于筠连县巡司镇盐井村三组，隶属于四川省古叙煤田开发股份有限公司（以下简称“古叙公司”），国有煤矿，核定生产能力 90 万吨/年，2021 年，矿井安全生产标准化管理体系达二级。

采矿许可证证号：C5100002010121120102119，有效期 2022 年 04 月 25 日至 2042 年 04 月 25 日。安全生产许可证证号：(川)MK 安许证字〔2022〕5115272036A 号，有效期 2022 年 08 月 22 日至 2025 年 08 月 21 日。工商营业执照（统一社会信用代码）：91511527789123605L，有效期 2006 年 05 月 30 日至长期。时任矿长郭某文，安全生产知识和管理能力考核合格证号：51092119 * * * * * 9698，有效期 2022 年 06 月 02 日至 2025 年 06 月 01 日。

矿井井田范围由 19 个拐点坐标圈定，面积为 14.1717km²，开采标高为+800m~0m，许可开采 2、3、7、8 号煤层。目前布置开采 2、8 号两层煤，2 号煤层可采厚度 0.70~2.09m，平均可采厚度 0.95m，13 采区煤层倾角为 5~19°，14 采区煤层倾角 20-25°；8 号煤层可采厚度 0.73~4.24m，平均可采厚度 2.31m；13 采区煤层倾角为 5~19°，14 采区煤层倾角 20~25°。

矿井为煤与瓦斯突出矿井，煤尘无爆炸危险性，3、7、8号煤层自燃倾向性为Ⅱ类；2号煤层的自燃倾向性为Ⅲ类。水文地质类型为中等。

矿井采用平硐+斜井开拓，井筒为+450m主平硐、+732m排矸斜井、+447m运煤斜井、+739m回风斜井。矿井布置+450m和+150m两个水平，分下山开采，现开采+450m水平的13采区和+150m水平的14采区。发生事故时布置有“1采7掘”，即：13118采煤工作面、480回风上山掘进工作面、139集中回风巷掘进工作面、+150m运输大巷掘进工作面、13122风巷掘进工作面、1438切眼掘进工作面、1468底抽巷掘进工作面、1458底抽巷掘进工作面。

2023年矿井通风方式为中央边界式，通风方法为抽出式，有3个进风井和1个回风井，其中3个进风井为+450m主平硐、+732m排矸斜井、+447m运煤斜井，1个回风井为+739回风斜井，回风井安装有2台FBCDZ№35/2×630型防爆对旋轴流式主要通风机，配套电机功率2×630KW。目前矿井通风方式为分区式，通风方法为抽出式，矿井共有3个进风井和2个回风井，其中3个进风井为+450m主平硐、+732m排矸斜井、+447m运煤斜井，2个回风井为+739m回风斜井和+740m回风斜井，2个回风井均安装有2台FBCDZ№35/2×630型防爆对旋轴流式主要通风机，配套电机功率均为2×630kW。

矿井35/10kV变电所进线来自国网宜宾电力公司筠连110kV

变电站 35kV I 段和 II 段母线，采用双回路供电。

矿井排水方式为+450m 标高以上地下水经+450m 运输大巷水沟自流出井至地面污水处理站；+150m 标高采用一级机械排水，在+150m 水平设置主排水泵房，二趟主排水管，其中一趟由水泵房通过运煤斜井排至地面污水处理站，另一趟通过 14 采区行人上山水管排至+450m 运输大巷排水沟自流出井至地面污水处理站。

矿井装备有压风自救、供水施救、通讯联络、紧急避险、安全监控、人员位置监测等安全避险“六大”系统。其中安全监控系统为 KJ90X 型，安装有 63 台监控分站、各类传感器 215 个，分别对瓦斯、风速等进行实时监测监控。

（二）煤矿管理机构及人员配备情况

事故发生至 2023 年 6 月 2 日前，煤矿法定代表人、党委书记为胡某杰，矿长郭某文，总工程师刘某涌，安全副矿长张某兴，生产副矿长杨某，机电副矿长向某于；配有采掘技术副总工程师何某、采掘副总工程师喻某兵、通风防突副总工程师杜某、机电副总工程师陈某华、地测副总工程师杜某辉、副总工程师陈某浩；科室设置有安全监察处、生产技术部、机电运输部、通风防突部、地质测量部、调度室等安全生产管理机构；设置有采煤队、掘进队、运输队、机电队、通风队等施工队伍，配备正、副队长 79 人；各类特种作业人员 404 人。2023 年 6 月 2 日，古叙公司以古叙股份党委〔2023〕32 号文免去郭某文、刘某涌、杨某等三人职务。

煤矿现法定代表人、矿长郑某亮，党委书记黄某，总工程师石某，安全副矿长何某，生产副矿长谭某语，机电矿长胡某；配有采掘技术副总工程师朱某强、采掘副总工程师喻某兵、通风副总工程师陈某浩、防突副总工程师洪某强、机电副总工程师陈某华、地测副总工程师杜某辉；科室设置有安全监察处、生产技术部、机电运输部、通风防突部、地质测量部、调度室等安全生产管理机构；设置有采煤队、掘进队、运输队、机电队、通风队等施工队伍，配备正、副队长 104 人。配备特种作业人员 435 人。

（三）事故发生经过

2023 年 5 月 14 日 7 时 30 分，抽采队队长何某开主持召开本队班前会，当班班长张某兵、作业人员周某文、胡某银、陈某模、施某俊、邓某虎 6 人参会，会上安排当班工作任务：将 138 回风联络巷停放的两辆平板车（装载 ZDY4000S 型全液压坑道钻机）以人力推车方式转运到 13138 底抽巷，并强调了安全注意事项。8 时 20 分，张某兵等 6 人入井，9 时 40 分许，6 人抵达 138 回风联络巷，周某文、施某俊、邓某虎、胡某银 4 人先将第一辆装有钻机油箱和电机的平板车推至 13138 底抽巷；13 时 30 分许，周某文等 4 人将装有钻机主机的第二辆平板车推至 13138 底抽巷道岔处时，平板车左侧两个车轮同时掉道，所载钻机主机突然向左倾斜，撞击周某文右胸后斜靠于巷道左帮，周某文被撞击后蜷缩在巷道底、帮、钻机之间的三角形区域，刚好到达的何某开见状后立即前往 13138 底抽巷电话向调度室汇报事故，施某俊、邓某虎、

胡某银 3 人将已处于昏迷状态的周某文拉出，并将其移至巷道水沟盖板上，等待救援人员。

(四) 事故现场情况

1.事故地点位于 138 回风巷下车场与 13138 底抽巷交汇的岔口处,该车场长 22.5m,车场北安设一组调节风门,调节风门以里巷道与 138 回风联巷相连,车场巷道坡度为-3‰,铺设 24kg/m 的钢轨,轨距 600mm,木轨枕,轨枕间距 0.6m (见图 1)。



图 1 事故现场位置平面图

2.138 回风巷下车场巷道为半圆拱形，宽 3.75m、高 3.2m，净断面积 10.5m^2 ，采用锚喷支护。13138 底抽巷岔口处安设

DK624-4 型单开道岔，道岔长 3.6m，事发时安设 9 根木轨枕，其中道岔尖处 4 根木轨枕腐蚀，道钉松动（事故后进行了更换），道岔处沿推车方向轨道距左侧巷帮 1.4m，安设搬道器 1 个，距右侧巷帮 1.65m（见图 2）。



图 2 138 回风巷下车场道岔

3.事故当班，作业人员使用 MPC16-6 型平板车、MPC20-6 型平板车自 138 回风联巷向 13318 底抽巷运送 ZDY4000S 型全液压坑道钻机。MPC16-6 型平板车长 2.2m、宽 1.25m、高 0.35m，自重 0.96t，装载钻机油箱和电机，总重量 1.98t；MPC20-6 平板车长 2.7m、宽 1.3m、高 0.36m（见图 3），自重 1.2t，装载钻机主机（图 4）和 20 根 $\Phi 73\text{mm}$ 钻杆，总重量 3.11t。

4.事发时，作业人员已将 MPC16-6 型平板车运送至 13138 底抽巷内的规定位置，正在运送 MPC20-6 平板车至道岔处，尚未实现头尾转换。

5.距事故地点最近电话位于 13138 底抽巷内，距离事故点 300m。



图 3 MPC20-6 平板车

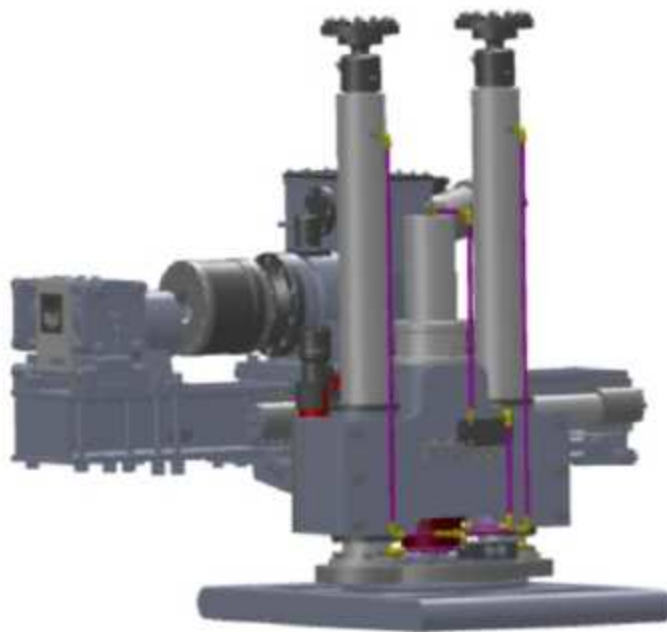


图 4 ZDY4000S 型煤矿用全液压坑道钻机主机

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，死者周某文，男，时年 47 岁，瓦斯抽采工，高中文化，筠连县 * * 镇 * * 村 * * 号，身份证号：51253219 * * * * * 1833，本矿工龄 2 年 7 个月。事故造成直接经济损失 110.4 万元。

二、事故应急处置及瞒报情况

（一）事故信息接报及响应情况

13 时 35 分许，煤矿调度值班员张国富接到抽采队队长何某开事故汇报后，现场立即向正在值班的调度室主任吴某清及值班领导刘某涌进行了汇报。刘某涌、吴某清随即安排井下管理人员迅速赶赴现场，救护队员立即入井施救。随后向矿长郭某文等矿级管理人员进行汇报，并联系筠连县博康医院到矿救治伤员。13 时 45 分许，郭某文抵达调度室调度事故情况，组织救援。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，何某开立即前往 13138 底抽巷电话向调度室汇报事故，邓某虎、胡某银、施某俊 3 人将周某文从钻机下方救出，平放在水沟盖板上，周某文一直处于昏迷状态，呼叫无应答；何某开电话汇报后返回，众人在事故现场等待救援人员入井施救。

14 时 27 分许，救援人员抵达事故现场，给周某文戴上氧气面罩，抬上担架运送出井，于 15 时 01 分到达地面。

（三）医疗救治及善后情况

14 时 23 分，筠连博康医院救护车抵达鲁班山北矿井口，15

时 01 分，将周某文送到救护车上进行紧急抢救，经抢救无效，于 15 时 10 分在送往医院途中死亡。

郭某文得知周某文死讯并向公司总经理汇报后，随即安排胡某杰、张某兴等人通知死者家属到筠连县蜀筠律师事务所处理善后事宜。5 月 18 日，善后工作处理完毕。

（四）事故瞒报情况

郭某文在得知周某文死亡后，立即电话向时任古叙公司总经理赵某清汇报了相关情况，赵某清指示其按照病亡进行处置。截至群众举报时，古叙公司、鲁班山北矿一直未向相关部门报告该起事故。

三、事故直接原因及分析

（一）直接原因

运输轨道木轨枕腐蚀，运输钻机过程中平板车掉道，钻机倾斜撞击位于平板车左侧的推车人员，导致事故发生。

（二）原因分析

1.事故地点道岔使用木轨枕固定轨道，道岔处连续 4 根木轨枕长期被积水浸泡腐蚀，固定钢轨的道钉松动，轨道易产生纵向和横向移动。装载钻机主机，总重达 3.11t 的 MPC20-6 平板车通过时，轨距变大超过 600mm，致使行驶方向左侧两个车轮掉下钢轨（图 5）。

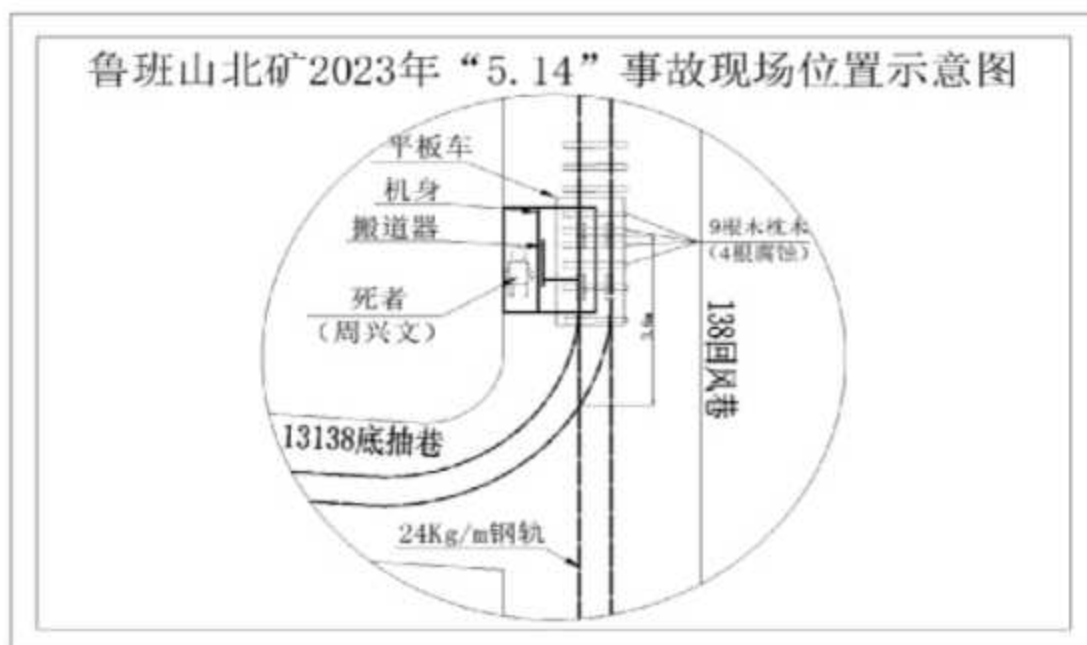


图 5 138 回风巷下车场事故现场示意图

2.MPC20-6 平板车左侧两个车轮掉入道芯内，平板车向左侧倾斜，装载的钻机主机同时向左侧倾斜，撞击位于左侧推车的作业人员（见图 6）。

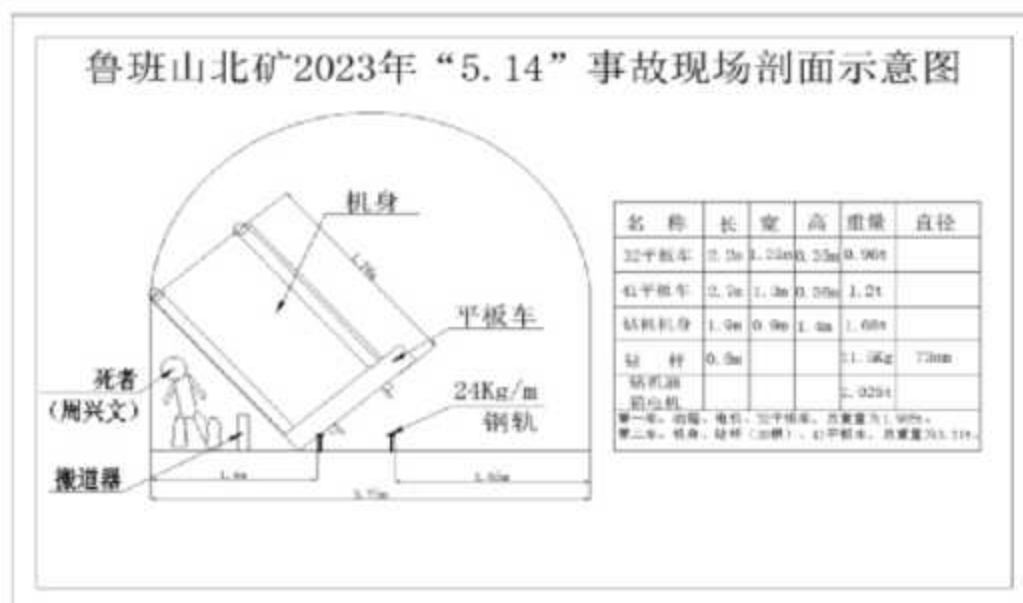


图 6 138 回风巷下车场事故现场剖面示意图

3.鲁班山北矿《井下运输普通“四超件”的安全技术措施》载明“平巷人力推车时，严禁在车辆两侧推车”；事故现场人力运输装载钻机主机的 MPC20-6 平板车时，作业人员违反操作规程在侧边推车。

四、间接原因及暴露出的主要问题

（一）未认真落实全员安全生产责任制

《鲁班山北矿平巷运输管理办法》未明确 13138 底抽巷、138 回风巷等不常用运输轨道线路管理的责任部门 and 责任人；鲁班山北矿督促全员遵守安全管理规定不到位，作业人员违反操作规程作业，未按法定职责及时、如实报告生产安全事故；古叙公司未组织对事故的真实情况进行核查。

（二）未认真执行安全管理相关规定

一是未按《煤矿安全规程》的相关规定对 138 回风巷下车场、13138 底抽巷的轨道线路进行维护及检修；二是隐患排查治理不到位，未及时排查并消除事故点木轨枕长期被积水浸泡腐蚀的生产安全事故隐患；三是安全生产管理人员未认真履职，未制止和纠正作业人员违反操作规程的行为。

（三）技术管理存在缺陷。

煤矿制定的《井下运输普通“四超件”（超高、超宽、超长、超重）的安全技术措施》为通用措施，未根据井下运输巷道断面、运输线路实际情况开展专项风险研判，也未制定有针对性的专项安全技术措施。

(四) 未认真开展安全培训工作。

未认真组织作业人员对《井下运输普通“四超件”的安全技术措施》开展专题学习，作业人员风险意识和安全意识差，未认真检查运输线路即进行运输作业，违反规定在车辆两侧人力推车。

五、有关责任人员和责任单位的处理建议

(一) 建议给予行政处罚人员(9人)

1. 张某兵，男，中共党员，时任鲁班山北矿抽采队班长，负责当班生产安全工作。未认真履行安全生产管理职责，未及时制止和纠正作业人员的违反操作规程的行为。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第(六)项^[1]的规定，对此次事故负直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[2]的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证1个月，并处2022年年收入30%的罚款。

2. 何某开，男，中共党员，时任鲁班山北矿抽采队队长，负责抽采队安全生产管理全面工作。未认真开展安全培训教育，隐患排查治理不到位，未认真检查作业点安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，未及时纠正作业人员的违反操作规程的行为。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第(二)、(五)^[3]、(六)项的规定，对此次事故负直接责任。依据《中华

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：(六)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处1万元以上，3万元以下罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员

《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证 3 个月，并处 2022 年年收入 40% 的罚款。

3. 黄某，男，中共党员，时任鲁班山北矿通防部部长，负责矿井“一通三防”和抽采队管理工作。未认真履行安全生产管理职责，未认真组织抽采队开展安全培训教育，隐患排查治理不到位，未认真检查作业点安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）、（五）项的规定，对此次事故负直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证 1 个月，并处 2022 年年收入 30% 的罚款。

4. 陈某，男，中共党员，时任鲁班山北矿机运部部长，负责矿井机电运输管理工作。未认真履行安全生产管理职责，运输技术管理存在缺陷，事故点运送“四超件”未根据实际情况进行风险辨识并制定专项措施，未认真检查作业点安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（三）^[4]、第（五）项的规定，对此次事故负直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证 1 个月，并处 2022 年年收入 30% 的罚款。

履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施。

5. 张某兴，男，中共党员，时任鲁班山北矿安全副矿长，负责矿井安全管理工作。未认真履行安全生产管理职责，未认真落实安全生产责任制，参与拟订的安全生产规章制度不完善，未认真检查作业点安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，未认真开展全员安全培训教育。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（一）^[5]、（二）、（五）项的规定，对此次事故负重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证 1 个月，并处 2022 年年收入 30% 的罚款。

6. 向某于，男，中共党员，时任鲁班山北矿机电副矿长，负责煤矿机电运输技术、管理工作。未认真履行安全生产管理职责，运输技术管理存在缺陷，事故点运送“四超件”未根据实际情况进行风险辨识并制定专项措施，未认真执行安全管理相关规定组织对运输“四超件”的轨道线路的安全生产状况排查，对使用的轨道线路未加强维护及检修。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（一）、（三）、（五）、（七）^[6]项的规定，对此次事故负主要领导责任。古叙公司党委决定给予行政警告处分。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证 2 个月，并处 2022 年

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

年收入 40%的罚款。

7.胡某杰，男，中共党员，时任鲁班山北矿党委书记，负责党务和人事的工作。未认真履行职责，未认真落实安全生产责任制，未按有关规定督促相关管理人员履职尽责，对安全培训教育工作监督不力。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（一）、（三）项^[7]的规定，对此次事故负重要领导责任。古叙公司党委决定给予行政记过处分。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项^[8]的规定，建议处 2022 年年收入 40%的罚款。

8.郭某文，男，中共党员，时任鲁班山北矿矿长，负责全面工作，矿井安全生产第一责任人。未认真履行职责，未按有关规定督促相关管理人员履职尽责，对安全培训教育工作监督不力，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，瞒报生产安全事故。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（三）、（五）、（七）^[9]项的规定，对此次事故负主要领导责任。古叙公司党委决定给予行政降级处分。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项规定，建议处 2022 年年收入 40%的罚款；依据《中华人民共和国安全生

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（七）及时、如实报告生产安全事故。

产法》第一百一十条第二款^[10]的规定,建议处 2022 年年收入 70% 的罚款。

按照《安全生产严重失信主体名单管理办法》(中华人民共和国应急管理部令 第 11 号) 的规定^[11],建议将其列入严重失信主体名单。

9.赖某刚,男,中共党员,古叙公司党委书记、董事长,负责古叙公司全面工作。落实全员安全生产责任制监督不力,对瞒报事故失察;在知道以及群众举报该起事故后,未严格督促相关人员认真开展事故核实工作。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(一)项,依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款^[12]的规定,建议处罚款,建议按党组织党员管理权限给予相应的处理。

(二) 建议免于追究责任的人员(2人)

1.赵某清,时任古叙公司总经理,古叙公司主要负责人。接到郭某文的事故报告后,要求煤矿按照病亡事故开展处理,瞒报生产安全事故。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(七)项的规定,鉴于其已去世,建议免于追究责任。

2.周某文,鲁班山北矿抽采工。自主保安意识差,人力运输

[10]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条 生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时,……并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款,……

生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的,依照前款规定处罚。

[11]《安全生产严重失信主体名单管理办法》(中华人民共和国应急管理部令 第 11 号) 第六条 下列发生生产安全事故的经营单位及其有关人员应当列入严重失信主体名单:(四)瞒报、谎报生产安全事故的生产经营单位及其有关责任人员。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的,责令限期改正,处二万元以上五万元以下的罚款;逾期未改正的,处五万元以上十万元以下的罚款,责令生产经营单位停产停业整顿。

装载钻机主机的 MPC20-6 平板车时，违反操作规程位于运输车辆行进方向左侧推车，导致事故发生。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

（三）对事故单位的责任认定和处理建议

鲁班山北矿，未认真落实全员安全生产责任制和安全生产规章制度，隐患排查治理不到位，技术管理工作有缺陷，安全教育培训不力，瞒报事故。违反《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十二条第二款、第八十三条第二款^[13]的规定，对此次事故发生负主体责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项^[14]的规定，对鲁班山北矿处罚款 79 万元；依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项^[15]之规定，处罚款 140 万元。两项合计，对鲁班山北矿处罚款 219 万元。

根据《国家矿山安全监察局关于印发〈煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法〉和〈煤矿安全生产标准化管理体系基本

[13]《中华人民共和国安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款 生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款 单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[15]《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第 493 号）第三十六条 事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处 100 万元以上 500 万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入 60%至 100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的。

要求及评分方法》的通知》(矿安〔2024〕109号)^[16]规定,建议由煤矿安全生产标准化工作主管部门降低鲁班山北矿安全生产标准化管理体系等级。按照《安全生产严重失信主体名单管理办法》(中华人民共和国应急管理部令第11号)的规定,建议将鲁班山北矿列入严重失信主体名单。

六、事故防范和整改措施建议

(一)提高依法依规办矿意识。古叙公司、鲁班山北矿要进一步开展“学法规、抓落实、强管理”活动,特别煤矿主要负责人、相关管理人员必须加强安全生产法制学习,努力提升安全生产法律意识、标准意识和风险意识,促使各级人员知责于心、担责于身、履责于行,认真执行各级监管监察指令措施,在公司、煤矿形成良好的依法办矿、遵规守纪氛围,坚决杜绝安全监控系统作假以及瞒报、谎报、迟报事故等各类违法违规行为。

(二)全面落实安全生产责任制。鲁班山北矿要对建立的全员安全生产责任制、各类安全生产规章制度进行系统梳理,找出其中的缺项及不切实际的内容,根据矿井自身情况加以完善,杜绝制度脱离实际和责任空档;要利用视频、现场抽查、突击检查、跟班督导等多种方式坚持不懈狠抓“三违”,建立行之有效的奖惩机制,加强监督考核和量化管理,提升各级管理人员的责任心,将责任落到实处。

(三)加强技术和安全管理工作。一是认真打造以总工程师为首的矿井技术管理体系,加强对规程措施贯彻执行培训考核

[16]《煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法》第十一条 安全生产标准化管理体系达标煤矿的监管:
(二)对发生生产安全死亡事故的煤矿,各级煤矿安全生产标准化工作主管部门应自事故发生之日起降低或撤消其取得的安全生产标准化管理体系等级。一级、二级煤矿发生一般事故后分别降为二级、三级,发生较大及以上事故后撤消其等级;三级煤矿发生一般及以上事故后撤消其等级。

和监督检查，坚决杜绝技术管理与现场作业“两张皮”现象。二是要做到“一工程一措施”，技术人员先期要进行现场查勘后再制定有针对性的安全措施，并指定专人遵照措施进行全过程管理，杜绝通用措施代替专项措施现象；三要切实加强非生产区域的安全管理，对井下现有区域开展一次全方位、无死角的安全大排查，发现问题立即处置，坚决做到隐患不整治，现场不作业。

（四）切实加强安全培训和警示教育。一是要对各级管理人员开展履职能力和安全责任心的培训教育，对职工分工种、分层级、分岗位开展操作技能培训、风险意识教育，严格执行各类安全管理制度及规程。二是管理人员要特别注重对重点工程、重大危险作业、大件运输等作业人员开展专项安全培训工作，要从风险研判和管控措施进行重点讲解，让每名职工明白所在岗位存在的安全风险以及应对措施。三是要常态化开展警示教育，针对矿井的短板要有针对性的收集近年来全省、全国的典型矿山事故案例开展警示教育，并要组织职工讨论，不断提高全员安全意识和互保意识，提升安全风险辨识和管控风险能力。