



淮南市应急管理局

yjj.huainan.gov.cn

[网站首页](#)

信息公开

工作资讯

安全监管

政策法规

党建工作

应急管理

政民互动

网上服务

政策法规 | 政策解读 | 事故处理 | 典型案例 | 安全生产形势 | 煤矿安全生产重要文件宣贯专栏

您当前所在的位置：[首页](#) > [政策法规](#) > [事故处理](#)

淮南市双凤建筑安装工程有限公司“2020·7·14”一般坍塌事故调查报告

发布日期：2020-09-27 15:03 来源：市应急管理局（市煤矿安全监督管理局） 阅读次数：2104 字体：[大 中 小] 背景颜色：

淮南市双凤建筑安装工程有限公司

“2020·7·14”一般坍塌事故

调查报告

2020年7月14日凌晨1时许，淮南市双凤建筑安装工程有限公司在田家庵区金家岭路与泉山路交叉口东南侧负责自来水供水管道抢修开挖土方时，发生一起坍塌事故，造成1人死亡，直接经济损失约140万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府第232号令）和《淮南市人民政府关于授权市应急管理局调查处理一般生产安全事故的批复》（淮府〔2019〕126号）等规定，市应急局牵头成立了“2020·7·14”一般坍塌事故调查组，由市应急管理局主要负责同志任组长，市公安局、市城建局、市应急局、市总工会、田家庵区人民政府等单位派员参加，同时邀请市纪委监委派员参加，并选派了市政、土木工程等相关专业领域的3名专家参与事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料、专家论证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）相关单位基本情况

1. 双凤建筑安装工程有限公司（以下简称：双凤建筑）成立于 2011 年 4 月，注册资本 2260 万元，法人代表：庞德志，统一社会信用代码：91340400571789471C(1-1)，建筑业企业资质证书编号：D334091522，具备建筑工程施工和市政公用工程施工总承包双叁级资质，安全生产许可证编号：（皖）JZ 安许证字〔2017〕006360-（2-1），有效期 2017 年 11 月 3 日至 2020 年 11 月 3 日。公司经营范围为：建筑工程安装，土石方工程、水利工程、道路工程、市政工程、建筑装饰工程等工程施工，管网安装，施工劳务（不含劳务派遣）。经调查，该公司安全管理制度不健全，公司主要负责人未经安全管理培训，无培训合格证书；未制定并实施安全生产教育和培训计划。

2. 淮南首创水务有限责任公司（以下简称：淮南首创）成立于 2004 年 12 月 23 日，由北京首创股份有限公司与淮南市供水有限公司共同投资成立。公司注册资本 1.8 亿元，法定代表人：庞胜，统一社会信用代码：913404007711165972。经营范围包括城镇自来水生产、供应、销售；城市雨污水的收集、输送、处理及最终排放；污泥深度处置；给排水工程设施的咨询、设计、施工、设备供应、安装、运营；水处理的科研、开发、利用及其它与水处理相关的业务。

3. 四川青石建设有限公司（以下简称：四川青石）成立于 2008 年 3 月 7 日，自 2016 年被北京首创股份有限公司收购后更名为四川青石建设有限公司，注册资本 1 亿元人民币，法定代表人：裴自川，公司从业人员有一级建造师、二级建

造师、造价工程师、技术人员百余人，拥有各类大中小型机械设备。公司统一社会信用代码：915100007143511X8，建筑业企业资质证书编号：D151067643，具备建筑工程施工和市政工程施工总承包双一级资质。

（二）淮南首创与双凤建筑关系

2019年12月30日，淮南首创与双凤建筑签订承包合同，由双凤建筑负责供水管道抢（维）修中涉及到的土方工程（含土方开挖、外运、回填），承包时间自2020年1月1日至2020年12月31日。经调查，合同签订后，双凤建筑派出13名工人长期跟随淮南首创营销部维修班组，随时调动，全部从事自来水供水管道抢（维）修工作的土方开挖、清运、回填的相关工作。

（三）淮南首创与四川青石关系

淮南首创与四川青石均隶属于北京首创集团有限公司。2019年4月11日，淮南市人民政府召开专题会议，由淮南首创承担石姚湾净水厂及配套管网项目建设工作，四川青石为工程总承包单位，负责该项目的设计、采购及施工。

（四）事故发生地点情况

事故地点位置位于田家庵区金家岭路（会战路）与泉山路交叉口东南侧，现场操作环境复杂，基坑南侧地下有东西向国防电缆，东侧有一根高压电线杆，上架有2路10kV高压线，基坑下方1米左右位置有两根东西向通信电缆，基坑下方3米左右位置有一根南北向雨污管，见示意图1。抢修作业基坑南北向约为2.5米，东西向1米左右，开挖深度在4.5-5米之间，作业空间狭小。四侧均为垂直开挖，无放坡，

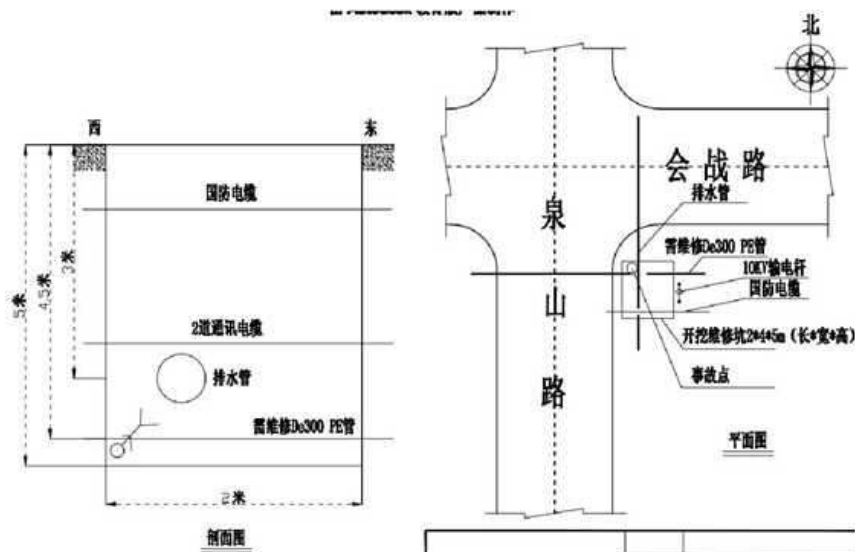


图 1 施工现场及事故点示意图

东侧打入 4 根 H200 槽钢作为挡土措施，其他三侧支护措施未做。

(五) 事发天气情况

根据市气象局资料，自 7 月 10 日开始，淮南地区连天阴雨，其中 11 日暴雨转大雨，12 日中雨转雷阵雨，13 日雷阵雨。

(六) 供水管道抢修有关情况

2020 年 7 月 12 日下午 15 时 30 分左右，四川青石项目部在泉山路与金家岭路进行石姚湾净水厂及配套管网工程拉管施工过程中，发现路面有泥浆水冒出，初步判断为自来水供水管网被损坏，随即电话向淮南首创客服进行报修。接到客服部的维修单后，当天下午 16 时左右，淮南首创营销二部副经理官乐书通知双凤建筑主要负责人庞德志，要求安排设备人员赶赴现场。16 时 30 分左右，营销二部维修二班班长陆林与双凤建筑工人程龙明赶到现场。官乐书、陆林、

程龙明等人到达现场后，对漏水现场进行勘察，确定了漏水点位置。因损坏的自来水供水管道影响信谊四季城、铁三处等多个小区约万户居民的用水，群众反映非常强烈。为尽快抢修供水管道，官乐书协调四川青石项目部现场人员肖春，使用了项目部在附近作业的一台小挖机配合双凤建筑对漏水点进行开挖，没有另行调用双凤建筑相关设备。到当晚 21 时，在对抢修基坑开挖到 1 米左右深度后，小挖机已经满足不了开挖条件，官乐书又与肖春协商，调用一台大挖机到场配合施工。肖春安排的大挖机于 7 月 13 日上午 9 时多到达抢修现场进行施工。当开挖深度至 3.5 米左右时，四川青石项目部技术负责人刘晓申、一标段现场负责人闵小林安排人员对基坑东西两侧用 H200 槽钢进行围挡加固。晚上 22 时左右，由于基坑内西侧原有雨污合流管因土层扰动倾斜，雨污合流管接口处不断有雨水流入坑内，刘晓申便安排挖机将该雨污合流管拆除吊上地面。此时基坑西侧槽钢与坑壁脱离接触，失去支护作用。刘晓申指挥将西侧槽钢拆除移至东侧，用于加强东侧支护。14 日凌晨 55 分左右，双凤建筑工人程龙明下到基坑内，开展管沟土方清淤作业。

在供水管道抢修期间，13 日中午淮南首创分管工程的总经理助理王有利、分管营销的副总经理胡万华先后到现场了解抢修进展情况。晚上 21 时，淮南首创总经理孔斌赶到现场，要求连夜抢修，并做好安全措施。

二、事故发生经过、救援情况及善后处理情况

（一）事故发生经过

14 日凌晨 55 分左右，程龙明乘挖掘机料斗下到基坑内，开展供水管道管沟清淤作业，见图 2。1 点 5 分左右，经雨

水、污水长时间浸泡的基坑西侧发生坍塌，塌方量 1-2 立方米。程龙明躲避过程中滑倒（正面向下），被土方掩埋，覆盖土层厚度约 0.5 米。



图 2 坑内作业图

（二）人员伤亡及直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况

本次事故造成 1 人死亡，死者程龙明，男，56 岁，双凤建筑工人，户籍地：安徽省淮南市潘集区*****，公民身份证号码： 340406*****0011。

2. 事故直接经济损失

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）有关规定统计，本次事故共造成直接经济损失约 140 万元。

（三）应急救援及善后处理情况

1. 应急救援情况: 事故发生后，淮南首创营销二部副经理官乐书立即拨打了 119、120。营销一部副经理武昌、陆林，四川青石施工员韩鹏等人跳入基坑中营教程龙明。14 日凌晨 1 时 8 分，淮南市消防指挥中心接到报警，立即调派 3 辆消防车、19 名救援人员前往现场处置，1 时 22 分到达现场。1 时 20 分许，淮南东方医院集团总院救护人员到达现场。1 时 37 分被困人员救出，立即由现场救护人员送往淮南东方医院集团总院抢救。后因抢救医治无效，程龙明于 7 月 15 日凌晨 3 时 45 分死亡。

2. 善后处置情况: 为妥善处理善后事宜，双凤建筑与死者家属进行协商，7 月 16 日，双方签订了一次性赔偿协议书。死者家属全额领取了死亡赔偿金。

三、事故发生的原因

（一）直接原因

作业人员在基坑安全支护不到位的情况下违章进入危险区域作业，发生坍塌被埋，是造成这起事故的直接原因。

（二）间接原因

1. 双凤建筑未履行安全生产主体责任。安全意识淡薄，未建立健全公司安全生产责任制度；施工现场没有专人负责管理；未编制施工方案和安全生产应急处置预案；落实安全措施不力，未对从业人员进行安全技术交底；未开展安全生产隐患排查和整改；安全生产教育培训缺位，无相关人员的教育培训记录。

2. 淮南首创现场人员管理不到位。现场管理人员不能辨识风险，对土方开挖后基坑支护不到位的安全隐患未及时发现，未阻止双凤建筑现场作业人员进入危险区域作业。

3. 四川青石项目部管理不规范。在全市所有建筑工地全面停工安全检查期间，监理公司于7月6日下达工程停工令后，未经批准私自复工施工导致供水管道损坏。对施工现场的工程设备等缺乏有效管理，任由双凤建筑现场作业人员利用挖掘机料斗违规下到基坑。

四、事故性质认定

经调查组认定，这是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

（一）相关责任人员

1. 程龙明，对现场存在的重大安全隐患意识不到位，贸然进入危险区域作业，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

2. 庞德志，双凤建筑主要负责人，履行公司安全管理职责不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条（一）（二）（三）¹项规定，未履行安全生产管理职责，对事故发生负有主要领导责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十一条²、第九十二条第（一）项³规定，建议由市应急管理局对其处2019年年收入30%的行政处罚。

3. 官乐书，淮南首创营销二部副总经理，具体负责营销二部所管辖区内供水管道的抢修工作。对维修现场安全管控

1. 《中华人民共和国安全生产法》第十八条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立、健全本单位安全生产责任制；
（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；
（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

2. 第九十一条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，处二万元以上五万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

3. 第九十二条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；

不到位，不能辨识风险，对土方工程分包公司的作业人员贸然进入危险区域作业未予制止。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（三）⁴项规定，建议由市应急管理局给予其人民币 4000 元的行政处罚。

4. 胡万华，淮南首创副总经理，分管公司营销及供水管道维修工作，现场安全风险辨识和管控不到位，对作业人员进入危险区域作业未予制止。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（三）项规定，建议由市应急管理局给予其人民币 4000 元的行政处罚。

5. 刘晓申，四川青石石姚湾净水厂及配套管网项目部技术负责人，在项目经理未到岗前，是该项目部安全管理第一责任人。在停工期间未经批准擅自施工，履行安全生产管理职责不到位；现场安全风险管控措施把关不严，对作业人员进入危险区域作业未予制止，对事故发生负有技术管理责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（三）项规定，建议由市应急管理局给予其人民币 4000 元的行政处罚。

6. 闵小林，四川青石石姚湾净水厂及配套管网项目部一标段负责人，现场安全风险辨识和管控不到位，对作业人员进入危险区域作业未予制止，对事故发生负有管理责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（三）项规定，建议由市应急管理局给予其人民币 4000 元的行政处罚。

4. 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处 1000 元以上 1 万元以下的罚款：

（三）发现从业人员违章作业不加制止的；

（二）相关责任单位

1. 双凤建筑安装工程有限公司，安全生产责任制落实不到位，对事故发生负有主要管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条（一）（二）（三）⁵项、第一百零九条第（一）⁶项的规定，建议由市应急管理局给予其行政处罚 26 万元。

2. 淮南首创水务有限责任公司在与双凤建筑安装工程有限公司签订土方工程承包合同时，未对其公司安全管理情况进行严格审核，建议由市城乡建设局对淮南首创进行通报批评。

3. 四川青石公司项目部存在项目组织架构不健全、项目部管理混乱、项目经理长期不在岗等问题，建议由市城乡建设局对以上问题另行调查处理。

六、事故防范和整改措施建议

“7.14”坍塌事故的发生，暴露出企业安全生产主体责任未有效落实、安全管理混乱、管理人员安全意识淡薄等问题。为防止类似事故再次发生，建议切实做好以下工作：

（一）双凤建筑安装工程有限公司要深刻吸取此次事故教训，严格按照《安全生产法》等法律法规规定，严格落实

5. 第九十四条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款：

（一）未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的；
（二）危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的；
（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；

6. 《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；

企业安全生产主体责任；要加强对施工现场管理，认真开展事故隐患排查和整改工作，保障各项安全管理措施的有效落实；要建立健全各项安全生产管理规章制度，认真制定并落实安全生产教育和培训计划；加强企业员工安全知识培训，切实增强员工安全意识。

（二）淮南首创水务有限责任公司要加强对工程外包公司的审核，掌握其安全生产管理情况，将施工现场安全管理纳入公司统一监管范围内。要督促施工企业落实安全生产主体责任，做好安全防范措施，防止类似事故再次发生。

（三）四川青石建设有限公司要加强施工项目部管理，建立完善项目部管理组织架构，严格执行各项管理规定，严格按照有关规定要求加强施工现场安全管理，结合企业特点和项目实际制定并完善具体操作规程，确保施工安全。

“2020·7·14”一般坍塌事故调查组

2020年9月

- 22 -

分享到：  

 打印  关闭

主办：淮南市应急管理局 皖ICP备19011720号-1 联系方式：0554-6645964 网站标识码：3404000028 [站点地图](#)

 皖公网安备 34040302000275号

地址：淮南市高新技术开发区（山南新区）民裕东街89号民安大厦（5楼—6楼）





适老化
无障碍服务