

# 马鞍山中拓冶金材料有限责任公司“1·13” 一般车辆伤害事故调查报告

2024年1月13日14时20分，位于当涂县姑孰镇工业集中区的马鞍山中拓冶金材料有限责任公司厂房内，发生一起一般车辆伤害事故，造成1人死亡。

事故发生后，县委、县政府主要负责同志高度重视，要求公安机关会同应急管理局、姑孰镇迅速查明原因，依法依规妥善处理，举一反三，持续抓好安全生产隐患排查整治，姑孰镇做好善后和稳控工作。县公安局、县应急管理局、姑孰镇政府等负责同志均第一时间赶赴现场进行事故处置。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）等规定，经县政府同意，1月16日，成立了由县委常委、常务副县长为组长，县应急管理局、县商务局、县纪委监委、县公安局、县人社局、县总工会和姑孰镇政府相关人员为成员的事故调查组，依法对事故开展调查。调查组聘请了相关专家参与事故调查的技术分析工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅相关资料、询问相关当事人，对相关信息、证据资料、相关

证据综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将事故调查报告如下：

## 一、事故基本情况

### （一）事故相关单位基本情况

马鞍山中拓冶金材料有限责任公司（以下简称“中拓公司”）成立于 2009 年 03 月，统一社会信用代码：913405216642106334；法定代表人：杨月华（挂名企业法人，不参与企业的经营管理，企业管理由主要负责人王建负责）；公司所在地：安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇松塘新村\*\*\*\*；经营范围：锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属材料销售；金属废料和碎屑加工处理；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；耐火材料销售；生产性废旧金属回收等。

### （二）事故发生单位安全管理情况

经调查，中拓公司成立了安全管理机构，配备了安全管理人员，开展了事故应急演练；但是对于从业人员的安全教育培训不到位，作业现场安全管理混乱，厂用装载机未安装声光报警装置，安全通道划分不合理、标识不清晰。

### （三）人员伤亡和直接经济损失

1. 人员伤亡情况：事故造成 1 人死亡。

死者：汤四一，男，63 岁，中拓公司职工，马鞍山市含山县林头镇人；身份证号码：34262519610528\*\*\*\*。

2. 直接经济损失情况：根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB67221-1986）有关规定统计，事故造成直接经济损失约 130 万元。

#### （四）涉事装载机基本情况

涉事装载机为中拓公司生产车间内厂用装载机，设备名称为轮胎式装载机，由驾驶室的装载机操作人员进行操作，制造单位为广西柳工机械股份有限公司，型号为CLG856H，2022年出厂，出厂编号：CLG856HZANL773657，发动机标定功率168kW/h，工作质量18460KG，工作能力5500kg。

经委托江苏科安检测有限公司检测，涉事装载机的警示标志、工作灯光不合格。

#### （五）装载机操作人员基本情况

中拓公司装载机驾驶员：陈兆保，男，55 岁，马鞍山市雨山区人，身份证号码：34050519690824\*\*\*\*。

## 二、事故经过和应急救援情况

### （一）事故发生经过

2024 年 1 月 13 日 6 时许，中拓公司员工开始入厂作业，按照安全员张德海在前一天下班前的分工开始作业，装载机驾驶员陈兆保、潘广辉驾驶装载机，操作工汤四一、王述才采取

一岗双人制方式轮流放料。14 时 20 分许，王述才接班汤四一。汤四一结束工作走向车间西侧靠南的大门，准备出车间休息，行走至皮带机进料口东南侧时，正在驾驶装载机的陈兆保由东向西倒车至皮带机进料口附近，将汤四一撞倒并碾压。

(二) 事故应急救援情况

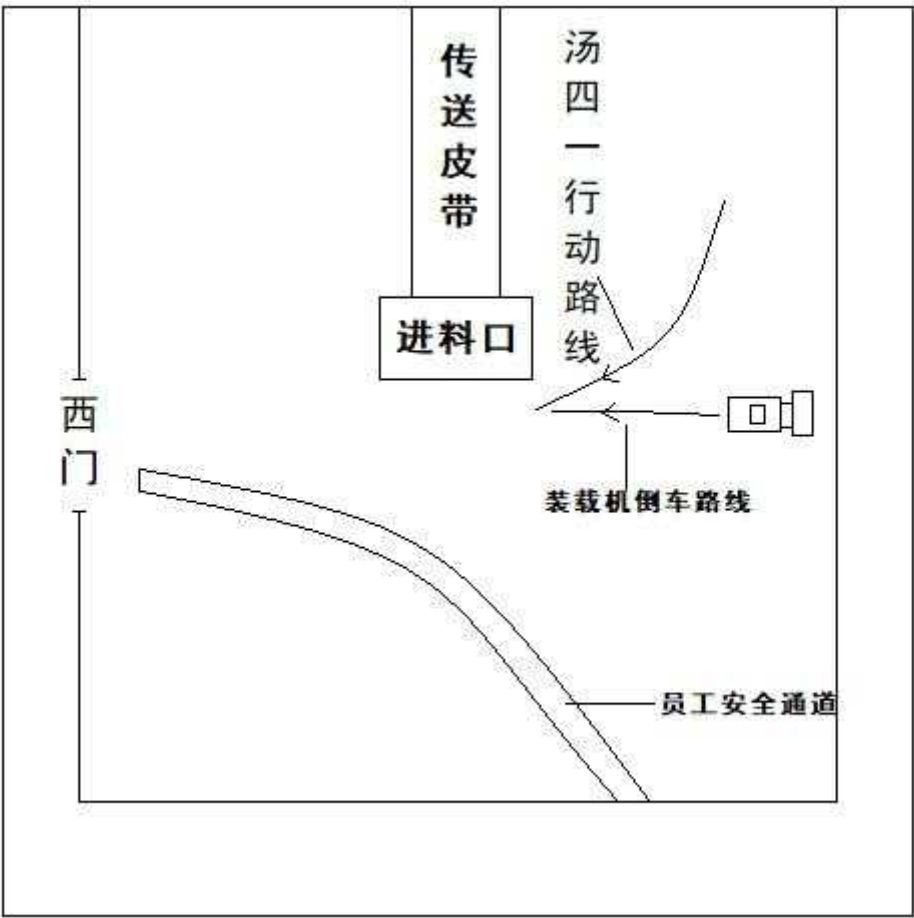


图1 事故现场示意图

事故发生后，车间门口的主要负责人王建立刻呼喊陈兆保停车，随后安排现场工人陈前大告知安全员张德海事故发生情况。陈兆保发现汤四一躺在地上后立刻停车并从车上跳下来查

看汤四一情况，发现汤四一还有意识，但不能说话。张德海接到事故报告后立刻拨打了 120 急救电话，并赶往事故现场，随后向姑孰镇工业集中区汇报事故发生情况。王建等人发现汤四一伤势较重，安排车辆将汤四一送往当涂县人民医院救治。

### 三、事故发生的原因及事故的性质

#### （一）直接原因

1. 汤四一，中拓公司操作工，个人安全意识淡薄，对作业中的装载机危险性认识不足，盲目进入装载机作业区域。

2. 陈兆保，中拓公司驾驶员，驾驶装载车倒车过程中未有效观察车后情况，倒车撞击碾压汤四一并致其死亡。

#### （二）间接原因

1. 中拓公司，作业现场安全管理不到位，装载机作业区域人车混流，厂用装载机未安装声光报警装置，作业灯光未通过检测，安全通道划分不合理、标识不清晰；员工安全教育培训不到位，员工安全意识淡薄。

2. 中拓公司主要负责人王建，未督促、检查本单位的生产安全工作，及时消除生产安全事故隐患。

3. 中拓公司安全管理人员张德海，对本单位员工本安全生产教育和培训不到位；未能及时排查生产安全事故隐患；未能制止和纠正违反操作规程的行为。

#### （三）事故性质

经事故调查组认定，这是一起一般生产安全责任事故。

## 四、事故责任分析及处理建议

### （一）建议免于处罚的人员

汤四一，中拓公司员工，个人安全意识淡薄，对作业中的装载车危险性认识不足，盲目进入装载机作业区域。因其已死亡，建议免于处罚。

### （二）建议予以行政处罚的事故责任单位和责任人员

1. 中拓公司，未严格落实安全生产主体责任，对作业现场安全管理不到位，对事故隐患排查治理不到位，对从业人员安全培训教育不到位，对事故发生负有责任。建议由当涂县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条<sup>1</sup>的规定对其予以行政处罚。

2. 王建，中拓公司主要负责人，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有管理责任。建议由当涂县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条<sup>2</sup>的规定，对其予以行政处罚。

3. 张德海，中拓公司安全管理人员，对本单位员工本安全生产教育和培训不到位；未能及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；未能制止和纠正违反操作规程的

---

<sup>1</sup> 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

<sup>2</sup> 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

行为，对事故发生负有管理责任。建议由当涂县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条<sup>3</sup>的规定，对其予以行政处罚。

### （三）其他相关责任人员处理情况

陈兆保，中拓公司装载机驾驶员，驾驶装载机倒车过程中未仔细观察倒车路线情况，盲目倒车撞倒汤四一，对事故发生负有责任，目前公安机关已对其立案调查。

## 五、防范措施及整改建议

（一）中拓公司要举一反三，深刻吸取事故教训，履行安全生产主体责任，抓紧抓实作业现场安全生产管理，认真开展事故隐患排查整改，及时消除安全隐患。

（二）中拓公司应按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，提高员工安全意识。

（三）中拓公司应合理规划员工安全通道，并设置明显的标识。

（四）属地政府姑孰镇要压紧压实安全生产责任制，督促指导辖区内生产经营单位积极落实安全生产主体责任，全面认真开展事故隐患排查整治，认真开展安全生产教育培训工作。

---

<sup>3</sup> 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

当涂县人民政府  
马鞍山中拓冶金材料有限责任公司“1·13”  
一般车辆伤害事故调查组  
2024年3月19日