

古冶京华古盛物业服务有限公司 “4·11”一般坍塌事故调查报告

一、报告开篇和事故性质认定

2025年4月11日19时左右，唐山市古盛物业服务有限公司在古冶区滦兴小区抢修污水管道时，发生一起坍塌事故，造成一人死亡，直接经济损失150万元。依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，4月11日，经古冶区人民政府批准，成立了由区应急局、区住建局、区公安分局、区卫健局、区人社局、区总工会、京华街道办事处等单位组成的古盛物业服务有限公司“4·11”一般事故联合调查组。（以下简称“事故调查组”），对事故开展全面调查。聘请了3名专业技术人员组成专家组，参与事故调查。同时，区纪委监委成立了事故追责问责组，依规依纪依法开展问责工作。

经调查认定，该起事故是一起因作业人员入沟槽作业时未进行风险确认，挖掘的沟槽未采取放坡和支护措施，导致沟槽北侧边坡坍塌的安全生产责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

唐山市古盛物业服务有限公司，法定代表人张某宇，公司类型为有限责任公司，注册资本为二百万元整。成立日期2017年10月26日，营业期限为2017年10月26日至2047年12月31日，位于唐山市古冶区林西红林道北侧（原林西六中），是古冶区专门为接收境内国有企业职工家属区的“两

供一业”服务管理职能而成立的国有企业，经营范围为物业管理服务、管辖区域内供水、供暖、排水、燃气设施的管理维护等。于2018年9月启动运营。公司总部位于古冶区林西境内，下设综合管理部、物业管理部、经营财务部。公司下辖林西物业服务中心、赵各庄物业服务中心、范吕物业服务中心、唐家庄物业服务中心、收费管理中心五个二级单位。现有在册职工107人。

（二）项目基本情况

该项目为唐山市古盛物业服务有限公司辖区内滦兴小区污水管道抢修工程，自2025年以来，截至事故发生，居民通过拨打古盛公司调度电话报修6次，拨打12345热线和信访局反映2次，至2025年4月10日损坏程度已导致多处地下室淹水，经唐山市古盛物业服务有限公司班子会决定，该项目涉及住户民生问题，故采取先抢修施工，再补齐手续的方式进行施工。该项目由唐山市古盛物业服务有限公司通过中间人秦某介绍，安排郭某庆、王某军、么某宝等临时用工人员进行抢修。该项目施工方式为挖掘沟槽并更换损坏的污水管，最后进行回填，管沟放坡顶部开挖面积约为19.6平方米，开挖深度约为2.6米，工程造价约为8000元，根据唐山市住建局《关于进一步做好房屋建设和市政基础设施“小施工”安全监督的通知》中重点工作第（一）项，该工程属于由属地乡（镇）、街道履行安全监管执法责任的“小施工”。工程于2025年4月11日开工，预计工期一天。

（三）安全管理情况

经核查，唐山市古盛物业服务有限公司每月召开一次安全行政办公会议，通过会议布置公司安全管理工作。制定了

包括《安全生产管理考核办法》、《安全办公会议制度》、《安全教育培训考核制度》等 34 项安全管理制度及办法。编制了《生产安全事故综合应急预案》。明确了公司各岗位职责。各部门负责人与公司主要负责人签订了安全责任状、消防责任状。

唐山市古盛物业服务公司针对该工程项目，对施工人员进行现场安全教育，包括要求正确穿戴劳动保护用品，在施工区域外拉设警戒线，施工人员不得站在挖掘机作业范围内等六项主要措施。

（四）事故发生经过

古盛公司于 2025 年 4 月 10 日召开班子会，决定了该抢修工程采取先抢修施工，再补齐手续的方式，4 月 11 日，12345 热线将“群众反映的滦兴小区污水管道破损影响生活”的投诉单交办给古盛公司，随后，古盛公司安全副总金某明通过中间人秦某，招募了三名临时用工人员，郭某庆、王某军和么某宝，并安排唐家庄物业服务中心负责监督施工，唐家庄物业服务中心副主任张某龙具体负责监督工作。

4 月 11 日上午 7 时 30 分左右，临时用工人员郭某庆、王某军和么某宝进场，在上午 10 时左右，完成现场清理工作，开始施工。使用日立 150 挖掘机进行开槽挖掘，在挖掘过程中，不慎破坏了雨水管道，郭某庆立即联系购买雨水管道及配件材料，约下午 16 时至 17 时之间，雨水管道材料到达现场，现场人员立即开始维修雨水管道。约 19 时，雨水管道维修完毕，此时王某军站在沟槽底部雨水管北侧，么某宝站在雨水管上边。突然沟槽北侧坍塌，沙土伴着碎砖块将王某军压倒埋在坑底，么某宝发出呼喊声。郭某庆听到声音，


看到沟槽已坍塌，就立即进入沟槽底部，会同么某宝进行手刨救援，并于 19 时 4 分拨打 120，19 时 7 分拨打 119 请求救援，附近人员纷纷参与救援，大约 19 时 30 分，古冶区消防救援大队到达现场，进行抢险救人。随后，古冶区政府主管部门、应急部门和唐山市古盛物业服务有限公司有关领导赶赴现场，指挥、参与应急救援。21 时 15 分救援结束，被困人员王某军被救出并送往唐山市第三医院进行抢救，21 时 44 分左右王某军经医院抢救无效宣布死亡。

（五）现场勘查情况


古冶区滦兴小区污水管道抢修项目位于古冶区北外环路 25-22 滦兴小区 33 楼南侧，事故后保留的现场是一开挖沟槽，是两次扩挖和抢险后保留的，其形状为有两对边基本平行的五边形。沟槽东西向平行边短边约 3m、长边约 6.1m，南北向平行边短边约 1.8m、长边约 3.7m，底部距地面深度约 2.8m。沟槽底部附近有 3 条东西向管道，南侧是雨水管道（上端可见），公称直径 700mm，管道埋深约 3.5m，流向由东往西；靠北侧是污水主管道，公称直径 300mm，管道埋深约 3.2m，流向由东往西；最北侧，槽壁内还有一条污水楼前管道，公称直径 200mm，管道埋深约 2.6m，流向由西往东。沟槽北侧距滦兴 33 楼约 4.5m，南侧距北外环路 26.7m、距南侧铁艺栅栏 1.5m。沟槽东侧有 4 个管道井，其中 3 个污水井，靠近北侧，一个雨水井在南侧。沟槽为竖直下挖，未见放坡和支护痕迹，只西南侧有一步行斜道，直通沟槽底部。



事故发生现场周边环境图

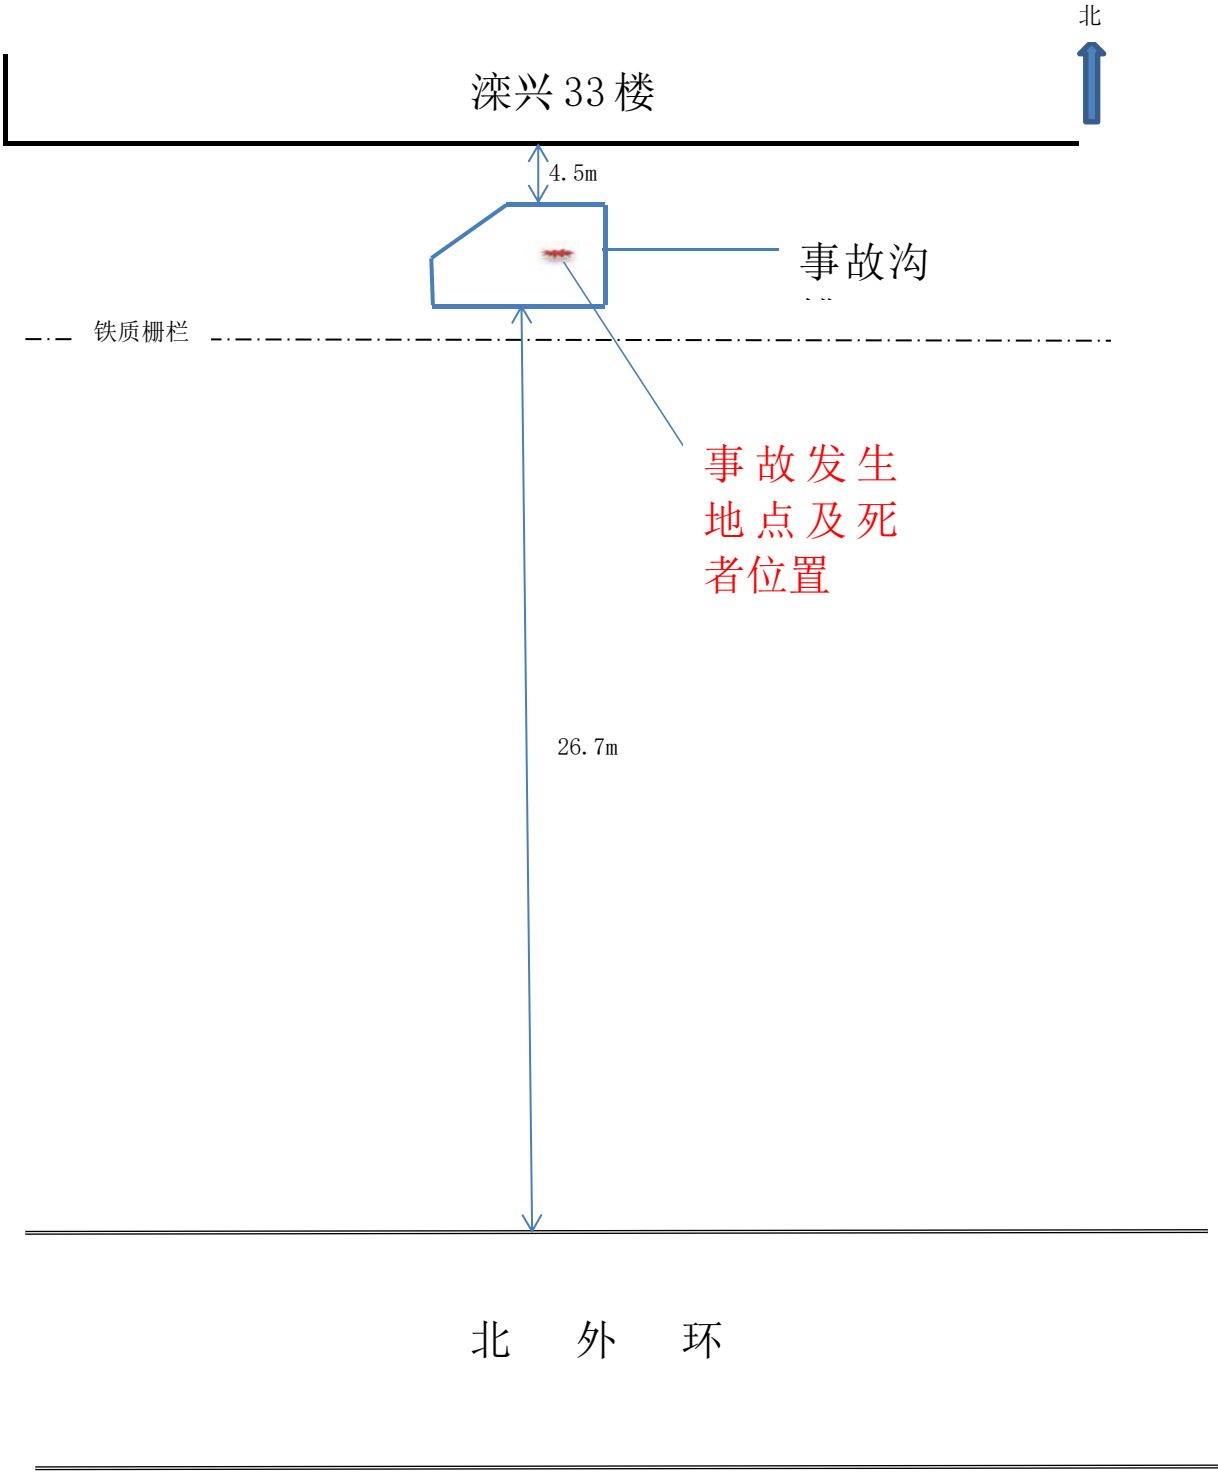


事故现场沟槽俯视示意图

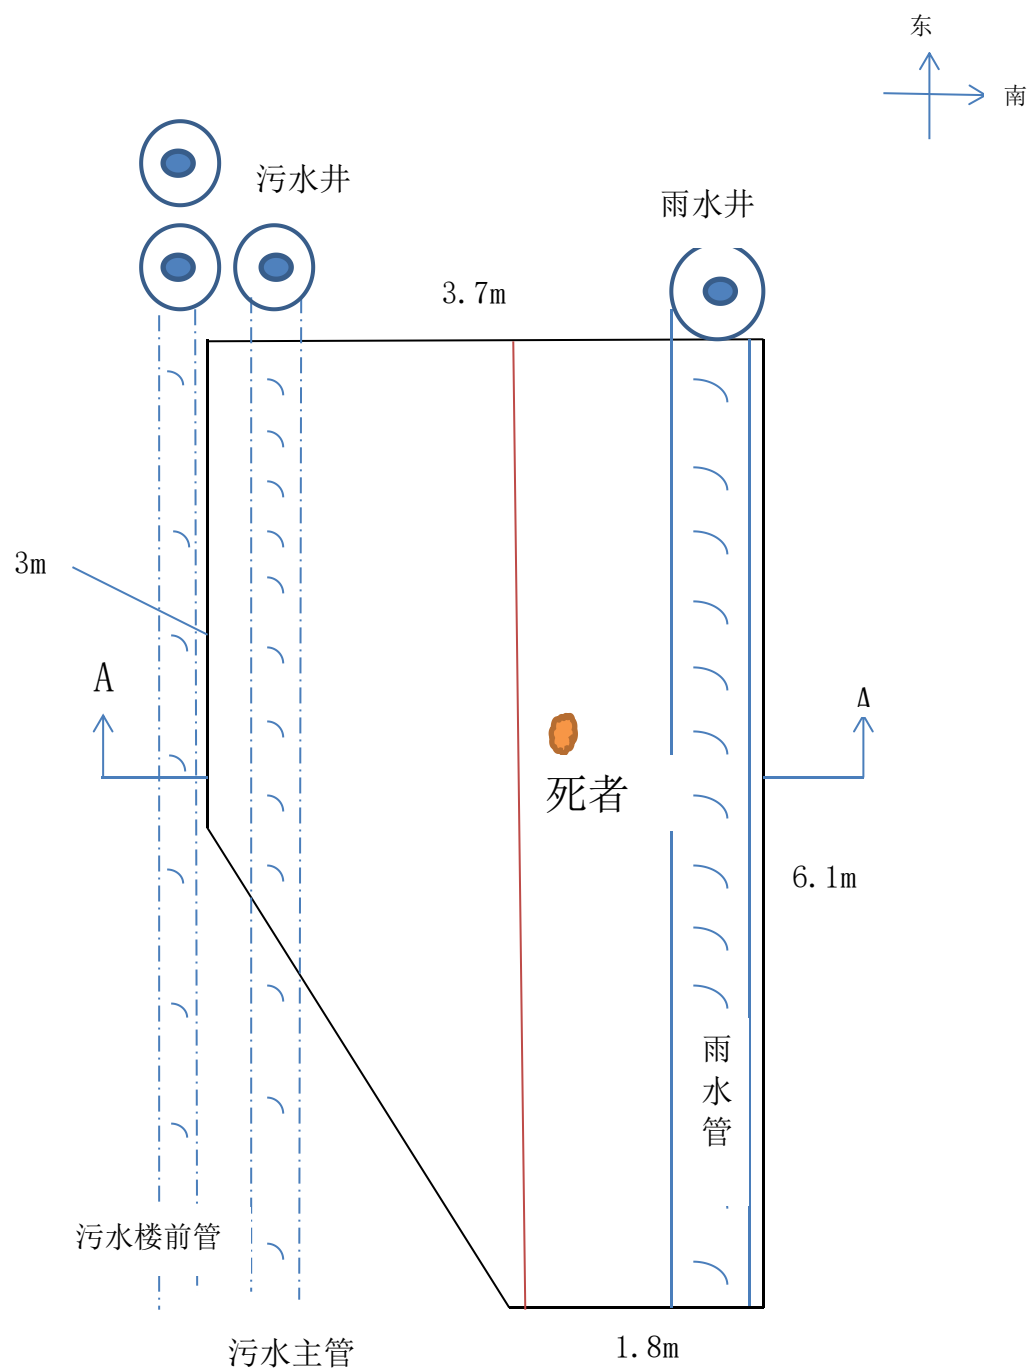

注：污水楼前管道（公称直径 200mm，管道埋深约 2.6m）；污水主管道（公称直径 300mm，管道埋深约 3.2m）；雨水管道（公称直径 700mm，管道埋深约 3.5m）。

事故现场沟槽侧面示意图（A-A 截面）

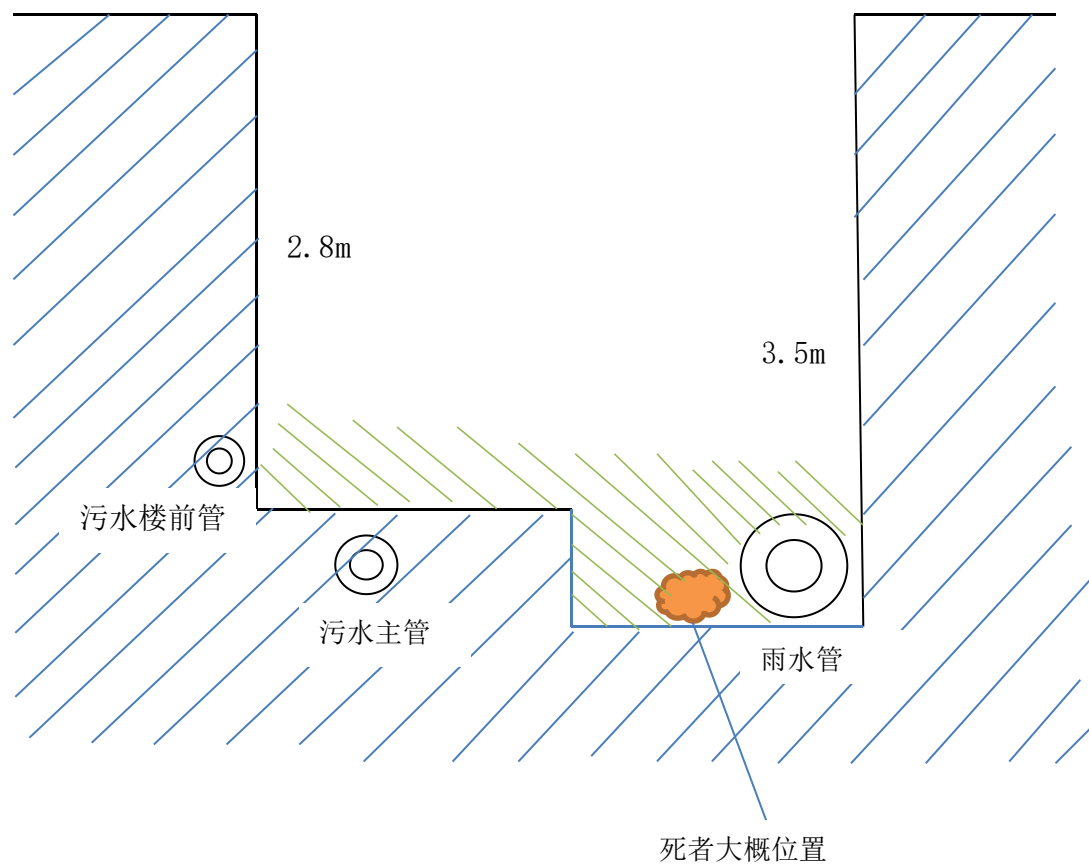

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定，直接经济损失 150 万元。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

施工人员郭某庆于 19 时 4 分拨打 120，19 时 7 分拨打 119 及 110 请求救援，随后 110 接警中心电话通知区应急局，大约 19 时 30 分，古冶区消防救援大队到达现场，进行抢险救人。古盛公司滦兴小区维修点小组长马某柱将事故情况电话上报至古盛公司唐家庄物业服务中心副主任张某龙，随后古盛公司人员将事故信息逐级上报，唐家庄物业服务中心主任张某军，古盛公司副经理金某明，古盛公司总经理张某宇陆续得到上报信息。张某宇到达事故现场后，向现场的应急、住建、消防等部门口头上报了事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

4 月 11 日约 19 时，挖掘过程中损坏的雨水管道维修完毕，王某军站在沟槽底部雨水管北侧，么某宝站在雨水管上边。突然沟槽北侧坍塌，沙土伴着碎砖块将王某军压倒埋在坑底，么某宝发出呼喊声。郭某庆听到声音，看到沟槽已坍塌，就立即进入沟槽底部，会同么某宝进行手刨救援，并于 19 时 4 分拨打 120，19 时 7 分拨打 119 请求救援，附近人员纷纷参与救援，大约 19 时 30 分，古冶区消防救援大队到达现场，进行抢险救人。随后，古冶区政府主管部门、应急部门和唐山市古盛物业服务有限公司有关领导赶赴现场，指挥、参与应急救援。

（三）医疗救治和善后情况

21 时 15 分救援结束，被困人员王某军被救出并送往唐山市第三医院进行抢救，21 时 44 分左右王某军经医院抢救无效宣布死亡，死亡原因为窒息。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，事故涉及单位事故上报及时，现场应急处置合理，未造成次生事故及二次伤害情况，消防救援大队和医疗救护人员到达现场后，现场指挥得当，顺利完成救援、救治任务。

四、事故原因分析

事故直接原因是：王某军、么某宝进入沟槽作业时，未进行风险确认，挖掘的沟槽未采取放坡和支护措施，导致沟槽北侧边坡坍塌，将王某军压倒掩埋。

（一）直接原因分析

王某军、么某宝进入沟槽作业后期，王某军所站位置距地面深达约 3.5m，而沟槽未采取放坡和支护措施，引起沟槽北侧壁土壤突然松脱坍塌，将王某军压倒掩埋。

（二）间接原因分析

1、企业管理分析

古盛公司在开工前未制定针对该项目的施工方案，未对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明。

2、现场监管分析

古盛公司唐家庄物业服务中心未能落实事故隐患排查、治理和防控的主体责任，对施工作业缺少现场隐患排查，对违规作业不能及时制止和纠正，施工现场安全防护措施确实。

3、教育培训分析

古盛公司安全教育培训不深入，对临时用工人员只有口头安全要求，没有针对性安全培训及安全技术交底。

五、有关单位问题

（一）京华街道社区建设和物业监督管理办公室

京华街道社区建设和物业监督管理办公室临时负责人，负责社区建设和物业监督管理日常工作。未能及时发现所辖区域内施工作业情况，针对物业日常监督管理工作不到位。

（二）唐山市古冶区住房和城乡建设局

唐山市古冶区住房和城乡建设局建设工程施工安全服务中心，负责区内已办理施工许可证的工程项目实施施工安全监督。未能将行业日常监管工作落实到位。

六、有关单位责任认定及人员处理建议

（一）建议行政处罚单位（1家）

唐山市古盛物业服务有限公司，未将施工项目信息按规定上报至古冶区京华街道办事处及古冶区住建局，未能对从业人员进行安全生产教育和培训，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条，对事故负有责任，但不存在谎报、瞒报、延误救援等情况，并积极配合相关单位进行事故调查。依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项规定，建议由唐山市古冶区应急管理局给予唐山市古盛物业服务有限公司 60 万元的罚款。

（二）建议给予行政处罚人员（2人）

张某宇，男，中共党员，唐山市古盛物业有限公司总经理，负责公司全面工作。未组织制定并实施本单位安全生产教育和培

训计划，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项，对事故发生负领导责任，但不存在谎报、瞒报、延误救援等情况。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项，及行政裁量权基准第5条和《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第（一）项规定，建议由唐山市古冶区应急管理局给予张某宇上一年年收入40%的罚款，即人民币21106.8元的罚款。

金某明，男，中共党员，唐山市古盛物业有限公司副总经理，工作职责是协助主要负责人管理公司安全工作。未组织或者参与本单位安全生产教育和培训，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项，对事故发生负有领导责任，但不存在谎报、瞒报、延误救援等情况。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，及行政裁量权基准第7条和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条规定，建议由唐山市古冶区应急管理局给予金某明上一年年收入25%的罚款，即人民币12357.75的罚款。

（三）建议内部处理人员（2人）

张某军，男，中共党员，唐山市古盛物业有限公司唐家庄物业服务中心主任。未尽到现场监督管理责任，未能及时制止和纠正违反操作规程的行为，对事故发生负有管理责任。建议由唐山市古盛物业服务服务有限公司对其处3000元罚款。建议古冶区纪委监委给予其党内警告处分。

张某龙，男，中共党员，唐山市古盛物业有限公司唐家庄物业服务中心副主任。未尽到现场监督管理责任，未能及时制止和纠正违反操作规程的行为，对事故发生负有管理责任。建议由唐山市古盛物业服务服务有限公司对其处2000元罚款。建议古冶区纪

委监委给予其党内警告处分。

（四）古冶区纪委监委已经处理的有关公职人员（4人）

郝某宽，男，群众，京华街道社区建设和物业监督管理办公室临时负责人，负责社区建设和物业监督管理日常工作。未能及时发现所辖区域内施工作业情况，针对物业日常监督管理工作不到位。古冶区纪委监委已给予其批评教育。

王某民，男，群众，唐山市古冶区住房和城乡建设局建设工程施工安全服务中心科员，负责区内已办理施工许可证的工程项目实施施工安全监督。未能将行业日常监管工作落实到位。古冶区纪委监委已给予其批评教育。

张某宇，男，中共党员，唐山市古盛物业有限公司总经理，负责公司全面工作。未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，对事故发生负领导责任，古冶区纪委监委已给予其政务警告。

金某明，男，中共党员，唐山市古盛物业有限公司副总经理，工作职责是协助主要负责人管理公司安全工作。未组织或者参与本单位安全生产教育和培训，对事故发生负有领导责任，古冶区纪委监委已给予其政务记过。

（五）作出书面检查的单位（2家）

古冶区京华街道办事处已对此次事故向古冶区人民政府作出书面检查。

古冶区住建局已对此事事故向古冶区人民政府作出书面检查。

七、事故防范措施及建议

（一）提高政治站位，全面开展专项排查整治行动

全区各部门要深刻汲取古冶京华古盛物业服务有限公司“4·11”一般坍塌事故教训，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，清醒认识我区安全生产形势的严峻性和复杂性，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省、市工作安排，强化红线意识和底线思维，坚决防范和遏制此类事故发生，确保全区安全生产形势稳定向好。

（二）落实企业安全主体责任，做到警钟长鸣

唐山市古盛服务有限公司要深刻吸取事故教训，举一反三，在所辖区域的“小施工”范围内开展大排查，全面排查安全隐患，采取不定时自查的方式，重点检查施工现场规范作业情况，切实做到不安全不生产，不安全不施工。要组织全体职工开展警示教育大会，运用多种形式，深入开展警示教育。做到警钟长鸣，以更加坚定信念、坚定的态度，更加有力的措施，盯紧末端抓落实，不断提高安全管理水平。

（三）强化“小施工”安全管理工作，做到依法安全生产

一是古冶区京华街道办事处深入开展“小施工”安全隐患专项排查整治行动，切实加大“小施工”风险管控和隐患排查治理工作力度，可以聘请相关专业的专家，针对辖区内正在施工或准备施工的“小施工”工地的施工条件和防护措施等情况进行评估，及时对不合理、不安全的设计进行改造。二是古冶区住建局要重视对各属地的指导工作，针对“小施工”监管工作开展专题培训会，定期走访各属地，设立专门的业务指导台账和问题隐患台账，对汇总后的工作重点难点及问题隐患进行分类，有针对性的指导属

地开展下一步工作，举一反三，切实规范建筑施工人员管理工作，保障建筑施工人员人身安全。

（四）组织专项安全培训，杜绝操作违章

唐山市古盛服务有限公司要组织专业的安全教育培训，加强从业人员安全风险辨识能力，提高从业人员安全技术素质，切实增强从业人员的安全意识。企业管理人员要认真履行安全管理职责，尽职尽责抓好安全管理工作，严查严管，坚决杜绝违章、冒险作业，确保安全生产。

古冶京华古盛物业服务公司

“4·11”一般事故调查组

2025 年 5 月 21 日