

黄埔南岗佳纷天地“7·14”一般触电事故

调查报告

2025 年 7 月 14 日 11 时 54 分许，位于广州市黄埔区南岗街道盛凯大街 1 号的佳纷天地商场发生一起触电事故，佳兆业物业管理（深圳）有限公司广州分公司（以下简称佳兆业物业广州分公司）员工罗*浪在该商场一楼 1 号电梯厅天花夹层进行电路维修作业时触碰裸露电线后晕倒，经送院抢救无效死亡，直接经济损失约 126.76 万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等有关法律法规，广州市黄埔区人民政府依法组织成立了黄埔南岗佳纷天地“7·14”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由黄埔区应急管理局牵头，区公安分局、区建设和交通局、区商务局、南岗街道办事处、区总工会、天河区住建和园林局派员参加，全面开展事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调阅资料、人员问询、调查取证和检测鉴定，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关

责任单位和责任人员的处理建议，深入剖析事故暴露的突出问题，总结事故主要教训，提出了整改和防范措施建议。

经调查认定，黄埔南岗佳纷天地“7•14”一般触电事故是一起因作业人员安全意识淡薄、违规作业，生产经营单位安全管理不到位而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.事故发生单位基本情况

单位名称：佳兆业物业管理（深圳）有限公司广州分公司

类型：有限责任公司分公司（法人独资）

经营场所：广州市天河区体育西路 191 号 B 塔 4215（仅限办公）

负责人：黄裕云

统一社会信用代码：91440106552390326D

经营范围：房地产业。

2.事故项目概况

佳纷天地项目为佳兆业物业广州分公司下属项目之一。该项目位于黄埔区南岗街道佳兆业盛世广场地块。地块业主为广州市兆昌房地产开发有限公司。2014 年 9 月 15 日经评标委员会评审，广州市兆昌房地产开发有限公司确定佳兆业物业广州分公司为佳兆业盛世广场（座落于广州市黄埔区云

埔工业区南岗片 49 号地段南玻地块）的前期物业管理中标单位^[1]。2014 年 10 月 8 日，广州市兆昌房地产开发有限公司与佳兆业物业广州分公司签订《前期物业服务合同》，选聘佳兆业物业广州分公司提供前期物业管理服务事宜。合同约定：佳兆业广州分公司提供的前期物业管理服务包括“2、物业共用设施设备的运行、维修、养护和管理”。《前期物业服务合同》期限为：“自签署合同之日起至业主大会成立并续签乙方或选聘新的物业服务企业生效时，本合同自行终止”。截至目前，该地块未成立业主大会也未选聘新的物业服务企业。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.安全生产管理架构情况

佳兆业物业广州分公司主要负责人为总经理王*生（事发时担任总经理），分管安全生产负责人为常务副总经理兼任安全督察部总监王*畅，安全督察部副经理为卢*军。

佳兆业物业广州分公司佳纷天地项目负责具体实施佳纷天地商场物业管理，项目负责人为黄*才。项目设置了工程维修部和秩序维护部，其中工程维修部负责人为何*全，秩序维护部负责人为方*阳。

2.全员安全生产责任制建立情况

佳兆业物业广州分公司制定了《安全生产责任制》，明

[1] 广州市国土资源和房屋管理局黄埔区分局《前期物业管理中标备案回执》（埔物中备〔2014〕第 4 号）。

确了公司安全生产职责、公司第一负责人安全职责、安全管理人员安全职责、服务中心负责人（对应项目负责人）安全职责、班组长（对应项目部门负责人）安全职责，但该《安全生产责任制》中缺少公司多个岗位如公司安全生产分管负责人、分管佳纷天地项目的总经理助理及一线员工的安全生产职责。

3.安全生产操作规程制定情况

佳兆业物业广州分公司安全生产操作规程主要适用公司集体总部制定的《佳兆业美好集团总部制度性文件》，其中与维修作业相关的安全生产操作规程方面的文件包括：《佳兆业美好集团工程岗位操作指引》、《工程设施设备管理规定》、《场地照明系统操作作业指导书》、《佳服5星·上门维修作业手册》、《佳服5星·佳兆业美好岗位服务手册[工程篇]》，均未包含本次事故所涉维修作业具体的安全生产操作规程，仅在《佳兆业美好集团工程岗位操作指引》

“3.2.1 供配电技术员工作标准”提及“注意事项：2.技术员不能带电检修设备，确实需要带电的一定有监护人”。佳兆业物业广州分公司未针对公司实际专门制定安全生产操作规程。

4.安全生产教育和培训情况

罗*浪于2019年12月10日取得低压电工作业的《特种作业操作证》，并于2023年2月8日进行复审。佳兆业物

业广州分公司于 2022 年 9 月 5 日对罗*浪进行了岗前测试，在罗*浪入职后对其开展过公用设施设备安全操作规程、作业器材安全操作及维护规程等培训。

5.安全风险辨识及管控情况

佳兆业物业广州分公司根据《佳兆业美好集团总部制度性文件》开展了风险识别及管控工作，但仅在风险辨识时辨识出维修作业操作不当预知的后果有“触电、人员伤害、财产损失”，但未针对该安全风险明确相应的管控措施。

（三）事故发生经过

2025 年 7 月 14 日 8 时 42 分许，佳纷天地项目工程维修部负责人何*全在微信群“佳纷天地工程”（以下简称微信群）内发布了当天的工作任务，安排维修工贝*柱机动、维修工暨领班吴*和维修工罗*浪维修天面的烟道隔音棉。之后，何*全口头安排吴*维修一楼 1 号电梯厅 KT1 墙面装饰灯，并安排其与罗*浪一组作业。

10 时 13 分许，罗*浪和吴*携爬梯来到一楼 1 号电梯厅作业现场，将爬梯架置在临近“町小熊”商铺天花夹层入口下方。随后，罗*浪通过爬梯进入天花夹层。

10 时 22 分，吴*离开一楼 1 号电梯厅作业现场，去取维修所需的工具万用表。

10 时 27 分许，何*全在微信群安排吴*前往南塔查看被堵的空调管。

10 时 37 分许，吴*和贝*柱返回一楼 1 号电梯厅作业现场，吴*爬梯为罗*浪送去万用表，随后两人离开现场。

10 时 53 分许，罗*浪在微信群发出一张使用万用表检测电压的照片，并表示“KT1 灯带电源模块输入无 220v”、“要在别处拉电”。照片显示罗*浪测量的位置为 KT2 墙面装饰灯带变压器输出端（实际为直流 24V）。

11 时 1 分许，罗*浪通过微信联系贝*柱让其帮忙拿卷电工胶布和磁吸灯。

11 时 7 分许，贝*柱来到一楼 1 号电梯厅作业现场，微信询问罗*浪在哪里，罗*浪回复其在天花。随后，贝*柱登上爬梯递给罗*浪电工胶布。

11 时 10 分许，贝*柱接到电话离开一楼 1 号电梯厅作业现场。

11 时 36 分许，贝*柱返回一楼 1 号电梯厅作业现场，微信询问罗*浪是否要下来。罗*浪未回复。

11 时 42 分许，吴*回到一楼 1 号电梯厅作业现场。

11 时 47 分许，吴*和贝*柱离开一楼 1 号电梯厅作业现场。

11 时 52 分许，吴*和贝*柱回到一楼 1 号电梯厅作业现场。

11 时 54 分许，因罗*浪长时间未回复消息，贝*柱爬梯进入天花夹层，发现罗*浪倒在天花夹层内，处于昏迷状态。

贝*柱看到罗*浪身旁有一根裸露的电线（棕色外皮，火线），随即用电工胶布将其包裹，并通知吴*让其联系何*全。

11 时 59 分许，何*全接到吴*电话赶赴一楼 1 号电梯厅作业现场。

12 时 1 分许，贝*柱拨打 120 急救电话。12 时 10 分许，120 急救人员到达事故现场。因急救人员无法将人员从天花夹层救出到地面，要求现场人员拨打 119，随后，吴*在现场拨打 119 电话并前往一楼北塔电梯厅强电井关闭控制 KT1、KT2 墙面装饰灯带的 10 号开关。

12 时 29 分许，119 救援人员到达事故现场开展救援。

12 时 57 分许，罗*浪被消防救援至地面，经医护人员紧急救治后送往开发区医院西区院区。

14 时 36 分许，罗*浪经抢救无效死亡。

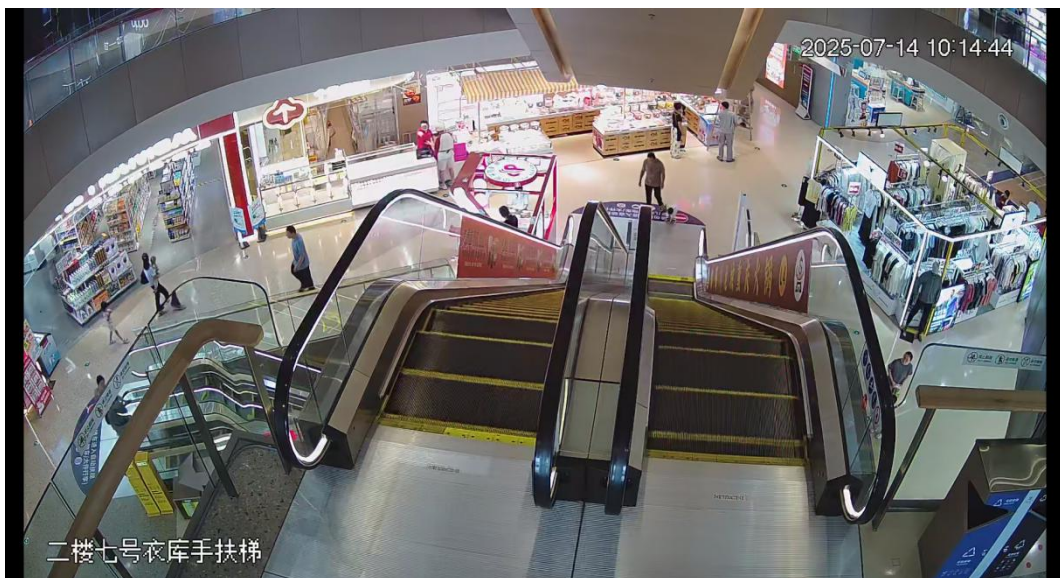


图 1 罗*浪爬梯准备进入天花夹层

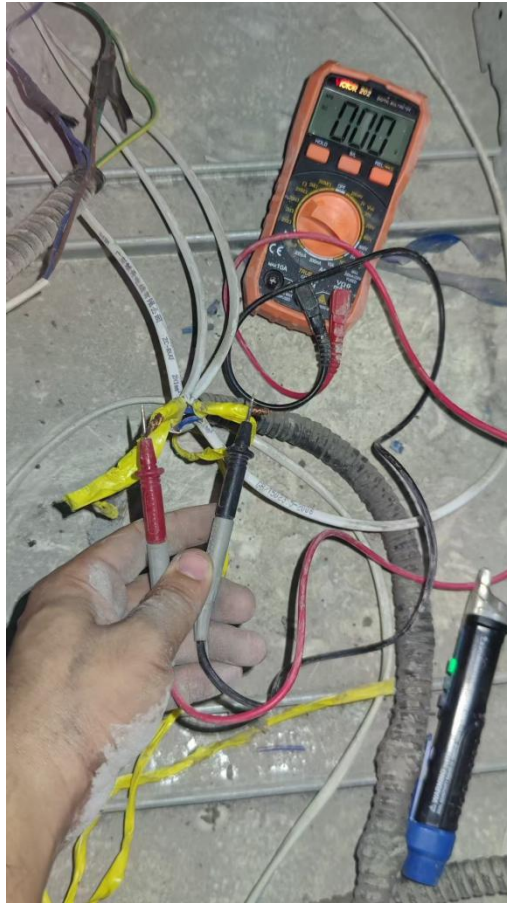


图 2 罗*浪检测 KT2 墙面装饰灯带变压器输出端电压

（四）事故现场情况

2025 年 7 月 14 日、15 日及 21 日，事故调查组对事故现场进行了勘查，情况如下：

1.事故现场位于广州市黄埔区南岗街佳纷天地商场一楼 1 号直梯电梯厅上方天花内，该电梯厅设有两部电梯，编号分别为 KT1、KT2，两部电梯门的右侧均安装有墙面装饰灯带。两个电梯门之间设有广告机。墙面装饰灯带与广告机的线路均在电梯厅天花夹层。

2.该天花进入口位于“町小熊”店上方，距离地面 3.8 米，正方形，外径 46 厘米，内径 40 厘米，入口盖边长 40 厘米，

该天花进出口距离罗*浪在天花上的作业点约 3 米；

3.事故现场有 1 把老虎钳、1 台万用表、1 卷电工胶布、1 把螺丝刀；

4.事故现场发现罗*浪维修的灯带线路外皮为白色，其中零线的绝缘皮为深蓝色，火线颜色为棕色；搭电线路为天花灯电路，其零线外皮为蓝色，火线外皮为棕色。其中灯带的零线与搭电线路零线已使用黑色绝缘胶布缠绕在一起；灯带的火线与搭电线路火线缠绕在一起。

5.KT1、KT2 墙面装饰灯带的电源线从北塔 1 楼电梯厅强电井 10 号开关引出，在天花夹层分出 2 组线，其中一组经过 1 个银色变压器（输入电压交流 220V，输出电压直流 24V）后接入 KT2 墙面装饰灯带电源线（外皮是白色），另一组通过 1 条外皮为白色的双芯线从 KT2 上方引至 KT1 上方。KT1 墙面装饰灯带的零线（深蓝色）、广告机的零线（浅蓝色）与 KT2 墙面装饰灯带变压器的输入零线（深蓝色）并接，使用黑色胶布包扎在一起。广告机的火线(绿色)使用黑色胶布包扎；KT1 墙面装饰灯带的黑色变压器（输入电压交流 220V，输出电压直流 24V）输入火线（棕色）与上述 KT2 上方引至 KT1 上方的火线（棕色）并接，使用红色胶布缠绕在一起（经查，事发时上述两根火线线头裸露，为事故发生后贝*柱见罗*浪晕倒，即用黑色电工胶布进行包裹，后因检测电压需要由广州协电电力技术服务有限公司工程师李*昌

使用红色电工胶布重新包裹)。

6.经检测，罗*浪搭电天花灯线路电压约 220V，KT2 墙面装饰灯带变压器输出端(直流 24V)有 2 组线路，其中 1 组接入 KT2 墙面装饰灯带，另 1 组通过并接分成 3 组，该并接接头为罗*浪验电点，该变压器附近可见有拆解下来的黄色胶布。

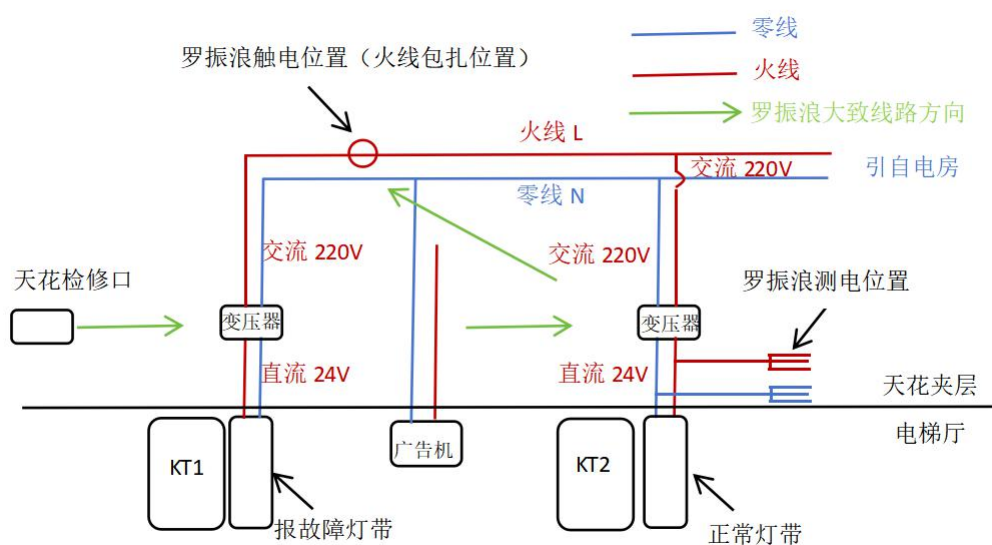


图 3 罗*浪事发当天作业区域的电路线路图



图 4 佳纷天地商场一楼 1 号电梯厅 KT1 墙面装饰灯（故障）



图 5 事发时裸露的火线



图 6 KT2 墙面装饰灯灯带电源火线对地电压约 220V

（五）人员伤亡和直接经济损失

事故造成 1 人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/6721-1986)核定事故直接经济损失为 126.76 万元。

（六）其他情况

1.区建设和交通局履职情况

一是积极开展安全管理工作检查。2024 年 10 月 29 日，区建设和交通局对佳兆业物业广州分公司开展检查，对发现的安全隐患，现场督促其按相关要求立即整改。2025 年结合日常检查工作制发《物业小区安全管理承诺书》，严格要求

物业服务企业落实安全主体责任，做好管理区域内的安全生产管理工作，佳兆业盛世广场已按要求反馈。2025 年以来，对区内 228 个物业小区开展消防安全检查累计 164 次（含复查），注重日常监管和专项检查相结合，持续重点关注小区消防安全情况，常态化开展项目安全检查，及时记录问题和整改台账。二是加强引导督促。通过线上线下方式主动对接物业服务企业，不定期提醒物业企业压实安全生产主体责任，做好消防隐患排查，落实问题整改，督促企业重点强化电动自行车停放充电、用气用电等安全管理及宣传。

2.区商务局履职情况

一是积极开展商务领域安全生产督导管理。2025 年 1—7 月，区商务局共组织安全宣传培训 3 次，参加企业共 308 家；微信提醒督促 14 次，印发安全生产工作提醒函 5 次，共涉及商务领域企业 1382 家；开展各类风险排查 60 次，出动检查人员 141 人次，检查企业 77 家次，共发现问题 138 个，大部分已完成整改，个别未到整改期限的问题，均落实专人跟进。检查中涉及大型商业综合体 15 家次，其中涉及佳兆业物业广州分公司指导检查的 5 次，共发现问题 26 处，现除了“安全风险分级管控”未编制完成外，其他 25 处问题已完成整改。二是督促企业落实安全主体责任。指导、督促各企业修订完善安全制度和操作规程，建立事故隐患报告奖励机制。强化从业人员参与培训教育，增强安全意识，促

进队伍管理能力提升。提醒企业严格执行“五落实五到位”工作要求。逢重要时点或重要季节时，通过印发提醒函，督促企业落实相关工作要求。

3.南岗街道履职情况

一是聚焦监管重点，先后制定有关方案或通知，对 249 家重点工贸企业实施分类分级管控。今年累计巡查检查企业 2133 家次，排查整治隐患问题 3176 条，其中重大事故隐患 58 条。二是强化宣传教育，以安全生产月、“5·12”防灾减灾日等为契机，结合安全生产“五进”活动开展安全生产宣传。今年以来，共派发安全宣传单张 5000 余张，悬挂横幅 40 余条，利用大喇叭滚动播放安全生产、防灾减灾标语 300 余次。三是强化隐患排查，制定《南岗街 2025 年安全生产监督检查计划》，按照计划的安排，按照重点单位一年内执法检查次数应不少于 2 次的要求，2025 年以来至事发前共对广州市佳纷天地商场进行安全生产执法检查 3 次。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场人员立即拨打 120 急救电话和 119 救援电话，同时向公司领导进行报告。经 119 联动接报后，区公安分局、区应急管理局、南岗街道及南岗派出所迅速赶到事故现场进行现场处置，组织开展调查和善后协调工作。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，贝*柱立即对现场裸露的火线线头进行包扎，随后何*全赶赴现场对罗*浪进行急救。12 时 10 分许，120 急救人员到达事故现场。12 时 29 分许，119 救援人员到达事故现场开展救援。12 时 55 分许，罗*浪经医护人员紧急救治后送往开发区医院西区院区。

（三）医疗救治及善后情况

13 时 20 分到达西区急诊抢救室，立即予心肺复苏、气管插管并呼吸机辅助呼吸、多次静脉注射肾上腺素注射液，经积极抢救，心电监护为一直线。14 时 36 分许，罗*浪经抢救无效死亡。佳兆业物业广州分公司迅速开展善后工作，积极安抚死者家属，并于 7 月 23 日与死者家属签订《人民调解协议书》，向家属一次性支付人道主义抚慰金 10 万元，后续根据工伤认定和工亡保险待遇核定支付款项。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，佳兆业物业广州分公司现场人员立即开展应急救援；各部门有效响应，及时到场处置组织开展救援，本次事故应急处置妥当，未发生次生灾害。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经调查认定，事故直接原因是：罗*浪在未停电也未采取相应安全防护措施的情况下拆解 KT1 墙面装饰灯带变压

器 220V 交流输入电源带电线路，导致触电。

（二）事故相关检验检测情况

经委托，第三方检测机构对事故现场进行了勘查后，出具的检测分析报告，勘查结果及事故原因分析如下：

1.现场勘查情况：

（1）经过现场勘查了解：事发前黄埔佳纷天地一楼一号电梯厅 KT1 电梯装饰灯带出现闪烁故障，工程部电工[罗*浪]上去电梯厅天花夹层进行检修作业，拆解 KT1 墙面灯饰变压器输入电源线，因 KT1 与 KT2 两组电源线的火线并接，所以其对并接的火线接头进行拆解，在拆解过程触碰电线致触电事故，现场火线线头裸露。

（2）经现场勘查，KT2 墙面装饰灯带的电源线从北塔 1 楼电梯厅强电井 10 号开关引出，在天花夹层分出 2 组线，其中一组经过 1 个银色变压器后接入 KT2 墙面装饰灯带电源线，另一组通过 1 条外皮为白色的双芯线从 KT2 上方引至 KT1 上方。KT1 墙面装饰灯带的零线（深蓝色）、广告机的零线（浅蓝色）与 KT2 墙面装饰灯带变压器的输入零线（深蓝色）并接，使用黑色胶布包扎在一起。广告机的火线（绿色）使用黑色胶布包扎；KT1 墙面装饰灯带的黑色变压器输入电压交流 220V，输出电压直流 24V）输入火线（棕色与上述 KT2 上方引至 KT1 上方的火线（棕色）并接，使用红色胶布缠绕在一起。

(3) KT2 墙面装饰灯带变压器输出端(直流 24V) 有 2 组线路, 其中 1 组接入 KT2 墙面装饰灯带, 另 1 组通过并接分成 3 组, 该并接接头为罗*浪验电点, 该变压器附近可见有拆解下来的黄色胶布。

(4) 现场检测, KT2 墙面装饰灯带的黑色变压器输入电压约为交流 220V。



图 7 施工现场未对夹层金属结构支架进行绝缘屏蔽, 站立点未敷设绝缘垫



图 8 灯带变压器及两侧电线

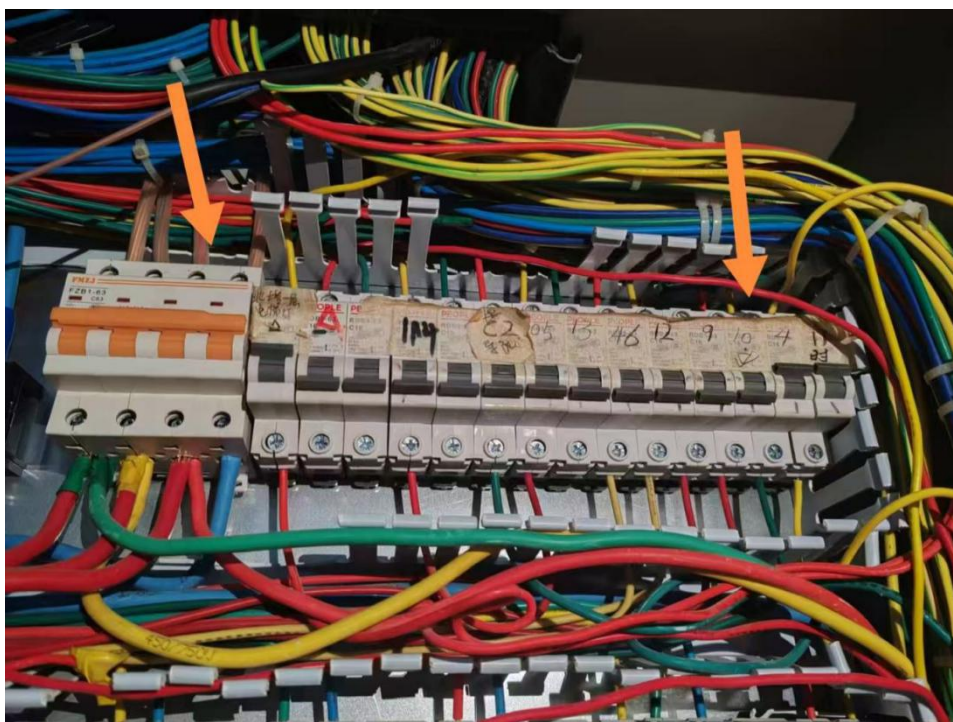


图 9 线路上级电箱总开关与至 KT1、KT2 电梯灯带的 10 号电源开关

2.事故发生原因分析

经现场勘查及检测，分析导致该事故原因如下：

（1）此次检修工作，当事电工未对拆解的线路进行停电，违反了《电工安全操作规程电力线路部分》（DLT409-2023）6.2.1 规定。未停电检修是导致此次事故的直接原因。

（2）当事电工在不停电的情况下拆解 KT1 墙面灯饰变压器 220V 交流输入电源线路，未戴手套和护目镜，未对夹层金属结构支架进行绝缘屏蔽，站立点地板未敷设绝缘垫。违反了《建筑电气与智能化通用规范》（GB 55024-2022）第 10.1.1 条规定、《电工安全操作规程电力线路部分》（DLT409-2023）第 11.3.2 条、第 11.3.5 条规定。

综上所述，本次事故直接原因为当事电工违规作业，在未停电也未采取相应安全防护措施的情况下拆解带电线路，导致触电，经送院抢救无效死亡。

（三）其他可能因素排除

根据《居民死亡医学证明（推断）书》及广东省广州市黄埔区公安司法鉴定中心《尸表检验报告书》，罗*浪符合触电死亡特征，未发现他杀嫌疑。

四、事故发生单位存在的主要问题

1.佳兆业物业广州分公司全员安全生产责任制不健全。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十二条^[2]规定，佳兆业物业广州分公司虽制定了《安全生产责任制》，但在该制度中未能明确本次事故所涉的维修岗位的责任人员、责任范围，致使监护人员随意离开现场，作业人员随意开展带电作业。

2.佳兆业物业广州分公司未有效制定岗位安全生产操作规程。违反《广东省安全生产条例（2023 修订）》第十四条第二款^[3]规定，佳兆业物业广州分公司片面适用集团总部制度性文件，电工维修人员适用的《场地照明系统操作作业指导书》未涉及电工维修作业内容；适用的《佳服 5 星上门维修作业手册》未涉及电梯厅装饰灯（变压器）维修安全生产

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[3] 《广东省安全生产条例（2023 修订）》第十四条第二款：生产经营单位应当制定安全生产操作规程，并建立健全和实施下列安全生产规章制度……

操作规程，致使罗*浪未能按照有效的安全生产操作规程进行维修作业。

3.佳兆业物业广州分公司安全风险管控措施落实不到位。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款^[4]规定，佳兆业物业广州分公司仅辨识出维修作业操作不当预知的后果有“触电、人员伤害、财产损失”，但未针对该安全风险明确相应的管控措施；适用的《佳兆业美好集团工程岗位操作指引》，在“注意事项”提及“技术员不能带电检修设备，确实需要带电的一定有监护人”，但事发时，同组作业人员吴*长时间离开作业现场，留罗*浪一人在天花夹层内开展维修作业。

4.佳兆业物业广州分公司未监督、教育作业人员按照规则佩戴使用劳动防护用品。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十五条^[5]规定，未监督罗*浪在开展带电作业时佩戴绝缘手套等防护用品。

5.佳兆业物业广州分公司隐患排查治理不到位。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款^[6]规定，佳兆业物业广州分公司未能采取技术、管理措施，及时发现并消除公司全员安全生产责任制不健全、未有效制定岗位安全生

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患……

产操作规程、安全风险管控措施落实不到位及罗*浪违规^[7]带电作业等事故隐患，最终导致事故发生。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

为深刻汲取事故教训，严肃追究相关责任单位和责任人的责任，教育有关人员，提高安全管理意识和防止同类事故再次发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，本着实事求是、尊重科学和“四不放过”的原则，对事故责任单位和责任人提出如下处理意见：

（一）因在事故中死亡建议免于追究责任人员

罗*浪，男，群众，佳兆业物业广州分公司佳纷天地项目工程维修部维修工，违规作业，在未停电也未采取相应安全防护措施的情况下拆解带电线路，导致触电，对事故发生负有直接责任，因其在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.王*生，男，群众，佳兆业物业广州分公司总经理，作为公司主要负责人，未健全公司全员安全生产责任制，未有效制定公司安全生产操作规程，未有效落实安全风险管控措

[7] 《电工安全工作规程电力线路部分》（DLT409-2023）第 6.2.1 条：符合下列情况之一的线路和设备应停电：a) 需要停电检修的线路和设备。d) 可能向工作地点反送电的线路或设备。e) 其他需要停电的线路或设备。

《电工安全工作规程电力线路部分》（DLT409-2023）第 11.3.2 条：低压带电作业时，作业人员应穿绝缘鞋，并戴手套和护目镜，站在干燥的绝缘物上。

《电工安全工作规程电力线路部分》（DLT409-2023）第 11.3.5 条：低压带电作业应采取防止相间短路和单相接地的绝缘隔离措施。

《建筑电气与智能化通用规范》（GB 55024-2022）第 10.1.1 条：2. 对低压固定电气设备进行运行维护，当不停电作业时，应采取安全预防措施。

施，未及时发现并消除作业人员违规带电作业、现场安全管理不到位等事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第五项^[8]规定，对事故发生负有责任，建议由广州市黄埔区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项^[9]规定对其实施行政处罚。

2.黄*才，男，群众，佳兆业物业广州分公司佳纷天地项目经理。作为公司佳纷天地项目负责人，未有效履行公司赋予的安全职责^[10]，未有效组织制定事故所涉作业安全生产操作规程，未有效组织开展安全风险管控工作，未及时发现并消除作业人员违规带电作业、现场安全管理不到位等事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条^[11]规定，对事故的发生负有责任。建议由广州市黄埔区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[12]规定对其实施行政处罚。

3.佳兆业物业广州分公司，未建立健全公司全员安全生

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有以下职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患……。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……。

[10] 佳兆业物业广州分公司《安全生产责任制》：四、服务中心负责人安全职责 1.组织制定服务中心安全管理规定、安全操作规程和工作计划等……3.组织服务中心各班班组骨干人员定期进行安全检查、危险源识别、风险评价活动，落实隐患整改，保障设备、消防、应急物资处于完好状态。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

产责任制，其《安全生产责任制》中未能明确本次事故所涉的维修岗位的责任人员、责任范围；未根据企业实际制定电工维修作业的安全生产操作规程；未明确电工维修作业安全风险管控措施并督促落实；未监督罗*浪在开展带电作业时佩戴绝缘手套等防护用品；未采取技术、管理措施及时发现并消除作业人员违规带电作业的事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二第一款^[13]、第四十一第一款、第二款^[14]、第四十五^[15]、《广东省安全生产条例（2023修订）》第十四条第二款^[16]规定，对事故发生负有责任。建议由广州市黄埔区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项^[17]及《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项^[18]规定，建议由广州市黄埔区应急管理局对其实施行政处罚。

（三）其他处理建议

1.何*全，男，群众，佳兆业物业广州分公司佳纷天地项目工程维修部负责人。作为工程维修部负责人，未能对作业

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一第一款、第二款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患……

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[16] 《广东省安全生产条例（2023 修订）》第十四条第二款：生产经营单位应当制定安全生产操作规程，并建立健全和实施下列安全生产规章制度……

[17] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……。

[18] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：……（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款；……。

现场进行有效管理，对罗*浪开展违规作业未能及时发现并制止。建议由佳兆业物业广州分公司按照公司内部奖惩制度进行处理，并将处理结果上报广州市黄埔区应急管理局备案。

2.吴*，男，群众，佳兆业物业广州分公司佳纷天地项目工程维修部领班暨同组作业人员。作为工程维修部领班，未能对作业现场进行有效管理，作为与罗*浪同组作业人员，长时间离开作业现场，留罗*浪一人在天花夹层开展作业，对罗*浪违规带电作业的行为未能及时发现并制止。建议由佳兆业物业广州分公司按照公司内部奖惩制度进行处理，并将处理结果上报广州市黄埔区应急管理局备案。

3.建议由区建设和交通局对佳兆业物业广州分公司进行约谈，督促企业落实主体责任，针对本次事故反映出的管理问题进行内部整改，并将处理情况书面反馈广州市黄埔区应急管理局。

六、事故主要教训

（一）作业人员安全生产意识淡薄

作业人员安全生产意识淡薄，违规进行带电作业，对带电作业风险认识不足，未按要求落实相应的安全措施。

（二）企业安全管理不到位

事故发生单位安全生产管理不到位，未能明确全员安全生产责任，致使作业人员随意离开现场，开展作业；操作规

程形同虚设，作业人员靠经验操作；作业现场空间狭小、电气线路杂乱，只进行风险辨识但无对应管控措施，也未根据实际情况加强现场管理；未能监督、教育作业人员按照规则佩戴使用劳动防护用品；未能采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

七、事故整改和防范措施

为认真汲取事故教训，举一反三，防止发生同类事故，事故调查组结合本次事故暴露出来的突出问题，提出事故防范措施如下：

（一）佳兆业物业广州分公司要认真汲取本次事故的教训，将本次事故在全公司进行通报。进一步落实安全生产主体责任，建立健全公司的安全生产责任制和安全生产操作规程，开展安全风险辨识管控工作，全面梳理排查存在的安全风险，细化风险管控措施。要加强对作业现场的安全管理，提高员工安全意识，坚决杜绝违章作业。

（二）区建设和交通局、区商务局要将本次事故在大型商业综合体物业服务单位及运营单位进行通报。督促大型商业综合体物业服务单位开展安全风险辨识及安全生产教育培训工作，加强现场安全管理，及时消除事故隐患，避免此类问题再次发生。

（三）南岗街道要深刻汲取本次事故的教训，切实履行属地监管职责，举一反三，加强对辖区内各类生产经营单位

的检查力度，督促其落实安全生产主体责任，依法严肃查处或配合相关部门查处安全生产违法行为。

