

**晋中寿阳阳煤集团寿阳新元机械有限公司
“4.22”一般其他伤害事故调查报告**

**寿阳县人民政府事故调查组
2024 年 9 月 12 日**

目 录

一、基本情况	2
(一) 事故发生单位概况	2
(二) 事故发生单位安全管理情况	2
(三) 事故发生经过	2
(四) 事故现场情况	3
(五) 人员伤亡情况及直接经济损失	5
二、事故应急处置情况	5
(一) 事故信息接报及响应情况	6
(二) 事故现场应急处置情况	6
(三) 医疗救治和事故善后处置	6
(四) 应急救援评估	6
三、事故原因分析	7
(一) 事故直接原因分析	7
(二) 事故间接原因分析	7
四、事故相关单位及部门履职情况	7
(一) 事故单位	8
(二) 有关监管部门	8
(三) 地方党委政府	8
五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议	8
(一) 对有关责任人员的处理建议	8
(二) 对有关责任单位的处理建议	11
六、事故主要教训	11
七、事故防范措施建议	12

晋中寿阳阳煤集团寿阳新元机械有限公司

“4·22”一般其他伤害事故调查报告

2024年4月22日，阳煤集团寿阳新元机械有限公司发生一起一般其他伤害事故，事故造成1人死亡，直接经济损失150万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规，2024年5月17日，寿阳县人民政府批准成立了由县应急局牵头、县工信局、县市管局、县公安局、县检察院、经开区、县总工会组成的阳煤集团寿阳新元机械有限公司“4·22”事故调查组，后根据工作需要，聘请晋中市综合检验中心工程师3名和工贸行业专家2名参与事故调查工作，并邀请县纪委监委参加，成立追责问责审查调查组。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证和人员问询、调阅资料、专家论证等方式，分析事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，对事故性质以及事故企业和相关人员责任作了初步认定，查明了相关部门在监管履职方面情况，并针对事故发生的原因及暴露的问题提出了事故预防和整改措施建议。

经调查认定：阳煤集团寿阳新元机械有限公司“4·22”事故是一起选用不符合使用要求的起重机械索具而引发被起吊物

品坠落的特种设备相关事故^[1]，是一起一般其他伤害生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位概况

阳煤集团寿阳新元机械有限公司，成立于 2004 年 08 月 18 日，统一信用代码：911407257646767053。注册地址：山西省晋中市寿阳县朝阳东街 36 号，注册资本 12000 万元整。经营地址：寿阳县工业园区 2 号，下设三个工作车间。法人代表：赵春发。经营范围：道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：矿山机械制造；机械设备研发；矿山机械销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；金属丝绳及其制品制造；金属链条及其他金属制品制造；工业自动控制系统装置销售等。

（二）事故发生单位安全管理情况

公司设专门安全机构安环部，分管安全副总兼安环部长，安全管理专职人员 2 名，安全管理兼职人员 1 名，车间主任均为本车间的专职安全员，建立各项规章制度 36 项，安全操作规程 32 项，认真按法律法规开展安全生产工作。

（三）事故发生经过

事故具体发生地为阳煤集团寿阳新元机械有限公司三车间（图 1）。该三车间为总装车间，专注于煤矿设备的核心组装工作，是掘进机、采煤机等关键设备的组装基地（图 2）。4 月 22

^[1] 根据《特种设备事故报告和调查处理条例》第 2.5.1 条第九款规定：因起重机械索具原因而引发被起吊物品坠落事故不属于特种设备事故，但其涉及特种设备，应当将其作为特种设备相关事故。

日早晨，车间主任李国民安排修理组组长张国亮完成采煤机的修理，采煤机摇臂放置在三车间，张国亮负责把采煤机摇臂拉到一车间打压水道修理。2024年4月22日9时27分（视频时间），张国亮操作起重机准备吊装摇臂，被吊物采煤机摇臂即将起升时，起重机吊索具随即脱钩，由于采煤机摇臂坠落引起震动因素，采煤机牵引部倾倒后引起其表面摆放的履带车滑落，导致张国亮被履带车和北侧的采煤机行走部挤压。

（四）事故现场情况

1. 事故现场起重机信息。设备代码：41903747220160043；制造单位：山东德鲁克起重机有限公司；型号：CLQ32/5-28.5 A5；额定起重量：32 吨；起升高度：12m；跨度：28.5m；工作级别：A5；大车运行速度：3-30m/min；小车运行速度：5-20m/min；设备位置：第三车间东跨北车；投入使用日期：2016 年 11 月 21 日；检验报告编号：QMJY20222759；检验日期：2022 年 11 月 16 日；下次检验日期：2024 年 11 月；检验机构：晋中市综合检验检测中心；检验结论：合格。通过事故现场勘查，第三车间东跨北车在检验有效期内，其大车运行机构、小车运行机构、起升机构均运行正常，起重机吊钩符合标准要求，防脱钩装置符合要求。

2. 事故现场起重机索具信息。事发时吊装用索具由使用单位购置，索具型号为 32 吨（4×8 吨），其中吊链由河北璇烨起重机械制造有限公司制造，吊钩由力中吊索具河北有限公司制造。根据使用单位反映，事发后未更换过该索具。

3. 事故现场情况。出事当天，张国亮在三车间翻货坑区域吊装摇臂。翻货坑在三车间东跨通道西区域，翻货坑的最南边放置东西方向一字排开的两个斜面（10度—30度）的采煤机牵引部，距离靠西的采煤机牵引部北边大概不到一米宽（对应处东西方向一米多长）放置一整部采煤机；北边放置修复机；中间放置准备吊来的摇臂。



图 1：阳煤集团寿阳新元机械有限公司第三车间

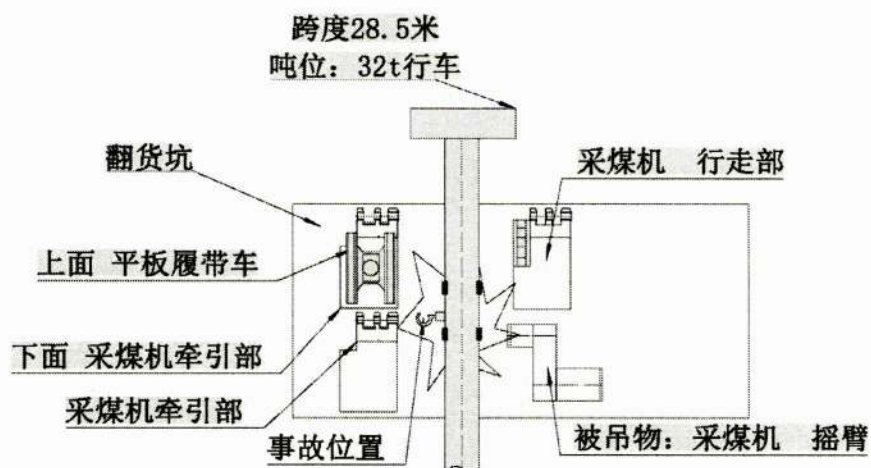


图 2：事故现场图

(五) 人员伤亡情况及直接经济损失

1. 人员伤亡情况

死亡人员 1 名：张国亮，汉族，44 岁，群众，山西省临汾市浮山县张庄乡西佐促村，身份证号 142629198003103019，系阳煤集团寿阳新元机械有限公司修理一组组长。

2. 直接经济损失

本次事故共造成直接经济损失 150 万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

经调查，事故发生在 2024 年 4 月 22 日上午 9 时 27 分，事发后公司忙于急救和处理死者后事，安抚死者家属，全力进行事故善后一切工作并在公司开展安全整顿教育培训，企业领导及员工不熟悉事故上报流程，于 5 月 15 日全部处理完事故善后工作后上报。因报告事故的时间超过规定时限，未按《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）规定时间上报事故情况，企业存在事故迟报行为。

（二）事故现场应急处置情况

事发后，三车间职工徐云等人立即进行了现场救援，同时将事发情况报告车间主任李国民，并拨打了 120 救援电话；李国民上报经理蔡生富，蔡生富上报公司负责人赵春发；120 到来前张国亮已被从挤压现场救出，平躺于现场西侧的空地；大约 10 多分钟后，120 医护人员到场并对其进行现场救护，随后送往寿阳县人民医院抢救；安环部部长胡满维在医院抢救期间通知张国亮家属到场，抢救半小时后张国亮死亡。

（三）医疗救治和事故善后处置

由公司主要领导办理善后事宜，赔偿款及时到位并进行安葬。

（四）应急救援评估

此次事故救援及时，企业按照应急预案要求，有效控制作业

风险，积极稳妥的开展善后处置工作。整个救援过程行动迅速、措施得力、科学专业、效果明显。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因分析

经调查询问，吊装作业人员张国亮违规选用不符合要求的起重绳索具，导致被吊物品采煤机摇臂坠落，坠落产生的震动引发北侧存放的采煤机牵引部底部失去稳定性，采煤机牵引部倾倒，导致其上面的履带车（空壳）滑落挤压本人。

（二）事故间接原因分析

1. 该企业未认真履行安全生产主体责任。该企业虽然已经组织制定本企业的安全生产规章制度、操作规程、安全教育培训计划、应急预案等，但在落实过程中不严格、不细致，个别环节存在漏洞，部分角落存在盲区，员工落实工作不到位。

2. 该企业未严格执行安全隐患日排查制度。车间主任主要是不定时在车间进行安全巡查，没有严格按照日排查制度进行隐患排查，导致该三车间的隐患排查工作出现较长时间真空期。

3. 该企业未严格执行安全教育培训制度。该车间主要通过电子屏、PPT 等方式带领全车间员工进行安全学习培训，但是对员工培训成果的检验工作不到位，个别员工安全意识薄弱问题依旧存在。

四、事故相关单位及部门履职情况

（一）事故单位

阳煤集团寿阳新元机械有限公司未能认真履行企业安全生产主体责任。安全管理人员张国亮违规作业。安全隐患排查不细致。

（二）有关监管部门

1. 寿阳县工业和信息化局

作为涉事单位的行业主管部门，指导督促该企业日常安全生产检查和隐患排查治理工作不精准，不细致。

2. 寿阳县市场监督管理局

作为涉事单位特种设备的行业主管和安全监管部門，组织全县特种设备安全监督管理工作，对特种设备的相关设备检查不认真、不到位。

（三）地方党委政府

寿阳县经济技术开发区作为涉事单位的属地监管部门，在履行属地安全监管工作中未能严格履职好自身职责。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1、企业责任人员（4人）

（1）张国亮，汉族，44岁，群众，山西省临汾市浮山县张庄乡西佐促村，身份证号142629198003103019，系阳煤集团寿阳新元机械有限公司修理一组组长，企业安全生产管理人员因本

人违反阳煤集团寿阳新元机械有限公司《岗位安全生产操作规程》中的《行车工岗位操作规程》，并选用不符合使用要求的起重机械索具，导致被吊物采煤机摇臂坠落，坠落产生的震动引发采煤机牵引部底部失去稳定性，采煤机牵引部倾倒，导致其表面的履带车（空壳）滑落挤压致死，是本次事故发生的直接原因。对事故的发生负有直接责任，因其在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（2）李国民，男，汉族，47岁，群众，山西省寿阳县南关原煤气化公司西平房（无门牌），身份证号142427197703290910，系阳煤集团寿阳新元机械有限公司三车间主任，因安全隐患排查不到位，对事故发生负有主要领导责任，建议阳煤集团新元机械有限公司对其作出处理。

（3）蔡生富，男，汉族，65岁，党员，山西省晋中市寿阳县南关街040号，身份证号：142427195905156315，系阳煤集团寿阳新元机械有限公司经理，对事故发生负有重要领导责任，且在事故发生后未及时上报负有直接责任，建议依据《中国共产党纪律处分条例》第一百四十九条，给予蔡生富党内严重警告处分^[2]。

（4）赵春发，男，汉族，44岁，党员，山西省晋中市寿阳县朝阳镇九龙村B区035，身份证号：142427198002060914，系阳煤集团寿阳新元机械有限公司法定代表人，对事故发生负有重

^[2] 根据《中国共产党纪律处分条例》第一百四十九条规定：在党的纪律检查、组织、宣传、统一战线工作以及机关工作等其他工作中，不履行或者不正确履行职责，造成损失或者不良影响的，应当视具体情节给予警告直至开除党籍处分。

要领导责任，且对事故迟报负有主要领导责任，建议依据《安全生产法》第一百一十条，对其进行行政处罚^[3]；建议依据《中国共产党纪律处分条例》第一百四十九条，给予赵春发党内警告处分。

2、寿阳县工业和信息化局（1人）

闫凯兵，寿阳县工业和信息化局党组成员、三级主任科员，作为分管安全的主要领导，指导督促该企业日常安全生产检查和隐患排查治理工作不精准，不细致，负有领导责任，建议由纪检监察机关责令闫凯兵作出深刻书面检查。

3、寿阳县市场监督管理局（1人）

李晋，寿阳县市场监督管理局城区所所长，作为分管城区范围内特种设备的生产、经营、使用、检验检测的主要负责人，对企业特种设备的相关设备检查不认真，对作业人员培训不严格，负有重要责任，建议由纪检监察机关责令李晋作出深刻书面检查。

4、寿阳县经济技术开发区（1人）

安宝山，寿阳县经济技术开发区经济运行和安全生产部部长，作为分管安全生产的主要领导，在履行属地安全监管工作中未能严格履职好自身职责，负有重要责任，建议由经开区纪检监察机关责令安宝山作出深刻书面检查。

^[3] 根据《安全生产法》第一百一十条规定：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

(二) 对有关责任单位的处理建议

1、阳煤集团寿阳新元机械有限公司

建议县应急部门依据《安全生产法》第一百一十四条，对该企业涉嫌迟报事故进行行政处罚^[4]；建议向寿阳县人民政府做出深刻检查。

2、寿阳县工业和信息化局、寿阳县市场监督管理局、寿阳县经济技术开发区

建议向寿阳县人民政府做出深刻书面检查。

六、事故主要教训

(一) 涉事企业人员未能严格按照岗位操作规程操作起重机械，安全隐患排查不到位是此次事故的主要教训。

(二) 事故的发生往往是由于安全管理不到位引起的，无论是工作流程的管理还是人员的培训都需要严格把关。企业应建立和完善安全管理制度，加强对员工的培训，确保员工具备必要的安全意识和知识。

(三) 对员工的安全教育培训工作不到位，是导致事故发生的重要原因。企业应营造一个注重安全的工作氛围，鼓励员工提出安全意见和建议，并将安全管理纳入绩效考核体系中，使员工在实践中更好地践行安全原则。

(四) 安全设施不完善或维护不到位，事故常常发生在安全设施不完善或维护不到位的情况下。企业应当定期检查和维护设

^[4] 根据《安全生产法》第一百一十四条第一款规定：发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

备设施，确保其正常运转。对于老旧设备，应及时更换或修理，以免出现故障。

七、事故防范措施建议

（一）加强和规范内部安全管理，建立安全管理长效机制，层层压实各级安全责任，定期对厂区安全环境进行全面排查，不断提升安全管理水平。

（二）进一步完善安全管理制度和操作规程，建立健全安全技术档案，严格落实隐患排查治理闭环管理。不断完善应急预案，定期开展应急演练，提升从业人员紧急避险能力。

（三）加强安全教育培训和考核，提高安全防范意识，使从业人员熟练掌握必要的安全知识和操作技能，确保从业人员能够胜任岗位工作。

（四）开展安全事故教训警示教育。企业要举一反三，汲取事故教训，定期开展生产事故警示教育，经常性开展安全生产自查检查，及时发现、排除安全隐患，确保企业安全生产。

（五）加强监管力度。政府和相关部门应加强对企事业单位的监管力度，加大安全检查和审核力度，严格责任追究制度。对存在的安全隐患和问题要及时处理，确保企业严格按照法律规定进行安全生产。