

城口蓼子城口县华文建材经营部“9·4” 一般运输事故调查报告

**城口蓼子城口县华文建材经营部
“9·4”一般运输事故调查组
2025年12月14日**

目 录

报告开篇及事故性质认定.....	1
一、事故基本情况.....	2
（一）事故相关单位及车辆概况.....	2
（二）事故单位安全管理情况.....	5
（三）事故发生经过.....	6
（四）事故现场情况.....	7
（五）人员伤亡及直接经济损失.....	8
二、事故应急处置及评估情况.....	8
（一）事故应急接报及响应情况.....	8
（二）事故现场应急处置情况.....	8
（三）医疗救治和善后情况.....	9
（四）事故应急处置评估.....	9
三、事故原因分析.....	9
（一）直接原因.....	9
（二）间接原因.....	10
四、其他有关单位履职调查情况.....	11
（一）其它相关单位.....	11
（二）相关监管部门和属地政府.....	12
五、有关责任人员和责任单位的处理建议.....	13

(一) 建议免于责任追究的人员.....	13
(二) 对事故有关责任单位的行政处罚建议.....	13
(三) 对事故有关责任人员的行政处罚建议.....	14
(四) 其他处理建议.....	16
六、事故整改和防范措施.....	16
(一) 城口华文公司.....	16
(二) 中铁一局五公司混凝土公司.....	17
(三) 蓼子乡人民政府.....	17
(四) 城口县交委.....	17

城口蓼子城口县华文建材经营部“9·4” 一般运输事故调查报告

2025年9月4日12时46分许，城口县蓼子乡境内，城口县华文建材经营部驾驶员在运输非煤灰至渝西高铁站前二标2号拌和站内时发生一起运输事故，造成1人死亡，直接经济损失约225万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称“安全生产法”）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，城口县人民政府成立了由县人民政府、县应急局、县公安局、县总工会、县住建委等单位派员组成的“城口蓼子城口县华文建材经营部‘9·4’一般运输事故调查组”（以下简称调查组）负责事故调查工作，同时邀请城口县纪委监委、城口县检察院参与事故调查。

调查组经过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议，总结了事故教训，提出了防范和整改措施建议。

经调查组调查认定，城口县华文建材经营部“9·4”一般运输事故是一起因运输单位未教育督促从业人员遵守本单位安全操作规程，从业人员违章冒险作业造成的生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

(一) 事故相关单位及车辆概况

1.销售单位：重庆市开州区鑫达建材有限公司（以下简称“开州鑫达公司”）

2.购货单位：中铁一局集团第五工程有限公司混凝土分公司（以下简称“中铁一局五公司混凝土公司”）

3.运输单位概况

城口县华文建材经营部（以下简称“城口华文公司”）。
成立日期：2013 年 6 月 6 日；营业期限：2021 年 10 月 29 日至永久；公司类型：个体工商户；统一社会信用代码：92500229MA5UJ2ER2E；经营场所：重庆市城口县高燕乡秦山村 1 社；经营范围民用建材零售，普通货运；法定代表人：林*文。《道路运输经营许可证》编号：渝交运管许可字 500229101913；许可经营范围：普通货运；证件有效期至 2026 年 1 月 3 日。

4.事故车辆驾驶员情况

庞*贵，男，汉族，身份证号：512229197211142410，户籍地：重庆市城口县***，准驾车型：A2，证件在有效期内。于 2015 年到城口县华文建材经营部，从事货运驾驶员工作，办理有从业资格证。**

5.事故车辆基本情况

事故车辆为罐车，由牵引车及挂车组成。牵引车：车牌号

**渝 D86068; 车辆类型: 重型半挂牵引车; 车辆所有人: 城口县
华文建材经营部, 车辆使用性质: 货运, 品牌型号: 陕汽牌
SX4251MPN384 , 车 辆 识 别 代 号 :
LZGJLG*****3237, 发动机号: K1*****076, 检
验有效期至 2026 年 2 月。挂车: 车牌号: 渝 DS053 挂 (黄色);
车辆类型: 重型罐式半挂车; 车辆所有人: 城口县华文建材经
营部; 品牌型号: 恩信事业牌 HEX9404QXH; 检验有效期至
2026 年 5 月。《中华人民共和国道路运输许可证》编号: 渝交
运管字 500229002921。**

(二) 事故单位安全管理情况

1. 合同签订情况

**(1) 2023 年 5 月 26 日, 中铁一局五公司混凝土公司与鑫
达公司签订了《粉煤灰买卖合同》(合同编号: KY0200-
WZCG-202304009), 该合同约定: 卖方负责办理物资在运抵
目的地途中的运输和保险, 物资运抵交货地点后, 买卖双方
及施工方、监理单位应按卖方提供的发货清单对到货数量、
外观、规格型号、合格证等核对。由卖方实施或监督所供应物
资的现场组装/或试运行。**

**(2) 2024 年 1 月, 开州鑫达公司与城口华文公司签订了
《粉煤灰运输合同》, 该合同约定由城口华文公司接到开州鑫
达公司通知后及时赶到货物所在地及时装车运输。运输路线
和费用: 开州区白鹤电厂至西渝中铁一局 1 号站, 运输费用**

70 元/吨，西渝中铁一局 2 号站，运输费用 55 元/吨，货物装卸及运输过程由城口华文公司负责监管。

2.安全管理机构设置、员工安全教育和安全管理制度建立情况

城口华文公司目前在职员工 9 名驾驶员，公司依法成立了安全生产领导小组，任命专职安全生产管理人员 1 名。公司每月组织员工召开 1 次安全会议，员工每月通过“驾运宝”学习安全知识 2 小时；每次出车前由驾驶员在“驾运宝”上开展日隐患排查并登记。该公司制定有《车辆管理制度》《风险分级管理制度》《安全会议制度》《安全学习制度》《安全生产教育培训管理制度》等 14 类安全管理制度。

3.事故管理责任分工情况

根据运输合同和买卖合同约定，中铁一局五公司混凝土公司负责项目内的现场安全管理，提供必要的安全作业条件（如平整坚实的卸货场地、充足的照明）。城口县华文运输公司为运输及卸载环节的安全生产责任主体，对作业全过程包括车辆内及车辆上的设施设备操作的安全管理承担责任。

4.事故位置及现场管理情况

事故地点位于城口县寥子乡境内，在渝西高铁站前二标 2 号拌合站地磅上，事故发生时现场有一名监理人员监督驾驶员操作取样。

（三）事故发生经过

2025 年 9 月 3 日 14 时，中铁一局五公司混凝土公司周立给鑫达公司报物资使用计划，2 号站计划白鹤二级粉煤灰 10 车。

2025 年 9 月 3 日 21 时许，城口县华文建材经营部驾驶员庞*贵驾驶粉煤灰罐车从城口出发到达开州区白鹤电厂装载货物。

9 月 4 日 9 时许，庞*贵装载完粉煤灰后驾车从开州返回城口到达渝西高铁站前二标 2 号拌台。


9 月 4 日 12 时 35 分许，庞*贵驾驶车辆在地磅上进行称重抽样，由监理员及材料员在一旁监督。

9 月 4 日 12 时 40 分许，庞*贵在取样完成后将粉煤灰罐车停至粉煤灰 2-1 卸料口附近等待，在等待过程中打开了充气开关向罐体内加压。

9 月 4 日 12 时 46 分许，地磅房通知庞*贵重新取样称重，庞*贵驾驶车辆返回地磅上准备重新取样称重。庞*贵违规在未打开泄压阀门泄压的情况下，打开罐顶卸料口，罐内的气体和粉煤灰瞬间喷出冲击庞*贵致其受伤后摔倒在车辆左侧水沟旁。

（四）事故现场情况

本次事故位于城口县蓼子乡境内。渝西高铁站前二标2号拌和站内地磅上（附图1）。

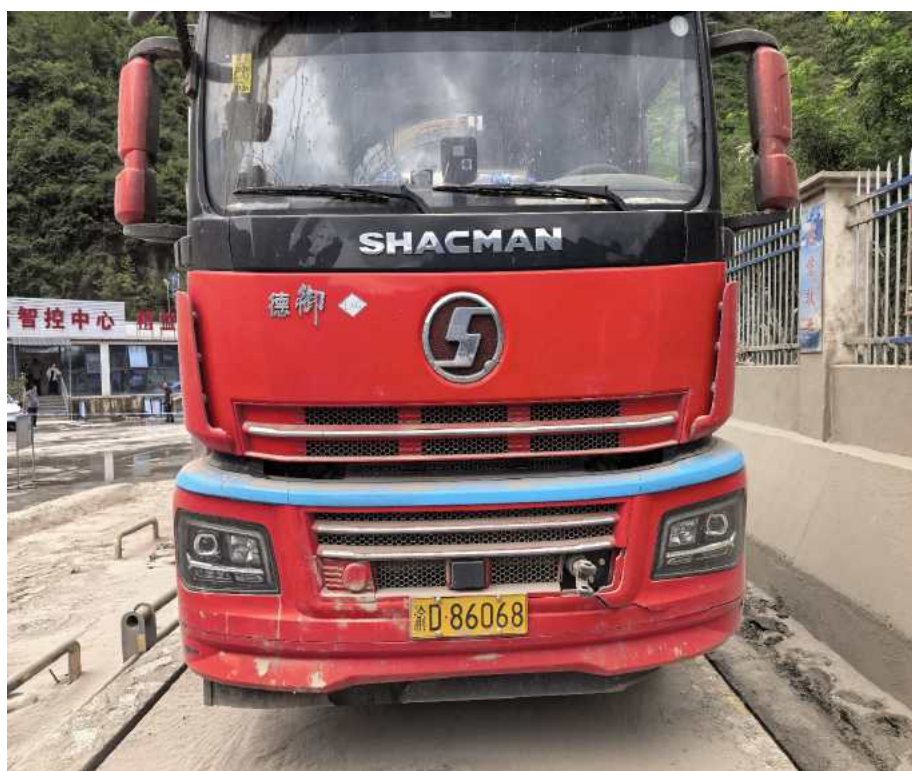

(图片1)

事故发生后经勘查，车辆泄压阀处于关闭状态(附图2)。



(图片2)

在庞*贵打开进料口时，进料口盖同时因冲击损坏（附图3）。



（图片3）

（五）人员伤亡及直接经济损失情况

本次事故造成庞*贵（男，汉族，身份证号码：51222919***10；户籍地址：重庆市城口县*****）1人死亡，其死亡补助金、丧葬费、亲属抚恤金、父母赡养费共计225万元，企业补助死者家属7万元安葬费用，经济损失合计232万元。**

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急接报及响应情况

2025年9月4日12时46分许，城口华文公司粉煤灰罐车驾驶员罗*书上前查看后，12时51分拨打了120急救电话。

12时53分许，城口华文公司粉煤灰罐车驾驶员艾*电话向城口华文公司法人林*文报告了事故情况。

12时55分许，中铁一局五公司混凝土公司副经理牟*波向蓼子乡人民政府报告了事故情况。蓼子乡人民政府随即向县政府办、县公安局、县应急局、交通运输委等单位报告了事故情况。县公安局、应急管理局、交通运输委等单位接到事故报告后，立即派人赶到事故现场进行处置。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，因现场产生较大粉煤灰烟雾，能见度较低，城口华文公司粉煤灰罐车驾驶员艾*、罗*书第一时间到事故车辆附近呼喊并寻找庞*贵，艾*在车辆左侧的水沟旁边发现了趴着的庞*贵，全身都由粉煤灰覆盖着，眼部和耳朵有血迹，地磅员付保重随后到达，发现颈动脉还有微弱波动，清理了庞*贵鼻腔内粉煤灰后即等待120救援。

（三）医疗救治善后情况

9月4日13时10分许，医护人员到达现场对庞*贵进行抢救，庞*贵经现场抢救无效死亡。9月4日23时许，由蓼子乡人民政府组织，城口华文公司法定代表人林*文与死者家属方在渝西高铁站前二标2号拌和站办公室开展善后谈判工作，9月5日凌晨4时许达成赔偿协议，赔偿死者家属死亡补助金、亲属抚恤金、丧葬费等共计225万元，并另支付安葬费用5万元，于9月5日签订死亡赔偿协议，截至目前，社会稳定，未发现负

面舆论。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，事故单位第一时间开展救援，寥子乡人民政府、县公安局、县交通运输委、县应急管理局等部门均第一时间赶往现场进行现场处置、救援善后处置、应急处置，相关单位应急处置到位，未造成负面舆论。

三、事故原因分析

根据调查组调查取证和综合分析，认定造成该起事故的原因如下：

（一）直接原因

本次事故车辆驾驶员庞*贵。在驾驶车辆运输任务进行收尾性工作时，违反《粉煤灰罐车使用说明书和操作流程》要求，违规在未开启泄压阀门泄压的情况下打开进料口，导致自身被罐内气体冲击受伤后死亡是本次事故的直接原因。

（二）间接原因

城口县华文经营部未严格落实企业安全生产主体责任。

主要表现为：

（1）未有效督促从业人员遵守本单位规章制度和操作规程。其在日常经营过程中未督促所属粉煤灰车辆驾驶人员庞*贵、艾*、罗*书等按照《粉煤灰罐车使用说明书和操作流程》进行作业。驾驶员经常性打开进料口前未开启泄压阀门，导致从业人员存在习惯性违章。

(2) 安全教育培训不到位。虽然每月组织对庞*贵、艾*、罗*书等从业人员开展了安全教育培训，但调查中，艾*、罗*书等从业人员并没有掌握必要的安全知识和能力，安全意识淡薄，对本单位规章制度不清楚，粉煤灰罐车操作规程不熟悉，且还存在习惯性违章的行为。

四、其他有关单位履职调查情况

(一) 事故其他相关单位

中铁一局五公司混凝土公司，对所属拌和站管理存在疏漏，对外来运输车辆和人员监督不到位，没有及时发现外来驾驶员乱停乱放违规操作的问题。

(二) 相关监管部门和属地政府

1.城口县蓼子乡人民政府，2025年以来，组织召开安全生产相关会议26次，乡平安法治办在辖区内各行业领域累计开展安全检查384次。共发现安全隐患180条，下达安全生产行政执法文书14份。其中，限期整改6起，经复查均已完成整改；现场整改8起，对存在违法违规行为的单位和个人依法实施行政处罚，共计罚款5000元。针对建筑施工领域共开展检查86次。在检查过程中，下达整改指令26起，26起整改均通过复查。针对工程车辆抛洒、场镇车速超30码等问题，联合公安交通管理部门，开处公安交通管理简易程序处罚决定书33次，共计罚款3300元。对中铁一局一分部施工场所开展了24次安全检查；共发现安全隐患和问题12项，下达整改通知书3份，

针对施工人员未佩戴安全帽、未系安全绳等安全隐患，依法实施行政处罚3000元。在调查中未发现有关人员存在失职渎职行为。

2.城口县交通运输委，作为道路运输行业监管部门，负责县域内道路运输行业安全生产督导工作。2025年以来，在年初制定了年度安全生产督导计划，每月定期组织召开安全生产例会10次，召开行业风险隐患研判等专题会议3次，累计实施道路运输行业行政检查50余家次，查处超限超载车辆156辆，罚款132万元，查处擅自改装货运车辆19辆，罚款9.5万元。处罚货物运输企业4家，罚款2.8万元。对华文建材经营部，县交通运输委按照年度安全生产检查计划，组织县交通执法支队、县运输事务中心开展联合检查，督促整治问题隐患4处，对问题隐患整治情况进行复核验收，严格闭环整治。在调查中未发现有关人员存在失职渎职行为。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予责任追究的人员

庞*贵，男，群众，城口华文经营部驾驶员，在驾驶车辆运输任务进行收尾性工作时，违反《粉煤灰罐车使用说明书和操作流程》^[1]要求，在未开启泄压阀门泄压的情况下违规打开进料口，导致自身被罐内气体冲击受伤后死亡，在本次事故

^[1]《粉煤灰罐车使用说明书和操作流程》二、操作流程 1.打开进料口前，必须先开启泄压阀，确认罐内压力归零。

中负有直接责任，鉴于其在本起事故中死亡，建议免于责任追究。

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议

城口华文经营部，事故运输单位，未有效督促从业人员遵守本单位规章制度和操作规程。对本次事故发生负有责任，违反了《安全生产法》第四十一条第二款^[2]、的规定，依据《安全生产法》第一百一十四条第一款第一项^[3]、《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令 第14号）第十四条第二项^[4]之规定，建议城口县应急管理局对城口华文经营部处55万元罚款的行政处罚。

（三）对事故有关责任人员行政处罚建议

林*文，女，群众，城口华文经营部法定代表人，督促、检查本单位的安全生产工作不力，未及时消除从业人员长期习惯性违章的生产安全事故隐患。对本次事故发生负有责任，其行为违反了《安全生产法》第二十一条第五项^[5]的规定，依据

^[2]《安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

^[3]《安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

^[4]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

^[5]《安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

《安全生产法》第九十五条第一项^[6]的规定，建议由城口县应急管理局对林*文处3.6万元（9万元×40%）罚款的行政处罚。

（四）其他处理建议

中铁一局五公司混凝土公司，建议城口县交通委员会对其进行警示约谈。

六、事故整改和防范措施

为避免和预防类似事故再次发生，从此次事故中深刻吸取血的教训，在今后的工作中，应从以下方面采取防范措施：

（一）城口华文经营部

要深刻汲取本次事故的教训，强化责任意识，切实落实安全生产责任。认真分析事故原因，进一步加强驾驶员等从业人员的安全教育培训，督促驾驶人员遵守公司管理制度、操作规程和道路交通安全法律法规，确保安全文明驾驶；严查各类安全隐患，保证车辆技术性能良好，禁止安全设施不全或机动车不符合技术标准等具有安全隐患的机动车参与营运。

（二）中铁一局五公司混凝土公司

进一步提升安全管理水平、保障生产秩序、优化运营效率督促和监督搅拌站内外来车辆（主要为原材料运输车、混凝土搅拌车）及人员遵守本单位的安生管理规章制度。明确划分“进场车辆通道”与“空车出场通道”，并设置醒目的限

^[6]《安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

速、禁火、停放区等指示牌。在料仓、卸料口、搅拌仓等区域增加巡查频次，坚决纠正外来车辆超速、乱停乱放、司机擅自下车操作和进入危险区域等违规行为。

（三）蓼子乡人民政府

坚持持续提升检查强度、问题查找强度和处罚强度。在开展事前预防性检查与执法过程中，针对被检查对象的特点进行有针对性的“备课”，缺乏详尽的、个性化的现场检查方案。在进入现场实施检查时，针对同类违法行为反复发生的企业，增加执法检查频次，依法实施从重处罚或移交行业主管部门处理。切实发挥基层前沿风险预警、震慑违法的核心功能。

（四）县交通运输委员会

应认真履行行业监管职责，在本行业领域切实开展安全生产整治工作，聚焦道路运输企业教育培训走过场等问题，开展系统性整治，消除顽疾，有效督促运输企业严格落实安全生产主体责任，针对道路运输营运活动过程中的违法违规行为，加大执法检查力度。