

兰山银雀山临沂鹏达运输有限公司“10·16” 一般物体打击事故调查报告

兰山区政府事故调查组

2026年1月29日

目 录

一、事故基本情况	2
(一) 事故发生单位、相关单位及相关人员概况	2
(二) 事故单位安全管理情况	3
(三) 涉事车辆情况	4
(四) 事故地点情况	6
二、事故发生经过及应急处置情况	6
(一) 事故发生经过	6
(二) 事故应急处置情况	7
(三) 事故应急处置评估	8
(四) 善后处置情况	8
(五) 事故信息报送情况	9
三、事故原因分析和性质	9
(一) 直接原因	9
(二) 间接原因	10
(三) 事故性质	10
四、暴露出的问题	10
(一) 事故企业存在的主要问题	11
(二) 政府监管部门存在的主要问题	11
五、对事故责任单位及事故责任人员的处理建议	11
(一) 建议移送司法机关处理人员	11
(二) 行政处罚建议	11
(三) 其他处理建议	12
六、事故主要教训	12
(一) 设备本质安全缺失是事故发生的根源性隐患	12
(二) 安全管理体系缺位是事故发生的关键诱因	13
(三) 人员安全意识薄弱是事故触发的直接因素	13
(四) 属地政府监管缺位是事故发生的重要因素	13
七、事故防范及整改措施建议	13
(一) 强化设备本质安全设计，从源头消除事故隐患	13
(二) 健全安全管理体系，压实企业主体责任	14
(三) 提升人员安全素养，筑牢事故防范思想防线	14
(四) 理顺安全监管责任体系，强化协同监管效能	14

兰山银雀山临沂鹏达运输有限公司“10·16” 一般物体打击事故调查报告

2022年10月16日23时9分许，临沂鹏达运输有限公司的一辆解放牌重型仓栅式货车（车牌号：鲁QxxxMY），在临沂市兰山区通达路与银雀山路交汇处西侧150米路南铁塔换电服务中心门前卸载电动车期间，发生一起物体打击事故，事故造成1人死亡1人受伤，直接经济损失约150万元。

经工伤数据比对反馈，沂河新区移交该事故线索，兰山区政府高度重视，依据《中华人民共和国安全生产法》（主席令 第 88 号）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第 493 号）和《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令 第 349 号）等法律法规，成立由兰山交通运输分局、区应急管理局、兰山公安分局、沂河新区交通运输分局、区人社局、区总工会、银雀山街道办事处组成的事故调查组，邀请区纪委监委、区检察院派员参加，并聘请相关专家参加事故调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，查明了事故发生的经过、原因、救援处置、经济损失等情况，认定了事故性质和责任，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了对有关责任者的处理建议和防范措施建议。

经调查认定，兰山银雀山临沂鹏达运输有限公司“10·16”一般物体打击事故是一起因卸货现场风险研判不到

位，作业人员安全意识淡薄，牵引钢丝绳因过载（承载平台自重及上层电动车荷载的合力）发生断裂；断裂后，上层电动车与升降平台整体垮塌，砸压作业人员导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位、相关单位及相关人员概况

1. 临沂鹏达运输有限公司，统一社会信用代码：91371322MA3P2Y5C9A，企业地址：山东省临沂市综合保税区临工路100号1705037号，企业类型：有限责任公司，注册资本：100万元人民币，成立日期：2019年1月21日。法定代表人是刘某田（2023年1月16日进行法人变更，原法人为刘某武），经营范围：普通货运；货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜、大型物件运输）；汽车销售；二手车交易；汽车信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 临沂市兰山区悟空信息技术服务中心，统一社会信用代码：92371302MA3QF3XE0T，企业地址：山东省临沂市兰山区银雀山街道开源路与启阳路交汇处南200米路东从北往南第四家101-2（原地址：兰山区通达路与银雀山路交汇西150米路南），类型是个体工商户，成立日期：2019年8月23日。经营人员是王某福，经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；软件销售；软件开发；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备批发；电车销售；助动自行车、代步车及零配件销售；摩托

车及零配件零售；非公路休闲车及零配件销售；电池销售；电池零配件销售；蓄电池租赁；充电桩销售；机动车充电销售；智能输配电及控制设备销售；电动自行车销售；电动自行车维修；充电控制设备租赁；配电开关控制设备销售；电力电子元器件销售；外卖递送服务；共享自行车服务；电线、电缆经营；五金产品批发；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3. 相关人员

孟某通，男，汉族，27岁，临沂鹏达运输有限公司员工，道路运输从业资格证：3729251995*****。事发时为车牌号鲁QxxxMY车辆的驾驶员。

陈某林，男，汉族，30岁，临沂市兰山区悟空信息技术服务中心（铁塔换电服务中心）工作人员，负责该中心日常经营管理工作。事发时具体负责将电动车转运至服务中心内部。

王某，男，汉族，52岁，临沂市兰山区悟空信息技术服务中心（铁塔换电服务中心）技术员。事发时在涉事车辆上负责电动车卸载作业。

宋某虎，男，汉族，29岁，临沂市兰山区悟空信息技术服务中心（铁塔换电服务中心）工作人员。事发时具体负责将涉事车辆上的电动车卸载至地面。

刘某武，男，汉族，45岁，临沂鹏达运输有限公司主要负责人、实际控制人，鲁QxxxMY车辆的实际所有人。

（二）事故单位安全管理情况

临沂鹏达运输有限公司配置了 1 名专职安全生产管理人员，已建立安全生产操作规程、安全生产管理制度、安全生产监督检查制度、从业人员安全管理制度、车辆、设施、设备安全管理制度，已制定事故处理应急救援预案（上述安全资料为 2025 年制定，事发时 2022 年及以前的安全资料已遗失未向事故调查组提供）。

企业未提供 2021 年和 2022 年度的全员安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、应急预案、日常安全生产教育和培训资料；企业未如实提供孟某通的入职三级安全教育培训资料（企业提供的孟某通三级安全教育材料入职时间为 2022 年 9 月 30 日，根据山东省临沂市中级人民法院民事判决书（2024）鲁 13 民终 9887 号判决职工实际入职时间为 2021 年 10 月份）；企业未提供 2021 年和 2022 年度的生产安全事故隐患排查治理制度。

（三）涉事车辆情况

涉事车辆为一辆红色解放牌重型仓栅式货车，由中国第一汽车集团有限公司于 2022 年 1 月 22 日制造，车辆识别代号为 LFNAHUMM5NAC02976，外廓尺寸：9000mm（长）2550mm（宽）3995mm（高），货厢内部尺寸：6800mm（长）2450mm（宽）600mm（高），2022 年 9 月 23 日临沂鹏达运输有限公司在临沂弘达亚飞汽车贸易有限公司购买并于 2022 年 9 月 29 日进行注册登记。

临沂鹏达运输有限公司为便捷货物装卸，在其仓栅式货厢内部专门设置了采用钢丝绳牵引驱动的可升降式作业平台。该平台在进行电动车装卸作业时，操作人员可通过遥控器操控配套动力装置，将平台提升至 1.75 米左右作业高度，便于电动车分层装载。为确保平台承载安全性，在平台下方设置四根水平横向支撑，水平横向支撑两侧设有球头，挂在高栏两侧立柱上。该水平横向支撑主要作用是在平台承载状态下提供稳定支撑，有效分担并承受平台及其装载物的重量，防止平台意外沉降或位移。

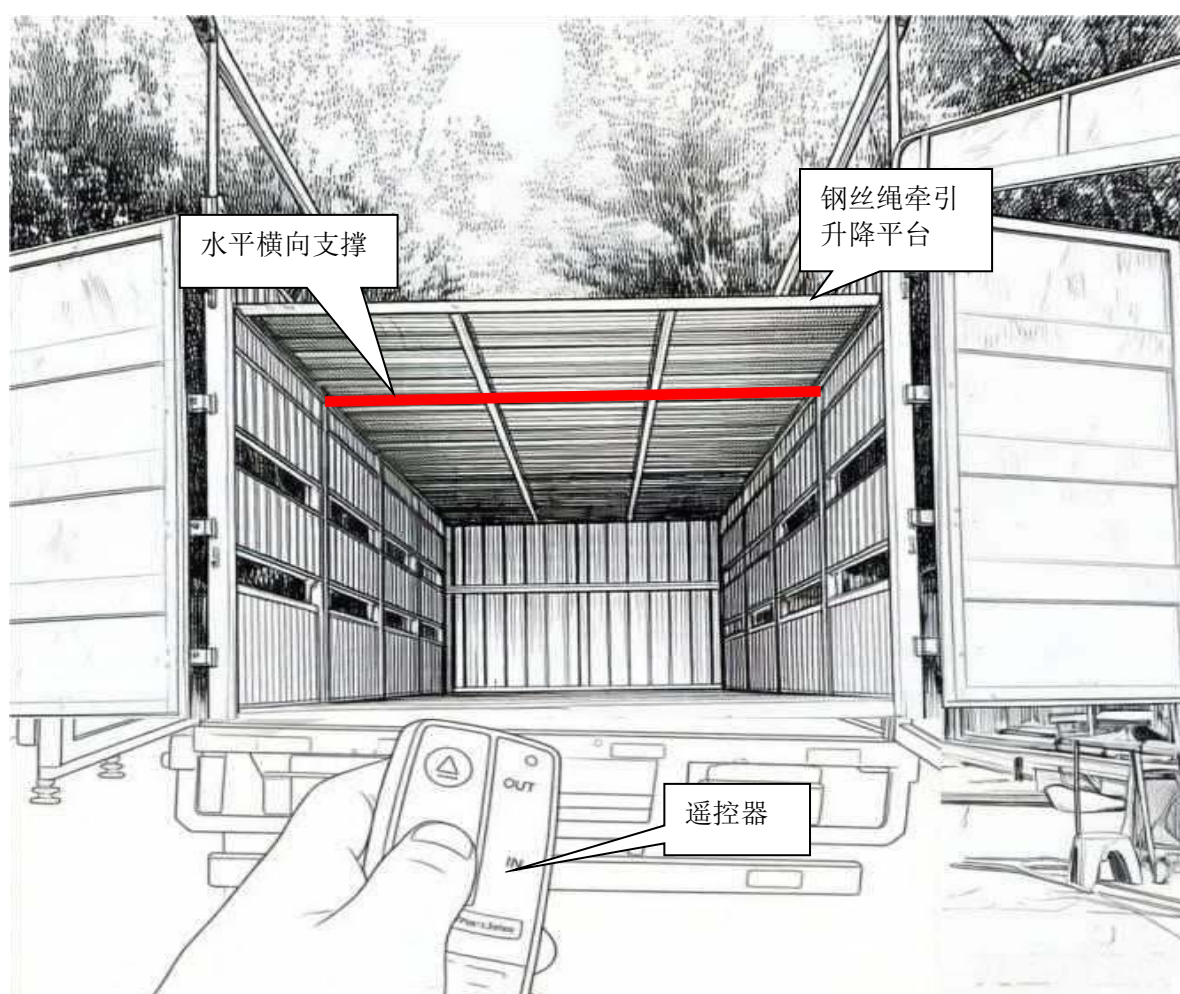


图 1 升降平台示意图

该升降平台经山东理工大学交通安全司法鉴定所出具司法鉴定，鉴定意见为涉事车辆车厢内加装的升降平台不符合非法改装车辆定义，不属于非法改装。

（四）事故地点情况

事故地点为兰山区通达路与银雀山路交汇西 150 米路南的一辆解放牌重型仓栅式货车（车牌号鲁 QxxxMY）车厢内部。事发现场监控显示，当时正在进行电动车卸载作业，车厢内升降平台垮塌，导致现场作业人员被砸压。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2022 年 10 月 16 日 22 点 30 分左右，孟某通驾驶一辆鲁 QxxxMY 的货车（装载有 55 辆国标电动车，电动车两层摆放）到达兰山区通达路与银雀山路交汇西 150 米路南铁塔换电服务中心。22 点 40 分停车并开始卸车，驾驶员孟某通打开车门后整理封车绳，王某、宋某虎、陈某林将货车后门处横放电动车配件卸下。22 时 53 分，王某和孟某通进入车厢内，22 时 54 分 23 秒，孟某通抽出第 1 根水平横向支撑交由陈某林放置到车尾左侧路基处。随后开始卸载电动车，王某负责从车厢至地面由上而下卸电动车，孟某通整理电动车的保护隔垫（防止电动车运输期间相互磕碰），宋某虎负责地面接车，陈某林负责将电动车推入服务中心内部。22 时 58 分 11 秒，孟某通抽出第 2 根水平横向支撑放至车尾部。23 时 1 分 37 秒，孟某通抽出第 3 根水平横向支撑，与第 2 根并排放置。23 时 3 分 37 秒，2 根水

平横向支撑由宋某虎放置到车尾左侧路基处。23 时 07 分，下层电动车卸完后，宋某虎发现上层一辆电动车车把伸出护栏外，随后爬至上层进行处理。在此期间，孟某通和王某一直在货车车厢内。23 时 9 分 44 秒，上层电动车和升降平台突然垮塌，将正在升降平台下方的孟某通和王某砸压。

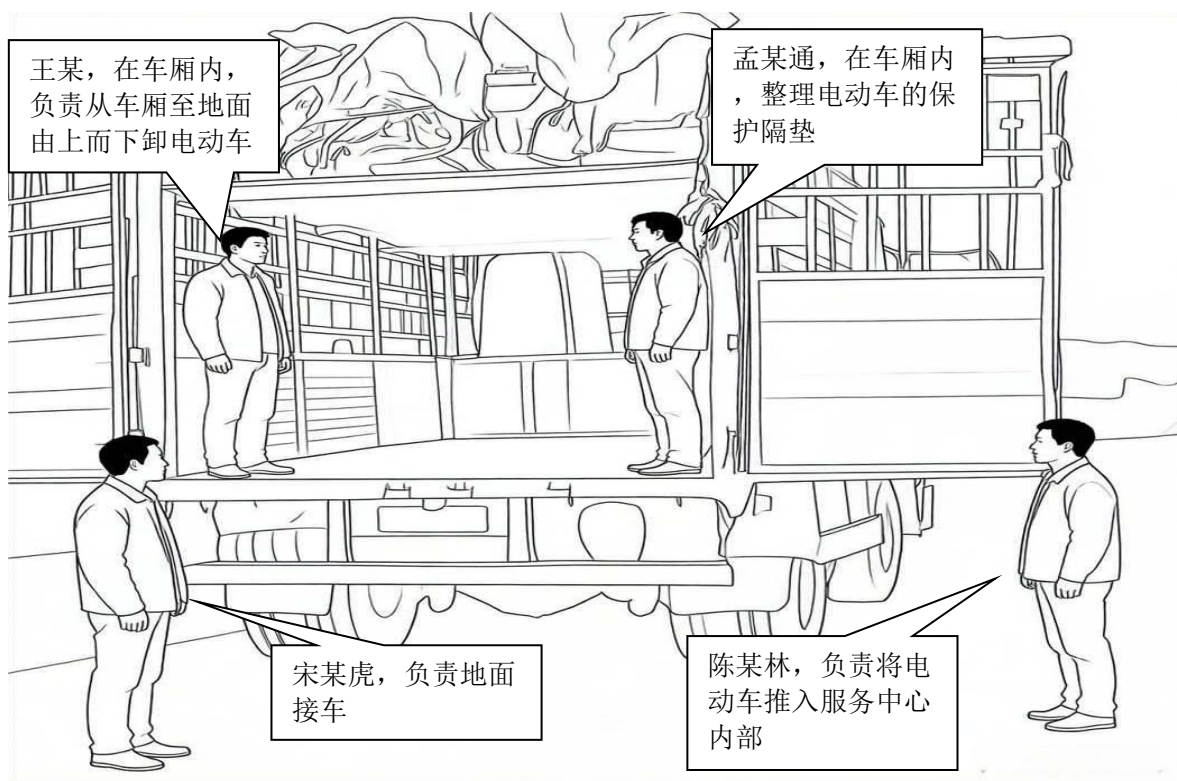


图 2 工作分工示意图

（二）事故应急处置情况

事故发生后，宋某虎第一时间拨打 119、120 报警及急救电话，陈某林同步拨打 110 报警。约 23 时 17 分，消防救援（119）、公安（110）及医疗急救（120）力量相继抵达现场。消防救援人员使用液压扩张器撑开垮塌的升降平台，成功救出

被困人员孟某通、王某，随后 120 救护车将其紧急送往医院救治。

因事发时处于疫情防控特殊时期，加之事后临沂市中医院对其内部信息系统进行升级维护，目前未能获取孟某通在该院的详细救治记录及具体死亡时间等相关信息。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员（宋某虎、陈某林）反应迅速，分别拨打 119、120 及 110 报警，实现多部门联动响应。消防救援、公安、医疗急救力量于 23 时 17 分（事故发生 8 分钟内）陆续抵达现场，响应及时。消防救援人员使用液压扩张器撑开垮塌的升降平台，科学解困，避免二次伤害，成功救出两名被困人员，技术处置合理。伤员救出后，120 救护车将伤员紧急送医，医疗衔接规范。

公安部门及时维护现场秩序，消防救援部门专业施救，医疗急救部门迅速将伤者送往医院救治各环节衔接紧密。本次事故的应急处置得当，但医疗急救部门在疫情防控特殊时期和医院信息系统升级维护等客观因素影响下，未能获取和提供伤者救治记录及死亡时间等关键信息，涉事单位主要负责人未履行法定报告义务，在应急管理机制和事故信息报告方面存在短板。

（四）善后处置情况

孟某通善后情况：2023 年 9 月 20 日孟某通妻子吴某向临沂沂河新区管理委员会提出工伤认定申请，2025 年 2 月 19 日补正

材料，2025年4月16日临沂沂河新区管理委员会出具认定工伤决定书。截至目前，临沂鹏达运输有限公司和死者家属方就赔偿尚未达成一致。

王某善后情况：王某，经治疗已康复，后经临沂兰山法医司法鉴定所出具司法鉴定意见书认定，构成十级伤残，达成赔偿协议，已赔付人民币15万元。

（五）事故信息报送情况

事故发生后，孟某通和王某被砸压，现场人员陈某林在120急救人员抵达现场时，已就事故基本情况向本单位负责人王某福进行报告。王某福作为单位主要负责人，在接到报告后及获悉孟某通死亡结果后，未依照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第九条“单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告”之规定，履行法定报告职责，存在瞒报事故行为。

三、事故原因分析和性质

（一）直接原因

鉴于事发时间距今三年有余，相关物证及现场状态均发生显著变化，涉事车辆车厢已更换，原始结构已不复存在；涉事车辆驾驶员在事故中已死亡；同时，曾在车厢内作业的工人王某对事发经过记忆模糊，无法清晰还原当时的具体操作情形及车厢升降平台的具体构造细节。上述多重因素叠加，致使当前难以准确复现事故发生时的真实场景与技术状况。

经事故调查组综合研判，事故直接原因是牵引钢丝绳因过载（承载平台自重及上层电动车荷载的合力）发生断裂；断裂后，上层电动车与升降平台整体垮塌，砸压作业人员，造成 1 人死亡、1 人受伤。

（二）间接原因

1. 设备缺乏本质安全设计。设备的设计应遵循“本质安全”原则，应注重融入“故障－安全”设计，不能单纯依靠规范操作步骤的正确性来确保设备安全。通过“本质安全”设计，实现对人员、环境与资产最根本、最可靠地保护。

2. 安全操作规程缺失和培训不到位。针对此类专用设备，应制定《安全操作规程》，明确操作步骤、安全注意事项、禁止事项等。所有操作人员必须经过培训并考核合格后方可上岗。企业未针对此类设备制定安全操作规程，未开展包含设备结构与安全风险、操作规程实操演练、事故案例警示教育的培训。

（三）事故性质

经调查认定，兰山银雀山临沂鹏达运输有限公司“10·16”一般物体打击事故是一起因卸货现场风险研判不到位，作业人员安全意识淡薄，牵引钢丝绳因过载（承载平台自重及上层电动车荷载的合力）发生断裂；断裂后，上层电动车与升降平台整体垮塌，砸压作业人员导致的一般生产安全责任事故。

四、暴露出的问题

（一）事故企业存在的主要问题

1. 平台改装无相关技术参数，缺乏安全设计和检测，无使用标准和规范。

2. 安全管理缺失，未建立针对专用装卸设备的安全操作规程，也未按规定对操作人员进行系统培训，卸货过程中未采取必要的安全防护措施。

（二）政府监管部门存在的主要问题

2022年6月22日前，临沂市交通运输局河东分局已落实对临沂鹏达运输有限公司的监管措施。2022年6月22日成立了临沂市交通运输局沂河新区分局，相关职能由临沂市交通运输局沂河新区分局负责，经过“2022年7月和8月两个月的共管期”后，临沂交通运输局沂河新区分局推进辖区行业监管检查工作，因辖区企业数量较多、监管检查需分批次逐步开展，前期检查范围未覆盖至临沂鹏达运输有限公司，未对其实施检查，临沂市交通运输局沂河新区分局开展行业监管工作不全面。

五、对事故责任单位及事故责任人员的处理建议

（一）建议移送司法机关处理人员

王某福，存在瞒报事故行为，建议移送公安机关依法追究刑事责任。

（二）行政处罚建议

1. 对事故责任单位的行政处罚建议

临沂鹏达运输有限公司未如实提供孟某通的入职三级安全教育培训资料（企业提供的孟某通三级安全教育材料入职时间为2022年9月30日，根据山东省临沂市中级人民法院民事判决书（2024）鲁13民终9887号判决职工实际入职时间为2021年10月份）。建议临沂市交通运输局沂河新区分局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条按程序依法采取处理措施。

2. 对有关责任人员的行政处罚建议

王某福，在接到驾驶员孟某通死亡信息后，未按照《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条规定，于1小时内向事故发生地县（市、区）人民政府应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，存在事故瞒报行为。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条参照《山东省应急管理行政处罚自由裁量基准》（鲁应急发〔2025〕1号），建议兰山区应急管理局按程序依法对王某福采取处理措施。

（三）其他处理建议

建议临沂市交通运输局沂河新区分局对时任运管科科长予以批评教育，并立即开展辖区内同类企业专项检查，完善安全生产监管档案，实施动态管理，切实提高企业安全管理水平。

六、事故主要教训

（一）设备本质安全缺失是事故发生的根源性隐患

涉事升降平台未遵循“本质安全”核心原则，未建立“故障－安全”防护机制，完全依赖操作人员的规范操作保障安

全，存在先天设计缺陷。任何设备都必须将“本质安全”贯穿设计、制造、改造全流程，通过技术手段从源头规避人为操作失误可能引发的事故，而非单纯依赖人员“零失误”的主观假设。

（二）安全管理体系缺位是事故发生的关键诱因

临沂鹏达运输有限公司未针对设备特性制定专项安全操作规程，明确操作步骤、安全注意事项、禁止事项等安全要求；也未建立操作人员“岗前培训—实操考核—定期复训”的能力认证机制，导致作业人员对设备风险认知模糊、风险辨识能力不足。

（三）人员安全意识薄弱是事故触发的直接因素

作业人员安全意识淡薄、风险辨识能力不足，直接触发了事故的发生。人员安全意识是预防事故的最后一道防线，企业必须避免“口头化培训”，通过沉浸式、场景化的安全教育，让作业人员深刻理解岗位风险，严禁违章操作。

（四）属地政府监管缺位是事故发生的重要因素

临沂市交通运输局沂河新区分局于2022年6月22日成立，在机构组建及职能衔接过渡期内，对辖区道路运输企业安全监管工作的统筹推进不够及时，未形成完整的临沂鹏达运输有限公司监管档案材料。该分局在落实“管行业必须管安全”要求过程中，存在监管工作不够细致、基础资料留存不规范的问题。

七、事故防范及整改措施建议

（一）强化设备本质安全设计，从源头消除事故隐患

对现有同类车辆推动安全技术改造，改造升降平台控制系统，通过实现机械-电气联锁、加装声光报警系统等系统，实现升降平台本质安全。

（二）健全安全管理体系，压实企业主体责任

企业需严格履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责，完善安全管理体系。制定全员安全生产责任制、安全生产规章制度、岗位操作规程、生产安全事故应急预案；如实完善日常安全生产教育和培训资料；建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；归档留存相关安全管理资料台账，确保各类安全管理文件可追溯、可核查，同时建立安全文件动态更新机制，结合实际修订完善相关安全管理制度和操作规程，确保贴合实际作业需求。

（三）提升人员安全素养，筑牢事故防范思想防线

企业应开展专项安全警示教育提升安全意识，以本次事故隐患为典型案例，组织全体货车司机深入开展风险警示教育，重点学习可升降式作业平台操作规范及现场风险辨识核心要点，通过深度剖析操作行为可能引发的致命危害，引导作业人员从思想上筑牢安全防线，主动树立风险预判意识；培训后实施闭卷考核，考核不合格者暂停上岗，补考合格并签订安全承诺书后方可上岗，确保安全意识与风险辨识能力入脑入心。

（四）理顺安全监管责任体系，强化协同监管效能

临沂市交通运输局沂河新区分局应严格落实“管行业必须管安全”要求，制定辖区道路运输企业专项监管检查方案，针对临沂鹏达运输有限公司等重点企业，开展“一对一”精准监管检查，重点核查企业安全生产制度落实、设备安全管理、从业人员安全培训等关键环节，建立问题隐患台账，实行“发现—交办—整改—验收—销号”全流程闭环管理，确保问题整改到位。完善辖区道路运输企业监管台账，对所有企业实行“动态化、精细化”管理，定期更新企业基本信息、安全管理状况等内容，确保监管底数清、情况明。加强与上级主管部门、辖区应急管理、市场监管等相关部门的协同联动，建立信息共享、联合检查、线索移送等工作机制，形成监管合力，全面筑牢辖区道路运输安全生产监管防线。