

盐田湖光国际货运代理有限公司“4·25”

一般物体打击事故调查报告

盐田湖光国际货运代理有限公司“4·25”

一般物体打击事故调查组

2025 年 6 月 25 日

目 录

一、事故基本情况.....2

 （一）涉事物流园区及车辆货物情况..... 2

 （二）事故相关单位情况..... 6

 （三）涉事人员基本情况..... 7

 （四）事故单位安全管理情况..... 7

二、事故发生经过和事故救援情况.....8

 （一）事故发生经过..... 8

 （二）事故救援及评估情况..... 9

 （三）事故善后情况..... 10

三、人员伤亡和直接经济损失情况.....10

 （一）人员伤亡情况..... 10

 （二）直接经济损失..... 11

四、事故发生的原因.....11

 （一）事故现场勘查情况..... 11

 （二）司法鉴定及其他说明..... 17

 （三）事故发生的直接原因及分析..... 17

 （四）有关单位存在的问题..... 18

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议.....20

 （一）建议给予行政处罚的单位..... 20

 （二）建议给予行政处罚的人员..... 20

 （三）建议给予其他处理的单位..... 21

 （四）建议免于处罚的人员..... 21

六、安全监管部门履职情况.....22

七、主要事故教训.....22

八、事故防范 measures 和整改建议.....23

盐田湖光国际货运代理有限公司“4·25” 一般物体打击事故调查报告

2025年4月25日9时45分许，在盐田区盐田街道普洛斯物流园二期负1层的行车道路上，深圳市湖光国际货运代理有限公司1名重型厢式货车司机，在临时停车打开车辆后部的货厢门时，被车厢内失稳坠落的货物砸中倒地，经120现场抢救无效死亡。截至事故调查报告完成日期，事故直接经济损失约15.9万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，盐田区政府成立了由区应急管理局、区纪委监委、区总工会、盐田交通运输局、盐田街道办事处、盐田公安分局组成的盐田湖光国际货运代理有限公司“4·25”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、技术鉴定、聘请专家技术分析等工作，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和阶段性直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，该事故是一起生产经营单位未认真落实安全生产主体责任，操作人员安全意识极度淡薄，车辆装货不规范，对货物稳定情况失察，盲目操作而引起的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事物流园区及车辆货物情况

1. 普洛斯物流园二期

普洛斯物流园二期位于盐田港后方陆域，西边与盐排高速毗邻，呈不规则四边形布局，南、北被永安二路和永安一路包围，东、西被柏公路和梧桐山大道包围。物流园占地3.09万平方米，园中主要有一栋南北布置的四层仓储库房建筑，其中地上3层，地下1层（负1层），总建筑面积为6.32万平方米。园区设有进出两个大门，进口位于园区西南角，出口位于东北角，园内由道路环绕（详见图1、图2、图3）。物流园的主要业主为盐田港普洛斯物流园有限公司，公司委托盐田港物业管理有限公司对园区进行物业管理。物流园的仓储库房分别租赁给了深圳市华运国际物流有限公司等3家仓储物流公司使用。华运公司租用了负1层，根据自己的经营情况，又将部分库房租给了深圳骏达仓储物流有限公司等租户。

负1层的建筑面积约为1.62万平方米，主要由仓储库房，装卸货台，24个车辆泊位，以及装卸货区前交通道路组成（详见图4）。深圳骏达仓储物流有限公司拥有装卸货泊位3个，分别是8、9、10号泊位，事故车辆的目标卸货点为深圳骏达仓储物流有限公司库房。

此次事故发生地点位于负一层道路北端，靠近第5号车辆泊位，距目的卸货点深圳骏达仓储物流有限公司货台相隔3个泊位。



图 1 普洛斯物流园二期平面位置图



图 2 普洛斯物流园二期内部建筑道路分布情况



图 3 园区入口（南门）



图 4 负 1 层装卸货区及道路

2. 涉事车辆基本情况

车牌号码：粤BLF109，车辆类别：重型厢式货车，车辆型号：豪瀚牌ZZ5255XXYN56C3F1；颜色：灰色，注册日期2020年12月8日，检测日期：2024年10月24日，车长12米，货厢内部尺寸9.52米×2.45米×2.7米（长×宽×高），车货厢底部高度约为1.24米，核定载质量14.45吨。该车辆于2020年12月30日获得道路运输证，证号为440300674602，有效期为2025年12月31日（详见图5）。

此次事故的发生点位于负一层出口附近的道路上，车辆当时为头朝北、尾朝南，横在东西道路上，车厢尾部正对卸货区的1区5号车辆泊位（详见图6）。



图5 车辆及事发时位置图



图6 事发时车辆停车位置图

（二）事故相关单位情况

1. 深圳市湖光国际货运代理有限公司

深圳市湖光国际货运代理有限公司（以下简称湖光公司），统一社会信用代码：914403005554499604，类型：有限责任公司，成立日期：2010年5月11日，法定代表人耿某，住所：深圳市盐田区盐田街道东海道379号东港印象家园A区B座506，民营企业。2022年3月10日，公司取得了由深圳市交通运输局核发的道路运输经营许可证，证件号：粤交运管许可深字440300058962，有效期为2026年3月9日，主要经营范围：货物专用运输、普通货运。目前该公司有员工14人，各型货运车辆10部。

2. 深圳骏达仓储物流有限公司

深圳骏达仓储物流有限公司（以下简称骏达公司），统一社会信用代码：91440300MA5HU1D43U，类型：有限责任公司，成立日期：2023年4月24日，法定代表人朱某博，住所：深圳市盐田区海山街道鹏湾社区深盐路2015号盐田综合保税区沙头角片区工业区28栋1220，民营企业。主要经营范围：国内货物运输代理、国内集装箱货物运输代理、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）、装卸搬运、以自有资金从事投资活动。

（三）涉事人员基本情况

1. 梁某，男，45岁，壮族，广西大新县人，事发重型厢式货车驾驶员，2024年2月入职湖光公司，2月17日与公司签有劳务合作合同，2024年2月17日至19日进行了入厂三级教育培训，经考试合格；2008年7月初次领取了准驾车型为A1D的驾驶证，证号为452130198004153051，有效期为“长期”；持有危险货物运输驾驶员、道路危险货物运输押运人员从业资格证，有效期限为2028年10月25日。

2. 耿某，男，43岁，高中学历，安徽省巢湖市人，2010年注册成立湖光公司，任公司法定代表人、企业主要负责人，统筹、负责公司各项业务运作，以及员工安全培训教育等工作。持有交通主管部门颁发的道路货运主要负责人安全知识和管理能力考核合格证。

（四）事故单位安全管理情况

湖光公司成立了安全管理机构，配置了安全管理人员，公司主要负责人、安全管理人员都取得了交通运输管理部门

颁发的安全生产知识考核合格证；基本制定了公司安全管理制度，以及岗位安全生产责任制，对员工进行了入厂三级教育培训，日常也有开展安全教育，并有相关培训记录，员工与公司签订了安全生产目标责任书；公司按需要保证了安全生产经费投入，开展了相关安全生产隐患排查并有相关记录，履行了对车辆的 GPS 动态监控，车辆按时进行了审验，车厢内固定防护装备齐全；制定了安全生产应急预案并进行演练。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2025 年 4 月 24 日 11 时 40 分，湖光公司驾驶员梁某，接到公司调度员的运货任务，驾驶重型厢式货车粤 BLF109，从广州市番禺区向江门市鹤山市雅图仕印刷有限公司出发。

2025 年 4 月 24 日 13 时 23 分，粤 BLF109 到达雅图仕印刷有限公司装货，14 时 50 分装完货物后驶离该公司。

2025 年 4 月 24 日 15 时 19 分，粤 BLF109 来到鹤山市沙坪街道鹤山大道 2799 号货物转运场地（系湖光公司租用的一间库房，包括库房前停车场地），根据耿某的安排，在此与蒋某武（男，55 岁，运输个体户，接受湖光公司的货单拉货，与粤 BLF109 在同一地点装货）驾驶的另一车牌号为粤 JX4172 的中型厢式货车进行货物转移，由两个驾驶员共同利用库房内的装车工具（简易叉车），将货物转移到粤 BLF109 车上（蒋某武负责用简易电动叉车将其车上的货物叉放在梁某车后部车厢上，梁某负责用手动叉车将货物在其车上堆放

安置），20时28分梁某完成货物的转移放置，然后关上车厢门驾驶粤 BLF109 离开该货场。

2025 年 4 月 25 日 3 时 41 分，粤 BLF109 车辆到达盐田区盐田街道的普洛斯物流园二期南门外。

2025 年 4 月 25 日 8 时 46 分，梁某在普洛斯物流园登记后，于 9 时 03 分驾车进入普洛斯园区，等候到骏达公司仓库卸货。

2025 年 4 月 25 日 9 时 43 分，梁某驾车来到位于普洛斯园区二期负一层卸货区附近的路上，临时将车横停在路上后下车，9 时 44 分，梁某到车后部打开了车厢门的门栓，先拉开了右侧车厢门，向车内稍作观望后随即打开了左侧的车厢门，这时车厢内的货物失稳坠落，梁某被货物砸倒。

（二）事故救援及评估情况

1. 事故救援及报告情况

事故发生后，距事发现场约 5 米远正在整理物品的王某艮（男，61 岁，园区物业公司保洁主管）等 2 人，立即跑过去搬开压在伤者身上的货物，当时伤者呈弯腰坐在地上的状态，说了一句“骨头断了”后便口吐泡沫昏迷过去，王某艮将伤者面朝上平躺在地上。这时闻讯赶到现场的易某辉（男，38 岁，骏达公司理货员）在 9 时 45 分拨打了 120 急救电话（当时未接通，现场人员钟某东又接着拨打并接通），在现场人员的帮助下按医生的视频指导进行了心肺复苏抢救，9 时 53 分 120 车辆到达事故现场，同时，现场的尹某成（男，35 岁，深圳市华运国际物流有限公司的安全员）拨打了 110

电话报警。医生到达后对伤者进行了现场处置，并进行生命体征监测，10时11分宣告伤者经抢救无效死亡。120车辆随即离开事故现场。10时28分盐田街道办、区应急管理局、公安分局等部门（单位）相继到达事故现场开展应急处置。

2. 事故处置评估情况

此次事故发生后，现场人员第一时间拨打了120急救电话，并在医生的指导下未间断地进行心肺复苏急救；120急救车辆在接到急救电话后，迅速到达事故现场，并根据伤者情况进行急救，各相关部门在接到信息后及时到达事故现场开展处置。综上，各部门（单位）在该起事故应急处置中，信息报送及时，现场急救处置得当，120出警迅速，未出现政府部门和工作人员失职、渎职的情况。

（三）事故善后情况

事故发生后，盐田街道办积极组织善后工作，督促落实事故善后责任，目前事故单位和死者家属暂未达成赔偿协议，湖光公司暂时拿出15万人民币用于后事处理，后续死者家属将就赔偿问题进行协商。目前死者尸体已火化，由家属带回家乡安葬，处置过程中家属情绪平稳，未出现影响社会稳定的情况。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

事故造成1人死亡。死者梁某，男，45岁，壮族，广西大新县人，湖光公司厢式货车驾驶员。根据尸检报告鉴定意见，死因符合重物打击特征。

（二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》统计，截止到事故调查报告完成日期，造成直接经济损失累计约 15.9 万元，主要为临时支付的善后处理费用。

四、事故发生的原因

（一）事故现场勘查情况

事发后相关调查人员到达现场进行了勘查，情况如下：

1. 事故发生地点在普洛斯物流园二期负一楼，车辆粤 BLF109 头朝东、尾朝西（卸货区方向）横停在靠近出口的南北道路上。位于车厢后的厢门是由两扇组成，关闭时为右厢门压着左厢门，当时现场两扇门已全部打开。

2. 车的尾部下散落约 42 件长、宽、高分别为 0.28 米、0.26 米、0.23 米的小纸箱，箱内为印刷书籍，每箱重约 13 公斤；地上有一个长宽分别为 1.2 米、0.8 米，且长边有一处断裂的木质托板立靠在地上散落的纸箱上。经称量，散落地上的货物总重量约 546 公斤重（见图 7、图 8）。

3. 车厢内放满了货物，车厢后部南北并排放置有由透明胶带包裹的两托盘货物，高约 1 米；北边托盘上放置有一层被透明胶带包裹的高约 0.3 米高的货物；南边托盘货物上未见其他货物（见图 9）。

4. 在车厢后部，距车厢大约 0.5 米，死者头朝南、脚朝北、面朝上脚穿拖鞋躺在地上；头部下方有一片呕吐物，未见有血迹（见图 10）。

5. 车厢内的货物托盘距车厢门有约 0.46 米的间隔距离，

其间未有任何物品（见图11）。车厢尾部南北侧上角，分别垂挂着一根固定钢丝绳和一张收起状态的护网兜（见图12、图13）。

6. 经测量，仓库装卸货台高1.14米。

7. 调查人员调取了位于卸货台上的一个现场监控，从监控中可以看到，死者将车辆横停在路上后，从驾驶室下来来到车后，打开车厢门后的4个（每扇门上2个）固定插销，接着将右厢门打开，这时可看到车厢后排南侧有上下两个托盘货物，且明显看到上面托盘已呈向外倾斜状态，未看到货物有任何固定措施。梁某站在下面向货物观望后，上前有伸手拉扶左侧厢门及上车的动作，这时货物突然倾倒坠落，自己被砸倒。



图 7 事故现场

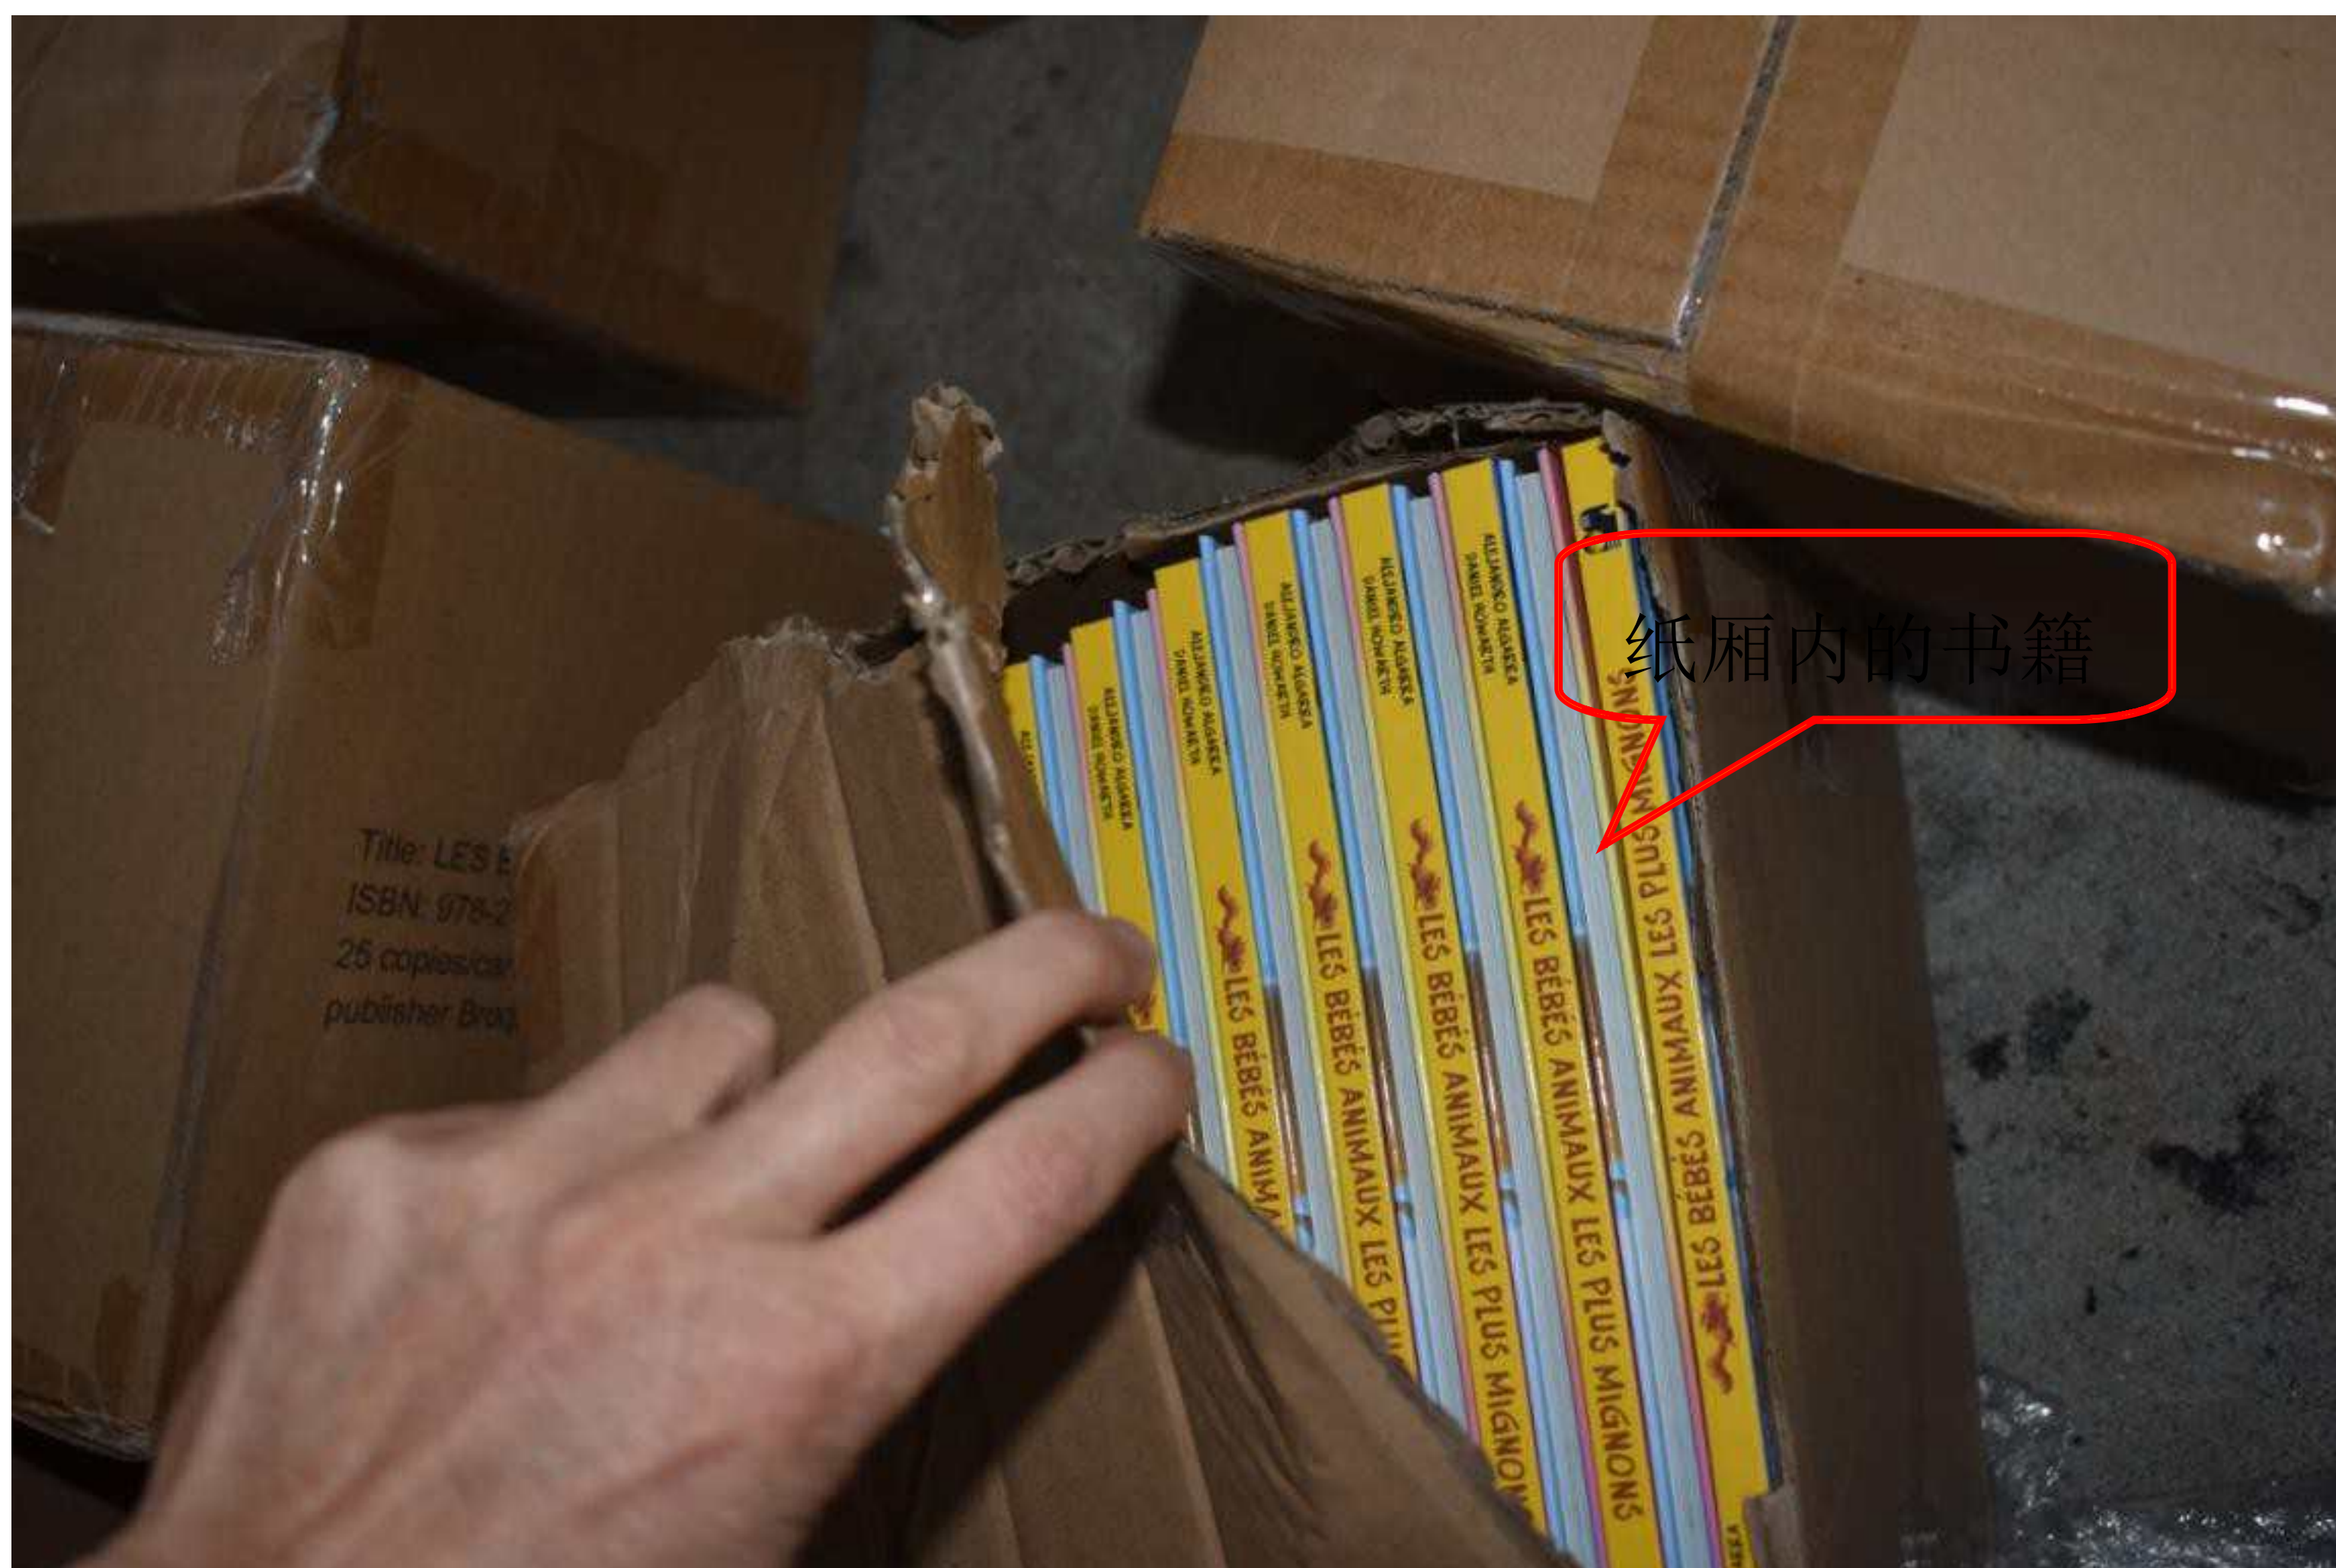


图 8 小纸厢内的书籍



图 9 车内货物



图 10 事发现场的呕吐物



图 11 车厢后有未装满货后形成的空间



图 12 车厢后悬挂的钢丝绳



图 13 车后一侧垂挂的固定网兜

根据现场勘查、问询笔录以及现场相关设备设施情况，还原事故发生情形如下：4月24日梁某驾车到鹤山市一印刷厂装货后，在鹤山大道本公司租用一处货场，将另一车辆上的货物转移装到其车上，放置在车厢后部，但未做相关固定措施；4月25日9时03分梁某驾车进入普洛斯物流园，在等待一段时间后，于9时43分驾车来到位于普洛斯园区二期负一层的道路上，梁某临时将车横停在路上，将车尾朝向5号停车泊位；9时44分，梁某下车来到车后部，拉开了两扇车厢门的固定插销，先拉开了右侧车厢门，这时车厢内后部右侧上层的货物已向外倾斜，货物与未打开的左侧车厢门搭接；梁某稍作观察后，疑似上前处理，这时车厢内的货物失稳坠落下，梁某被货物砸倒，经120现场抢救无效死亡（详见图14）。

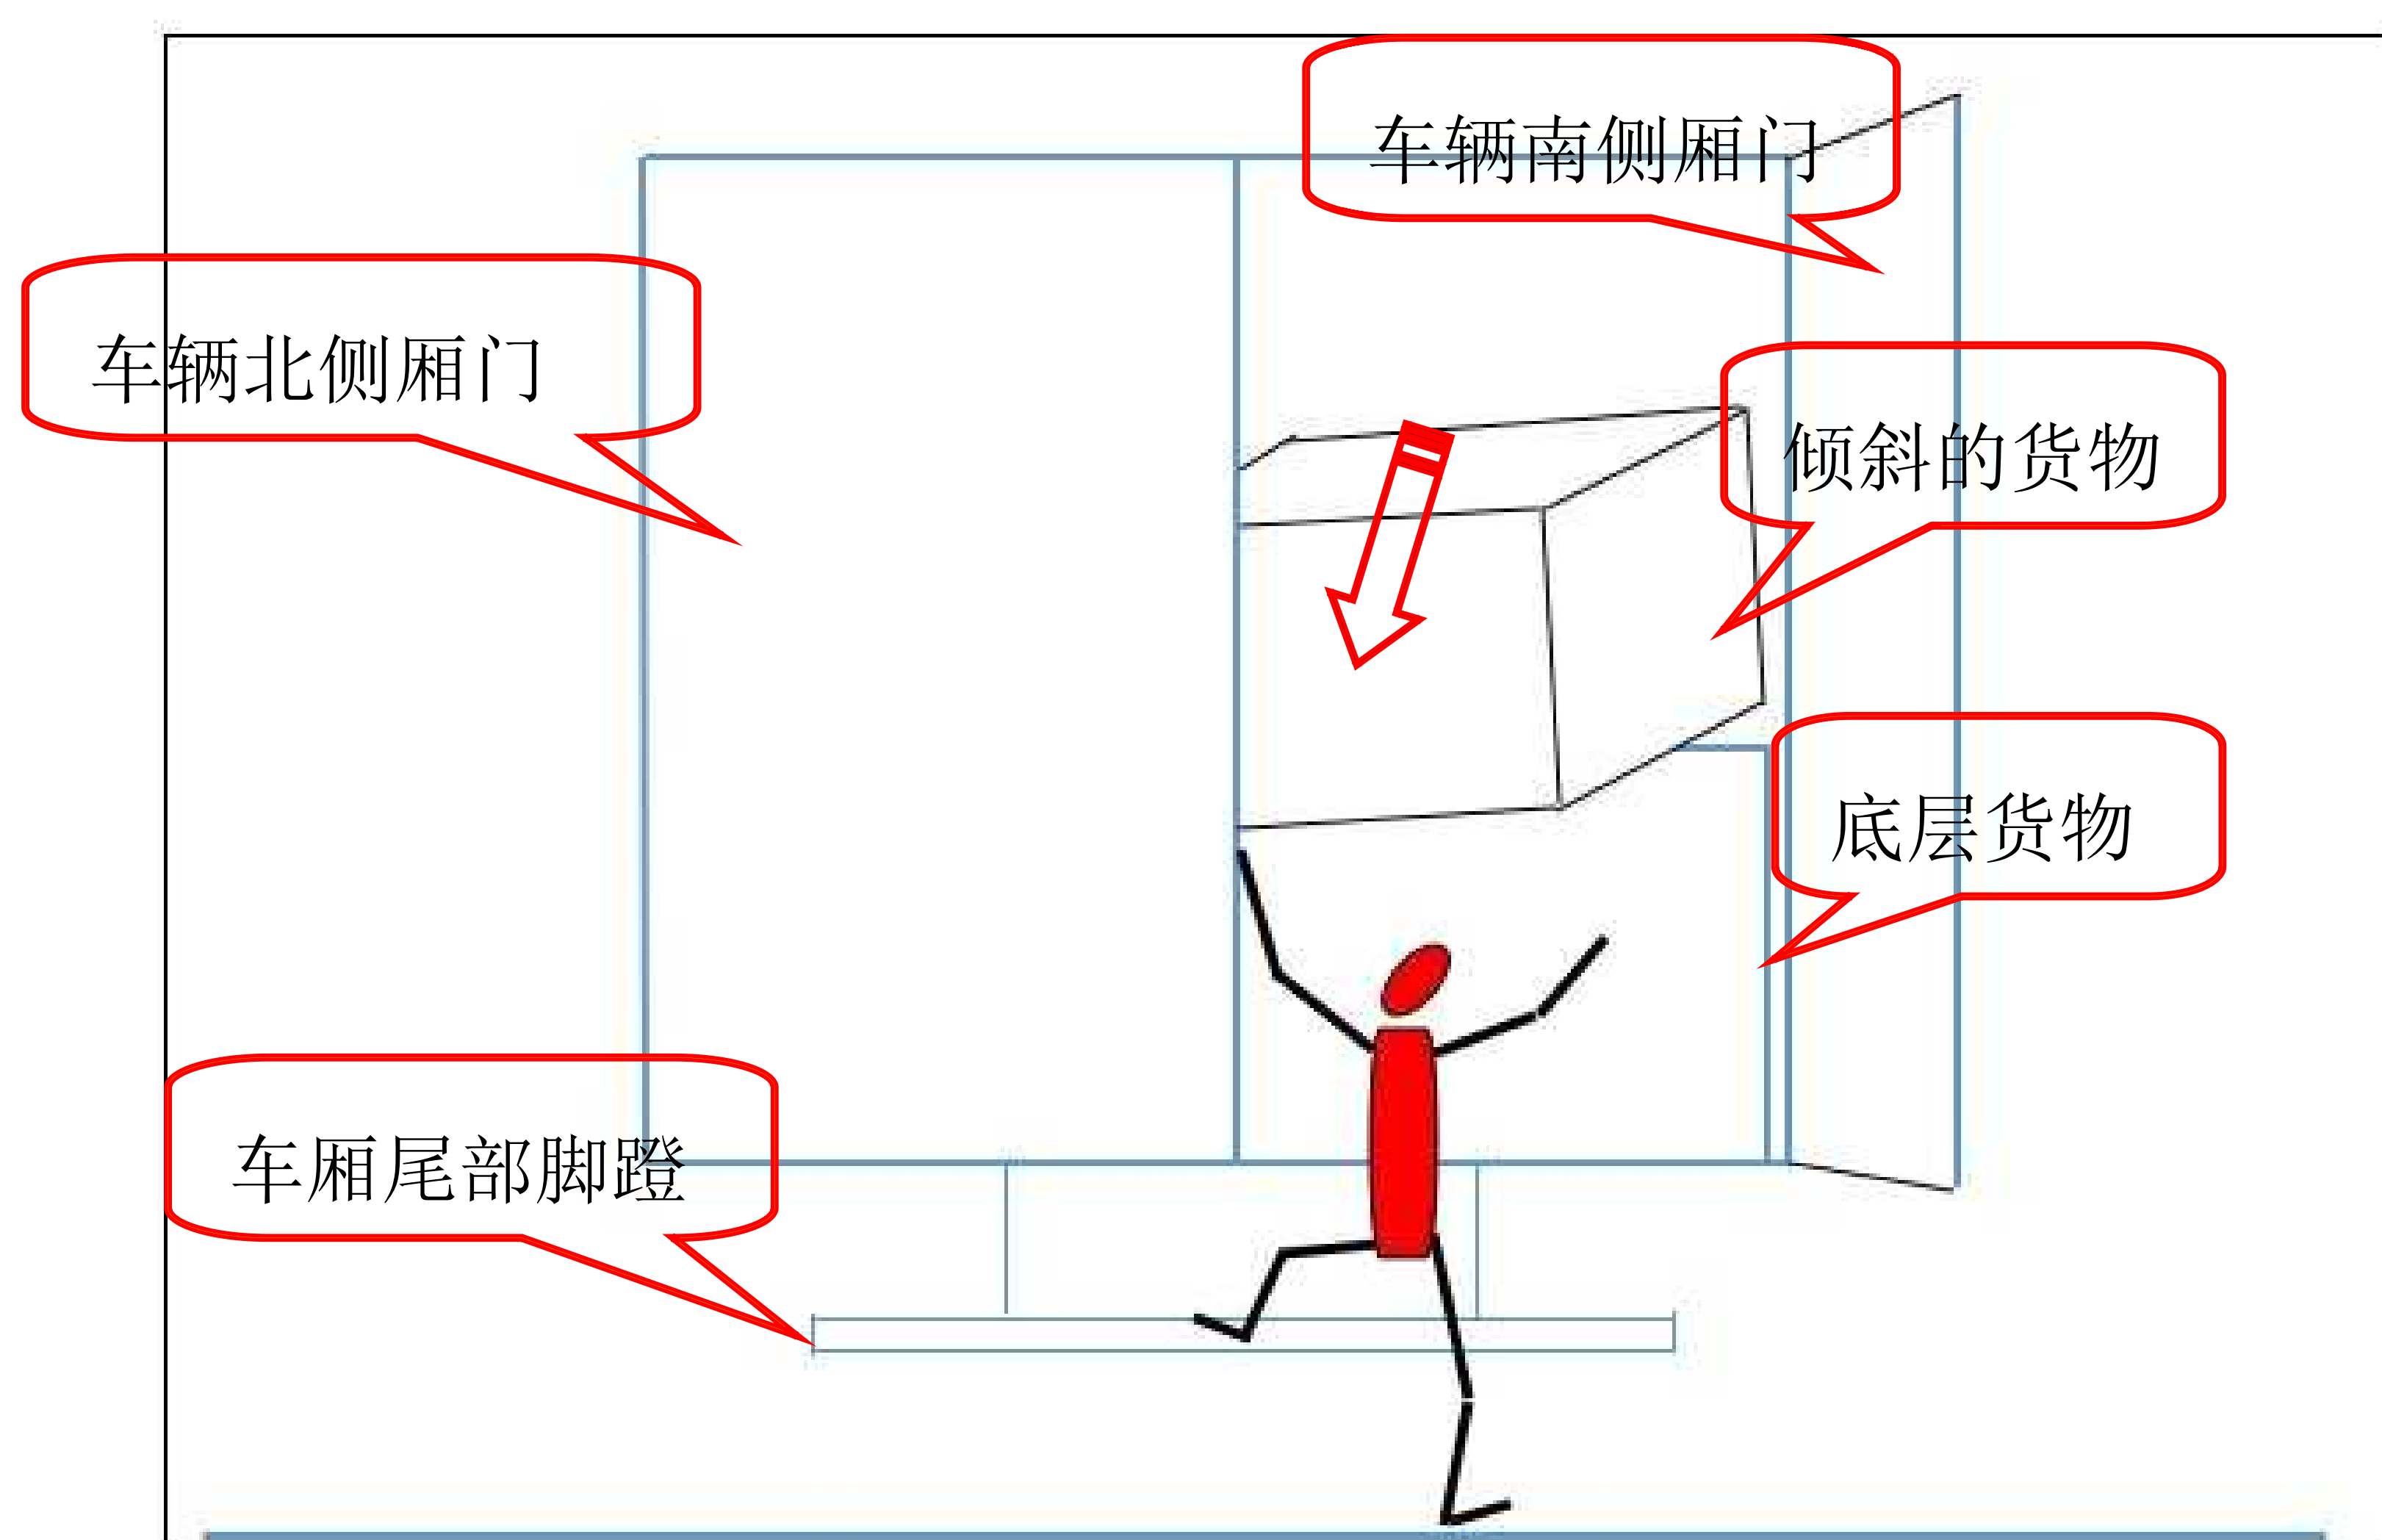


图 14 事故发生示意图

（二）司法鉴定及其他说明

2025 年 4 月 29 日，盐田公安分局委托广东正航司法鉴定中心对梁某尸体进行了司法鉴定，2025 年 6 月 9 日出具了法医病理司法鉴定意见书，鉴定意见为：被鉴定人梁某符合巨大外力作用造成全身多处骨折，胸廓塌陷，心脏挫伤，双肺、肝挫创，膈肌破裂，前后纵膈出血，双侧胸腔积血，腹后壁出血导致急性呼吸循环功能严重障碍死亡。

（三）事故发生的直接原因及分析

1. 直接原因：

（1）货物装车时未对所装货物采取固定等安全措施，致使长途行驶后货物失稳移位，倾斜搭靠在车厢门上。

（2）车辆驾驶员安全意识淡薄，在未对车内货物稳定情况正确认知的情况下，盲目打开车厢门，倾斜的货物失稳落下，将其砸倒导致事故发生。

2. 直接原因分析：

（1）物的不安全状态：此次掉落的货物是在货场二次转运的货物，是由司机自己装卸的。根据现场的勘察情况，放在车厢尾部的货物与车厢门留有约 0.46 米的空间距离，虽然在车厢后部有用以固定的网兜和钢丝绳，但未使用；放在上层的货物在长途运输中，在惯性的作用下向后移动，可移动距离是货物与车厢门间的空间距离（0.46 米），因为货物底板的宽度是 0.8 米左右，移动的距离超过底板宽度的 $1/2$ （0.4 米）后，可致使上层货物失稳，货物上部倾斜靠在

了车厢门上，由门来支撑而保持平衡。在打开右侧厢门后，倾斜的货物左侧部分这时是搭靠在左侧厢门上，虽然左侧厢门的固定插销已被拉开，但是厢门与厢底之间有接触摩擦力存在，暂时保持着微弱的平衡，这时货物处于极度的不安全状态。

（2）人的不安全行为：从监控中可以明确看到，死者来到车厢门下后，直接打开车厢的所有固定插销，丝毫未想到货物高且与厢门之间有空隙，可能存在移位倾斜的情况，特别是在拉开右侧厢门看到倾斜的货物后，但仍未意识到倾斜货物存在巨大危险，反而上前触动（开启）左侧车厢门，在左侧厢门被触动（开启）后，这种微弱的平衡状态被打破，最终导致货物彻底失稳坠落。

（四）有关单位存在的问题

1. 深圳市湖光国际货运代理有限公司

（1）员工的安全生产教育和培训不到位，未针对公司存在的装卸业务安全知识进行安全教育培训，未能使员工具备必要的安全生产知识和掌握车辆货物装卸安全操作技能，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款规定。

（2）未制定公司装卸业务相关的操作规程和相关安全管理制度，该公司驾驶员在驾驶车辆的同时也履行着装卸货物的相关工作，但是公司未制定货物装卸方面的操作规程和相关安全管理制度，并进行培训教育，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第四十四条规定。

（3）未认真落实生产安全事故隐患排查治理制度，对

在外地开设的货物转运点，公司未有相关管理人员参与现场安全管理，装卸车全由司机自己完成，对货物装卸过程中存在的问题隐患未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款规定。

（4）安全生产管理人员未被赋予专职安全管理工作职责，同时兼任调度员，违反《深圳经济特区安全生产监督管理条例》第三十七条第一款规定。

2. 深圳骏达仓储物流有限公司

在调查中虽然未发现该公司存在明显与事故直接相关的问题，但发现该公司存在有其他安全管理问题，具体如下：

（1）未对员工开展上岗前安全生产教育和培训，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款规定。

（2）虽然制定有《深圳骏达仓储仓库外来人员及送货司机入场安全告知书》，并有“送货司机场站内禁止下车、禁止作业”等表述，但是该《告知书》是贴在墙上由司机自己阅读，不能保证外来司机都能自觉通读知晓，而公司未能有效落实相关制度的告知义务，也未能按该《告知书》中的要求及时制止司机的下车作业行为。

（3）未按与相关方签订的《安全生产管理协议》要求，对进入园区的车辆停靠、进出做出合理调度及安排，违反了《安全生产管理协议》第二、（一）、4条“乙方应当就运送存放于房屋内的产品、材料和商品的运输工具的停靠、进出做出合理调度及安排，并服从甲方管理”之规定，未及

时对进入的车辆进行协调引导。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）建议给予行政处罚的单位

深圳市湖光国际货运代理有限公司，对员工的安全生产教育和培训不到位，未能使员工具备必要的安全生产知识和掌握车辆货物装卸安全操作技能，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款规定；未制定公司装卸业务相关的安全管理制度和安全操作规程，更无法督促从业人员严格执行，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第四十四条规定；未认真落实生产安全事故隐患排查治理制度，未对在外地开设的货物转运点装卸业务存在的问题隐患，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款规定；未认真落实专职安全生产管理人员制度，违反《深圳经济特区安全生产监督管理条例》第三十七条第一款规定，对事故负有责任。建议由区应急管理部门根据相关法律法规进行行政处罚。

（二）建议给予行政处罚的人员

耿某，湖光公司法定代表人、企业主要负责人，未组织制定本单位业务需要的货物装卸安全生产规章制度和操作规程，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项规定；未组织制定完整的安全生产教育和培训计划，涉及车辆货物装卸等方面的安全知识均未纳入教育和培训，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项规定；未

落实隐患排查治理工作机制，未对本单位的运货场的安全生产工作进行检查，并及时消除生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项规定，对事故负有管理责任。建议由区应急管理部门根据相关法律法规进行行政处罚。

（三）建议给予其他处理的单位

深圳骏达仓储物流有限公司，未对新入职员工开展安全生产教育培训，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款规定；未按与相关方签订的《安全生产管理协议》要求，对进入园区的车辆停靠、进出做出合理调度及安排，违反《安全生产管理协议》第二、（一）、4条“乙方应当就运送存放于房屋内的产品、材料和商品的运输工具的停靠、进出做出合理调度及安排，并服从甲方管理”的规定；未履行公司制定的《深圳骏达仓储仓库外来人员及送货司机入场安全告知书》的有效告知义务。建议由辖区街道根据相关法律法规授权委托对其存在的上述其他安全管理问题进行处理。

（四）建议免于处罚的人员

梁某，湖光公司驾驶员，安全意识极其淡薄，未对其驾驶的 vehicle 上货物采取必要固定措施，防止货物脱落，违反《道路运输从业人员管理规定》第四十条第二款规定；在货物可能存在位移失稳的情况下（货物后部有活动空间），盲目贸然打开车厢门，并对已倾斜失稳存在明显危险的货物处置不当，导致货物失稳坠落致其被砸倒死亡，对事故负有直接责

任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于对其处罚。

六、安全监管部门履职情况

关于道路运输行业的安全监管情况，根据《中共深圳市委办公厅 深圳市纪委监委办公厅 深圳市安全管理委员会办公室关于进一步完善生产安全事故调查处理协作配合机制的通知》（深纪办发〔2019〕38号）规定，事故调查组收取了行业及属地监管部门的履职情况，对相关人员作了问询谈话笔录调查，有关情况已向区纪委监委报告。

七、主要事故教训

（一）从业人员的安全教育培训不到位。事故单位未认真开展员工的安全教育培训工作，特别是在车辆货物装卸、安全检查方面，在入厂三级教育及日常的安全培训中，未看到有相关方面的安全知识教育培训记录；在此次事故中装车、卸车等环节存在的问题突出明显，充分反映出员工在相关业务中缺乏必要的安全生产知识，安全操作技能存在明显的短板。

（二）车辆装卸缺少相关安全操作规程。事故单位未有效制定车辆货物装卸方面的安全操作规程，员工作业无章可循，在装卸货方面的作业不规范，敷衍了事，装车货物应做的安全防护措施缺失，导致车辆内货物移位失稳。

（三）从业人员安全意识极其淡薄。从此次事故的直接原因可以看出，作业人员的安全意识极其淡薄，不但自己车辆装车不规范、不采取固定措施，在打开车门时也毫无应有的安全警惕性，特别是在看到车厢内货物已经明显倾斜的危

险情况下，仍采取冒险行为导致事故发生。

（四）企业设在外地的作业场所安全管理缺失。事故单位在外地开展了货物转运业务，租赁了装卸货场所，但是公司未安排人员对此场所进行日常管理，而由司机自行完成作业，完全失去了对场地装卸车作业的安全管控，使此地的货物装卸不规范、固定措施缺失等安全生产隐患长期存在而未得到整改。

八、事故防范措施和整改建议

（一）深刻吸取事故教训。事故单位应深刻吸取事故教训，举一反三，全面开展一次对公司业务的隐患排查和安全评估，及时查缺补漏，杜绝企业带病经营；根据查明的事故原因，以及存在的问题、缺陷，制定整改方案，并根据防范和整改方案严格落实整改，防范事故的再次发生。

（二）严格落实从业人员的安全生产教育培训。事故单位应严格落实员工的安全培训教育，在员工入厂三级教育、日常安全教育中，要针对本单位的道路运输、车辆装卸等生产经营特点，以及风险评估情况，制定针对性的培训教材，通过培训使员工切实掌握相关作业技能和必要的安全知识，保障各项业务安全开展。

（三）企业应实现对各作业环节的全覆盖安全管理。事故单位应重新梳理本企业的各项作业环节，做到公司业务全覆盖，对在外设立的作业场所切实履行安全管理，及时发现并整改存在的安全问题和隐患，杜绝对设在外地的作业场所的相关业务不管不问，从而失去控制，保证对所辖业务全链

条的安全管理。

（四）完善各业务环节的安全生产管理制度及安全操作规程。事故单位应根据本单位的业务，有效制定具有针对性的安全生产管理制度和安全操作规程，规范员工的生产经营行为，使员工的作业有章可依、有规可循，杜绝各种违章作业，为安全生产打下坚实基础。

（五）加强道路货运监管部门的监管职能。盐田交通运输局应加强交通运输企业的安全监管、业务指导和监督检查的力度，扩大检查覆盖范围和安全执法力度，切实负起行业安全监管责任；通过此次事故进一步感知和掌握辖区道路运输企业存在的安全管理问题，特别是对此次事故中反映出的企业安全教育培训不到位、安全生产管理制度和操作规程不健全、装卸货现场安全管理缺失等突出问题，举一反三，切实督促企业落实安全生产主体责任，遏制交通运输企业事故凸显的苗头，保障我区交通运输行业的安全生产。

（六）加强对辖区仓储行业的安全监管。区应急管理局和盐田街道办应督促企业认真落实安全生产主体责任，履行外来货运人员告知和监督义务，规范外来货运人员行为；加大对企业的安全巡查和执法力度，对发现的安全生产薄弱环节加强业务指导，做好风险预测和防范，进一步遏制生产安全事故的发生。