


青岛崂山玻璃有限公司“1.1”机械伤害一般生产安全事故调查报告

崂山区政府 发布日期：2015-03-04

字号：【小】【中】【大】【打印】

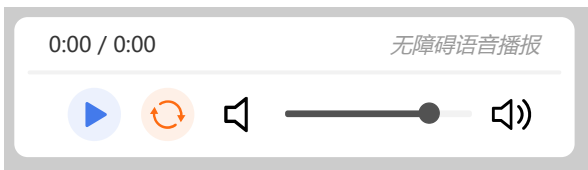

2015年1月1日8时42分许，青岛崂山玻璃有限公司二车间5号生产线，一名操作工人被JSJ井式升降机挤伤，经抢救无效死亡。事故发生后，根据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，崂山区政府成立了由区安监局牵头、崂山公安分局、区监察局、区总工会和沙子口街道办事处组成的事故调查组，并邀请区人民检察院参与事故调查工作，调查组组长由区安监局局长矫双庆同志担任。调查组通过现场勘查、调查询问、技术鉴定、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的经过及原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任者的处理意见和防范整改措施。现将有关情况综合报告如下：

一、事故单位情况

（一）事故单位

名称：青岛崂山玻璃有限公司

住所：青岛市崂山区沙子口街道办事处

法定代表人姓名：董中启

注册资本：贰仟伍佰陆拾捌万伍仟伍佰元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：生产、销售玻璃制品等

（二）安全管理情况

建立了安全生产责任制、规章制度、操作规程；建立了专门的安全生产管理机构，配备了安全管理人员；主要负责人、安全管理人员经过安全生产知识培训；特种作业人员持证上岗；建立了生产安全事故应急救援预案并定期演练；2014年安全生产教育培训制度落实不到位，档案不健全；隐患排查治理制度落实不力，未在JSJ井式升降机（非特种设备，以下简称“升降机”）出货口设置明显的安全警示标志，且未及时发现并排除设备存在的安全隐患。

（三）5号生产线工作概况

该生产线为成品啤酒瓶码垛专用设备（码垛机），有手动和自动两种操作方式，且可以灵活转换。成品瓶通过码垛机排瓶输送线运送到码垛推头处码垛（6层成品瓶为一件，每层中间用隔板隔开，底部有底座，顶部有盖板，隔板与盖板正常情况下由吸盘机吸起后自动运送至一层成品瓶上方盖好），码垛完毕后自动或手动操作升降机从二楼垂直运送至一楼，然后通过输送滚道运送至下一工序。与此同时一楼的空盘输送机将下一个底座输送至升降机的金属托盘，完成后金属托盘自动上升至二楼指定位置进行下一轮作业；生产线一班有4名工人，2人在输送线检验成品瓶质量，2人在二楼码垛推头处进行调整隔板和盖板、防止倒瓶歪瓶等辅助操作，每隔1-2小时左右工作互换。

二、事故发生经过和救援情况

2015年1月1日7时许，青岛崂山玻璃有限公司早班开始工作，二车间5号生产线操作工梁红霞和苟蕾2人在生产线东侧码垛推头处进行操作，另外2名工人在生产线西侧进行成品瓶质量检验；7时8分许，吸盘机因吸力不足无法吸起隔板，梁红霞开始人工放置隔板，7时16分许吸盘机恢复正常；8时6分许吸盘机发生类似问题（其余设备正常运转），5分钟后恢复正常；8时16分许吸盘机再次发生上述情况，梁红霞和苟蕾依然采取人工放置中间隔板和顶部盖板操作，至8时38分许，吸盘机没有恢复正常，梁红霞和苟蕾在完成最后一件的码垛工作后将与另外2名同班工人进行岗位互换。梁红霞便安排苟蕾对工作区域进行卫生清扫，自己手动放置隔板，此时升降机托盘上的6层成品瓶在未及盖好盖板的情况下下降。8时40分，车间二楼监控器显示梁红霞拿着一张盖板从楼梯向一楼走去。经询问在一楼工作的成品运输工王振强，王振强回忆梁红霞走到一楼后，让他帮忙把盖板盖到成品瓶的顶部，盖

好后王振强到周边清扫垃圾。与此同时，二楼喷涂工董胜军发现5号线有压瓶现象便过去查看，少顷便听到旁边升降机“咕咚”一声，据董胜军回忆当时他迅速跑到升降机处从井口向井底望去，发现有人被压在下面，便立即按下升降机停止开关，然后跑向一楼升降机底部查看（二楼监控器显示为8时41分47秒）发现梁红霞被空载的升降机托盘（托盘上有底座）压在下面，头朝内脚朝外，呈单膝跪卧状。此时周边发现情况的工人纷纷赶来救援，董胜军从二楼找来铁管撬杠，几名工人用手将托盘抬起，车间主任杨洪启将梁红霞拖出后，几名工人将托盘上的底座拿下并把梁红霞放在上面。现场工人向公司主管生产的副总姜欣珏和主管安全生产的副总董军做了报告，董军即刻报告了总经理董元革，公司遂即宣布立即启动《青岛崂山玻璃有限公司生产安全事故应急救援预案》，迅速将伤者送往青医附院东区进行救治。

9时30分许，董军向崂山区安全生产监督管理局值班人员进行了报告，14时45分许董军向崂山区安全生产监督管理局报告梁红霞经抢救无效死亡，15时许崂山区安全生产监督管理局按照规定上报了事故，并将事故情况同时向崂山区政府分管领导、应急办进行了报告。

区政府分管领导，沙子口街道办事处、安监局的领导和相关工作人员在接到报告后相继赶往事故现场开展工作，崂山公安分局沙子口边防派出所将青岛崂山玻璃有限公司副总董军进行了控制。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本次事故造成1人死亡（详细信息见附件2），直接经济损失约150万元人民币。

四、事故原因分析及性质认定

（一）直接原因

梁红霞违反操作规程，擅自进入升降机沉井底部，致其本人被正在运行的升降机托盘挤压，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1、青岛崂山玻璃有限公司安全生产教育培训制度流于形式，从业人员安全意识淡薄；未在升降机底部出货口设置明显的安全警示标志和必要的防护设施，是导致此起事故发生的间接原因。

2、公司安全生产负责人、副总经理董军，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时发现并消除升降机底部存在的安全隐患，是导致此起事故发生的间接原因。

综合以上分析，根据国家安全生产相关法律法规规定，认定该事故是一起因从业人员违反企业安全生产规章制度，生产经营单位主体责任落实不到位造成的一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

（一）责任认定

1、梁红霞，违反了《码垛机安全操作规程》第3.2.1条第1项：“井式升降机严禁乘坐，井内升降机内部严禁人员进入。（摘录）”的规定，擅自进入升降机内部，对该起事故负有直接责任。鉴于梁红霞已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

2、青岛崂山玻璃有限公司，违反《生产经营单位安全培训规定》第四条的规定，安全生产培训流于形式，2014年安全生产教育培训不规范、档案不健全，致使从业人员安全生产知识不足、安全意识淡薄；违反《安全生产法》第三十二条的规定，未在有较大危险因素的升降机外部设置明显的安全警示标志，对该起事故负有主要责任。

3、董军，作为公司安全生产主要负责人，违反了《安全生产法》第十八条第四项的规定，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时发现并消除升降机存在的生产安全事故隐患，对该起事故负有领导责任。

（二）处理建议

1、青岛崂山玻璃有限公司，违反了《生产经营单位安全培训规定》第四条和《安全生产法》第三十二条的规定，对事故的发生负有责任，建议由崂山区安全生产监督管理局依据《安全生产法》第一百零九条第一项的规定，给予罚款人民币贰拾伍万元整的行政处罚；

2、董军，违反了《安全生产法》第十八条第四项的规定，对事故的发生负有领导责任，建议由崂山区安全生产监督管理局依据《安全生产法》第九十二条第一项的规定作出罚款上一年年收入百分之三十的行政处罚。

3、青岛崂山玻璃有限公司要依据安全生产相关法规和企业规章制度对该起事故负有责任的相关人员做出处理，并将处理情况报崂山区安全生产监督管理局。

六、事故防范和整改措施

为吸取事故教训，切实做好安全生产工作，有效防范生产安全事故的发生，针对本起事故反映出的问题，提出以下事故防范和整改措施：

（一）青岛崂山玻璃有限公司要深刻反思和吸取事故教训，严格履行安全生产主体责任，加大现场安全管理和隐患排查力度。要以本起事故作为生动案例，加强从业人员安全教育培训，增强安全教育培训的针对性和实效性，提高从业人员安全意识和应急处置能力，确保不发生生产安全事故。

（二）青岛崂山玻璃有限公司要克服松懈麻痹思想，针对码垛机等所有生产设备、环节进行一次全面排查，彻底消除各类安全隐患，要做到安全管理不留死角、不存侥幸，防止类似事故再次发生。

（三）青岛崂山玻璃有限公司要严格落实“四不放过”的要求，认真查找问题，消除安全隐患，将具体落实情况7日内书面报崂山区安全生产监督管理局。

（四）负有安全监督管理职责的街道、单位和部门要加大对生产经营单位的监管、监察力度，特别是对规章制度、安全责任的落实情况和生产作业现场存在的“三违”现象进行重点监督检查，发现违法违规行为必须严肃处理。



青岛区市政府网站

市级政府网站

山东省政府网站

国家（部委）网站

关于我们

联系方式

网站地图

隐私声明

主办：
中共崂山区委、崂山区人民政府主办





鲁ICP备18028868号 | 政府网站标识码3702120001

 鲁公网安备 3702120200

