

甘肃英汇人力资源服务有限公司“4·6” 起重伤害一般事故调查处理报告

2023年4月6日凌晨4时40分许，位于永登县河桥镇甘肃英汇人力资源服务有限公司发生一起起重伤害一般事故，造成一人死亡，直接经济损失120万元。

为查清事故原因，严肃追究责任，深刻吸取教训，举一反三，防止类似事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，永登县政府成立由县委常委、副县长任组长，县应急局、县公安局、县人社局、县总工会等部门和单位相关负责同志为成员的甘肃英汇人力资源服务有限公司“4·6”起重伤害一般事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请县纪委监委参与事故调查，同时聘请相关行业领域专家勘查事故现场，参与事故的分析和认定。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的性质和责任，提出了对有关事故单位 and 责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施。

一、基本情况

（一）事故发生单位概况

甘肃英汇人力资源服务有限公司成立于2010年11月18日，注册资本500万元，法定代表人杨某，统一社会信用代码916201*****7292，经营范围为人力资源培训、招聘、输出；劳

务承包、劳务分包、劳务派遣等。该公司现有员工 500 人，其中管理人员 9 人，员工 401 人，主要承揽中国铝业股份有限公司连城分公司 200kA、500kA 电解辅助作业业务外包、中铝（上海）碳素连城分公司炭素辅助作业业务外包及兰州中铝工业服务有限公司临时作业业务外包。

（二）事故发生车间情况

中国铝业股份有限公司连城分公司电解四厂，下设综合办公室、生产安全环保办公室、电解一作业区、电解二作业区、生产保障作业区等 3 区 2 室，现有员工 178 人。电解四厂共有 1 个电解系列、288 台 SY500 预焙阳极电解槽，设计原铝产能为 38.8 万吨/年。电解系列分两个电解厂房，每个厂房 144 台电解槽，6 台电解多功能机组和 2 台桥式天车，主要完成打壳、加料、更换阳极和出铝等操作。在两栋电解厂房间设有 3 套净化系统、3 座新鲜氧化铝贮仓、3 座载氟氧化铝贮仓和 3 套超浓相输送系统。

二、事故发生经过和救援情况

2023 年 4 月 6 日，中国铝业股份有限公司连城分公司电解四厂电解一班上零点班，1-1#多功能天车负责 1001-1016#电解槽换极和氧化铝加料作业（图 1）。

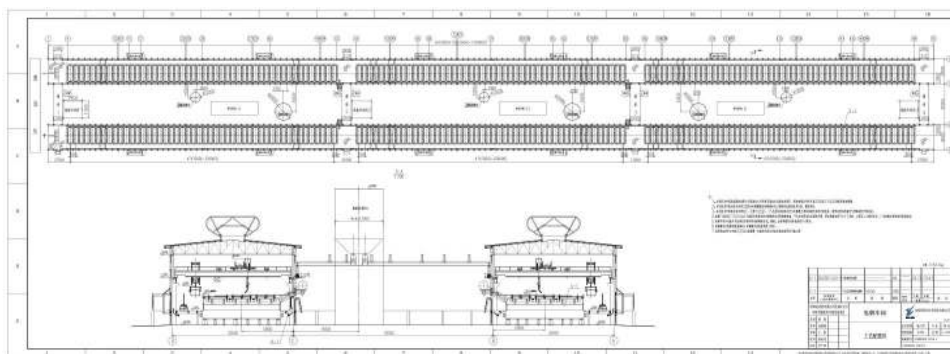


图 1

4 月 6 日凌晨 4 时 20 分，天车工雷某宙驾驶 1-1#多功能天车

由南向北准备到二通廊给天车料仓补料，当天车由南向北行至1033#槽前天车震动了一下并出现卡阻，雷某宙停车走出驾驶室观察后继续行驶到二通廊处（1048#旁）进行补料。补料完毕后，由北向南再次行驶至1033#槽时，再次出现卡阻现象，雷某宙边打铃、边观察低速向南移动天车，缓慢通过1033#槽区域（图2）。

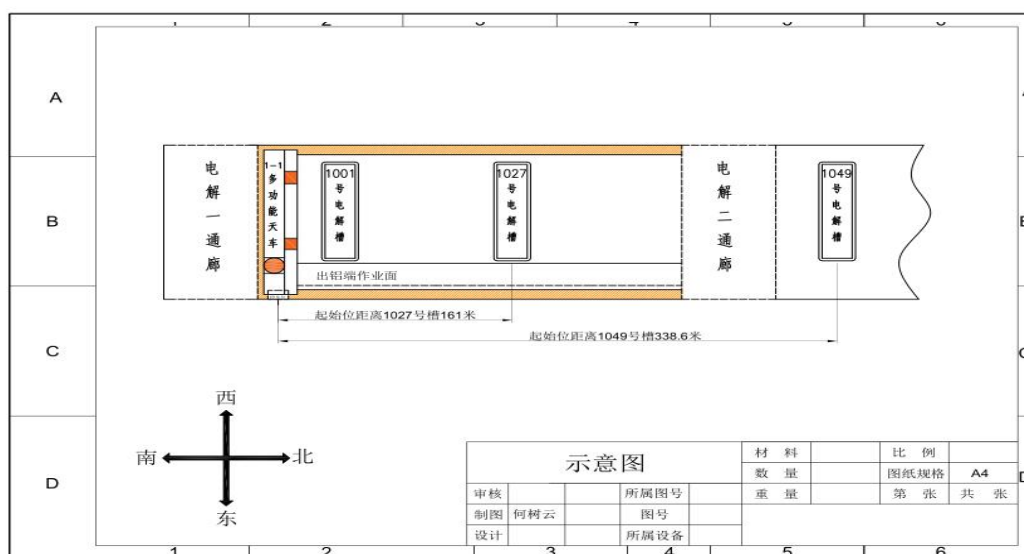


图2

凌晨4时38分，天车由北向南行驶至1027#电解槽区域时，雷某宙发现天车卡阻严重，无法继续向南行驶，停车观察轨道情况；凌晨4时40分，雷某宙观察未发现异常后，进入驾驶室继续尝试向南移动天车，但天车仍无法向南行驶，然后雷某宙操作天车向北（反向）移动，此时天车南侧水平轮箱体（图3）瞬间掉落，砸到地面正在由南向北行走的蒋某红身体右侧腰腹部位，并将其压在箱体下方（图4）；雷某宙发现后立即用对讲机向班长谢某龙汇报，谢某龙立即从三区赶往一区救援，凌晨4时44分，谢某龙向连铝总医院“120”拨打急救电话；凌晨5时06分，兰州连铝总医院120救护车到达现场进行急救；凌晨5时30分，蒋某红经抢救无效宣布死亡。

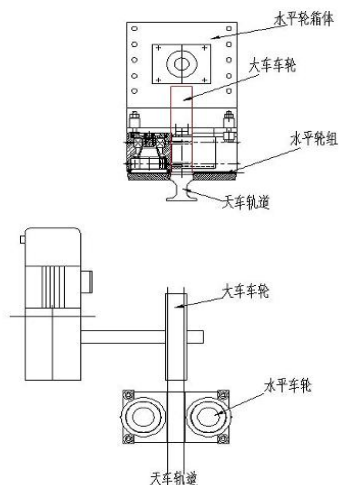


图 3

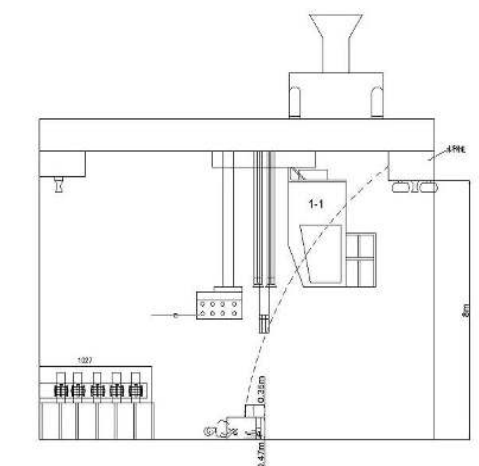


图 4

(二) 事故报告情况

事故发生后，2023 年 4 月 6 日上午 7 时 55 分许，甘肃英汇人力资源服务有限公司负责人王某云先后向河桥派出所和河桥镇政府报告了事故情况；当日上午 8 时 52 分许，永登县应急管理局接到甘肃英汇人力资源服务有限公司事故报告；随后，县应急局向县委、县政府及兰州市应急管理局报告事故相关情况。

(三) 善后处理情况

事故发生后，永登县迅速成立善后工作专班，安排河桥镇与相关单位妥善做好死者家属安抚慰问工作，督促企业负责人积极进行事故善后处理，按照有关规定落实国家相关赔偿和抚恤政策，与家属达成死亡赔偿协议，死者家属情绪稳定，善后事宜得到妥善处理。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

(一) 人员伤亡情况：

姓名	性别	年龄	工种	文化程度	伤害程度
蒋某红	男	43	电解辅助工	初中	死亡

(二) 直接经济损失：120 万元

(三) 损失工作日：6000 日

四、事故原因及性质

（一）事故原因分析

1. 直接原因

1-1# 多功能天车是为电解铝工艺要求设计的特种起重机,其水平轮箱体功能是约束天车运行轨迹, 连接螺栓长期受剪切力冲击;特种设备管理制度没有落实到位,在定期定点巡视检查过程中,对螺栓松动、轨道开焊和断裂等问题隐患没有及时排查发现;天车操作工雷某宙违章违规冒险作业,在天车连续 2 次发生异常声响、震动、卡阻时没有及时停止操作,违章作业是导致这起事故发生的主要原因之一;死者蒋某红安全意识淡薄,未按规定进入安全通道,擅自行走在天车作业的危险区域也是导致本期事故发生的主要原因之一。

2. 间接原因

（1）安全管理制度落实不到位。虽有健全的各项管理制度,但对制度的落实和结果没有专门的监督考核体系。

（2）员工安全教育培训不到位。员工安全意识淡薄,设备出现异常后,天车操作工雷某宙没有及时停止操作,也没有将相关情况及时上报值班人员;死者蒋某红及其师傅陈某安全意识不强,对作业现场危害程度估计不足,师傅陈某没有对蒋某红的行走路线进行监督和约束,两人擅自进入危险区域。

（3）作业区域安全警示标识不全,没有设置禁止作业人员进入危险区域的显著标识。

（4）现场安全检查和责任落实不到位,作业环境危险有害因素辨识不全,安全措施制定存在漏洞。

（5）中国铝业股份有限公司连城分公司与甘肃英汇人力资源

服务有限公司在同一作业区域内分别进行加料作业和电解辅助作业时，双方未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

（二）事故性质

经事故调查组分析认定，这是一起由天车操作工（雷某宙）违章作业、现场安全管理不到位而造成的一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定及处理建议

（一）对事故责任人处理建议

1、蒋某红，甘肃英汇人力资源服务有限公司电解辅助工，安全意识淡薄，个人安全防护不到位，没有采取有效的自我防范措施，对本起事故的发生负有直接责任。因本人在事故中死亡，建议免于追究责任。

2、雷某宙，中国铝业股份有限公司连城分公司电解四厂天车工，未按公司操作规程作业，在操作过程中违规操作，对安全隐患处置不当，导致事故发生，对本起事故发生负有直接责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条¹之规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条²之规定，由中国铝业股份有限公司连城分公司依照有关规章制度给予严重处分；建议由永登县市场监督管理局依据相关法律法规吊销天车操作资格。

3、高某，甘肃英汇人力资源服务有限公司连城分公司现场安全管理员，主要负责安全监管工作，未按规定认真履行安全监管职责，对作业现场日常巡查、检查不力，未及时消除生产安全事

¹ 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：“从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”

² 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：“生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

故隐患，对本起事故发生负有安全管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项³之规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条⁴之规定，建议处上一年年收入百分之二十的罚款。

4、王某云，甘肃英汇人力资源服务有限公司连城分公司项目负责人，安全生产管理职责落实不到位，日常监督检查不到位，对本起事故发生负有直接管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项⁵之规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条⁶之规定，建议处上一年年收入百分之二十的罚款。

³ 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

- （一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；
- （二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；
- （三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；
- （四）组织或者参与本单位应急救援演练；
- （五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
- （六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；
- （七）督促落实本单位安全生产整改措施。

生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。”

⁴ 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

⁵ 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

- （一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；
- （二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；
- （三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；
- （四）组织或者参与本单位应急救援演练；
- （五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
- （六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；
- （七）督促落实本单位安全生产整改措施。

生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。”

⁶ 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

5、杨某，甘肃英汇人力资源服务有限公司法定代表人，任该公司执行董事，未认真履行主要负责人职责，对从业人员安全风险告知不足，安全教育培训不到位，导致事故发生，对本起事故发生负有直接领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项⁷之规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项⁸之规定，建议处上一年年收入百分之四十的罚款。

6、谢某龙，中国铝业股份有限公司连城分公司电解四厂一班班长，作为该班组负责人，直接管理班组的安全生产工作，但其对本班人员安全教育不到位，安全检查不力，未有效发现和制止本班人员存在的违章作业行为。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条⁹之规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条¹⁰之规定，建议处壹万元（10000）的罚款。

7、岑某军，中国铝业股份有限公司连城分公司电解四厂生产运行中心设备主管，对设备领域管控和隐患排查不到位，未在有较

⁷ 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（七）及时、如实报告生产安全事故。”

⁸ 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；

（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。”

⁹ 《中华人民共和国安全生产法》第五条生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

¹⁰ 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处 上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

大危险因素的有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第（一）项¹¹之规定，建议处壹万元（10000）的罚款。

8、张某刚，中国铝业股份有限公司连城分公司电解四厂厂长，负责电解四厂的生产和安全管理工作，未依法履行安全管理责任，对本单位的安全隐患排查不全面，未在有较大危险因素的有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第（一）项¹²之规定，建议处壹万元（10000）的罚款。

9、李某国，中国铝业股份有限公司连城分公司副经理，负责分管公司特种设备和能源，未认真履行公司安全生产管理制度，在该公司与甘肃英汇人力资源服务有限公司同一作业区域内作业且危及对方安全生产的情况下，未指定专职安全生产管理人员现场进

¹¹ 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：

（一）未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的；

（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；

（三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；

（四）关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的；

（五）未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的；

（六）危险物品的容器、运输工具，以及涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备未经具有专业资质的机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，投入使用的；

（七）使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的；

（八）餐饮等行业的生产经营单位使用燃气未安装可燃气体报警装置的。

¹² 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：

（一）未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的；

（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；

（三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；

（四）关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的；

（五）未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的；

（六）危险物品的容器、运输工具，以及涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备未经具有专业资质的机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，投入使用的；

（七）使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的；

（八）餐饮等行业的生产经营单位使用燃气未安装可燃气体报警装置的。

行安全管理。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零四条¹³之规定，建议处伍仟元（5000）的罚款。

10、任某刚，河桥镇安全员，负责辖区内安全生产监督管理工作，对辖区企业安全检查和隐患排查督促落实不到位，对本起事故的发生负有监管责任。建议责成向河桥镇人民政府作出深刻书面检查。

11、俞某海，县市场监管局特设科科员，负责河桥片区特种设备检验检测及监督检查工作。对企业内特种设备安全监督检查不到位，对本起事故的发生负有监管责任。建议责成向县市场监督管理局作出深刻书面检查。

（二）对事故责任单位的处理建议

1、甘肃英汇人力资源服务有限公司未认真履行企业安全生产主体责任，作业现场管理不到位，在中国铝业股份有限公司连城分公司同一作业区域内作业时，未安排专职安全管理人员对作业现场进行协调管理；对从业人员安全教育培训不到位，致使从业人员安全意识淡薄，导致事故发生，对本起事故的发生负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款¹⁴、第四十八条¹⁵之规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第

¹³ 《中华人民共和国安全生产法》第一百零四条：“两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未签订安全生产管理协议或未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的，责令限期整改，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未整改的，责令停产停业。”

¹⁴ 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。”

¹⁵ 《中华人民共和国安全生产法》第四十八条：“两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专

一百一十四条第一款第（一）项¹⁶之规定，建议给予人民币叁拾万元的行政处罚。

2、中国铝业股份有限公司连城分公司，对重点部位隐患排查不到位，未及时消除安全隐患，在与甘肃英汇人力资源服务有限公司同一作业区域内作业时，未指定专职安全生产管理人员对作业现场进行协调管理，日常巡查、检查不到位，未在有较大危险因素的设施、设备区域设置明显的安全警示，疏于管理。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十五条¹⁷、第四十一条第二款¹⁸、第四十八条¹⁹建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第（一）项²⁰、第一百零二条²¹、第一百零四条²²之规定，建议合并

职安全生产管理人员进行安全检查与协调。”

¹⁶ 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

- （一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；
- （二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；
- （三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；
- （四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万以下的罚款。

发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。”

¹⁷ 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：“生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。”

¹⁸ 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：“生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。”

¹⁹ 《中华人民共和国安全生产法》第四十八条：“两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。”

²⁰ 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条：“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：

- （一）未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的；
- （二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；
- （三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；
- （四）关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的；
- （五）未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的；
- （六）危险物品的容器、运输工具，以及涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备未经具有专业资质的机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，投入使用的；
- （七）使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的；
- （八）餐饮等行业的生产经营单位使用燃气未安装可燃气体报警装置的。”

给予人民币肆万元的行政处罚。

（三）有关责任单位的处理建议

1、河桥镇党委、政府未认真履行安全生产“属地管理”职责，对辖区内企业安全生产监督检查不到位，对事故发生负有监管责任。建议责成河桥镇党委、政府向县安委会作出深刻书面检查。

2、永登县市场监督管理局在日常设备安全监管工作中不严不实，督促企业排查消除安全隐患不力，对事故发生负有监管责任。建议责成永登县市场监督管理局向县安委会作出深刻书面检查。

六、事故防范和整改措施

（一）严格落实企业主体责任。甘肃英汇人力资源服务有限公司和中国铝业股份有限公司连城分公司要深刻汲取事故教训，举一反三，认真履行企业安全生产主体责任，建立健全并严格落实安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程，加强作业现场安全管理；要认真开展安全生产教育培训，切实增强员工的安全生产意识和操作技能；要深入开展重点部位风险辨识和隐患排查治理，及时消除生产安全事故隐患，确保安全生产。

（二）不断强化行业监管职责。县市场监管局要按照“三管三必须”的原则，认真履行行业安全监管职责，进一步加大执法检查力度，切实加强特种设备安全监管工作，督促企业认真开展特种设备行业隐患排查治理，及时消除事故隐患，落实防范措施。

²¹ 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条：“生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

²² 《中华人民共和国安全生产法》第一百零四条：“两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业。”

（三）认真履行属地监管职责。河桥镇党委、政府要严格落实“党政同责，一岗双责”安全生产责任制，认真履行安全生产属地监管职责，建立健全安全生产监管体系，配齐配强监管人员，加大对辖区企业的安全生产执法检查力度，严厉打击各类安全生产违法违规行爲，切实消除一批事故隐患，严防类似事故发生。

甘肃英汇人力资源服务有限公司“4·6”

起重伤害一般事故调查处理报告

2023年6月12日