



淮南市应急管理局

yjj.huainan.gov.cn

[网站首页](#)

信息公开

工作资讯

安全监管

政策法规

党建工作

应急管理

政民互动

网上服务

政策法规 | 政策解读 | 事故处理 | 典型案例 | 安全生产形势 | 煤矿安全生产重要文件宣贯专栏

您当前所在的位置：[首页](#) > [政策法规](#) > [事故处理](#)

淮南市“7.20”沉船事故调查报告

发布日期：2020-12-07 16:23 来源：市应急管理局（市煤矿安全监督管理局） 阅读次数：2574 字体：[大 中 小] 背景颜色：

淮南市“2020·7·20”沉船事故调查报告

市政府7·20事故调查组

2020年7月20日约20时35分，江苏省建湖县华通航运有限公司所属“建航拖097”船队1艘拖船8艘驳船和山东省枣庄市海顺物流有限公司所属“鲁枣庄拖1168”船队6艘驳船在淮河干线凤台便峡段董峰湖行洪区水域沉没，造成两支船队共15艘船舶沉没，14人落水，其中11人获救，2人死亡，1人失联。直接经济损失约950万元。

事故发生后，安徽省委省政府、淮南市委市政府高度重视，省委书记李锦斌批示，要求省交通运输厅、省应急管理厅速派人赴现场指导处置，全力搜救失联人员，妥处善后，并举一反三，切实加强泄洪地区水上交通安全。省长李国英批示：“全力搜寻失联人员。时间要抢，搜寻面全覆盖。同时确保搜寻人员安全”。7月22日，省人大常委会副主任、淮南市委书记沈强批示：“全力救治伤员、全力搜救人员”。

根据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》等有关规定，淮南市政府成立了淮南市“2020·7·20”沉船事故调查组，由市政府副秘书长程小平任组长，市应急管理局、市交通运输局、市公安局、市总工会、凤台县政府派人参加，同时邀请市纪委监委派员参加，并选调了相关专家3名参与事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、

查阅资料、专家论证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，以及事故防范措施建议。

一、事故基本情况

（一）船舶有关情况

1. “建航拖 097” 船队船舶概况

该船队 1 拖 8 驳沉没，船名分别为：“建航拖 097” “鲁枣庄驳 4050” “鲁枣庄驳 4122” “鲁枣庄驳 3431” “鲁枣庄驳 4249” “鲁枣庄驳 4051” “鲁枣庄驳 3549” “鲁枣庄驳 4023” “鲁枣庄驳 6789”。经调查，该船队原为 1 拖 9 驳，7 月 19 日上午，该船队所属“鲁济宁驳 10796”因汛期走锚失控，在自救过程中沉没于茅仙洞旅游码头对岸水域（海事部门另行调查）。

（1）建航拖 097

船舶经营人：建湖县华通航运有限公司

船舶所有人：建湖县华通航运有限公司

航行设备：船检证书未记载 AIS、测深仪、探照灯等情况

无线电设备：甚高频无线电话 1 部，对外扩音装置 1 部

内河船舶适航证书：有效期：2019 年 10 月 09 日止。“建航拖 097”未按照相关规定在 2019 年 10 月 10 日前进行船舶中间检验，内河船舶适航证书失效。

内河船舶最低安全配员证书：发证日期：2019 年 08 月

30 日,有效期至 2024 年 08 月 27 日止。

(2) 鲁枣庄驳 4050

船舶经营人: 枣庄市海河航运有限公司

船舶所有人: 枣庄市海河航运有限公司

内河船舶适航证书: 有效期: 2020 年 04 月 29 日止(2020 年 6 月 19 日临时检验, 证书有效期延至 2020 年 7 月 29 日止), 已通过 2019 国内船舶救生设备专项检查。

(3) 鲁枣庄驳 4122

船舶经营人: 枣庄市月河航运有限公司

船舶所有人: 王昌贤

内河船舶适航证书: 有效期: 2020 年 03 月 12 日止(2020 年 6 月 19 日临时检验, 证书有效期延至 2020 年 7 月 29 日止), 已通过 2019 国内船舶救生设备专项检查。

(4) 鲁枣庄驳 3431

船舶经营人: —— 船舶所有人: 郭守国

内河船舶适航证书: 有效期: 2020 年 12 月 25 日止, 已通过 2019 国内船舶救生设备专项检查。

(5) 鲁枣庄驳 4249

船舶经营人: 枣庄市恒吉港航有限公司

船舶所有人: 王军

内河船舶适航证书: 有效期: 2020 年 03 月 05 日止(2020 年 6 月 19 日临时检验, 证书有效期延至 2020 年 7 月 31 日止), 已通过 2019 国内船舶救生设备专项检查。

(6) 鲁枣庄驳 4051

船舶经营人：枣庄市海河航运有限公司

船舶所有人：枣庄市海河航运有限公司

内河船舶适航证书：有效期：2020 年 04 月 29 日止（2020 年 6 月 19 日临时检验，证书有效期延至 2020 年 7 月 31 日止）；已通过 2019 国内船舶救生设备专项检查。

（7）鲁枣庄驳 3549

船舶经营人：枣庄市恒吉港航有限公司

船舶所有人：枣庄市恒吉港航有限公司

内河船舶适航证书：有效期：2020 年 04 月 06 日止（2020 年 6 月 19 日临时检验，证书有效期延至 2020 年 7 月 31 日止），已通过 2019 国内船舶救生设备专项检查。

（8）鲁枣庄驳 4023

船舶经营人：枣庄市海润港航有限公司

船舶所有人：钟德平

内河船舶适航证书：有效期：2020 年 02 月 15 日止（2020 年 6 月 19 日临时检验，证书有效期延至 2020 年 7 月 29 日止），已通过 2019 国内船舶救生设备专项检查。

（9）鲁枣庄驳 6789

船舶经营人：枣庄市海河航运有限公司

船舶所有人：谭顺利

内河船舶适航证书：有效期：2022 年 11 月 12 日止（发证日期：2020 年 06 月 19 日），已通过 2019 国内船舶救生设备专项检查。

2. “鲁枣庄拖 1168” 船队船舶概况

该船队为 1 拖 8 驳，其中 6 艘驳船沉没，船名分别为：“鲁枣庄驳 7086”“鲁枣庄驳 5358”“鲁枣庄驳 5278”“鲁枣庄驳 7008”“鲁枣庄驳 6919”“鲁枣庄驳 5859”。“鲁枣庄驳 5266”“鲁枣庄驳 6879”2 艘驳船于 7 月 20 日凌晨 2 时许搁浅在董峰湖退水闸口上游约 500 米处，拖船“鲁枣庄拖 1168”事发前靠泊在 2 艘搁浅驳船处。

(1) 鲁枣庄拖 1168

船舶经营人：—— 船舶所有人：枣庄市海顺物流有限公司

航行设备：船载 B 级 AIS1 台（AIS9000 型），回声测深仪 1 台（ES-9000 型），探照灯 1 部（E2-23 型）

无线电设备：对外扩音装置 1 部（XA—130W 型），甚高频 1 部（FT-805 型）

内河船舶最低安全配员证书：发证日期：2019 年 11 月 08 日，有效期：2024 年 11 月 06 日止。

(2) 鲁枣庄驳 7086

船舶经营人：枣庄市海顺物流有限公司

船舶所有人：枣庄市海顺物流有限公司

内河船舶适航证书：有效期：2023 年 12 月 15 日止，该船舶主尺度满足京淮驳-6 标准船型主尺度要求。

(3) 鲁枣庄驳 5358

船舶经营人：枣庄吉祥港航船务工程有限公司

船舶所有人：陈广法

内河船舶适航证书：有效期：2021 年 01 月 25 日止

(4) 鲁枣庄驳 5278

船舶经营人: 枣庄市刚强港航有限公司

船舶所有人: 李永

内河船舶适航证书: 有效期: 2020 年 08 月 30 日止。

(5) 鲁枣庄驳 7008

船舶经营人: 枣庄市海顺物流有限公司

船舶所有人: 枣庄市海顺物流有限公司

内河船舶适航证书: 有效期: 2020 年 11 月 09 日止。

(6) 鲁枣庄驳 6919

船舶经营人: 枣庄市海顺物流有限公司

船舶所有人: 枣庄市海顺物流有限公司

内河船舶适航证书: 有效期: 2023 年 05 月 07 日止。

(7) 鲁枣庄驳 5859

船舶经营人: 枣庄市海顺物流有限公司

船舶所有人: 枣庄市海顺物流有限公司

内河船舶适航证书: 有效期: 2021 年 1 月 6 日止。

(8) 鲁枣庄驳 5266

船舶经营人: 枣庄市亨通商贸有限公司

船舶所有人: 马健

内河船舶适航证书: 有效期: 2020 年 11 月 29 日止。

(9) 鲁枣庄驳 6879

船舶经营人: 枣庄市海顺物流有限公司

船舶所有人: 孙晋怀

内河船舶适航证书: 有效期: 2020 年 12 月 20 日止, 该船

舶主尺度满足京淮驳-6 标准船型主尺度要求。

3. 船舶载货情况

“建航拖 097” 船队 1 拖 9 驳在淮南港毛集港区何台作业区装载煤泥 8486.65 吨。事发时“建航拖 097” 涉事 8 艘驳船装载煤泥约 7550 吨。

“鲁枣庄拖 1168” 船队 1 拖 8 驳在淮南港毛集港区何台作业区装载煤炭 11698.12 吨。事发时“鲁枣庄拖 1168” 涉事 6 艘驳船装载煤炭约 8700 吨。

(二) 船员配置情况

1. “建航拖 097” 船队船员配置情况

“建航拖 097” 拖船《内河船舶最低安全配员证书》要求配备二类船长 1 人，二类驾驶员 1 人，二类轮机员 1 人。该拖船实际配备二类船长 1 名，三类船长 1 名，无轮机员。该航次不满足内河船舶最低安全配员要求。

张兆喜，男，任“建航拖 097” 船队队长，未持有船员适任证书或者其他适任证件。

陈维山，男，任“建航拖 097” 船长，持有盐城市地方海事局 2016 年 02 月 23 日签发的三类船长适任证书，有效期至 2021 年 02 月 23 日。

2. “鲁枣庄拖 1168” 船队船员配置情况

“鲁枣庄拖 1168” 拖船《内河船舶最低安全配员证书》要求配备：二类船长 1 人，二类驾驶员 1 人，二类轮机长 1 人。该拖船实际配备二类船长 1 名，二类驾驶员 1 名，二类轮机长 2 名，事发时二类驾驶员不在船。该航次不满足内河

船舶最低安全配员要求。

曹锋，男，任“鲁枣庄拖 1168”拖船船长，持有徐州市地方海事局 2016 年 9 月 23 日签发的二类船长适任证书，有效期至 2021 年 09 月 23 日。

（三）船舶公司情况

1. “建航拖 097” 所属公司概况

“建航拖 097”船舶所有人和经营人都是建湖县华通航运有限公司。法人代表朱咸琴，公司成立于 2008 年 5 月，营业执照统一社会信用代码 91320925675477464K（1/1），公司营业期限至 2028 年 5 月。国内水路运输经营许可证编号：苏水 SJ0900139，有效期至 2021 年 4 月 30 日，主要经营长江中下游干线及支流省际普通货船运输，公司自有船舶总吨位超过 4000 余总吨，现有轮船、驳船、干货船等总运力 2 万余载重吨。

经调查，建航拖 097 船舶检验证书载明的船舶所有人和经营人都是建湖县华通航运有限公司。

2. “鲁枣庄拖 1168” 所属公司概况

“鲁枣庄拖 1168”船舶经营人为枣庄市海顺物流有限公司。法人代表史展业凡，公司成立于 2015 年 1 月，营业执照统一社会信用代码 9137040432183433X6。国内水路运输经营许可证编号：鲁航管 XK113003，有效期从 2018 年 9 月 21 日至 2023 年 6 月 30 日，主要经营长江中下游干线及支流省际普通货船运输，公司船舶总艘数 22 艘，现有轮船、驳船、干货船等总运力 24519 载重吨。

经调查，“鲁枣庄拖 1168”船舶检验证书登记的船舶经营人是枣庄市海顺物流有限公司，证书未注明船舶所有人。

（四）监管和执法单位情况

1. 凤台县地方海事处，淮南市地方海事局直属机构，负责行政执法、现场监管、应急处置等指挥与协调工作；负责巡航待命、通航秩序、水运（港口）市场、涉航工程现场监管工作。

2. 淮南市地方海事局，淮南市交通运输局直属事业单位，负责水上交通（港口）指挥和安全监管；负责涉航工程安全监管；负责水运（港口）市场监督检查；负责水上交通事故的调查处理；负责水上交通突发事件的应急指挥、协调和处置工作。

3. 淮南市交通运输局，贯彻实行国家、省交通运输工作方针政策和法律法规，承担综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。承担全市综合运输市场体系建设和监督管理工作。

（五）水文、气象情况

1. 水文情况

根据安徽省水文局水情简报资料：

2020 年 7 月 18 日 6 时淮河鲁台孜水文站水位：22.20 米，比 17 日涨 1.04 米。流量 4680 立方米/秒。

2020 年 7 月 19 日 6 时淮河鲁台孜水文站水位：23.46 米，比 18 日涨 1.26 米。流量 5430 立方米/秒。

2020年7月20日6时淮河鲁台孜水文站水位：25.59米，比19日涨2.13米。流量8260立方米/秒。

2020年7月21日6时淮河鲁台孜水文站水位：25.47米，比20日落0.12米。流量8300立方米/秒。

2. 气象情况

根据风台县气象局提供的2020年7月20日刘集区域气象观测站气象证明，编号：风气证（2020）063号。

时间	15时	16时	17时	18时	19时	20时	21时	22时	23时
气温	30.0	30.3	30.1	29.5	28.1	26.8	25.9	25.3	24.9
风向	西南 偏南	东北 偏东	东南 偏东	南	静风	静风	东	静风	南
风速	0.9	1.9	0.8	0.9	0.0	0.0	0.7	0.0	0.4
降水									

（六）董峰湖行洪区及沉船水域情况

根据《风台县董峰湖行洪区运用预案》，董峰湖行洪区地处淮河中游，涵盖毛集实验区、风台县和国营东风湖农场，位于焦岗闸与峡山口之间。董峰湖行洪区总面积42.7平方公里，其中行洪面积41平方公里；当行洪水位在24.6米（焦岗闸下）时，行洪面积约40.9平方公里，容积1.99亿立方米，行洪流量3000立方米/秒。现有防洪堤（便峡段）总长13.8公里，其中毛集区9.1公里，风台县4.7公里，堤顶高程25.5~25.9米，顶宽6~10米，内外坡1:2。董峰湖行洪区属于低标准行洪区，行洪方式为漫堤行洪，行洪时淹没水深一般在4米以上。预案明确：董峰湖下行洪口门位置位于

刘集镇山口段，口门桩号：12+300~13+800，长度1500米；行洪水位为焦岗闸下水位24.6米。经现场勘探，下行洪口门的实际挖口位置位于董峰湖退水闸下游约280米处。

沉船水域位于董峰湖行洪区内，紧邻下行洪口门挖口位置西南侧，水域范围约3平方公里，水深约8米。

（七）现场勘查情况

经现场勘查及查阅事发时有关视频资料，事发水域位于淮河凤台县茅仙洞旅游码头至山口段，航道基本顺直，河水沿河道自东南流向西北，河面常水位宽约310米，事发时处于洪水期，河面宽约680米，水面向左岸（顺流左手边为左岸，右手边为右岸）凤台便峡段堤坝增宽约350米、向右岸增宽约20米。汛期河水主流偏右岸，主流流态稳定，流速较急，自主流向左岸河漫滩流速持续趋缓。事发时，“建航拖097”“鲁枣庄拖1168”两船队船首朝上游锚泊在董峰湖行洪区退水闸下游约500米靠近堤坝的河漫滩，水深约4.5米。距两船队左舷约250米停泊6艘工程船，两船队右岸水域停泊3艘住家船及1艘工程船，距两船队上游约950米的河漫滩搁浅2艘驳船（属“鲁枣庄拖1168”拖队）。事发时无他船经过。

现场勘查示意图、事发前两支船队停泊位置及行洪口位置见图1，图2，图3，图4。

（八）行洪命令发布执行情况

1. 淮南市防汛指挥部行洪命令发布情况

2020年7月20日凌晨3时35分，淮南市防汛抗旱指挥



图 1 7 月 20 日 17 时左右事发前两船队船位

- 12 -



图 2 现场方位示意图

- 13 -



图 3 现场方位示意图

- 14 -

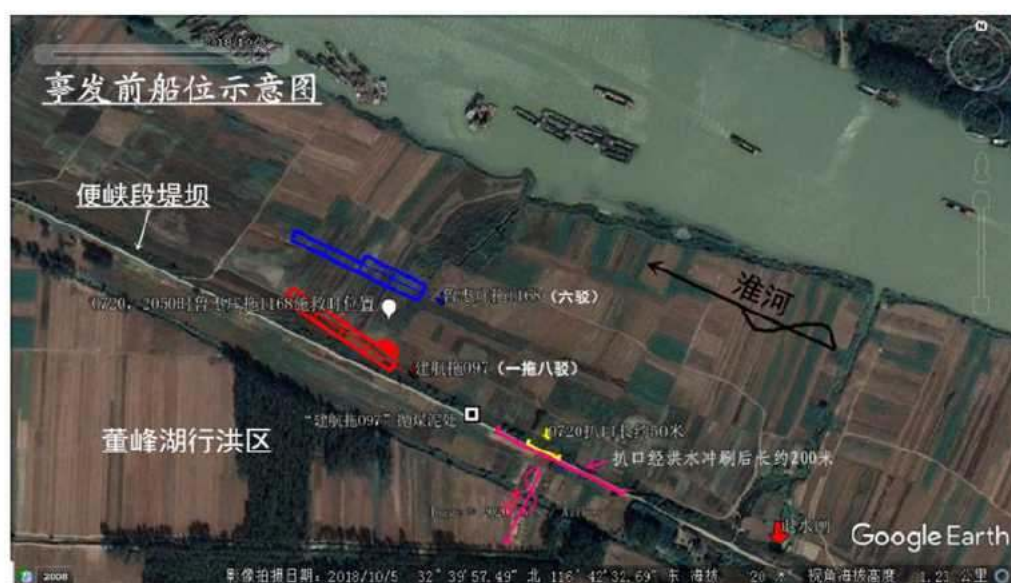


图 4 现场勘察示意图

- 15 -

部接安徽省防汛抗旱指挥部传真《关于限时做好南润段邱家湖蓄洪区姜唐湖董峰湖上六坊下六坊行洪区运用准备工作的紧急通知》。3时53分，市委常委、常务副市长汪谦慎签批要求及时转发至县区、单位；市长张孝成签发《转发省防指〈关于限时做好南润段邱家湖蓄洪区姜唐湖董峰湖上下六坊行洪区运用准备工作的紧急通知〉》（淮防指电〔2020〕40号），市防办随即以传真方式将文件传至相关县区防汛抗旱指挥部、市交通局、市公安局、东风湖农场及淮河能源集团等单位，并电话告知。7月20日上午，市防指相继向凤台县防指发布了《关于董峰湖行洪区人员撤离的命令》（淮防指令〔2020〕3号）、《关于启用董峰湖行洪区的命令》（淮防指令〔2020〕4号），20日15时前人员全部撤离完毕，15时30分董峰湖行洪区开始行洪。

2. 凤台县防汛抗旱指挥部行洪命令执行情况

7月19日20时左右，凤台县防汛抗旱指挥部办公室接到市防指关于做好行蓄洪区运用准备工作的通知后，以东风湖农场、李冲回族乡、刘集镇为主体，开展了蓄洪区内人口摸排工作，做好转移准备；23时左右，接到市防指关于做好行蓄洪区防守工作的通知后，凤台县人民政府组织行蓄洪区内人员有序撤离，并增调防汛人员对董峰湖圩堤进行加固。

7月20日上午，接市防指转发的紧急通知后，凤台县人民政府电话通知凤台县地方海事处，要求对山口水域影响防汛安全的停泊船只进行驱离。13时左右，凤台县人民政府通知凤台县地方海事处：上级已确定董峰湖行洪，做好行洪区周边淮河

水域船只驱离和水上安全工作。

13 时 30 分许，凤台县政府安排人员去扒堤行洪。14 时 30 分许挖掘机到达指定位置（退水闸口下游约 280 米）。15 时 38 分，正式扒口行洪，由一台长臂挖掘机挖方作业，漫堤行洪，平均挖掘深度 1.5 至 2 米；截止 17 时 40 分左右，扒口长度约 30 米，迎水面和背水侧落差约 6 米。挖方作业至 19 时左右结束，开挖长度为 50 米左右，随后挖掘机撤离现场至山口村。

3. 淮南市交通运输局行洪命令执行情况

7 月 20 日早上 5 时许，淮南市交通运输局收到市防指《转发省防指〈关于限时做好南润段邱家湖蓄洪区姜唐湖董峰湖上下六坊行洪区运用准备工作的紧急通知〉》（淮防指电〔2020〕40 号）后，召开会议对该工作进行了部署，由淮南市地方海事局负责具体落实该工作。

4. 海事部门现场处置情况

7 月 20 日 7 时 50 分，凤台县地方海事处接凤台县政府通知：山口水域有船队在大坝边上停泊，影响防汛工作，要求对船只进行驱离。

约 8 时 20 分凤台县地方海事处党支部书记王之明带领陈亚灵、许闪耀、吕文军等 3 人乘皖海巡 0702 赶至山口水域现场，要求停泊船舶离开该水域，不得影响防汛工作。期间，凤台县地方海事处第一次对“建航拖 097”船队进行了劝离，“建航拖 097”船队回应船舶漏水，需要浮吊船帮助。

8 时 27 分风台县地方海事处海事人员联系“苏宿浚 0001”浮吊船（船主金保周）前来救助。

8 时 43 分风台县地方海事处接市海事局 12395 救助电话：“建航拖 097”的一艘驳船在茅仙洞对岸水域漏水，情况危急，速派员救援。处值班人员反馈，应急人员正在现场，已联系一艘浮吊船正在实施救援。

10 时许，王之明等人乘皖海巡 0702 返回凤台海事工作趸船。

13 时 42 分，市海事局局长张道学电话通知王之明，告知其说下午董峰湖要蓄洪，要求把河面停泊的船只驱离；张道学同时要求其抓紧与县政府和县防汛指挥部联系，按照要求做好保障工作。约 13 时 47 分，凤台海事处应急值班人员陈亚灵、吕文军先后通过甚高频（频带由 30Mhz 到 300MHz 的无线电电波）通知辖区船舶下午 4 点董峰湖行洪，立即离开山口-石湾水域。

13 时 49 分王之明电话联系浮吊船船主金保周询问现场情况，反馈该船队已脱离漏水危险。王之明要求金保周转告船队该水域要进行扒坝子泄洪，立即离开该水域。

约 13 时 50 分风台县地方海事处王之明、陈亚灵、许闪耀、吕文军等 4 名应急值班人员乘皖海巡 0702 于 14 时 30 分左右到达峡山水域，并通过皖海巡 0702 扩音器通知附近船舶即将行洪，赶快驶离，勿在行洪区域停泊。期间，王之明等人第二次面对面告知“建航拖 097”，马上要行洪，赶紧离开该水域。随后，王之明等人来到“鲁枣庄拖 1168”

船队边，告知其 4 点要行洪，让他们赶紧把船拖走。由于有 2 艘驳船搁浅，“鲁枣庄拖 1168”船队未按海事部门要求驶离该水域。

约 15 时 12 分，因风台大桥上游船舶发生碰撞引起船员纠纷，随后海巡艇 0702 返程前往碰撞事发水域进行处置。

（九）其他有关重要情况分析

1. 船舶装载量分析

“建航拖 097”1 拖 9 驳，B 级干舷参考载货量 8469 吨，实载 8486.65 吨；“鲁枣庄拖 1168”1 拖 8 驳 B 级干舷参考载货量 11600 吨，实载 11698.12 吨，两船队驳船均处于满载状态。

2. 行洪扒口分析

经现场勘探，风台县董峰湖行洪区下行洪口门开挖位置位于董峰湖退水闸口下游约 280 米处，位于桩号 12+300~13+800 之间，符合《风台县董峰湖行洪区运用预案》规定。20 日 15 时 38 分，正式扒口行洪，采取长臂挖掘机开挖作业，漫堤行洪，平均挖掘深度 1.5 至 2 米，从获取视频资料分析，截止 17 时 40 分左右，扒口长度约 30 米，迎水面和被水侧落差约 6 米，经询问调查，开挖作业至 19 时左右结束，开挖长度为 50 米左右，随后挖掘机撤离现场。后期随着行洪持续，水体通过行洪口门的流量逐渐加大，坝堤受水流冲蚀垮塌，开口变深变宽，随着流量持续加大，最终扒口位置形成长度约 200 米，深度约 6 至 8 米泄洪通道。通过分析，行洪口行洪后，扒口处土方不断被水流冲蚀，上下游及周边水

体持续流入行洪区，随着入口流量加大，导致行洪口淮河侧周围局部水流方向改变。

3. 事故船舶锚泊影响分析

根据水文局公布的水文资料显示：2020年7月20日，淮河水位26.05米，超行洪水位1.45米，流量8300立方米/秒，流速1.5米/秒左右。

事发时，事故船队船首朝上游锚泊在董峰湖行洪区退水闸下游约500米靠近堤坝的河漫滩，水深约4.5米。该锚泊位置位于行洪口门规定的1500m长度（口门桩号：12+300~13+800）范围内，且距离实际行洪扒口位置仅220m，极易受到行洪水流的流向与流速影响。事故船队锚泊方式为逆水锚泊，由于行洪口门挖口后水流流向发生改变，同时水流流量、流速不断加大，导致事故船队锚泊失效。尽管船队采取了一定的自救措施，但是由于锚泊位置距离行洪扒口太近，无法阻止船舶漂移失控，最终随水流冲入董峰湖行洪区内。

二、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

1. “建航拖 097” 船队

2020年6月27日，“建航拖 097”1拖9驳，在淮南港毛集港区何台作业区装载煤泥8486.65吨，停泊在该港口作业区。

2020年7月19日凌晨，“建航拖 097”走锚失控，顺水流移至董峰湖退水闸下游约500米处左岸水域；约8时，施救过程中，尾二档驳船（鲁济宁驳10796）艏尖舱被艏锚

捣破进水，沉没在茅仙洞旅游码头对岸水域；随后，“建航拖 097”1 拖 8 驳返航何台作业区锚泊。

2020 年 7 月 20 日约 0 时 30 分，“建航拖 097”再次走锚顺水流移至董峰湖退水闸附近水域；6 时许，因“建航拖 097”船队的“鲁枣庄驳 3431”疑似漏水，该船队船员臧道胜指挥船队行驶到茅仙洞旅游码头斜对岸的河漫滩水域锚泊（紧邻下行洪口挖口下游约 50 米处）；在得知“建航拖 097”船队一艘驳船艏尖舱漏水后，凤台县海事执法人员联系了附近一艘浮吊船（“苏宿浚 0001”浮吊船）对其实施救助，约 13 时 49 分，“建航拖 097”漏水驳船被修复。14 时 30 分左右，“建航拖 097”船队接到凤台县地方海事处面对面告知“马上要行洪，赶紧离开该水域”的通知。15 时 38 分，董峰湖行蓄洪区凤台便峡段开始扒口行洪。约 16 时，“建航拖 097”船长陈维山将船队向下游移泊了约 170 米距离，船队长张兆喜开着小机筏船过来对他说：“行了，就靠这里吧，如果向下开，驶入主航道，会出事，船搁在这里，开坝了，水流过来最多也是搁浅，我们还是安全的。”于是陈维山将船队沿董峰湖堤坝东北侧（淮河左岸）顺直停泊，距董峰湖退水闸口下游约 500 米。约 16 时 20 分，陈维山驾驶“建航拖 097”拖船帮忙“鲁枣庄拖 1168”将凌晨搁浅的 2 艘驳船拉出搁浅区，未能成功；约 17 时 30 分，陈维山将“建航拖 097”拖头开回自己的驳船船队停泊。约 18 时，船队船员吃饭、洗漱，未安排人员值班，也未对船舶停泊水域水流变化进行查看。

约 20 时 20 分，“建航拖 097”船队陈维山，发现“建航拖 097”船队走锚，立即到驾驶室用高音喇叭呼喊：“船淌了，把锚链放长”。随后臧道胜发动机器，陈维山倒车，张兆喜驾驶小机筏船顶着船队，陈礼宜等人随后也跑出船舱收锚链准备重新下锚，处置失效，船队随水流流入董峰湖行洪区内沉没。

2. “鲁枣庄拖 1168”船队

2020 年 7 月 15 日，“鲁枣庄拖 1168”1 拖 8 驳在淮南港毛集港区何台作业区装载煤炭 11698.12 吨，停泊在该港口作业区。

2020 年 7 月 20 日 1 时许，“鲁枣庄拖 1168”船队走锚失控，顺水流移至董峰湖退水闸附近水域；2 时许，船队搁浅在茅仙洞旅游码头对岸河漫滩（董峰湖退水闸上游约 800 米处，淮河左岸）；上午，鲁枣庄拖 1168 船队试图脱浅未能成功，仍停泊在搁浅水域；随后，“鲁枣庄拖 1168”船长曹峰逐一将 6 艘驳船拖至“建航拖 097”船队左后侧。15 时 38 分，董峰湖行蓄洪区凤台便峡段开始扒口行洪。约 16 时 20 分，“鲁枣庄拖 1168”船长曹峰请求“建航拖 097”拖船帮忙，将凌晨搁浅的 2 艘驳船拉出搁浅区，未能成功；约 17 时 30 分，曹峰将“鲁枣庄拖 1168”开回搁浅的 2 艘驳船处停泊；约 18 时，船队船员吃饭、洗漱，未安排人员值班，也未对船舶停泊水域水流变化进行查看。

在“建航拖 097”船队发生走锚被冲入行洪口时，“鲁枣庄拖 1168”船队 6 艘驳船也出现走锚，船队向上游移动，

在船人员张兰侠打电话给曹锋，告知他“建航拖 97”船队吸入行洪口了，拖头赶快回来。曹峰等人驾驶拖船和机筏船驶到 6 艘驳船处，用拖船拖、机筏顶的措施进行自救，未成功，拖船的缆绳被绷断，6 艘驳船流入董峰湖行洪区内沉没。

沉船位置见示意图 5。

（二）人员伤亡和经济损失

1. 人员情况

死亡及失联人员情况如下：

（1）林挺，男，身份证编号：370402*****0010。事发后失联，9 月 30 日遗体被发现，经公安机关技术鉴定确认其身份。

（2）陈之宜，男，江苏省邳州市车夫山镇人，身份证编号：320382*****525X。事发后失联，10 月 12 日遗体被发现，经公安机关技术鉴定确认其身份。

（3）臧道胜，男，身份证编号：320925*****0131，事发后失联。

2. 经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和统计，核定事故造成直接经济损失为人民币 950 万元。

（三）各部门事故接报情况

1. 海事部门

7 月 20 日 22 时 23 分，淮南市地方海事局 12395 值班室



图 5 沉船位置示意图

接到报警电话，报告凤台辖区有船只沉没，随后立即启动《水上搜救应急预案》，指派凤台县、毛集实验区地方海事处相关人员前往事发现场进行紧急搜救，安排市海事局副局长王刚率安全监督科人员到现场协助凤台县搜救。

2. 医疗部门

7月20日夜间120急救力量接到报警后，先后多次派救护车和急救人员到达事故现场进行医疗支援，至7月21日凌晨，先后接收救治落水患者共10余人。

3. 凤台县政府及有关部门

7月20日20时50分，凤台县政府接到群众报警，反映行洪口所在淮河山口段（便峡段）水域有船只发生事故。接报后，凤台县政府迅速组织应急、消防、民兵、海事、蓝天救援队等力量赶赴现场搜救。至21日7时30分，在凤台县人民政府的统一指挥下，共救出落水人员11名。

4. 淮南市政府及有关部门

7月20日22时27分，凤台县应急管理局电话报告事故信息至市应急局值班室。市应急管理局立即向市政府值班领导汇报，并通知市交通运输局、淮南市地方海事局赴现场指导救援。21日上午11时50分，市应急局接凤台县应急局传真“7月20日晚8时40分左右，在淮河硖山口位置有拖船发生事故，报告经搜救找到11人，已安全送医院进行检查”后，向市政府值班室报告了该事故。14时35分许，与市政府同步向省政府、省应急厅传真报送该事故有关情况。22日12时55分许，市应急管理局向市委、市政府、省应急管理厅报送了事故续报。

（四）事故应急救援情况

事故发生后，省人大常委会副主任、市委书记沈强，市长张孝成，第一时间做出批示，要求全力搜救人员，做好人员救治。值班市领导市委常委、常务副市长汪谦慎立即调集救援力量赶赴现场开展救援。省应急管理厅副厅长李大华，省交通厅副厅长程跃辉、江宗法，市委副书记徐礼国，副市长汤传信，副市长、市公安局局长晁友福等省、市领导先后赴现场指导救援工作。凤台县委、县政府统筹组织县应急管理、海事、属地乡镇以及毛集实验区地方海事处、凤台蓝天救援队、浙江公羊救援队、安徽诚信航务工程有限公司等多家单位，全力开展失联人员搜寻救助及沉船、沉物打捞工作。累计投入水面救助作业船艇 155 艘次，参与人员 938 人次、车辆 76 台次，疏浚航道 4 公里，所有沉船打捞结束。事发后，经海事部门和公安部门对所有在船人员进行问询调查，确认有 3 人失联，此后凤台县有关部门对失联人员进行了持续搜寻。9 月 30 日和 10 月 12 日，各发现 1 名失联人员遗体，经公安机关技术鉴定，确认为失联人员林挺和陈之宜。

（五）事故善后处置情况

凤台县委、县政府明确由三名县级领导牵头，县委政法委、公安局和相关乡镇参与，稳妥做好失联人员亲属的安抚帮助工作，建立每日至少两次通报进展情况机制。期间，县领导多次邀请失联人员家属召开搜救情况通报会，详细通报实时搜救最新进展，及时回应当事人家属合理诉求，确保亲属全面、准确了解掌握实际情况。同时，积极协调被救船员

共同做好失联人员亲属思想工作，更好稳定家属情绪。目前，善后工作仍在持续进行中，失联人员家属情绪稳定。

经事故调查组调查评估：事故发生后，市委市政府、凤台县委县政府及有关部门落实了省委、省政府领导批示，立即启动了应急救援预案，组织开展应急救援及善后处置工作，搜救工作开展有序，凤台县政府及时成立工作组，能够及时回应社会关切，信息发布迅速准确，善后工作稳妥，救助工作得当，未发生负面舆情。

三、事故发生的原因和性质

根据船员陈述、相关单位人员调查询问、部分 AIS 记录数据以及现场勘查、探摸报告，并基于事实分析认为导致事故原因如下：

（一）事故直接原因

两支船队未按照海事部门指令要求停泊在安全区域，受行洪时水流方向改变，导致船只锚泊失效、漂移失控，被冲入行洪区内是导致本次事故的直接原因。

1. 两支船队未执行海事部门指令要求。“建航拖 097”船队、“鲁枣庄拖 1168”船队在海事部门通知其离开山口—石湾水域后，未按要求驶离该水域，而将船队停泊在行洪口门范围内，未与行洪口保持安全距离。

2. 事发水域水流流向骤然改变。行洪口坝堤受水流冲蚀崩塌，开口变深变宽，最终形成长度约 200 米，深度约 6 至 8 米泄洪通道，导致事发水域水流改变流向，集中流入董峰湖行洪区。

3. 行洪后船舶失控，船队自救处置失效。“建航拖 097”、

“鲁枣庄拖 1168”船队分别顶流停靠在董峰湖行洪扒口位置下游临堤坝水域，该锚泊位置位于行洪口门规定的范围内。随着行洪口门逐步加宽加深，水流流向改变的水域面积逐渐扩大，波及到船队锚泊水域，导致行洪期间事故船队锚泊失效、漂移失控，虽船队采取了一定的处置措施，但急速的水流致使拖队船舶操纵性较差，最后被洪水冲入董峰湖行洪区。

（二）事故间接原因

1. 建湖县华通有限航运公司未履行安全管理主体责任，日常管理不到位。作为“建航拖 097”船舶所有人、经营人，在“建航拖 097”船员配备不足及内河船舶适航证书过期失效的情况下，仍从事水上交通运输经营活动，安全管理不到位。

2. 事故船队人员力量配置不足。“建航拖 097”拖船《内河船舶最低安全配员证书》要求配备二类船长 1 人，二类驾驶员 1 人，二类轮机员 1 人。该拖船实际配备二类船长 1 名，三类船长 1 名，无轮机员。“鲁枣庄拖 1168”拖船《内河船舶最低安全配员证书》要求配备：二类船长 1 人，二类驾驶员 1 人，二类轮机长 1 人。该拖船实际配备二类船长 1 名，二类驾驶员 1 名，二类轮机长 2 名，事发时二类驾驶员不在船。两支船队在事发时均未满足最低安全配员证书要求。

3. 船员安全意识不足。两船队在事发前已经出现了船舶搁浅、沉没现象。两船队紧急避险时出现严重误判，在接到董峰湖扒口行洪驱离船舶通知以后，只是象征性地向下游移泊，自认为已相对安全，但是对于停泊区域即将出现的安全

风险缺乏预判，致使船舶和船上船员没有有效撤离。

4. 有关监管部门履行安全管理职责不到位。凤台县地方海事处未认真履行安全监管职责，在董峰湖行洪时未能有效驱离水面所有船只，两船队事发时停泊在行洪口门危险区域内；淮南市地方海事局在行洪时交通管制措施落实不到位。

（三）事故性质

经调查认定，这是一起生产安全责任事故。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）企业单位

建湖县华通有限航运公司安全生产主体责任落实不到位，安全生产管理不力。未及时掌握船舶航行动态和实时配员情况，未严格督促“建航拖 097”船队持有效内河船舶适航证书，未严格督促船队配备合格的船员。

（二）凤台县地方海事处

一是没有及时发现事故船舶配员不足的问题，二是在行洪时未能有效驱离水面所有船只，两船队在事发时停泊在行洪口门危险区域内。

（三）淮南市地方海事局

淮南市地方海事局在董峰湖行洪时交通管制措施不到位。

（四）淮南市交通运输局

对淮南市地方海事局工作领导不力。

五、事故责任认定及处理建议

（一）建议追究刑事责任人员

陈维山，“建航拖 097”船长，没有正确履行安全生产

主体责任，未按照《中华人民共和国船员条例》第十八条第三项¹、第五十三条第二项²规定保障船舶的最低安全配员和船舶的正常值班，未执行海事部门指令，对该起事故的发生负有直接责任，建议移交司法机关进一步调查处理。

（二）建议给予党纪处分的人员

陈亚灵，中共党员，凤台县地方海事处安全监督科科长，未发现船舶安全配员不足的问题，行洪期间未对船舶进行有效驱离，履行安全管理职责不到位，对此次事故发生负有管理责任，根据《中国共产党纪律处分条例》第一百二十一条³，建议给予其严重警告处分。

王之明，中共党员，凤台县地方海事处党支部书记，负责海事处全面工作，带领工作人员未能对行洪区域内船队进行有效驱离，对事故发生负有管理责任，根据《中国共产党纪律处分条例》第一百二十一条³，建议给予其严重警告处分。

（二）建议批评教育人员

王刚，中共党员，淮南市地方海事局副局长，分管安全

1.《中华人民共和国船员条例》第十八条 船长管理和指挥船舶时，应当符合下列要求：……

（三）保证船舶和船员在开航时处于适航、适任状态，按照规定保障船舶的最低安全配员，保证船舶的正常值班；

2.《中华人民共和国船员条例》第五十三条 违反本条例的规定，船长有下列情形之一的，……（二）未保证船舶和船员在开航时处于适航、适任状态，或者未按照规定保障船舶的最低安全配员，或者未保证船舶的正常值班的；

3.《中国共产党纪律处分条例》第一百二十一条 工作中不负责任或者疏于管理，贯彻执行、检查督促落实上级决策部署不力，给党、国家和人民利益以及公共财产造成较大损失的，对直接责任者和领导责任者，给予警告或者严重警告处分；造成重大损失的，给予撤销党内职务、留党察看或者开除党籍处分。

管理工作，对凤台县地方海事处工作监督管理不力，对事故发生负有领导责任，建议由淮南市交通运输局给予通报批评。

张道学，淮南市地方海事局局长，负责全市水上交通安全监督管理工作，对此次事故发生负有管理责任，建议责成其在党内民主生活会上作出深刻的检讨。

李辉，淮南市交通运输局局长，作为行业主管部门主要负责人，对此次事故发生负有一定管理责任，建议责成其在党内民主生活会上作出深刻的检讨。

（四）建议给予行政问责单位

凤台县地方海事处，负责辖区船舶现场监督管理工作，对此次事故发生负有管理责任。责成该处向淮南市地方海事局做出深刻的书面检查，认真反思、引以为鉴。

（五）船舶单位及涉事人员处理建议

建议由淮南市地方海事局对本次事故涉及的船舶公司及两船队其他相关人员进行调查处理。

六、事故防范和整改措施建议

为汲取该事故深刻教训，防止类似事故的再次发生，依据《安全生产法》《内河交通安全管理条例》等法律法规，提出如下建议：

（一）严格落实企业主体责任。江苏省盐城市华通航运有限责任公司、山东省枣庄市海顺物流有限责任公司要将此次事故通报所属各船舶，按照“四不放过”原则开展事故案例警示教育，强化岸基管理人员和船员的安全意识和汛期恶劣天气期间应急培训，加强船舶动态管理，落实各项安全管理措施，属地政府部门要督促企业切实落实安全管理主体责任。

任。

（二）进一步加强水上安全风险管控。淮南市地方海事局要加强水上交通安全监管，一要抓好源头工作，从船舶船员管理入手，让船舶适航、船员适任，船员持证上岗、安全从业。二要结合水上交通安全风险区域性特点和“三重一关键”（即重点监管对象、重点时段、重点区域和关键环节），加强汛期、台风等恶劣自然条件下的预警防范，建立健全极端恶劣天气下的水上交通安全应急预案体系，根据实际情况及时启动临时限航、全面禁航等水上交通管制措施。汛期要确保对重点水域、重点时段的24小时值班值守。

（三）进一步加大安全宣传教育力度。大力加强水上交通安全宣传工作，通过网络、微信、微博等新媒体以及宣传单、标语、标牌等方式，广泛宣传水上交通安全知识和应急常识，有效提升人民群众水上交通出行的安全风险意识和避险自救能力。加强水上交通从业人员安全教育培训和应急处置技能培训，推动宣教活动常态化，进一步强化从业人员安全意识，提高安全技能。

（四）强化应急救援能力建设。地方政府和交通运输部门要进一步加强水上应急救援体系建设，加大投入，强化救援队伍建设，配备结构合理、性能高效的救援装备，加强应急救援演练，提高应急反应能力，做到及时发现，快速反应，科学施救，保障有力。





适老化
无障碍服务