

广饶花官山东华誉集团有限公司 “9·1”一般淹溺事故调查报告

广饶县政府事故调查组
2024年12月25日

目 录

一、事故基本情况	2
(一) 事故发生单位概况	2
(二) 事故区域、设备设施及天气情况	2
1、事故厂区情况	2
2、污水处理厂情况	3
3、曝气调节池情况	4
4、天气情况	6
二、事故发生经过	6
三、事故信息报告及应急处置情况	7
(一) 事故信息报告情况	7
(二) 事故应急处置情况	8
(三) 医疗救治和善后情况	8
四、事故发生原因	9
(一) 直接原因	9
(二) 间接原因	9
1、华誉集团	9
2、花官镇党委、政府	10
3、县畜牧业发展服务中心花官动物疫病预防控制所	11
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议	11
(一) 免于追究责任人员	11
(二) 建议给予行政处罚的单位和个人	11
(三) 对有关责任人员的问责建议	13
(四) 对有关单位的问责建议	14
六、事故主要教训	14
(一) 安全发展底线没有守牢	14
(二) 企业主体责任落实不到位	15
(三) 员工应急能力素质不强	15
七、事故防范和整改措施	15
(一) 严格落实隐患排查治理制度	15
(二) 规范作业现场管理	16
(三) 强化安全教育培训和应急演练	16
(四) 加强日常安全监管力度	16
(五) 改进突发事件信息报告能力	16

广饶花官山东华誉集团有限公司 “9·1”一般淹溺事故调查报告

2024年9月1日10时08分左右，广饶县花官镇山东华誉集团有限公司发生一起淹溺事故，造成2人死亡，直接经济损失318.6万元。

事故发生后，市、县领导分别作出批示，要求做好事故原因调查和善后处置工作，防止同类事故再次发生。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《山东省安全生产条例》《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第349号）等法律法规文件规定，广饶县人民政府于2024年9月2日成立广饶花官山东华誉集团有限公司“9·1”一般淹溺事故调查组（以下简称“事故调查组”），事故调查组由分管县领导任组长，县农业农村局、县畜牧业发展服务中心、县应急管理局、县公安局、市生态环境局广饶县分局、县总工会、花官镇人民政府派员组成，邀请县纪委监委、县检察院派员参加，对该起事故进行调查。同时聘请了相关行业领域的专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，经过现场勘察、调查取证、问询

人员、专家论证和综合分析研判，查明了事故发生经过、原因、应急救援处置和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议及防范整改措施。

经调查认定，广饶花官山东华誉集团有限公司“9·1”淹溺事故是一起因失足落水和盲目施救导致的一般生产安全责任事故，且未按规定及时向县应急管理局、县农业农村局、县畜牧业发展服务中心报告，存在迟报行为。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

山东华誉集团有限公司（以下简称“华誉集团”）位于东营市广饶县花官镇辛桓路与省道227交叉路口向东100米，成立于1997年8月29日，注册资本7230万元，公司法定代表人为王*超，现有员工260人。经营范围有食用农产品初加工，种畜禽生产、经营，家禽饲养、屠宰，食品生产、经营，兽药经营，货物进出口，包装装潢印刷品印刷，房地产开发经营。

华誉集团成立了安全生产领导小组，王*超担任组长；设置了安全监管机构安全科，宋*波担任公司安全总监，配备专职安全员1人，兼职安全员3人。

（二）事故区域、设备设施及天气情况

1、事故厂区情况

事发厂区位位于华誉集团南厂区，现有2000万只/年肉鸡加工和绿色蔬菜保鲜深加工生产线各一条，事发区域位于2000万只/

年肉鸡加工线南部的污水处理厂，该区域未设置视频监控设备。

2、污水处理厂情况

2000万只/年肉鸡加工线产生的生活污水、生产废水、清洗废水、喷淋废水、传送带降温用水及浸烫用水等均进入厂区污水处理厂，经处理达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准后，经草桥沟排入小河子，后经支脉河入海。

该污水处理厂现有设施及设备：在线检测室、协管池、好氧池、厌氧罐、曝气调节池、初沉池、调节池、反硝化池、脱氮池、除磷室、操作室、储水罐、污泥池、曝气泵（2个）、控制柜、调节阀、污泥排放泵等。位置见图1、工艺流程见图2：

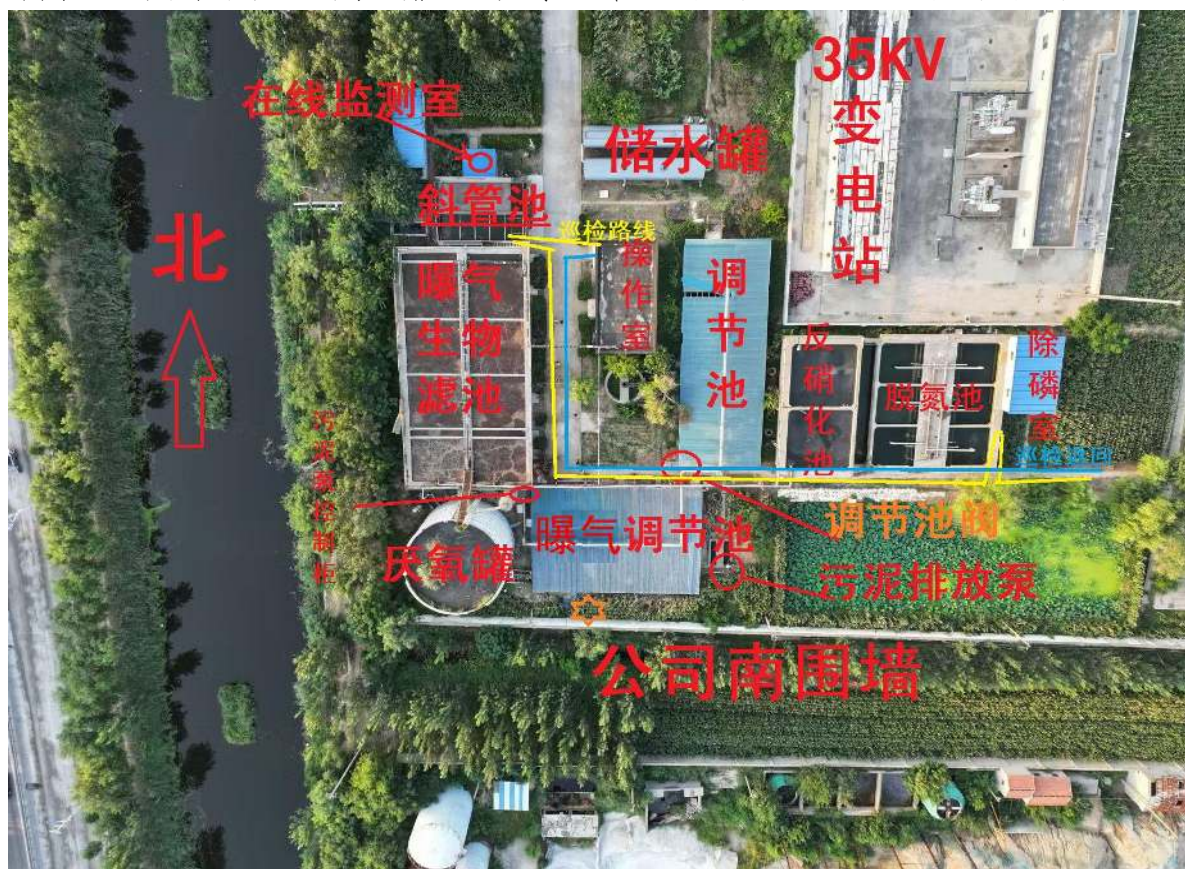


图1 污水处理位置图

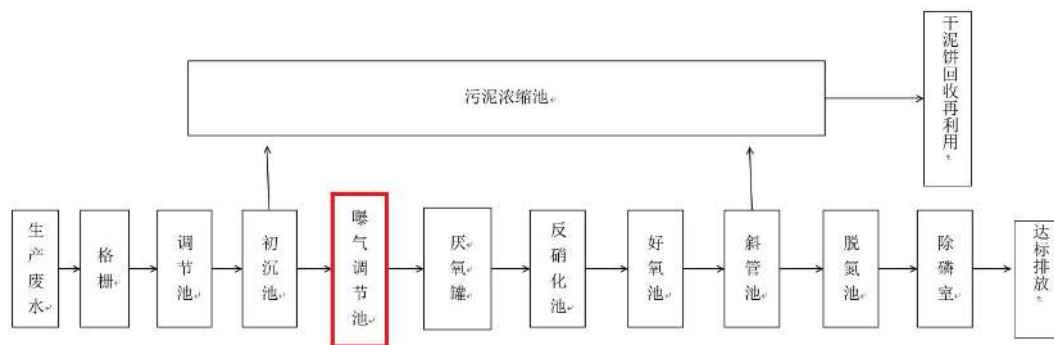


图2 污水处理厂工艺流程图

污水处理厂共有职工 3 人，设置分管领导 1 人（李*滨）、员工 2 人（薛*光、刘*华）。设有 2 个班，每班 1 人，采取倒班制，每天上午 7 时 30 分进行交接班。事发班工作时间为 9 月 1 日 7 时 30 分至 9 月 2 日 7 时 30 分，当班员工为刘*华，薛*光交班时无异常情况。污水处理厂员工名单和职责如下：

李*滨，男，集团办公室副经理，负责污水处理厂全面工作；

薛*光，男，污水处理班班长；

刘*华，男，污水处理班员工。

3、曝气调节池情况

事发地位于污水处理厂曝气调节池西南角。事发池体为水泥结构，东西走向，长 16m，宽 12m，深 3.5m，容积约 672m³，东段为初沉池、西段为曝气调节池，中间由隔墙分开。池上部由钢结构加玻璃钢瓦封闭，池南侧封闭的墙面东西两端各设一扇单开门，其中东端门为关闭状态，西端门为开启状态，西端门东侧有破拆孔（消防救援时破拆所致）。池北侧封闭墙面东

端设有一扇单开门，为开启状态。池北侧设有两个观察窗，其中正对路面观察窗玻璃已破碎。曝气调节池内水深 2.04m，池底部设有密布曝气孔的四条管道，池内水因曝气孔持续释放出的空气不断翻滚。曝气调节池西南角现场因救援已被破坏，门南侧种有玉米（死者刘*华种植），去往玉米田需从曝气调节池和厌氧罐中间过道绕行，过道处地面未处理，坑洼不平且靠近玉米田处有三条管线穿越，管线南侧地面野草较茂盛，拐角处北侧为调节池西南角门，该门正对近 2 米高成排的玉米株。重要位置图见图 3：

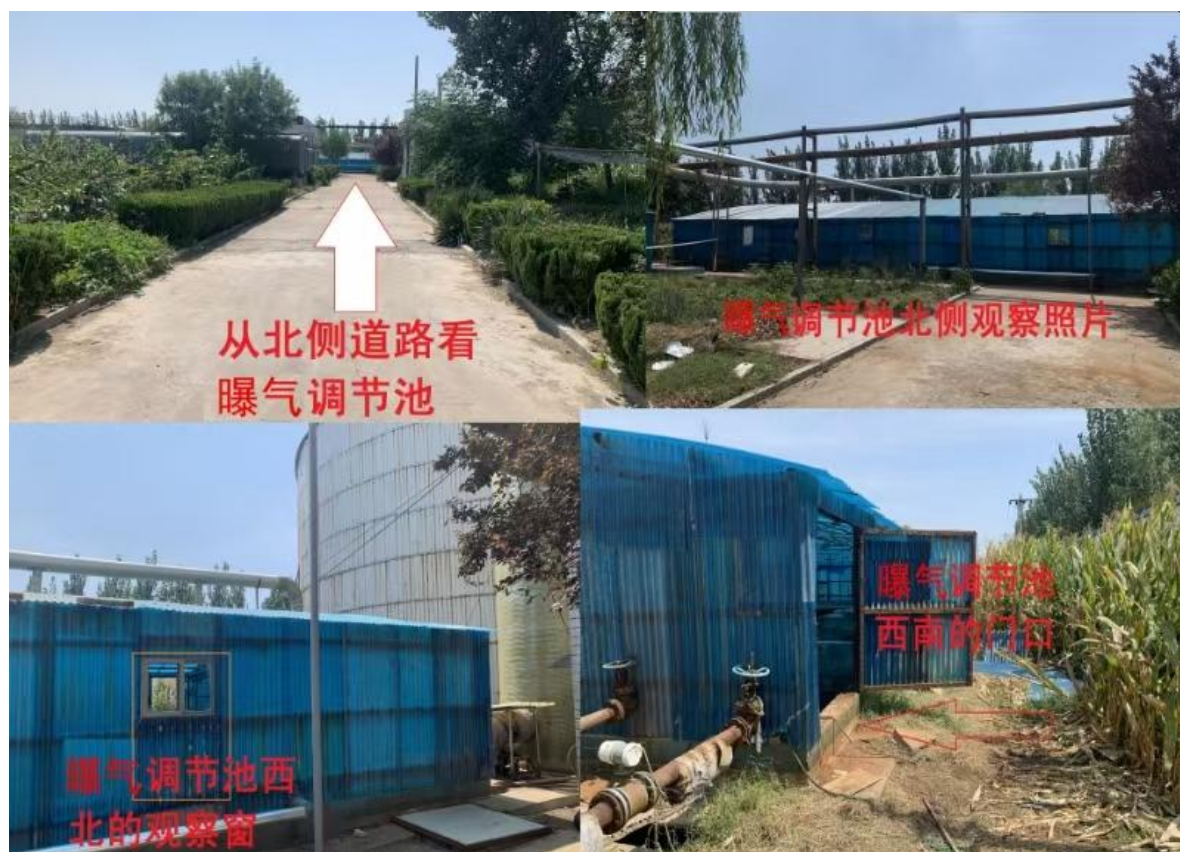


图3 曝气调节池重要位置图

曝气调节池及西南角既不是工作区域，也不是巡检路线，

现场未发现作业工具，曝气调节池日常无需清淤，当日未安排其他工作内容。

4、天气情况

2024年9月1日，广饶县天气信息如下：多云，最高气温34℃，最低气温22℃。西北风2级，相对湿度76%，紫外线最弱，空气质量25。事发当日，华誉集团污水处理厂处于正常运行状态。

二、事故发生经过

2024年9月1日10时左右，华誉集团肉鸡加工项目毛鸡采购经理杨*田路遇从污水处理厂操作室出来的李*滨、刘*华，李*滨告知杨*田要和刘*华去查看曝气调节池南边玉米长势情况。10时06分左右，杨*田与华誉集团原董事长王*庆（2006年退休）在凉水罐旁的道路上（位于曝气调节池北侧50米左右）聊天时听到李*滨在曝气调节池处呼喊刘*华掉进水里了，王*庆前往曝气调节池，杨*田去寻人救援。杨*田跑到毛鸡车辆淋洗消毒处东侧时，看到华誉集团副总经理于*春光和华誉集团销售经理李永*在肉鸡加工车间门口（距离约150米）台阶上，在大喊的同时拨打了于*春光的电话（10时08分），告知于*春光有人掉进曝气调节池里了，随即返回曝气调节池，透过曝气调节池北侧观察窗未发现刘*华、李*滨、王*庆。于*春光赶到曝气调节池听到情况后，随即安排李永*拨打电话报警，然后同杨*田从曝气调节池西侧跨越管廊赶到西南角，发现王*庆俯卧在西南门东

南侧，现场未发现李*滨和刘*华，通过曝气调节池西南门口发现池内飘着一顶黑色帽子。



图4 事故发生地现场图

三、事故信息报告及应急处置情况

(一) 事故信息报告情况

事故发生后，于*春光10时30分左右电话告知总经理于云亭和法定代表人王*超事故情况，于云亭和王*超分别前往广饶县人民医院、广饶县中医院了解人员救治和伤亡情况；

李*滨、刘*华、王*庆经医院抢救无效死亡后，17时06分，于云亭向县应急管理局值班人员电话报告事故情况；

17时08分，县应急管理局向广饶县委值班室报告事故情况；

17时08分，县应急管理局向广饶县府值班室报告事故情况；

17时11分，县应急管理局向市应急管理局值班室报告事故情况；

17时16分，县应急管理局向省应急管理厅值班室电话报告事故情况。

（二）事故应急处置情况

10时10分左右，于*春光、杨*田到达曝气调节池西南侧后，为防止王*庆憋着，于*春光对王*庆的身体位置进行调整，因王*庆有多年冠心病史，未再对其进行其他救助；

10时20分，李永*拨打119救援电话；

10时26分，李永*拨打120急救电话；

10时34分，李永*拨打110报警电话；

广饶县消防救援队员到达现场后，通过实施墙壁破拆等救援措施，先后将李*滨和刘*华从曝气调节池内打捞上来；

救护车先后抵达现场，将王*庆送往广饶县中医院，将李*滨、刘*华送往广饶县人民医院进行救治；

广饶县花官镇派出所到达现场后对现场进行警戒隔离，开展秩序维护、舆情稳控等工作。

（三）医疗救治和善后情况

10时57分，第一辆120救护车将王*庆送至广饶县中医院，经抢救无效，于13:20分宣布王*庆因心源性猝死死亡；

11时20分，第二辆120救护车将李*滨送至广饶县人民医院，经抢救无效，于14:48分宣布李*滨因淹溺沉没、窒息、呼吸心跳骤停死亡；

11时25分，第三辆120救护车将刘*华送至广饶县人民医院，经抢救无效，于15:05分宣布刘*华因淹溺沉没、窒息、呼吸心跳骤停死亡。

华誉集团积极做好遇难家属安抚等善后工作，相关善后工作已全部完成。

四、事故发生原因

（一）直接原因

通过对事故现场进行勘查，专家分析论证，调查认定事故的直接原因：一是曝气调节池西南门未关闭，刘*华因路面不平失足跌入曝气调节池溺亡；二是李*滨在未采取正确安全防护措施下，盲目施救溺亡。

（二）间接原因

1、华誉集团

（1）落实生产经营单位安全生产主体责任不到位。公司主要负责人、安全生产管理人员等未按规定落实安全生产责任^[1]，

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安

对企业安全管理不到位，安全生产管理制度落实不到位。

（2）安全风险辨识评估、隐患排查治理不到位。对事发作业现场安全风险辨识不到位^[2]，未辨识出曝气调节池存在淹溺安全风险；安全生产事故隐患排查治理不到位，关键部位、重点环节防护措施不完善^[3]；

（3）安全生产教育培训、应急演练不到位。落实安全生产教育培训制度不严格、不细致^[4]；应急演练针对性不强^[5]，员工自救互救、避险逃生等应急知识和能力不足。

（4）作业现场管理不到位。未按规定张贴明显安全警示标志^[6]，未配备有效应急物资和装备^[7]；当班人员存在脱岗、串岗等违反劳动纪律行为。

2、花官镇党委、政府

对安全生产工作重视程度不够，履行属地安全生产监督管

全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[2] 《《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[3] 《《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[4] 《《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[5] 《《中华人民共和国安全生产法》第八十一条：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

[6] 《《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[7] 《《生产安全事故应急预案管理办法》第三十八条生产经营单位应当按照应急预案的规定，落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，建立应急物资、装备配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。

理职责不力^[8]，对辖区内生产经营单位安全生产主体责任落实督促、指导不力，监督检查不到位，隐患排查不深不细，常态化检查不严不实^[9]。

3、县畜牧业发展服务中心花官动物疫病预防控制所

落实监管责任不力^[10]，对本行业领域生产经营单位安全生产主体责任督促落实、指导检查不力^[11]，对生产经营单位开展的风险辨识评估、隐患排查治理、教育培训和应急演练等工作监督检查不到位^[12]。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员

1、刘*华，华誉集团污水处理厂员工。安全意识淡薄，未辨识安全风险，跨越管线失足落水，对事故发生负有直接责任。因在事故中死亡，免予追究责任。

2、李*滨，华誉集团办公室副经理，污水处理厂负责人。安全意识淡薄，未履行污水处理厂安全生产管理职责，未采取正确安全防护措施盲目施救，对事故发生负有直接责任。因在事故中死亡，免予追究责任。

（二）建议给予行政处罚的单位和个人

[8] 《关于进一步规范县镇两级政府及其部门安全生产事权划分的意见》（广政办发〔2021〕3号）。

[9] 《山东省安全生产条例》第七条第一款：乡镇人民政府、街道办事处应当设立或者明确安全生产监督管理机构，配备执法检查人员，依法对本辖区内的安全生产工作进行综合监督管理，并指导村民委员会、居民委员会做好安全生产工作。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第三条第三款：安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。

[11] 《广饶县安全生产工作任务分工》（广安发〔2021〕12号）。

[12] 《关于进一步规范县镇两级政府及其部门安全生产事权划分的意见》（广政办发〔2021〕3号）。

1、华誉集团，事故发生单位，对事故发生负主体责任。建议按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部14号令）第十四条第（三）项^[13]的规定，对其处七十万元以上一百万元以下的罚款；建议按照《山东省生产安全事故应急办法》第三十五条第一款^[14]的规定，对其迟报行为处一万元以上十万元以下的罚款；以上两项处罚分别裁量，合并处罚。

2、王*超，华誉集团法定代表人，安全生产第一责任人，未依法履行安全生产职责，对事故发生负有责任。建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项^[15]规定，对其处上一年年收入百分之四十的罚款；建议按照《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第（二）项、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部14号令）第十一条第（一）项^[16]的规定，对其迟报行为处上一年年收入百分之六十到百分之

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（三）项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（三）造成2人死亡，或者6人以上10人以下重伤，或者500万元以上1000万元以下直接经济损失的，处70万元以上100万元以下的罚款。。

[14] 《山东省生产安全事故应急办法》第三十五条第一款：生产经营单位违反本办法规定，迟报或者漏报生产安全事故的，由县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门对生产经营单位处1万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，对生产经营单位处10万元以上20万元以下的罚款。

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[16] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第（二）项：事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入40%至80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（二）迟报或者漏报事故的。

《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第（一）项：事故发生单位主要负责人有《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条、第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：（一）事故发生单位主要负责人在事故发生后不立即组织事故抢救，或者在事故调查处理期间擅离职守，或者瞒报、谎报、迟报事故，或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入60%至80%的罚款；贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上一年年收入80%至100%的罚款。

八十的罚款；以上两项处罚分别裁量，合并处罚。

3、宋*波，华誉集团安全总监，未依法履行安全生产管理职责^[17]，对事故发生负有责任。建议按照《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部14号令）第二十条第（一）项的规定处上一年收入百分之二十到百分之三十的罚款。

（三）对有关责任人员的问责建议

1、许*国，中共党员，花官镇党委书记，主持镇党委全面工作。落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”不力^[18]，对事故发生负有领导责任。建议对其通报批评。

2、黄*雯，中共党员，花官镇党委副书记、镇长，主持镇政府全面工作。履行属地安全生产监管责任不到位^[19]，对事故发生负有领导责任。建议对其通报批评。

3、谢*杰，中共党员，花官镇副镇长，负责农业、水利、林业、畜牧业等方面的工作，分管农业综合服务中心。落实安全生产一岗双责不力，贯彻执行相关法律法规和上级安排部署不到位，对辖区内生产经营单位安全生产主体责任落实监督不到位^[20]。建议对其诫勉谈话。

4、刘*芳，中共党员，花官镇农业农村综合服务中心副主

[17] 《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年收入20%至30%的罚款。

[18] 《中共花官镇委 花官镇人民政府关于调整领导班子成员、科级干部及社区书记工作分工的通知》（花发〔2023〕16号）。

[19] 《中共花官镇委 花官镇人民政府关于调整领导班子成员、科级干部及社区书记工作分工的通知》（花发〔2023〕16号）。

[20] 《中共花官镇委 花官镇人民政府关于调整领导班子成员、科级干部及社区书记工作分工的通知》（花发〔2023〕16号），谢*杰谈话笔录。

任，主持农业技术服务站、农产品质量安全监管站、农业机械办公室全面工作，协助谢东杰开展农业、畜牧业等方面理工作。落实“三管三必须”要求不到位，对辖区本行业领域生产经营单位安全生产主体责任落实监督检查不到位^[21]。建议对其诫勉谈话。

5、李*强，中共党员，广饶县花官动物疫病预防控制所负责人，负责动物疫病防控和公益性技术服务工作。履行行业直接监管责任不到位，对本行业领域生产经营单位开展的风险辨识评估、隐患排查治理、教育培训和应急演练等工作监督检查不到位^[22]，对事故发生负有直接监管责任。建议给予其政务警告处分。

6、高*军，中共党员，花官镇应急安全办公室副主任，协助开展应急、环保日常工作。对辖区生产经营单位主体责任落实监督不力，对生产经营单位环保设施等重点环节部位监督检查不到位^[23]，对事故发生负有直接监管责任。建议给予其政务警告处分。

（四）对有关单位的问责建议

建议责成花官镇党委、政府向县委、县政府作出书面深刻检查。

六、事故主要教训

（一）安全发展底线没有守牢

[21] 刘*芳谈话笔录。

[22] 李*强谈话笔录。

[23] 高*军谈话笔录。

2024年以来，该镇接连发生安全生产事故险情，反映出没有真正汲取事故教训，安全生产底线意识不牢，没有举一反三做好事故警示教育和安全防范工作，对辖区内安全风险分析研判不到位，相关工作部署落实还存在短板漏洞。

（二）企业主体责任落实不到位

该起事故中，暴露出企业安全生产主体责任落实不力，企业安全生产管理不扎实，在安全生产风险辨识评估、隐患排查治理、安全生产教育培训、应急演练、作业现场管理等方面工作落实不到位。

（三）员工应急能力素质不强

该起事故中，员工对地面不平有失足落水风险认知不足，导致失足跌入曝气调节池，其他员工在未佩戴安全防护装备情况下盲目施救，最终造成伤亡扩大，暴露出员工安全意识差，对危险认识严重不足，在自救互救能力上也存在明显不足。

七、事故防范和整改措施

（一）严格落实隐患排查治理制度

各生产经营单位要深刻吸取本次事故惨痛教训，强化底线思维，明确责任主体，认真分析研判企业存在的各类安全生产风险隐患，制定详细隐患排查计划；强化整改措施，将隐患排查治理工作纳入日常管理，定期对隐患排查治理工作进行总结和评估，不断改进和完善工作方法和措施，确保隐患得到及时消除。

（二）规范作业现场管理

各生产经营单位要加强现场安全管理和日常巡查，落实作业责任网格化管理，加强对当班人员的管理，及时纠正脱岗、串岗等违反劳动纪律的行为，引导员工严格遵守工作纪律和相关制度规定；制定详细的作业现场管理规范，明确包括设备操作、人员行为等方面的要求，强调作业现场的整洁、有序，消除可能导致事故的不安全因素，有效避免因作业现场管理不到位导致生产安全事故发生。

（三）强化安全教育培训和应急演练

各生产经营单位要开展事故警示教育、以案促鉴、以案促治，要通过多种途径广泛开展安全生产培训教育，普及安全防范和作业常识，增强从业人员安全作业技能，不断增强从业人员安全生产敬畏意识；要定期组织开展应急救援演练，配齐劳动防护器具和应急救援器材，切实提高从业人员事故防范和应急处置能力。

（四）加强日常安全监管力度

各级各部门要进一步增强履职意识，全面加强本辖区、本行业领域内安全生产监督管理工作，按照安全生产治本攻坚三年行动部署要求，深入开展安全生产事故隐患排查治理工作，着力压实压细行业与属地安全生产监督管理责任。

（五）改进突发事件信息报告能力

生产经营单位要进一步学习各级关于突发事件信息报告相

关制度要求，严格遵循突发事件信息报告时限要求，切实履行信息报告主体责任，明确突发事件信息报告时间和报告范围，避免出现迟报情况。

广饶花官山东华誉集团有限公司

“9·1”一般淹溺事故调查组

2024年12月25日