



广西防城港防城区人民政府

Gvangjsih Fangzcnwngangj Fangzcnwngz Gih Yinzminz Cwngrfuj

请输入搜索内容

热门搜索：

教育

幼儿园

教师招聘

工作总结

首页

防城区概况

政府信息公开

网上办事

公共服务

您当前所在的位置： 首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 其他重点信息公开 > 安全生产 > 安全事故调查报告

白沙湾国际自然医学度假区（一期）盐疗中心项目“11·25”工人受

2026-09-04 16:00 来源：防城区住建局 作者：防城区住房和城乡建设局



2025年11月25日，白沙湾国际自然医学度假区（一期）盐疗中心外空地发生一起叉车作业致人受伤事故，工人1人受伤，截止目前直接经济损失365985元。

事故发生后，防城区安应委办高度重视，立即协调相关单位派出工作人员赴现场指导应急处置工作。202《生产安全事故报告和调查事故条例》（国务院493号令）依法成立由区住建局牵头，市公安局防城分局、区人民政府等单位派员组成事故调查组，并邀请区纪委监委、区人民检察院、区人民法院派员参与开展事故调查平总书记关于安全生产的重要指示精神 and 党中央、国务院决策部署，按照“四不放过”的原则，通过现场勘验、发生原因、人员伤亡、直接损失和有关单位情况，查明了有关单位存在的问题和责任，总结分析了事故主要教

经调查认定，白沙湾国际自然医学度假区（一期）盐疗中心外空地发生的一起厂（场）内车辆致害事故是

一、事故单位基本情况

防城港市港口区孔少租赁经营部（个体工商户），组成形式：个人经营；类型：个体工商户；注册日期：2012年12月12日；统一社会信用代码：92450602MAEJQ204XA；经营范围：一般经营项目：租赁服务（不含许可类租赁服务）；设备租赁；特种设备出租；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人互联网直播服务（除许可业务外，可自主决定经营其他业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、事故相关单位及相关人员情况

1.项目建设单位情况

广西旅发邕旅投资有限公司，成立于2011年11月18日，注册资本壹亿圆整。公司法定代表人：谢健；统一社会信用代码：91450602MA5L555555；营业期限：长期；经营范围：主要涵盖投资管理、房地产开发、物业服务和相关咨询等：对房地产业、城市投资及管理。房地产开发经营；物业服务；园林绿化工程。商品房交易居间代理服务；建筑材料、装饰材料的销售；会议会展服务。商务信息咨询，财务顾问，企业管理咨询。股权投资、管理；资产受托管理。（除依法须经批准的项目外开展经营活动）。

2.项目代建单位情况

广西旅发防城港投资有限公司，成立于2017年06月19日，注册资本伍仟万圆整。公司法定代表人：陈晖；统一社会信用代码：91450602MA5L555555；营业期限：长期；经营范围：以自有资金从事投资活动；旅游开发项目策划咨询；园区管理服务；物业管理；停车场服务；非居住房地产租赁；房地产开发经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

3.项目承建单位情况

广西建工桂中建设有限公司（以下简称：桂中），成立于1993年04月29日，注册资本叁亿圆整。公司统一社会信用代码：91450200198328594M；营业期限：长期；经营范围：建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、装饰工程、消防设施工程、钢结构工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、电力工程、通信工程、石油化工工程、输变电工程、特种工程（建筑物纠偏和平移、结构补强、特种设备安装改造修理）；机械设备租赁；国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4. 加气砖供货人员情况

尹楚霞，女，汉族，1982年11月26日出生，身份证号：430421198211260743，户籍地广东省深圳市罗湖区，系北海市博新商贸有限公司（桂中下游公司）购买广西新榕兴建材科技有限公司加气砖。

5.叉车操作人员情况

熊双，男，苗族，1993年11月20日出生，身份证号：532523199311201415，户籍地云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市梁子村44号，系防城港市港口区孔少租赁经营部（个体工商户）的叉车操作人员，未持有特种设备操作证。2023年的叉车在白沙湾国际医学园区及配套设施建设项目（一期）盐疗中心室内装饰装修工程项目外室外空地进行加

6.伤者人员情况

唐杰兵，男，彝族，1975年3月16日出生，身份证号：40321197503162619，户籍地湖南省湘潭县石潭镇有限公司工人。2025年11月25日的工作是钢结构加固。

三、事故情况


1.事故现场

白沙湾国际自然医学度假区盐疗中心精装修工程项目位于防城区江山镇江山半岛，事故发生地点位于盐疗

(事故发生时)



(事故发生地点)

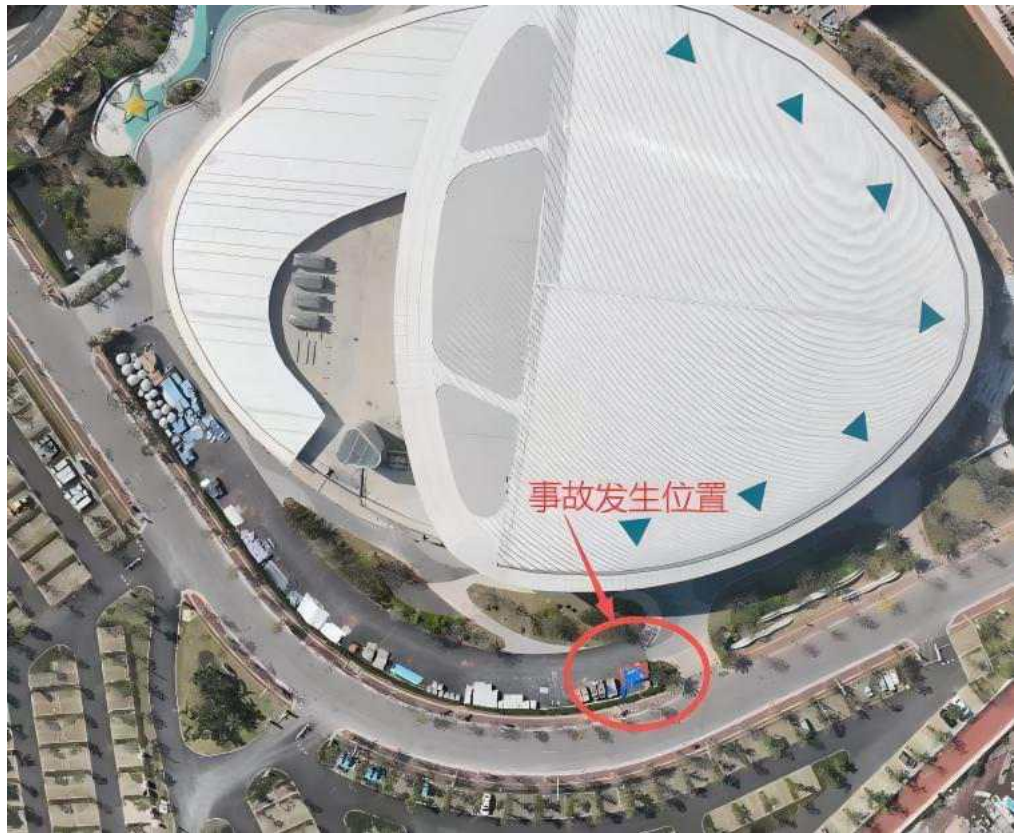

2.事故发生经过

2025年11月25日18：00分左右，盐疗中心正值下班时间段，叉车操作人员熊双在白沙湾国际医学园区及院内装饰装修工程项目室外空地进行加气砖卸货操作，驾驶型号A3SZ的叉车运输作业，周边无作业防护，桂中公司未设置安全警示标志。熊双在卸砖后再次右转返回货车途中撞到下班后步行经过的唐杰兵。

3.事故响应及救援情况

事故发生后，熊双立即向叉车老板孔钦科打电话说明情况，工人拨打120急救电话。李佩豪立即向盐疗中心负责人汇报情况。18：10，王聪和石远辉赶到现场，王聪随即向广西建工桂中建设位项目负责人马世茂18：10左右从同事韦宁获悉现场有人受伤，随即赶往现场，并向广西旅发邕旅投资有限公司和法人栗维琥汇报。18：10左右，伤者已经昏迷，右腿有血迹。18：40左右，救护车到达，由王聪、孔钦科、医院文昌院区救治。

4.事故信息接报情况

2025年11月25日18：40左右，交警、应急等部门工作人员到达项目现场开展调查工作。

5. 事故善后处置工作

至目前经相关部门协调，各方共同支付365985元人民币（含医疗费、营养费、护理费），其中防城港市港已支付伤者费用57485元，桂中公司已支付282500元，北海市博新商贸有限公司已垫付26000元。

6. 伤情鉴定情况

事故调查期间，伤者唐杰兵偶有胡言乱语，记忆力减退，不能描述事故发生时的情况。2026年5月25日，市防城区住房和城乡建设局委托南宁市中一司法鉴定所对唐杰兵的伤情进行司法鉴定，鉴定意见为：被鉴定人伤二级。

四、事故原因

1.直接原因

熊双未取得特种设备作业人员证实施作业，在没有彻底观察作业周边环境情况下继续操作叉车，导致叉车兵。

2.间接原因

(1) 加气砖供货人尹楚霞安全意识淡薄，雇佣无证人员操作特种设备；未对作业人员进行安全技术交底；护围栏。未将外聘的叉车作业纳入安全生产管理体系，现场安全管理严重缺位，未安排监护人员阻止行人进入

(2) 防城港市港口区孔少租赁经营部（个体工商户）聘用未取得特种设备作业人员操作叉车，对特种设

(3) 叉车作业中，桂中公司未在临时作业区域周边设置隔离设施。

(4) 桂中公司现场管理人员李佩豪未及时提醒周边行人和叉车操作员避让。

五、事故的性质和责任

1.事故性质

经调查认定，白沙湾国际自然医学度假区（一期）盐疗中心外空地发生的一起厂（场）内车辆致害事故是

2.各方责任

(1) 熊双在此次事故中负有直接责任。

(2) 加气砖供货人尹楚霞在此次事故中负有主要责任。

(3)防城港市港口区孔少租赁经营部（个体工商户）在此次事故中负有主要责任。

(4) 广西建工桂中建设有限公司在此次事故中负有场地管理责任。

3.相关单位存在的问题

(1) 防城港市港口区孔少租赁经营部（个体工商户）：

未严格审核受聘人员的资格证，聘用未取得特种设备作业人员证的人员操作叉车，安排未取得特种设备作业人员安全教育缺失。

(2) 广西建工桂中建设有限公司：

特种设备作业区未设置物理隔离与警示，安全技术交底与风险告知不足，未告知该区域的特种设备作业风

六、 对有关责任人员和相关企业的处理意见

- 1. 建议由市场监督管理局对熊双无证违规操作的行为依法进行处罚。
- 2. 建议由防城区应急管理局对加气砖供货人尹楚霞在此次事故中负有主要责任依法进行查处。
- 3. 建议由防城区应急管理局对防城港市港口区孔少租赁经营部在此次事故中负有主要责任依法进行查处。
- 4. 建议由住建部门对广西建工桂中建设有限公司未履行安全管理责任的行为依法进行处罚。

七、事故防范和整改措施

1. 事故教训

(1)特种设备作业人员管理存在根本性漏洞。加气砖供货人尹楚霞、防城港市港口区孔少租赁经营部未严格度，未对作业人员的资格证书进行真实性、有效性核查，默许或安排无证人员从事特种设备作业，是导致事故民共和国特种设备安全法》第十四条 特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得

(2) 作业现场安全防护措施严重缺失。广西建工桂中建设有限公司、加气砖供货人尹楚霞未在作业区设置[施，导致危险区域未与人员活动区域有效隔离。作业期间未指定专人在现场指挥和监护，没有及时制止无关人

(3) 安全教育培训与技术交底流于形式。防城港市港口区孔少租赁经营部未对作业人员进行充分的安全教i淡薄，对操作规程缺乏正确认知。类似事故案例表明，施工单位未对相关作业人员进行安全技术交底，是事故

(4) 安全管理制度不健全且执行不力。加气砖供货人尹楚霞、防城港市港口区孔少租赁经营部未建立健:度，对特种设备的使用管理存在制度空白，如未建立特种设备作业人员管理台账、未建立特种设备安全风险管企业安全管理制度不健全、制度落实不严格是事故的深层原因之一。

2. 后续整改

(1) 立即停工整改，全面排查隐患。加气砖供货人尹楚霞、防城港市港口区孔少租赁经营部、广西建工木域的相关施工活动，对施工现场进行全面安全隐患排查，重点检查特种设备作业人员持证情况、特种设备使用置情况。对排查出的问题建立台账，明确整改责任人和整改时限，实行销号管理。

(2) 严格特种设备作业人员资格管理。加气砖供货人尹楚霞、防城港市港口区孔少租赁经营部应建立特种设备作业人员的资格证书进行逐一核查，确保证书真实、有效且与作业类别相符。对新入职的特种设备作业人员，登录应急管理部门或市场监管部门的特种设备作业操作证查询系统进行核实。定期对特种设备作业人员进行考核。

(3) 强化安全教育培训与技术交底。加气砖供货人尹楚霞、防城港市港口区孔少租赁经营部应对全体作业人员强化特种设备操作规程、危险因素识别、应急处置等方面的培训。严格执行安全技术交底制度，确保每名作业人员。

(4) 完善安全管理制度体系。建立健全安全生产责任制，明确各岗位的安全生产职责。完善特种设备安全调度工作机制。建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。

3. 防范措施

(1) 企业要落实安全生产主体责任。各企业应当充分认识特种设备作业人员无证上岗属于重大事故隐患。严格审核受聘人员的资格证，聘用取得特种设备作业人员证的人员操作叉车，不得安排未取得特种设备作业人员安全教育。广西建工桂中建设有限公司要对特种设备作业人员持证情况进行现场核验，特种设备作业区交底与风险告知，告知该区域的特种设备作业风险。必须从制度建设和日常管理两个层面加以杜绝，企业主要负责人的职责，将安全生产纳入企业日常管理的核心内容。对于涉及叉车等特种设备作业，事前核查操作人员N1证学习安全生产法规，树立安全责任意识。

(2) 加强行业警示教育。区住房和城乡建设局定期组织相关单位从业人员学习典型事故案例，开展警示教育、以案促改，推动安全生产管理水平的持续提升。

(3) 强化部门协同监管。应急管理、住房和城乡建设、市场监管等部门应当加强信息共享和联合执法，加大防护缺失等违法行为的查处力度。

中央部门网站



省（区市）政府网站



广西各部门网站



广西各市网站



[站点地图](#)

主办：防城区人民政府 管理维护：防城区人民政府信息中心

地址：防城区防北路112号 邮编：538021 电话：0770-2211210（仅受理网站建设维护相关

桂ICP备09005399号 网站标识码：4506030003  桂公网安备45060302000010号