



Q | 请输入关键词

搜索

分享到： 【字体：大 中 小】 浏览：71

喀左县*****一系统（金矿）“6·15” 一般高处坠落事故调查报告

2024年6月15日11时05分许，喀左*****一系统（金矿）井下发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失170万元。

事故发生后，县委县政府主要领导高度重视，分别作出指示批示，一要全力救治伤者，同时妥善做好家属的安抚工作；二要立即停止井下一切施工作业活动，防止次生事故发生；三要依法依规严肃调查处理。

6月15日下午，市矿山监管局局长亲自带队到现场查看事故情况，明确指示要积极做好善后处置和后续调查工作。

6月16日，县政府聘请2名矿山专家，通过下井察看事故现场和询问有关人员，对事故原因进行了初步分析，及时出具了《技术分析报告》。

6月17日、6月18日省矿山监管局局长和国家矿山安全监察局事故调查处的领导，相继抵达事故矿井，亲自下井察看事故现场情况。升井后对我县矿山当前和下一步工作进行了安排部署，首先要做好死者的善后工作，其次要立即组织开展事故调查，查明具体事故原因，严肃追责问责。另外，还强调要举一反三，严厉打击违章作业和违反操作规程的行为，采取坚决有效的措施，遏制一切矿山事故的发生。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《辽宁省安全生

产条例》《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》（矿安〔2023〕7号）的有关规定，2024年6月15日，喀左县人民政府批准成立了由县应急管理局牵头，中三家镇人民政府、县公安局、县总工会组成的喀左县*****一系统（金矿）“6·15”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请县纪委监委派员参加，事故调查组聘请2名矿山专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证、调阅资料、询问谈话、司法鉴定和专家技术勘察分析等方法，查明了事故发生的经过、原因，应急处置，人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故的性质和责任，查清了相关单位存在的问题，提出了对事故相关单位和有关责任人员的处理建议，以及事故防范整改措施。

经调查认定，喀左*****一系统（金矿）“6·15”一般高处坠落事故，是一起因工人违规升井，在跨越盲斜井轨道过程中不慎滑倒跌落，从而导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 建设单位基本情况。喀左县*****一系统（金矿），隶属喀左县*****，位于喀左县中三家镇轱辘井村，主要负责人乌*伟。该系统为金矿地下开采，利用原有矿井进行设计变更，采用竖井-斜井-盲斜井联合开拓，采矿方法为削壁充填法和留矿全面法开采矿床，年生产能力3万吨，目前

未取得《安全生产许可证》，属于正在建设矿井。

喀左县*****一系统（金矿）地表有 5 个井口：竖井 SJ1(提升)、竖井 SJ2(提升)、斜井 1(风井)、斜井 8(提升)、斜井 6(风井)。该系统采用两翼对角抽出式通风，目前在竖井 SJ1390 水平(主回风巷道)、240 米水平(水仓)、200 米水平(入风巷道)进行施工。竖井 SJ1 一共 4 个中段，井底标高 230 米，井筒深 430 米，井筒断面为圆形，净径 4.5 米，采用箕斗与罐笼互为配重提升。原盲斜井井下一共 2 个中段，分别为 220 米水平和 200 米水平，斜长 150 米，设计采用钢支护，巷道断面为拱形，巷道规格：宽 2.7 米，高 2.6 米。矿体顶底板围岩为黑云角闪斜长片麻岩，属坚硬岩石，岩石节理裂隙不发育，稳固性较好，矿岩普氏硬度系数 $f = 12 \sim 14$ ，稳固性较佳。矿体总体走向北西 290° ，倾向南西，倾角 $35 \sim 44^\circ$ ，矿体真厚度 $0.8 \sim 1.2$ 米，平均真厚度 0.95 米，Au 品位在 $1.88 \sim 4.92 \times 10^{-6}$ 之间，平均品位 3.09×10^{-6} ，该中段控制矿体长度 30~60 米，井下采用带有“KA”安全标志的 UQ-6 型矿用四轮车运输。

喀左县*****，《营业执照》统一社会信用代码：912113246800****X 米，类型：有限责任公司，法定代表人：杨*森，注册资本：人民币贰佰万元整，成立日期：2008 年 11 月 26 日，住所：喀左县中三家镇***村，经营范围：金、铁矿石开采（凭有效的审批手续和有效的许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2022 年 7 月 20 日，由辽宁省自然资源厅颁发《采矿许

可证》，采矿权人：喀左县*****，采矿许可证号：C2100002009074220028419，矿山名称：喀左县*****中三家镇金铁矿，开采矿种：金矿、铁矿，开采方式：地下开采，生产规模：16.00 万吨/年，矿区面积：2.2085 平方公里，有效期限：叁年壹拾壹个月，自 2021 年 9 月 19 日至 2025 年 8 月 19 日，开采深度：由 753 米至 143 米标高，共有 14 个拐点圈定。

2. 施工单位基本情况。朝阳*****有限公司，《营业执照》统一社会信用代码：91211322MA0K3UT4F，类型：有限责任公司，法定代表人：张*平，注册资本：人民币捌佰万元整，成立日期：2020 年 8 月 21 日，营业期限：自 2020 年 8 月 21 日至长期，住所：辽宁省朝阳市建平县万寿街道*****A6 号 4 单元商网 37 号楼 132-1 室，经营许可范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采，各类工程建设活动，地质灾害治理工程施工，建筑劳务分包，施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属结构制造，土石方工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2021 年 8 月 16 日，由辽宁省应急管理厅颁发《安全生产许可证》，编号：（辽）FM 安许证字〔2021〕XN04****，主要负责人：张*平，许可范围：金属非金属矿山采掘施工作业，有效期：2021 年 8 月 16 日至 2024 年 8 月 15 日。

2021 年 4 月 8 日，由朝阳市住房和城乡建设局颁发《建

筑企业资质证书》，证书编号：D32117****,有效期：至 2026 年 4 月 6 日，资质类别及等级：矿山工程总承包三级。

3. 监理单位基本情况。吉林东北亚国际工程技术集团有限公司，《营业执照》统一社会信用代码：91220000123952****,类型：其他有限责任公司，住所：长春市***吉林大路 909 号，法定代表人：董*峰，注册资本：贰亿元整，成立日期：1993 年 4 月 28 日，营业期限：2009 年 6 月 18 日至 2034 年 9 月 26 日，经营范围：冶金、建筑、市政、机械、建材行业、城乡规划的工程咨询、设计及相应资质范围内的工程项目总承包及工程项目管理；冶炼、矿山、房屋建筑、市政公用、机电安装工程监理；冶炼、房屋建筑工程施工总承包，钢结构、建筑装饰装修工程专业承包；安全生产评估、评价、咨询服务；压力管道设计；工程测量；计算机软硬件的研发和销售；成套高低压电气设备的生产销售，电气自动化工程承包及技术服务；打字、复印、晒图；钢材、机电产品（小汽车除外）、五金、耐火材料、机械电气设备经销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2019 年 6 月 24 日，由中华人民共和国城乡建设部颁发《工程监理资质证书》，证书编号：E12200****,有效期：至 2024 年 6 月 24 日，经济性质：有限责任公司，资质等级：房屋建筑工程监理甲级；冶炼工程监理甲级；矿山工程监理甲级；市政公用工程监理甲级。可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

(二) 事故发生单位安全管理情况

2024 年 4 月 6 日，喀左县*****（甲方）与朝阳市*****有限公司（乙方）签订了《矿山施工承包合同》和《安全管理协议》。《矿山施工承包合同》约定期限自 2024 年 4 月 6 日至 2025 年 4 月 7 日。经营方式采取井下包工不包料的方式，甲方将掘进等一切工程设计图纸及数据资料和工程相关设备交给乙方，乙方按图纸施工。甲方按验收合格的基建等一切工程与乙方结账。《矿山施工承包合同》中还约定了工程范围、单价及工程总价、双方权利和义务等内容。《安全管理协议》约定甲方委托乙方进行工程现场施工，张*平为施工主要负责人，全权负责合同的施工建设、安全等一切事务，同时还约定双方安全教育、安全管理和事故处理等相关事项。

2024 年 4 月 22 日，喀左县*****与*****国际工程技术集团有限公司订立了《建设工程监理合同》，工程名称：喀左县*****一系统（金矿）地下开采建设项目，总监理工程师姓名：姜*全，身份证号码：*****，注册号：*****，监理期限：2024 年 4 月 22 日到 2025 年 4 月 21 日，合同中双方作出承诺，明确了各自的义务，以及违约责任等事项。

2024 年 4 月 15 日，由施工单位编制了《喀左县*****一系统（金矿）地下开采建设项目基建工程施工组织设计》。开工前对职工进行了安全教育培训，并为职工缴纳了非煤矿山企业安全生产责任保险，同时要求每名职工签订《个人安

全承诺书》，制定了《岗位风险、职业危害告知书》。

2024年5月24日，施工单位进场施工，开始盲斜井井下二中段（200米水平）掘进工作，目前掘进长度约100米，主要生产工艺流程：勘察→测量→打眼→装药→爆破→装车→盲斜井水平运输→盲斜井提升→230米水平运输→竖井箕斗提升→地面运输→指定堆放位置。每班在作业前由带班班长或矿领导召开安全会议，重点安排当班工作任务、明确井下存在的风险以及需要注意安全事项等，工人签字后入井。施工过程中由建设单位负责对安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，及时督促整改。监理单位按照合同约定对施工单位的工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格等情况进行检查。该项目在开工前成立了项目部，张*平是该项目的施工总负责人，设置了安全组织机构，配备了2名专职安全管理人员和相关技术人员，建立了全员安全生产责任制、安全管理制度和安全操作规程，对职工开展了“三级”安全生产教育培训，制定了相应的生产安全事故应急救援预案，人员资格和企业资质符合相关规定。

二、事故发生经过、应急救援、伤亡及报告等情况

（一）事故发生经过

2024年6月15日6时10分许，由甲方生产副矿长张*军组织召开班前会。会议安排梅*华、张*余、李*付、张*成四人到井下盲斜井二中段（200米水平）更换扒渣机电磁辊，当班班长梅*华，当日带班矿领导王*富；会议强调工作过程

中注意顶板和两帮浮石，劳动防护用品必须佩戴齐全，职工精神状态不好的、有饮酒的禁止入井，参会人员签到后陆续入井。

6月15日7时许，张*余、梅*华、李*付、张*成四人到达盲斜井二中段（200米水平）扒渣机停放处，开始更换电磁辊。经过3个多小时的工作，终于更换完成。四人将拆卸下来的电磁辊放到小手推车上，一起运送至马头门处，然后共同抬到箕斗里。这时梅*华对张*余说：“你先在这里等一会儿，我们三个人到里面取其他配件，回来之后我们一起升井”。三人离开后，张*余未听从班长指挥，私自给盲斜井绞车工打电话，提升箕斗，随后独自一人升井。大约经过20分钟，三个人从里面出来，准备将配件放到箕斗里，发现箕斗已经提升20米左右，听见有人在下面“啊、啊”的喊声，梅*华立即给盲斜井绞车工打信号停车。

（二）应急救援情况

事故发生后，当班矿工梅*华、李*付、张*成三人一起从马头门处下去救人。到达事故现场后发现张*余滚落大约有20米，被盲斜井立柱卡住，头部有血，意识不清。这时，梅*华立即返回二中段马头门处，用井下电话将事故情况报告给盲斜井绞车工，并将箕斗停放到张*余身旁，然后三人共同把张*余抬到箕斗里，提升至盲斜井井口230米水平后，由井下的其他矿工一起去将其抬到竖井罐笼，通过竖井罐笼提升至地面。到达地面后，用120救护车送往建平县医院抢救，经抢救无效于当日13时05分死亡，医院出具了由副主

治医师签字的《抢救记录》。

(三) 事故现场情况

该盲斜井井筒没有安装视频监控，倾角约 41° ，盲斜井设有人行踏步和扶手，人行踏步设在中段马头门另一侧，作业人员升入井时需跨越该盲斜井轨道。水平巷道宽 2.7 米，高 2.6 米，断层和破碎带采用钢支护，马头门距掘进面约 100 米，目前正在做准备掘进工作。二中段（200 米水平）马头门打点处距离箕斗约 4 米左右，打点后绞车工立即进行提升，当时箕斗内部装有半车毛石和旧的电磁辊。盲斜井轨道中间比较湿滑，在跨越过程中没有扶手或踏板等防滑措施。

箕斗提升信号：1 声铃声表示停止箕斗运行；2 声铃声表示提升箕斗；3 声铃声表示下放箕斗，每次提升箕斗前需要与盲斜井绞车工取得联系，得到回复确认后才能打点提升。



图 1 井下事故地点

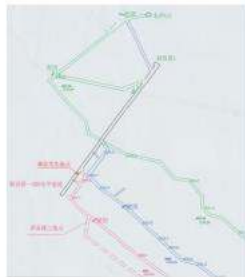


图 2 救援现场

200水平运输巷道施工图

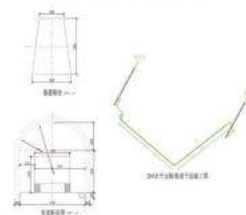


图 3 井下平面图

图 4 巷道断面图

(四) 事故伤亡和直接经济损失情况

本次事故共造成 1 人死亡，死者：张*余，男，55 岁，汉族，初中文化，身份证号：*****，住址：辽宁省*****小区路 2 号。

此次事故共造成直接经济损失约 170 万元。

(五) 事故信息接报及响应情况

事故发生后，当班班长梅*华将事故情况上报给盲斜井绞车工夏*新，夏*新接到报告后将张*余受伤昏迷情况立即上报副矿长张*军，张*军一方面安排人员组织抢救，另一方面将情况上报负责人乌*伟，乌*伟接到报告后，立即向中三家镇政府报告，同时拨打“120”电话请求救援。6 月 15 日 11 时 51 分，县应急管理局接到中三家镇政府报告后，立即将事故情况上报市应急管理局和喀左县政府，同时按照县领导指示，应急局主要领导亲自带队，及时赶赴现场指挥救援，不存在迟报、漏报、谎报和瞒报事故情况。

(六) 善后处置情况

2024 年 6 月 18 日，朝阳*****有限公司与张福余儿子（张磊）签订了《协议书》，共计赔偿***万元。同日，中三家派出所向喀左县殡仪馆出具了《非正常死亡证明》（中三家所证字[2024]002 号），由喀左县殡仪馆火化，并出具《火化证明》（编号：辽 N0820240618001528）。

(七) 事故应急处置评估

事故发生后，喀左县委县政府主要负责人高度重视，靠前指挥，及时作出批示，依法依规第一时间成立了事故调查组，按照要求上报了事故信息。事故单位主要负责人积极组织抢救，善后处置妥当，未发生次生灾害事故，未因救援不当导致事故扩大，没有因处置不力而造成不良的社会影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

根据现场调查取证、技术鉴定，事故直接原因是：张福余未听从班长指挥在原地等待，擅自给绞车工提升信号，随后在跨越轨道时不慎滑倒跌落致死。

（二）司法鉴定情况

2024年6月18日，朝阳营州司法鉴定所受喀左县公安局中三家派出所委托，对张*余死亡原因进行司法鉴定。2024年7月19日，朝阳营州司法鉴定所出具《司法鉴定意见书》（法医病理司法鉴定[2024]病理鉴字第137号），张*余颅脑外伤及肋骨骨折并肺挫裂伤符合冠心病并肺泡性肺气肿发作所致的意识不清，摔倒过程中所形成。鉴定意见：本列中张*余符合肺出血引起急性呼吸衰竭死亡；在死亡后果中其本身罹患的冠心病及肺囊泡性肺气肿是本次事故的根本原因。

（三）其他可能因素排除

经现场勘查、技术分析和综合研判，可排除人为故意破坏、突发自然灾害等因素引起事故发生的可能性。

事故调查组依据《矿山生产安全事故报告和调查处理办

法》（矿安〔2023〕7号）第十三条第（三）项^[1]的有关规定，认定该起事故不属于因病死亡事故，不具备核销条件。

（四）间接原因分析

1. 喀左县*****一系统（金矿），未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患；人行踏步设在马头门出入口另一侧，由于该盲斜较陡，且较湿滑，跨越时容易滑落，未设置踏板或扶手等安全设施，此处未设置明显的安全警示标志。

2. 朝阳*****有限公司，对从业人员的安全生产教育和培训流于形式，不能保证从业人员具备必要的安全生产知识，未严格执行“行人不行车、行车不行人”制度；未能教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未严格落实全员岗位安全生产责任。

3. 喀左县*****一系统（金矿）主要负责人，未能认真督促、检查本单位的安全生产工作，未能及时发现并消除生产安全事故隐患，日常检查和隐患排查不深入、不彻底，存在死角和盲区。

4. 朝阳*****有限公司主要负责人，未严格实施本单位的安全生产规章制度和操作规程，未能明确禁止单人升入井规定，未制定升入井签到簿。

^[1]《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》第十三条：矿山因自然灾害或者在生产过程中疑似因病造成从业人员死亡的，或者因盗采行为等造成人员伤亡的，应当按照生产安全事故报告程序上报。经负责牵头调查的矿山安全监管监察部门调查认定或者由事故发生地人民政府有关部门鉴定，具有下列情形之一的，由矿山安全监管监察部门提出核销建议，按照规定程序核销。

（一）超过设计风险抵御标准，工程选址合理，且安全防范措施和应急救援措施到位的情况下，由不能预见或者不能抗拒的自然灾害直接引发的；

（二）经由公安机关侦查，结案认定事故原因是蓄意破坏、恐怖行动、投毒、纵火、盗窃、自杀等人为故意行为直接或者间接造成的；

（三）矿山从业人员在生产过程中或者在岗位上，突发疾病（非遭受外部能量意外释放造成的肌体创伤）导致死亡的。

5. 朝阳*****有限公司安全管理人员，未能严格履行安全管理职责，未认真检查井下安全生产状况，未能及时排查生产安全事故隐患，并提出改进安全生产管理的建议，未能制止和纠正违反操作规程的行为。

四、事故责任单位存在的主要问题

(一) 建设单位

喀左县*****一系统（金矿），未依法严格落实主体责任^[2]，对事故发生负有责任。违反《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）6.2.5.4、6.2.8.1、6.4.2.6^[3]的规定，盲斜井倾角41°未设置梯子；未对盲斜井进行定期检查，未有防滑措施，作为安全出口每月至少检查1次，发现问题应及时处理并做好记录；违反《安全生产法》第三十五条、第四十一条^[4]的规定，跨越盲斜井的轨道未设置扶手或踏板，危险因素较大场所未设置安全警示标志，人行踏步未设置休息平台。

(二) 施工单位

朝阳*****有限公司，对事故发生负有责任，违反《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第二十三条第一款^[5]的规定，未制定施工方案，未加强现场作业安全管理，未及时

[2]《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第三条：非煤矿山外包工程的安全生产，由发包单位负主体责任，承包单位对其施工现场的安全负责。

[3]《金属非金属矿山安全规程（GB16423-2020）》6.2.5.4：斜井倾角大于35°时，设梯子和扶手。6.2.8.1：应对井巷进行定期检查。作为安全出口或者升降人员的井筒，每月至少检查1次；地压较大的井巷和人员活动频繁的采矿巷道，应每班进行检查。发现问题及时处理并做好记录。6.4.2.6：倾角大于10°的斜井，应有轨道防滑措施。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。第四十一条：生产经营单位应当建立……。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……

[5]《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第二十三条：承包单位应当依照有关规定制定施工方案，加强现场作业安全管理，及时发现并消除事故隐患，落实各项规章制度和安全操作规程。

发现并消除事故隐患，未落实各项规章制度和安全操作规程；违反《安全生产法》第二十八条第一款^[6]的规定，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程；违反《安全生产法》第四十四条^[7]的规定，未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，也未关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯。

五、对事故责任单位和责任人员的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

1. 喀左县*****，对事故发生负有主体责任，违反《安全生产法》第三十五条、第四十一条的有关规定，依据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项^[8]的规定，建议罚款**万元。

2. 朝阳*****有限公司，对事故发生负有主要责任，违反《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第二十三条第一款和《安全生产法》第二十八条第一款、第四十四条的规定，依据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项有关的规定，建议罚款**万元。

（二）对事故责任人的处理建议

1. 张*余，朝阳*****有限公司井下作业人员，负责井下出渣和机电维修工作，2024年5月28日入职。在作业

[6]《安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程……。

[7]《安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

[8]《安全生产法》第一百一十四条第（一）项：发生一般事故的，处三十万以上一百万元以下的罚款。

过程中未严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，不服从管理，独自升井，违反《安全生产法》第五十七条^[9]的规定，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

2. 乌*伟，喀左县*****一系统（金矿）主要负责人，负责该系统全面工作，2023年12月17日任职。疏于管理，未认真督促、检查本单位井下安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有主要领导责任，违反《安全生产法》第二十一条第（五）项^[10]的有关规定，依据《安全生产法》第九十五条第（一）项^[11]的规定，建议处上一年年收入百分之四十的罚款。

3. 张*平，朝阳*****有限公司主要负责人，负责全面工作，2024年4月25日任职。未认真贯彻落实国家法律法规政策，疏于管理，未严格履行安全生产管理职责，未认真督促检查本单位安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有重要领导责任，违反《安全生产法》第二十一条第（五）项^[12]的有关规定，依据《安全生产法》第九十五条第（一）项^[13]的规定，建议处上一年年收入百分

[9]《安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[10]《安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[11]《安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[12]《安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[13]《安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

之四十的罚款。

4. **王*富**，朝阳*****有限公司带班领导兼安全员，负责安全管理工作，2024年4月25日任职。事发当日未与工人同时升入井，对井下的安全管理不认真，未能全面掌握井下的安全生产状况，对事故发生负有责任，违反《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第四条、第十条第（一）项^[14]的规定，依据《安全生产法》第九十六条^[15]的规定，建议处上一年年收入百分之二十的罚款，暂停其安全生产管理人员资格。

5. **杨*森**，喀左县*****法定代表人，是该单位安全生产第一责任人，负责公司全面工作，2023年5月4日任职。未认真贯彻落实国家法律法规政策，疏于管理，未督促检查本单位安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有重要领导责任，违反《安全生产法》第二十一条的规定，依据《安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议处上一年年收入百分之四十的罚款。

六、事故防范措施建议

（一）严格落实企业主体责任

1. **喀左县*******，要深刻吸取事故教训，举一反三，全面落实安全生产主体责任，落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患，在

[14]《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第四条：矿山企业是……，必须确保每个班次至少有1名领导在井下现场带班，并与工人同时下井、同时升井。第十条：矿山企业领导带班下井时，应当履行下列职责：（一）加强对井下重点部位、关键环节的安全检查及检查巡视，全面掌握井下的安全生产情况。

[15]《安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

主要巷道应增设监控和照明设施，在危险因素较大的场所设置明显的安全警示标志；对井巷进行定期检查，倾角大于35°的人行通道要设置梯子和扶手，作为安全出口每月至少检查1次，发现问题应及时处理并做好记录。跨越盲斜井的轨道应设置扶手或踏板等安全设施。

2. 朝阳***有限公司**，严格落实各项规章制度和安全操作规程，尤其是领导带班入井制度，吸取事故教训，举一反三，严格执行“行人不行车、行车不行人”制度，严禁单人升入井作业，制定具体施工方案，加强现场作业安全管理，认真检查作业地点及周围的环境状况，及时发现并消除事故隐患。进一步加强安全教育，保证从业人员具备必要的安全生产知识，切实提高从业人员安全防范意识，杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律现象，密切关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，坚决遏制一切生产安全事故的发生。

(二) 认真履行安全管理职责

企业主要负责人要认真贯彻落实国家法律法规政策，严格履行安全生产管理职责，认真督促和检查本单位的安全生产工作，及时发现并消除事故隐患；安全管理人员要按照规定做好领导带班下井工作，对井下的安全生产状况应当进行经常性督促检查，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，制止和纠正违反操作规程的行为，结合治本攻坚三年行动，通过自查自改，不断提升本企业安全生产条件，防止类似事故再次发生。

省内政府网站



各区县网站



网站声明

| 关于本站

| 网站



主办单位：喀喇沁左翼蒙古族自治县人民政府办公室
地址：喀喇沁左翼蒙古族自治县大城子街道团结路45号
辽ICP备06002381号-1 辽公网安备21132402000004号

版权所有：喀喇沁左翼蒙古族自治县人民政府
邮编：122300 网站邮箱：
4826823@163.com
网站标识码：2113240044

