

阜新辽宁鑫岳矿业有限公司“10·22” 一般坍塌事故调查报告

阜新市政府事故调查组

2026 年 2 月 5 日

目 录

一、事故基本情况.....	2
（一）事故发生单位概况.....	2
（二）事故发生单位安全管理情况.....	4
（三）尾料堆场劳动组织形式.....	5
（四）事故发生经过.....	5
（五）事故现场情况.....	5
（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....	6
（七）其他情况.....	6
二、事故应急处置及评估情况.....	6
（一）事故信息接报及响应情况.....	6
（二）事故现场应急处置情况.....	7
（三）医疗救治和善后情况.....	7
（四）事故应急处置评估.....	7
三、事故原因分析.....	8
（一）事故的直接原因.....	8
（二）直接原因分析.....	8
四、有关责任单位存在的主要问题.....	9
（一）事故单位.....	9
（二）有关监管部门.....	9
（三）地方党委政府.....	10

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....	10
（一）对有关公职人员的处理建议.....	10
（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议.....	11
（三）其他处理建议.....	13
六、事故整改和防范措施.....	13
（一）深刻汲取教训，坚决扛牢防范化解重大安全风险政治责任.....	13
（二）切实落实企业安全生产主体责任.....	14
（三）切实落实属地政府安全监管责任.....	14
（四）切实落实行业安全监管责任.....	15

2025 年 10 月 22 日 2 时 40 分许，辽宁鑫岳矿业有限公司发生一起一般坍塌事故，造成 1 人死亡，直接经济损失约 220 万元。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 493 号）第十九条第二款、第二十条第一款、第二十二條，《辽宁省安全生产条例》第五十七条第二款的规定和《辽宁省安委会办公室关于对阜新鑫岳矿业有限公司“10·22”一般坍塌事故调查处理工作实行跟踪督办的通知》要求，经阜新市人民政府批准，对事故提级调查，成立由阜新市应急管理局牵头，阜新市公安局、阜新市总工会、阜新县人民政府组成的阜新辽宁鑫岳矿业有限公司“10·22”一般坍塌事故调查组（以下简称“事故调查组”），并聘请专家参与事故调查。同时，邀请阜新市纪委监委介入调查。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、实地调查、查阅资料、人员询问和专家分析论证等方法，查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，查明了有关部门、相关单位存在的问题，提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故整改和防范措施。

经调查认定，辽宁鑫岳矿业有限公司“10·22”一般坍塌事故是一起因企业主体责任落实不到位，从业人员违章作业、现场安全管理缺失，导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1. 注册登记情况

辽宁鑫岳矿业有限公司（以下简称鑫岳矿业）成立于2013年7月23日，注册地址：阜蒙县旧庙镇阿哈来村，法定代表人：刘宇^[1]，企业类型：有限责任公司，注册资本：人民币叁仟万元整，统一社会信用代码：91210921072188778X。经营范围包括许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：再生资源加工，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源销售，建筑用石加工，非金属矿物制品制造及销售，建筑材料销售等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2. 行政许可情况

采矿许可证证号：C210921201067120068384，开采方式：露天开采，开采矿种：铁矿，生产规模：15万吨/年，有效期限：2016年8月11日至2021年8月11日。尾矿库安全生产许可证编号：（辽）FM安许证字〔2020〕YJ012001号），有效期：2020年3月19日至2023年3月18日^[2]。

2021年6月，该公司委托资质单位进行了《辽宁鑫岳矿

[1] 该公司法定代表人刘宇占股10%，实际控制人褚云广占股70%，股东褚辰翰占股20%。

[2] 采矿许可证、尾矿库安全生产许可证均已过期，未延续。

业有限公司尾矿库尾砂回采项目安全设施设计》^[3]，2021 年 8 月县应急局作出了《关于辽宁鑫岳矿业有限公司尾矿库尾砂回采项目安全设施设计的批复》。

2023 年 6 月 1 日，阜新县应急管理局向阜新蒙古族自治县人民政府上报了《关于依法关闭阜新蒙古族自治县源磷矿业有限公司尾矿库等 11 座尾矿库的请示》（阜蒙应急〔2023〕34 号）；2023 年 6 月 21 日，阜新蒙古族自治县人民政府作出《关于依法关闭阜新蒙古族自治县源磷矿业有限公司等 11 座尾矿库的批复》（阜蒙政〔2023〕17 号），同意关闭，明确关闭后的尾矿库由县自然资源局和旧庙镇政府监管^[4]。

2025 年 10 月 15 日，阜新市自然资源局公示拟同意通过《辽宁鑫岳矿业有限公司铁矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》。

3.鑫岳矿业废弃尾矿综合利用项目基本情况

2018 年 5 月，辽宁鑫岳矿业有限公司编制了《辽宁鑫岳矿业有限公司废弃尾矿综合利用项目可行性研究报告》，拟对旧庙镇 11 座废弃尾矿库进行综合利用。

2018 年 12 月 4 日，该项目在阜新蒙古族自治县（以下简称阜新县）发展和改革局备案^[5]、开工建设。建设规模及内容：年处理废弃尾矿 600 万吨，主要建筑包括新建生产厂房，电选车间及配套辅助工程等，利用原有选矿车间，磁选

[3] 《辽宁鑫岳矿业有限公司尾矿库尾砂回采项目设计》（库号：W2021SYXD34）、《辽宁鑫岳矿业有限公司尾矿库尾砂回采项目安全设施设计》（库号：W2021SYXD34），设计尾矿回采时间至 2021 年 12 月 31 日。因受新冠肺炎疫情影响，至 2023 年 2 月才开始大规模回采，但未修改设计尾矿回采时间。

[4] 11 座尾矿库中包括辽宁鑫岳矿业有限公司尾矿库；《辽宁省尾矿库安全监督管理办法》第五十一条县级以上政府根据本级相关部门现场复核意见作出注销决定。同意注销的，向生产经营单位下发注销批准文件，同时向社会公告不再纳入尾矿库管理。

[5] 《关于〈辽宁鑫岳矿业有限公司废弃尾矿综合利用项目〉项目备案证明》（阜蒙发改备〔2018〕84 号）。

车间，购置磁选机，压滤机，隧道窑等设备。项目建成后将形成年生产钛铁精矿 30 万吨，人工砂 400 万吨，标准砖 6000 万块，钒钛磁铁矿 30 万吨生产能力。

2020 年 12 月，该项目建成并投产，因受新冠肺炎疫情影响，项目生产状态为间歇性生产。

2023 年 6 月 2 日，辽宁鑫岳矿业有限公司委托湖南荣泰安全环保技术咨询有限公司编制《辽宁鑫岳矿业有限公司废弃尾矿综合利用项目安全验收报告》，但该项目未进行安全预评价或安全生产条件和设施综合分析和安全设施设计^[6]。

4.鑫岳矿业废弃尾矿综合利用项目主要生产流程

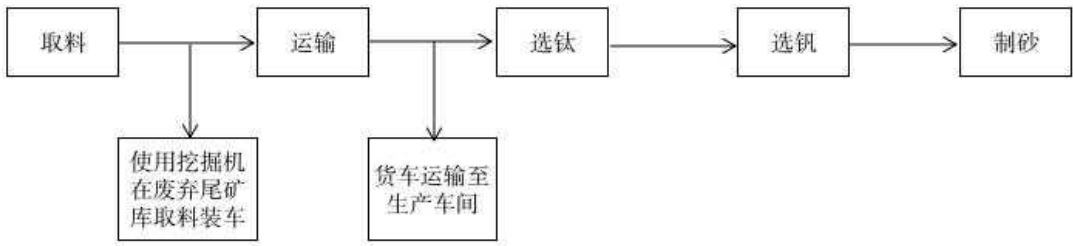


图 1 主要生产工艺流程

(二) 事故发生单位安全管理情况

该公司设置了安全生产管理机构，建立了全员安全生产责任制，制定了各项安全生产管理制度和安全操作规程。刘宇为公司主要负责人，吴超为废弃尾矿库（以下改称尾料堆场）兼职安全生产管理人员，车队队长谢小虎负责现场作业指挥。未制定尾料回采施工方案，对尾料堆场作业人员的安

[6] 《辽宁省尾矿库安全监督管理办法》第四十一条 停用的尾矿库回采再利用，生产经营单位应按照尾矿库新建项目程序履行安全设施“三同时”手续，方可回采。尾矿全部回采后，不再进行排尾作业的，生产经营单位应当及时报告所在地安全生产监督管理部门，履行闭库程序，予以闭库。

全生产教育培训仅采取口头教育，未记录安全生产培训考核情况，未开展生产安全事故综合应急预案演练。

（三）尾料堆场劳动组织形式

尾料堆场挖掘机司机和货车司机劳动组织形式为“两班制”，白班 7 时至 19 时、夜班 19 时至 7 时。

（四）事故发生经过

2025 年 10 月 21 日 18 时 50 分许，谢小虎安排挖掘机司机崔鑫宇到尾料堆场北侧二层平台进行挖掘尾料、装车作业，安排货车司机张国玉、孟庆全、张军配合将尾料运输至生产车间，4 人随即前往作业地点工作。

10 月 21 日 23 时 40 分许，张国玉、孟庆全、张军回车队吃夜宵。

10 月 22 日 00 时许，张国玉接到崔鑫宇微信通知去尾料堆场坑底部装车，孟庆全、张军依次跟随张国玉驾驶车辆下到尾料堆场坑底部装车。

10 月 22 日 2 时 40 分许，张国玉卸料后回到尾料堆场时，未看到挖掘机的车辆照明灯光^[7]，无法找到装车位置。3 时许，张国玉驾车下到坑底查看，发现尾料堆场发生坍塌，挖掘机被坍塌的尾料掩埋。最终，崔鑫宇被救出时已经死亡。

（五）事故现场情况

事故现场坍塌区域长约 7m，宽约 4m，高约 12m，土方量约为 336m³。挖掘机驾驶室玻璃被冲击破碎，驾驶室内充满尾料。

[7] 作业现场未设置夜间固定照明设施，作业人员使用车辆灯光照明。



图2 事故现场照片

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—1986）和有关规定统计，事故直接经济损失约220万元。

（七）其他情况

据天气历史资料，2025年10月22日阜新蒙古族自治县晴，全天无降水；北风3级；最高气温10℃，最低气温-1℃。对本次事故无明显影响。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

10月22日3时33分，谢小虎接到李庆^[8]电话报告事故；

[8] 李庆：事故当日排泥场（其他作业场地）夜班挖掘机司机，听矿上运输车司机说发生事故。

3 时 36 分，谢小虎电话向当班的保安队长刘柱确认事故情况后，于 3 时 37 分电话向吴超报告；4 时 04 分吴超电话报告刘宇。4 时 05 分，刘柱拨打 120 急救电话；4 时 40 分，120 急救车到达鑫岳矿业；4 时 58 分，120 急救人员向 110 平台进行上报事故。5 时 18 分，阜新县公安局旧庙派出所出警核实情况；5 时 41 分，旧庙派出所所长张哲电话报告旧庙镇镇长高阳。6 时 27 分，旧庙镇工作人员向县人民政府、县应急管理局报告事故。县应急管理局立即将事故上报至阜新市应急管理局。

（二）事故现场应急处置情况

3 时 12 分，卸料返回的孟庆全电话通知张军前来救援，与张国玉、张军 3 人驾车下到尾料堆场坑底、徒手对崔鑫宇进行施救。3 时 40 分许，崔鑫宇被从挖掘机驾驶室中救出^[9]并送至办公区停车场。至此，事故现场救援结束。

（三）医疗救治和善后情况

120 急救人员到达鑫岳矿业办公区停车场后，确认崔鑫宇已死亡。10 月 22 日，鑫岳矿业与崔鑫宇家属签订了赔偿协议书，一次性向崔鑫宇家属支付了抚恤金、丧葬补助金等费用，完成了善后处置等各项工作。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员立即组织救援、拨打 120 急救电话并逐级向鑫岳矿业公司领导报告事故，未造成次生事故，现场救援措施得当；鑫岳矿业主要负责人未按规定时间向属地政府和县应急管理局上报事故，应急处置措施不得当。

[9] 此时崔鑫宇已停止呼吸。

阜新县人民政府接到事故报告后，按照规定向市政府报告事故。县政府分管领导带领县应急局、县公安局等相关部门人员赶赴现场，责令鑫岳矿业立即依法停产整顿，全面开展事故隐患排查工作，并组织成立了事故善后处置工作组，妥善安抚家属。政府层面应急响应及时、处置措施得当，事故舆情平稳。

三、事故原因分析

（一）事故的直接原因

事故直接原因是：崔鑫宇违反工作指令擅自驾驶挖掘机在尾料堆坑底进行挖掘作业，因料堆边坡较陡，挖掘作业中产生振动，引发料堆边坡坍塌，导致事故发生。

（二）直接原因分析

1. 鑫岳矿业未按照《辽宁鑫岳矿业有限公司尾矿库尾砂回采项目安全设施设计》自上而下逐层回采^[10]，现场采取分台阶向上挖掘进行回采，导致内坡比增大，边坡较陡。

2. 鑫岳矿业未按照《辽宁鑫岳矿业有限公司尾矿库尾砂回采项目安全设施设计》要求，在施工现场设置夜间照明。

3. 崔鑫宇违反工作指令擅自驾驶挖掘机从尾料堆二层平台转移到坑底进行挖掘作业，料堆边坡过高且不稳定，因施工作业现场照明不良，崔鑫宇未能及时发现料堆已形成高陡边坡，挖掘作业中产生振动，引发料堆边坡坍塌，导致事故

[10] 《辽宁鑫岳矿业有限公司尾矿库尾砂回采项目安全设施设计》3.1.5.4 回采过程设计②尾砂回采：库内尾砂回采时，考虑分层分段回采时干湿程度不均，并且尾矿库也存在放矿不均导致内部矿泥不均的情况，故回采时回采平台预留 10~20m 不等。平台宽度要按现场依据而定。

本尾矿库设计采用单台阶分层分段回采。回采顺序由库尾向坝前方向分段推进顺序，每层回采深度 2m，第一层回采时至坝前 40m 停止回采，确保内坡坡比为 1:3.0。再进行下一层回采，直至距上一层内坡 20m 处，停止回采。再对第一层回采，直至回采至坝体外坡(坝体也回采)，然后第二层跟进回采至坝前 40m，停止回采，且保持内坡比坡比 1:3.0。再回采第三层，如此循环往复回采直至彻底消除坝体和库内尾砂。

发生。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

鑫岳矿业。企业安全生产主体责任落实不到位，实施废弃尾矿综合利用项目以来，一是未严格履行建设项目安全设施“三同时”^[11]。二是未按照《辽宁鑫岳矿业有限公司尾矿库尾砂回采项目安全设施设计》施工。三是主要负责人和安全生产管理人员未认真落实安全生产职责，督促、检查本单位安全生产工作不到位，事故现场边坡角度超过设计规定，夜间作业场所照明环境不良，未能及时消除生产过程中的生产安全事故隐患。四是未认真开展从业人员安全生产教育培训，未向作业人员（司机等）进行安全技术交底，明确当班作业范围、层高、坡比等参数，导致从业人员不掌握本岗位危险和有害因素，缺乏安全意识和自我保护意识。五是企业负责人未按规定^[12]时限报告事故。

（二）有关监管部门

阜新县自然资源局。未正确履行工作职责，阜新蒙古族自治县人民政府作出《关于依法关闭阜新蒙古族自治县源磷矿业有限公司等 11 座尾矿库的批复》（阜蒙政〔2023〕17 号），将关闭的尾矿库移交本部门管理后，未对鑫岳矿业废

[11] 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第四条 生产经营单位是建设项目安全设施建设的责任主体。建设项目安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（以下简称“三同时”）。安全设施投资应当纳入建设项目概算。

[12] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

弃尾矿回采再利用进行监管，发现监管工作存在难点后未切实推动问题解决，致使该项目安全监管处于真空状态。

（三）地方党委政府

1.旧庙镇政府。未正确履行工作职责，要求鑫岳矿业废弃尾矿综合利用项目依法履行建设项目安全设施“三同时”，但未对落实情况进行跟踪，未完成闭环管理；安全监管队伍建设存在短板，监管人员业务能力不足，日常安全检查未发现鑫岳矿业未按照《辽宁鑫岳矿业有限公司尾矿库尾砂回采项目安全设施设计》施工等问题隐患。

2.阜新县人民政府。督促旧庙镇政府、阜新县自然资源局履行安全监管职责不到位，对废弃尾矿回采再利用项目安全监管处于真空状态的问题失察。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关公职人员的处理建议

1.王飞，男，中共党员，2024年8月至今任阜新县自然资源局矿产资源管理办公室主任，负责矿产资源的安全生产工作，承担矿山地质环境恢复治理等工作。未正确履行职责，未按照《关于依法关闭阜新蒙古族自治县源磷矿业有限公司等11座尾矿库的批复》（阜蒙政〔2023〕17号）要求，对移交本部门管理的鑫岳矿业废弃尾矿库进行日常检查。

2.宋健，男，中共党员，2025年7月至今任阜新县自然资源局副局长，分管矿产资源管理办公室和执法工作。未正确履行职责，未按照《关于依法关闭阜新蒙古族自治县源磷矿业有限公司等11座尾矿库的批复》（阜蒙政〔2023〕17

号)要求,组织对移交本部门管理的鑫岳矿业废弃尾矿库进行日常检查;发现废弃尾矿库改作他用、监管工作存在难点后未切实推动问题解决,致使该项目安全监管处于真空状态。

3.张国新,男,中共党员,2022年1月至今任阜新县旧庙镇企业办主任,负责辖区企业安全监管工作。未正确履行职责,安全监管业务能力不足,对鑫岳矿业日常安全检查流于形式,只检查车辆运输、生产车间用电及规章制度建立等情况,未发现鑫岳矿业未按照《辽宁鑫岳矿业有限公司尾矿库尾砂回采项目安全设施设计》施工等问题隐患。

4.吴广学,男,中共党员,2021年5月至今任阜新县旧庙镇副镇长,分管企业办等工作。未正确履行职责,未组织对辽宁鑫岳矿业有限公司废弃尾矿综合利用项目安全设施“三同时”履行情况进行跟踪检查;未加强安全监管队伍能力建设,导致监管人员业务能力不足,日常安全检查未发现鑫岳矿业未按照《辽宁鑫岳矿业有限公司尾矿库尾砂回采项目安全设施设计》施工等问题隐患。

以上公职人员建议由阜新县纪委监委依规依纪依法给予处理。

(二)对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

5.刘宇,男,群众,鑫岳矿业法定代表人。未认真履行安全生产第一责任人职责,日常仅承担公司各种证照办理工作,未督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患;组织实施安全生产教育培训不到位;未按规定

时限报告事故。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第五项、第七项的规定^[13]。对事故的发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项和一百一十条第二款^[14]规定，建议由阜新市应急管理局对其进行行政处罚。

6.褚云广，男，党员，鑫岳矿业实际控制人，负责全面公司管理。未认真履行安全生产第一责任人职责，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织实施安全生产教育培训不到位；未按规定时限报告事故。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第五项、第七项的规定。对事故的发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项和一百一十条第二款规定，建议由阜新市应急管理局对其进行行政处罚。

7.鑫岳矿业，一是未严格履行建设项目安全设施“三同时”，二是未按照《辽宁鑫岳矿业有限公司尾矿库尾砂回采项目安全设施设计》施工，未加强作业现场安全管理、未采取措施及时消除生产过程中的事故隐患。三是未认真开展从

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（七）及时、如实报告生产安全事故；

[14] 《安全生产法》第九十五条第一项 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；第一百一十条 生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

业人员安全生产教育培训。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十一条^[15]、第四十一条第二款^[16]、第二十八条第一款^[17]的规定，对事故发生负有责任。建议由阜新市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定^[18]，给予行政处罚。

（三）其他处理建议

建议阜新县人民政府向阜新市人民政府作出深刻的书面检查并切实整改。

根据查明的责任事实，对报告中建议给予处理的相关单位和责任人员，请各有关单位和职能部门按照管理权限分别给予处理，并将处理结果抄送阜新市应急管理局；对报告以外其他与事故有关责任人员，由所在单位依据相关规定作出处理。

六、事故整改和防范措施

（一）深刻汲取教训，坚决扛牢防范化解重大安全风险政治责任

阜新县各级党委政府，各有关部门和单位要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述精神，更好统筹发展

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第三十一条 生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。

[16] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[17] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[18] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

和安全两件大事，切实增强抓好安全生产工作的责任感、紧迫感和使命感，扎实推动安全治理模式向事前预防转型。要深刻汲取事故沉痛教训，举一反三，压紧压实各方安全责任，持续推进安全生产治本攻坚三年行动，有效防范化解重大安全风险，切实扛起“促一方发展、保一方平安”政治责任。

（二）切实落实企业安全生产主体责任

鑫岳矿业。要深刻汲取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，严防类似事故再次发生。一是要严格履行建设项目安全设施“三同时”，确保安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，将事故隐患消灭在萌芽状态。二是要按照《辽宁鑫岳矿业有限公司尾矿库尾砂回采项目安全设施设计》结合实际制定施工方案并按方案施工，同时要加强对施工作业现场安全管理，认真开展事故隐患排查，及时消除边坡角度超过设计规定，夜间作业场所照明环境不良等事故隐患。三是要认真开展从业人员安全生产教育培训，如实记录安全生产教育培训考核情况，组织开展生产安全事故综合应急预案演练，提高作业人员防范事故的能力。四是要按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，建立生产安全事故报告和调查处理制度，明确事故报告的具体流程、责任人员及时限要求。

（三）切实落实属地政府安全监管责任

1.阜新县人民政府。要进一步督促旧庙镇党委政府和县自然资源局严格落实“三管三必须”“谁主管谁负责”的法定要求，切实履行安全生产工作职责。要结合本次事故暴露出的问题，精准确定辖区内矿山地质环境保护与土地复垦项

目和废弃尾矿综合利用项目的监管主体，消除监管盲区；采取有效措施防范和遏制同类事故的再次发生，确保人民群众生命财产安全。

2.旧庙镇党委政府。要严格落实属地安全监管责任。一是要加强镇企业办安全监管队伍建设，配备相关专业技术人员，加强监管人员业务培训，提高监管人员的履职能力。二是要严格落实《阜新市安全风险隐患排查检查责任制（试行）》（阜安委发〔2022〕4号）文件要求，对排查出的属于本单位监管职责范围的风险隐患要指定专人负责落实风险管控措施和跟踪隐患整改，确保隐患消除；超出本单位监管职责范围的风险隐患要向相关责任部门交办，并抄送同级安委会办公室。三是严格执行《辽宁省安全生产条例》规定的检查内容，加强作业现场安全管理和事故防范措施的落实情况检查，切实把安全监管工作落到实处。

（四）切实落实行业安全监管责任

阜新县自然资源局。要严格落实行业部门安全监管责任。要对辖区内已关闭、并移交本部门管理的尾矿库开展一次全面排查，查清土地复垦项目和废弃尾矿综合利用项目底数，精准施策、加强监管。对监管工作存在的难点问题，要切实推动问题解决，消除安全监管的真空地带。要着力从源头上防范化解安全风险，从根本上消除事故隐患，确保全市安全生产形势持续稳定好转。