



搜本站 请输入您要搜索的内容

搜索

热搜词: 脱贫攻坚 政府工作报告

您当前的位置: 首页 -- 安全生产及救灾

卫生健康 食品药品监管 稳岗就业 养老服务 义务教育 公共

贵州中铝铝业有限公司“1·8”物体打击事故调查报告

文章来源: 白云区应急管理局 发布时间: 2026-05-15 09:49 浏览次数: 141次 打印 关闭 [字体: 大 中 小] 分享到:

2023年1月8日凌晨5时30分左右,贵州中铝铝业有限公司内发生一起物体打击事故,导致1人死亡,直接经济损失120余万元。

事故发生后,根据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)等规定,以对人民群众生命财产安全高度负责的态度,白云区成立了由区人民政府分管领导组长,区应急局、区公安分局、区工信局、区总工会、区市场监管局、白云经开区应急服务部等部门相关负责同志任成员的贵州中铝铝业有限公司“1·8”物体打击一般事故调查组(以下简称事故调查组),共同开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况,认定了事故性质和责任,提出对有关责任人员和责任单位的处理建议,并针对事故原因及暴露出的问题,提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下:

一、企业概况

(一)事故相关单位情况

贵州中铝铝业有限公司,法定代表人:朱**,该公司成立于2011年1月24日,为其他有限责任公司,注册地为贵阳市白云区云环东路595号,主要从事铝及铝板、带、箔的生产、销售/进出口、新产品技术开发、机械设备进出口业务。

(二)事故单位股权组成

贵州中铝铝业有限公司,成立于2011年。主要股东分别是贵州贵铝新材料股份有限公司(占股54.19%,属贵阳市工业投资有限公司一级控股子公司)、贵州铝厂有限责任公司(占股31.5%,属央企)、贵阳白云工业发展投资有限公司(占股14.26%,区属国有企业)。

(三)属地政府部门及相关单位安全监管情况

1.白云经济开发区管理委员会为综合协调部门,在辖区主要开展了以下工作:一是加强组织领导,压实安全责任。制定了白云经开区领导班子成员安全生产责任清单,分11个片区对辖区企业进行了安全生产工作小组进行包保。二是积极利用会议、微信等方式,开展安全生产宣传工作。三是扎实抓好隐患排查整治工作,在国庆等重点时段扎实开展安全隐患排查工作,安排11个工作组,走访排查企业127家,发现问题隐患248个,已完成整改246个。2022年以来,到贵州中铝铝业有限公司开展安全生产检查工作5次。

2.白云区市场监管局为白云区特种设备监管部门。在贵州中铝铝业有限公司针对特种设备安全管理主要开展了以下工作:一是2022年6月17日,区市场监管局工作人员到该公司进行特种设备安全监察,未发现安全隐患。二是2022年9月26日,区市场监管局发现贵州中铝铝业有限公司有7台压力容器在系统平台显示“超检验有效期”,现场检查发现该7台设备在车间现场实际已经拆除,后企业在市监局完善了相关手续。

3.白云区工信局为白云区规上工贸企业行业管理部门。2022年以来,区工信局将安全生产工作作为安全管理和营商服务的重要内容,与区属各安全执法审批监管部门联动、各司其责,履行从企业的行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面强化安全生产工作。组织专人开展安全生产排查整治工作,出动工作人员520余人次,联合区委办、区应急、乡镇街道等部门对辖区企业开展安全管理,发现民爆类一般安全隐患22个并整改,其它类一般安全隐患133个,整改隐患155个。


对中铝铝业公司开展了4次检查,下发安全生产工作提示3份,督促企业落实安全生产主体责任,确保安全生产平稳有序。

4.白云区应急管理局为白云区工贸企业安全监管部门。在白云区工贸企业领域主要开展了以下安全监管工作:一是认真抓好节后企业复产复工安全生产工作。下达节后复产复工安全提示单,组织开展了检查督查。二是按年度执法计划,对贵州宏扬饲料有限公司等24家工贸企业开展执法检查和复查,24家工贸企业对发现的问题及隐患均在期限内完成整改。三是制定《白云区工贸企业安全生产打非治违专项整治工作方案》,认真组织开展了“打非治违”专项行动,2022年以来对白云区工贸行业进行各类执法检查150余次,结合辖区各乡镇街道检查工作,白云2022年共出动134个检查组、组织检查人数385人、检查企业198家,排查出一般安全隐患548条,已整改547条,重大隐患1条,已整改1条;立案16起,共处罚款111.2万元。四是2022年以来对中铝铝业有限公司开展现场检查3次。

二、事故发生经过及事故救援情况

(一)事故发生经过

2023年1月8日,贵州中铝铝业有限公司由于供电系统“错峰”限电,当日白班停产,仅夜班生产(即晚20时至次日8时)。杨*(持特种设备安全管理和作业人员证,证件号:520113*****16,项目代号:Q2,有效期:2021年8月-2025年7月,发证机关:贵阳市市场监管局)系冷轧制造部轧机班员工,当日工作任务为将料卷(即原料铝板,成卷状,重量约为4-22吨,1000-1720mm之间,板厚0.21-4mm之间,卷径1400-2600mm之间)从备料区吊运至托盘备用。凌晨5时30分许,杨*从备料区操作行车(内部编号L05,注册代码:4190520113013090010,生产日期:2021年7月23日,下次检验日期:2023年7月)调运铝卷(编号:22125011,重量:7474Kg、宽1180mm,板厚4.0mm)至1850轧机托盘,放置料卷时未对正托盘,料卷落下后撞击托盘导致托向东非正常移动。杨*利用行车料卷摩擦力拖拽将料卷托盘扶正,在操作过程中其本人先是从料卷北侧到南侧观察,然后再次从南侧跳回北侧,回北侧一瞬间因拖拽过度料卷和托盘分离由东西面摆动,脱落的料卷与西侧已经在托盘上的备料区料卷(编号:221229011,重量:8559Kg、宽1180mm,板厚4.0mm)碰撞,杨*在两个料卷中间受挤压严重受伤。凌晨5时40分左右,1850轧工罗**发现异常撞击声,发现杨*倒地受伤,罗**立即向轧机班主操夏**汇报,同时拨打120电话急救。接到事故报告的公司总经理蔡**、副总经理刘*、冷轧制造部部长唐**相继赶到现场参与救援。凌晨6时3分左右,因120急救车未至,蔡**、刘*立即安排用公司内部车辆(贵A-SY181)拆掉后座运送伤者到医院急救,凌晨6时8分左右送到贵州医科大学附属白云医院急救室进行抢救。晨7点30左右急救医生宣布抢救无效,宣布死亡。

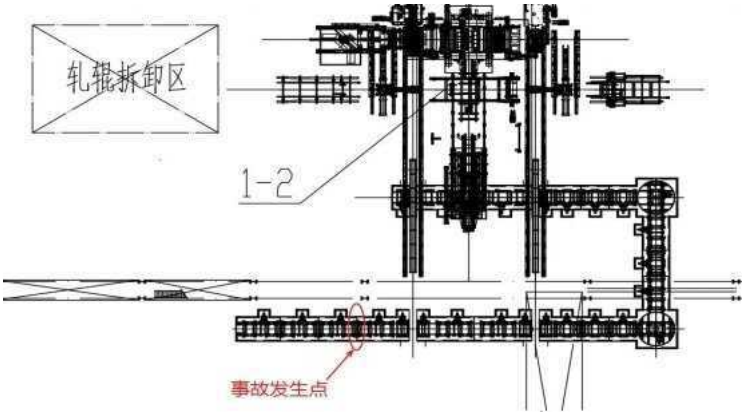

事故现场图示

(二)人员伤亡和经济损失

姓名	性别	年龄	家庭住址	家庭情况	伤害部位	伤害程度
杨*	男	30岁	贵阳市白云区	未婚	胸廓 (挤压伤)	死亡

事故导致1人死亡,直接经济损失120余万元。

(三)事故等级

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)规定,事故等级为:一般事故。

(四)事故应急处置情况

伤者在事发现场被发现后,贵州中铝铝业有限公司轧机班工友罗**等立即施救,凌晨5时39分拨打120急救,至凌晨6时3分左右刘*等共打了5次120急救电话,120急救车未至后立即安排内部车辆运送伤者到医院急救,经贵州医科大学附属白云医院医生抢救无效宣布杨*死亡。事后贵州中铝铝业有限公司相关人员将死者送往杨柳街殡仪馆,并积极处理善后事宜,于2023年1月10日与死者家属签订赔偿协议,未造成不可控局面。

贵州中铝铝业有限公司事发现场二班班长任**等凌晨5时35分至凌晨6时20分左右逐级向当班班长谢**、冷轧制造部部长、分管副总经理刘*、总经理蔡**、董事长朱**等汇报了事故情况(现场打电话汇报的人很多,有些人同时接到几个现场人员的电话汇报),2023年1月8日凌晨8时20分左右,贵州中铝铝业有限公司向白云经开区管委会书面(已先电话汇报)上报了该起事故,白云经开区约上午9时向白云区应急局左右书面上报了该起事故情况。白云经开区、白云区应急局等相关部门接事故报告后,立即赶赴现场进行勘察。根据相关规定,白云区应急局2023年1月10日提请白云区人民政府成立事故调查组对该起事故开展事故调查。

三、事故原因和性质

(一)直接原因

- 1.贵州中铝铝业有限公司冷轧制造部员工杨*,在吊运料卷工作时出现料卷未放置到位,放置料卷时未对正托盘,且托盘位移后[A2],违反操作规程,歪拉斜吊操作行车,拖拽过度导致料卷和托盘分离并和另一侧已放置好的料卷挤压致使杨*严重受伤,违反贵州中铝铝业有限公司《天车操作规程》第3.1.3条天车工“十不用”中“歪拉斜挂不用”、第3.31条“吊运物体过程中,应在吊运物的侧面约2米外,5米以内的范围内进行观察和操作,不允许站在狭窄的地方、不允许站在容易碰撞的地方”之规定,是导致此次事故发生的直接原因。
- 2.贵州中铝铝业有限公司冷轧车间备料托盘存在缺陷,在出现意外撞击使托盘偏移时无紧急复位和修正解决方案,是导致此次事故发生的直接原因。

(二)间接原因

- 1.贵州中铝铝业有限公司安全教育培训不到位,对现场作业人员安全培训不到位,相关人员在无人指挥时进行起吊作业,起吊时歪拉斜吊,违反贵州中铝铝业有限公司《天车操作规程》,是导致此次事故发生的间接原因。
- 2.贵州中铝铝业有限公司作业现场安全管理不到位,对行车起吊无人指挥和操作人员歪拉斜吊等违规操作疏于管理,对严重违章作业的情况没有及时纠正、制止;夜班作业无安全管理人员跟班,起吊作业未安排指挥人员在现场指挥作业,是导致此次事故发生的间接原因。

(三)事故性质

经事故调查组调查综合认定,贵州中铝铝业有限公司“1·8”物体打击一般事故是一起安全生产责任事故。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

(一)相关单位责任追究

贵州中铝铝业有限公司安全生产主体责任不落实,未认真开展安全教育培训,相关人员安全意识差,安全管理不到位,对该起事故负主要责任。建议白云区应急管理局按《安全生产法》第一百一十四条第一项^[1]之规定,对贵州中铝铝业有限公司进行行政处罚。

(二)相关人员责任追究

- 1.杨*,群众,贵州中铝铝业有限公司冷轧车间行车工。安全意识不强,在托盘偏移和料卷放置不到位的情况下,严重违反操作规程,操作行车歪拉斜吊,导致料卷脱离托盘发生撞击,对该起事故负主要责任。鉴于此人在本起事故中死亡,免予行政处罚。
- 2.朱**,中共党员,贵州中铝铝业有限公司董事长,负责公司全面工作,根据“党政同责、一岗双责”规定,为安全生产第一责任人。未认真履行职责,对公司安全生产管理不到位,对该起事故负管理责任。建议由白云区应急管理局按《安全生产法》第九十五条第一项^[2]之规定对贵州中铝铝业有限公司法人代表朱**处2022年度收入40%罚款的行政处罚。
- 3.蔡**,贵州中铝铝业有限公司总经理,负责公司全面工作,安全生产第一责任人。未认真履行职责,对公司安全生产管理不到位,对该起事故负管理责任。建议由白云区应急管理局按《安全生产法》第九十五条第一款之规定对贵州中铝铝业有限公司总经理蔡**处2022年度收入40%罚款的行政处罚。
- 4.刘*,贵州中铝铝业有限公司生产副总经理,分管公司安全生产工作,主管公司安全环保部、运营部。安全生产管理工作不到位,安排公司夜班生产安全生产工作不到位,对该事故负管理任。按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[3]的规定,由贵阳市白云区应急管理局依法对刘*处2022年度收入30%的罚款。

五、事故防范和整改措施建议

- 1.贵州中铝铝业有限公司要加强安全教育培训,落实安全生产主体责任。要认真吸取事故教训,扎实开展员工安全教育与培训工作,切实提升职工安全意识,向作业人员如实告知作业场所工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急处置措施。加强员工作业安全防护,要求员工严格执行操作、检修规程。
- 2.贵州中铝铝业有限公司要立即组织开展全公司范围内的安全生产隐患排查治理。突出细节,注重微小,特别加强对重点设备的安全隐患排查,加强安全管理人员日常巡查排查,确保安全措施到位。针对发现的隐患,要在确保安全的情况下及时整改。
- 3.贵州中铝铝业有限公司要立即组织修订本单位安全生产规章制度和操作规程,要明确行车安全操作规程行车操作中安全监护人员、指挥人员及操作禁忌等相关情况,制定托盘偏移等场处置方案,查缺补漏。加强类似托盘偏移现场处置演练,演练实战化。
- 4.强化安全监管工作。白云区工信局、白云区应急局、白云区经开区等相关部门和责任单位要明确安全监管重点,结合近期省市“打非治违”工作安排,强化生产经营单位安全生产监管,深入开展“打非治违”专项治理,尤其是重点企业、有危险作业等重点领域的监管工作,督促企业完善各项安全管理规章制度,加大隐患排查治理力度,防止和遏制类似事故的发生。

贵州中铝铝业有限公司“1·8”物体打击事故调查报告

2023年6月

^[1] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 第一项 “发生生产安全事故,对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的,处三十万以上一百万以下的罚款。”

^[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项 “生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责,导致发生生产安全事故的,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的,处以上年年收入百分之四十的罚款。”

^[3] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 “生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的,责令限期改正,处一万元以上三万元以下罚款;导致发生生产安全事故的,暂停或者吊销其与安全生产有关的资格,并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。”

上一篇

白云区建发央著“4•1”一般高处坠落事故调查报告

下一篇

白云区应急管理局2026年4月执法检查情况公示

中国政府网及国务院部门网站

省（区市）政府网站

市级政府网站

各区县政府网

关于本站 | 法律声明 | 网站帮助 | 网站地图 | 网站年报

主 办：贵阳市白云区人民政府办公室 联系电话：0851-84616600 地址：贵阳市白云区云峰大道99号 邮编：550014

承 办：贵阳市白云区融媒体中心 联系电话：0851-84833799 地址：贵阳市白云区行政中心二期图书馆综合楼 邮编：550014

备案信息（英文域名）：黔ICP备05002762号-1 备案信息（中文域名）：黔ICP备05002762号-2

 贵公网安备 52011302004160号 政府网站标识码：5201130001 技术支持：智政科技

