

[首页](#)[政务公开](#)[政务服务](#)[互动交流](#)[走进化州](#)您现在：[首页](#) > [重点领域信息公开](#) > [安全生产](#) > [生产安全事故调查报告信息](#)

茂名市**企业集团有限公司“3·4”一般车辆伤害事故调查报告

🕒 日期：2025-07-07 作者： 来源：化州市应急管理局

2025年3月4日22时许，在茂名市**企业集团有限公司化州糖厂发生一起车辆伤害事故，造成1人受伤，直接经济损失约31.6万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第493号）的规定，化州市人民政府成立了由市应急管理局牵头，从市公安局、市市场监管局、市司法局、市人力资源社会保障局、市总工会、鉴江街道办等部门抽调人员组成的事故调查组，并邀请市纪委监委派员参加事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情

况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故防范和整改措施。

一、基本情况

（一）事故相关单位及个人情况

1. **茂名市**企业集团有限公司（以下简称**公司）**，成立时间：2002年04月09日，法定代表人：陈*，注册资本：叁仟万元，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：914409821952227***，住所：化州市鉴江开发区大村岭。经营范围：食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；房地产开发经营。一般项目：初级农产品收购；物业管理；农业机械服务。茂名市**企业集团有限公司是由原国营化州糖厂于2001年8月改制成立的民营企业，改制后更名为化州市**糖业有限公司，2009年更名为茂名市**企业集团有限公司。化州糖厂是**公司属下的生产厂区，有制糖厂区和酒精厂区，主要是生产、销售：糖及其制品、酒精等。

2. 何*妹，女，51岁，化州市东山街道办劳村鹧鸪山村人，这起事故伤者，是白糖成品仓库管理员。

3. 柯*亮，男，30岁，吴川市长岐镇人，2024年11月进入**公司工作，厂（场）内机动车辆司机。

4. 易*露，男，57岁，住所：化州市河西街道办中山路1号，**公司总经理、安全生产主要负责人。

5. 叶*钦，男，59岁，住所：化州市糖厂路1号，**公司化州糖厂制糖厂（车间）厂长。

（二）涉事车辆和现场勘查情况

事故调查组邀请广东省特种设备检测研究院茂名检测院的2名专家参与事故技术调查。经过对相关人员询问、视频回放和现场勘查具体情况如下：

1.肇事车辆状况： 车牌号： 场内粤KE0074， 白砂糖搬运车辆型号： CPD511044099002022070089； 出厂编号： Q1BA08313； 额定起重量3500kg； 制造日期： 2021年10月19日； 制造单位： 杭叉集团股份有限公司。该车辆和车辆起重臂（制造单位： 杭叉集团股份有限公司）于2022年01月06日购买（提供有购买发票），根据当时的使用需要装上货叉当叉车使用，经检验合格并办理了叉车的使用登记证，检验有效期至2025年6月底。2024年12月25日拆下货叉（见货叉更换属具情况说明）自行换上“起重臂”（车辆制造厂的属具），并在车辆尾部位位置装有约200kg铁块作为增加的配重，用于吊运白砂糖。2025年3月21日上午，专家对肇事车辆进行检查，肇事车辆制动性能、灯光符合要求，如下图：






2.起重臂：制造单位为杭叉集团股份有限公司、型号30S5H500、载荷中心距650/1600mm、自重275kg、外形尺寸2600/2300/670、额定起重量2700/1400kg、出厂日期2022年01月02日。如下图：



起 重 臂					
CRANE ARM					
型 号	MODEL	3CS5H500	外形尺寸	OVERALL DIMENSIONS	2600/2300/670
载荷中心距	LOAD CENTRE DIST	650/1600 mm	额定起重量	RATED CAPACITY	2700/1400 kg
最大起升高度	MAX LIFT HEIGHT	mm	最大起升高度起重量	CAPACITY AT MAX.L.H.	2700/1400 kg
自重	SERVICE WEIGHT	275 kg	出厂日期及编号	DATE & No.	20220102
杭叉集团股份有限公司					
HANGCHA GROUP CO.,LTD.					

3.从当晚视频回看，何*妹被肇事车辆装载的1500kg白砂糖撞倒地后被车辆门架带动拖行约4米。如下图：

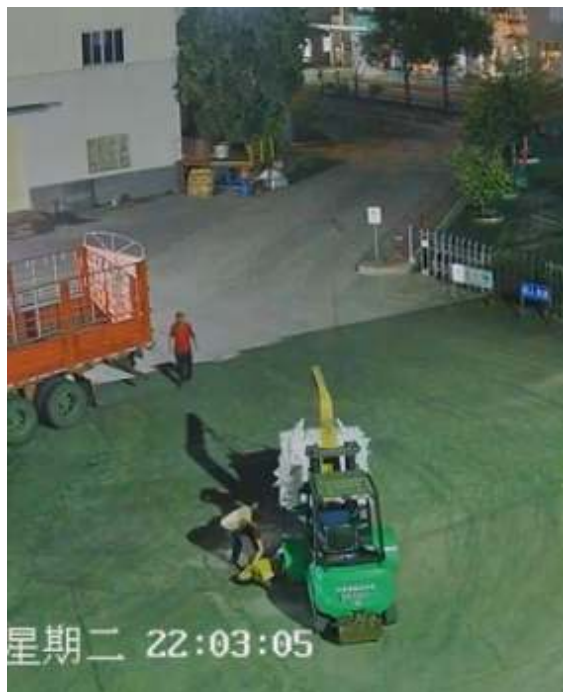




4.工作环境：货物装载区域广阔且地面平整，未划分明显的行人行走路线或车辆运行路线，现场无明显警示标志。

5.现场模拟事故情境：让司机装载1500kg白砂糖搬运车辆，在正常工作状况下，经观察，司机前方视线被货物、吊具和门架遮挡，前

进方向视线严重受阻，不能清楚地看到前方路线。见下图：

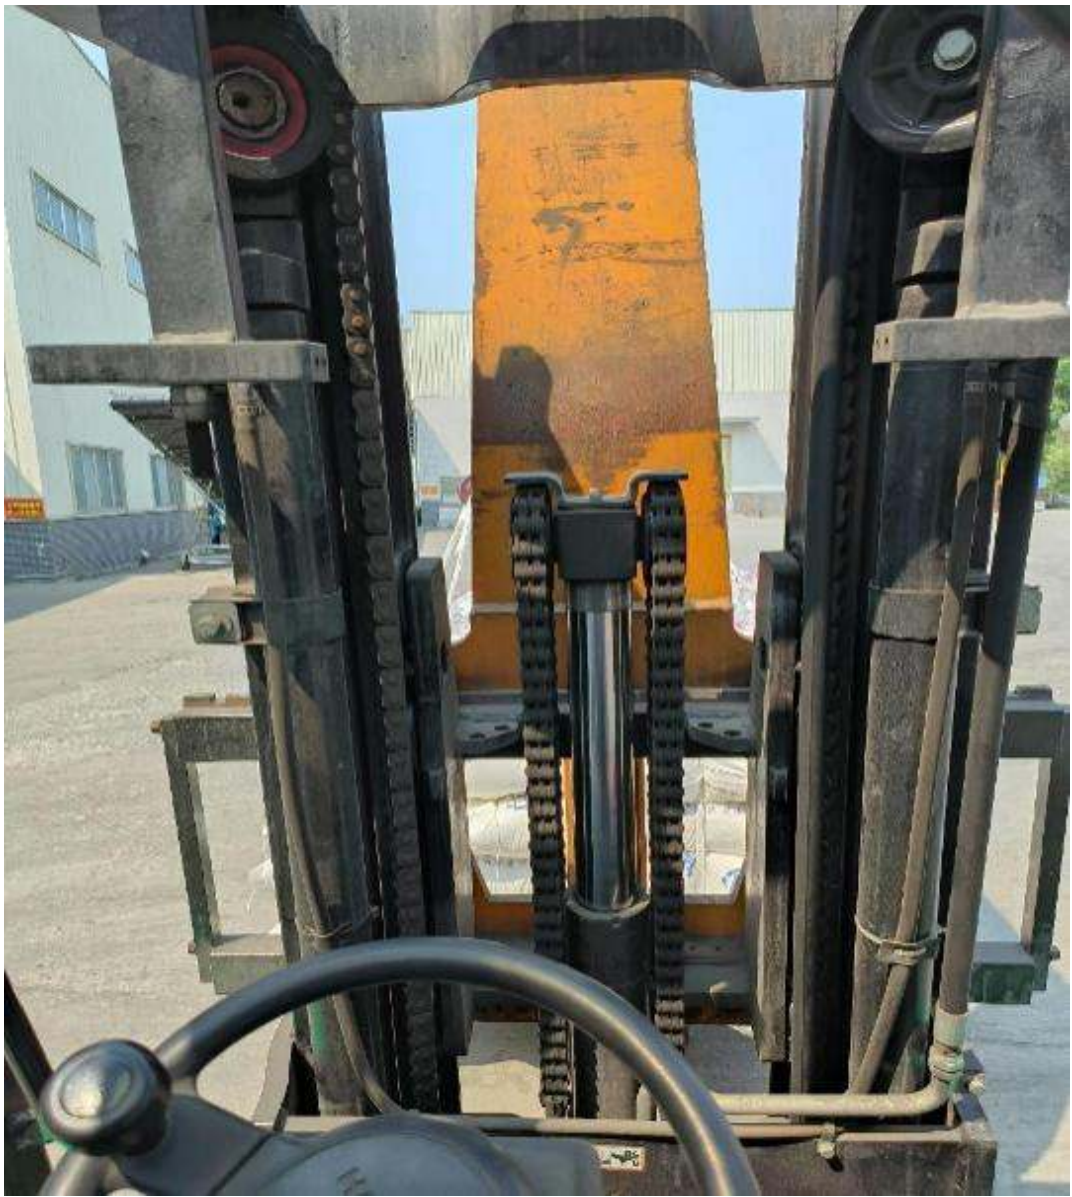



6.经调查，肇事司机柯*亮无白砂糖搬运车辆操作相关技能培训记录。

7.涉事设备的定性情况。根据《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》(TSG81-2022)1.2.2和《市场监管总局办公厅关于叉车监管范围界定问题的复函》（市监特设复函〔2023〕100号），没有货叉结构的车辆，不属于《特种设备目录》中的叉车，不纳入特种设备监管。

（三）涉事单位调查情况

**公司，建立了全员安全生产责任制，制定了安全生产规章制度和操作规程；组织制定本单位安全生产教育和培训计划，对柯*亮做过入职安全教育并留有书面记录；建立了安全风险分级管控和隐患排

查治理双重预防工作机制；制定了生产安全事故应急救援预案并定期组织应急演练。但是，没有柯*亮厂内机动车司机岗位的培训及考核记录；制定的《厂（场）内机动车辆安全操作规程》没有司机视线不良或者受阻时的操作规定；现场管理不到位，安排未经培训合格的人员驾驶厂内机动车；未能及时发现并制止司机违章作业及何*妹进入厂内机动车作业区域的不安全行为。

二、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

2025年3月4日晚上，**公司化州糖厂为白糖购买商装货，22时许，货车在打包车间装好小半车白糖后，行驶至2号仓库旁的装车台继续装糖。何*妹安排柯*亮驾驶搬运车辆从1号仓库搬糖，柯*亮装载白糖后前往装车台。因装车台被货车阻挡，柯*亮需转弯绕过货车车尾。此时何*妹站在仓库与装车台之间查看货单，由于司机视线不良，车辆行驶中撞倒何*妹，并碾压其大腿部位。

（二）应急救援情况

事故发生后，周围工友立即赶到事故现场，合力将车辆向后推移，救出伤者何*妹。员工庞*森快速拨打120电话求救，化州市中医院救护车约22点15分到达现场，将何*妹送往化州市中医院抢救，3月5日凌晨3点50分转往高州市人民医院，这起事故造成何*妹多处骨折和挫伤。目前，何*妹病情稳定，没有生命危险。

（三）事故信息报送情况

事故发生后，**公司没有第一时间将事故情况向安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。直到3月5日15时30分才向化州市应急管理局值班室报告，依照《生产安全事故报告

和调查处理条例》（国务院令第 493 号）的第九条规定，存在迟报的情形。

三、人员伤亡、直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

事故造成1人受伤。伤者情况：何*妹，高州市人民医院出具的《疾病诊断证明书》显示，这起事故造成何*妹腰椎和骨盆等多处骨折，腹部和腰部等多处挫伤，目前还在创伤与手足显微外科治疗。依据《事故伤害损失工作日标准》（GB/T 15499—1995）和《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）规定，该受伤事故认定为一起重伤事故。

（二）直接经济损失情况

依照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），核定这起事故造成直接经济损失31.6万元。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

1.司机柯*亮未经厂（场）内机动车辆驾驶技术培训，在视线不良的情况下，没有采取倒车行驶或者在专人指挥下低速行驶的措施；车辆转弯时，未注意观察，也没有进行减速行驶，导致事故发生。

2.何*妹安全意识淡薄，在运输白糖的行车线路上停留，导致被车撞伤，也是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

**公司制定的厂（场）内机动车辆安全操作规程不符合要求，安全生产教育和培训工作不到位，安排未经培训和考核合格的人员上岗作业，未教育和监督从业人员柯*亮严格执行公司的厂（场）内机动

车辆安全操作规程；未能及时发现并制止司机违章作业及何*妹进入厂内机动车作业区域的事故隐患。

（三）属地政府和有关部门安全监管情况

1.鉴江街道办属地管理情况

鉴江街道办能按照安全生产“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”的工作要求，认真履行属地管理职责，将安全责任落实到岗到人，坚持组织召开领导班子会议，研究分析安全生产工作。经常召开安全生产专题研究会议，研究解决安全生产领域的重大问题，传达学习上级关于安全生产工作会议精神，部署安全生产工作。2024年以来积极开展安全生产检查工作，利用春节、“五一”劳动节、国庆节等重大节假日前后，深入开展了危险化学品、烟花爆竹、消防安全、工矿商贸等重大事故隐患排查整治，排查整改各类事故隐患。其中，2024年以来至事发时，多次深入**公司糖厂开展检查工作，基本履行了属地安全管理工作。

2.市市场监管局安全监管情况

市市场监管局作为特种设备的主管部门，2024年以来，组织召开特种设备安全生产工作会议22次，研究部署安全生产工作。组织特种设备安全宣传活动9次，先后13次组织企业培训或公益讲座，增强企业特种设备安全风险防控和隐患治理责任意识。积极开展安全生产治本攻坚三年行动，以锅炉、电梯、气瓶、大型游乐设施、化工企业的压力容器为重点，共出动检查人员2400多人次，检查企业599家次，立案查处18宗。针对叉车安全监管工作，该局制定了《化州市市场监督管理局关于开展叉车安全隐患专项排查治理工作的通知》等文件方案，明确工作措施，积极开展安全隐患排查治理工作。对全市叉车经营、使用的单位进行排查，共出动检查人员210多人次，检查企业55家次，立案查处6宗。2024年以来，该局检查茂名市**企业集团有限

公司6次，其中检查叉车有2次，发现问题责令其限期改正，相关问题已整改完毕，履行了特种设备管理工作职责。

3.市应急管理局安全监管情况

市应急管理局负责本市工矿商贸企业安全生产工作。该局能按照党中央、国务院和省、市、县有关安全生产工作决策部署，加强企业安全生产管理，督促企业落实安全生产主体责任。一是制定《化州市工贸安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》的要求，严格落实企业主体责任，努力从根本上消除事故隐患。二是加大安全生产法律法规的宣传教育力度，多次召开企业生产工作会议，举办安全生产知识培训班，努力提高企业安全管理水平和风险管控能力。三是按照《关于印发化州市应急管理局2024年度安全生产监督检查计划的通知》要求，积极开展安全生产日常检查督查，多次邀请相关行业专家指导做好企业安全生产监督管理，联合镇应急办开展安全生产检查工作，按时完成监督检查各项工作任务。据统计，2024年以来至事发时，该局开展工贸企业专家指导检查4轮次，检查工贸企业374家，发现隐患问题930条，已全部整改完毕。其中，对**公司糖厂开展执法检查5次，发现问题隐患19条，并立案查处1宗，化州市应急管理局履行了安全生产监管职责。

（四）事故性质认定

经调查认定，该起事故是一起因培训不到位、现场管理缺失和工人违章作业引发的车辆伤害事故，是一起安全生产责任事故。

五、责任认定及处理建议

依照相关法律法规，对本起事故有关单位和人员责任认定及处理意见如下：

（一）对责任单位处理建议

**公司，未全面依法履行企业安全生产管理主体责任，安全生产教育和培训工作不到位，安排未经培训和考核合格的人员上岗作业；未教育和监督从业人员柯*亮严格执行厂（场）内机动车辆安全操作规程；未能及时发现并消除司机柯*亮违章作业及何*妹进入厂内机动车作业区域的事故隐患，是该起事故的责任单位，建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定对其实施行政处罚。

（二）对责任人的处理建议

1.易*露，**公司总经理，作为企业安全生产第一责任人，未认真履行安全生产管理职责。对企业员工安全教育培训不到位，导致员工安全意识薄弱，风险辨识能力不强；未严格实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患；未及时报告安全生产事故，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定对其实施行政处罚。

2.叶*钦，**公司化州糖厂制糖厂（车间）厂长，未认真履行安全生产管理职责，对企业员工安全教育培训不到位，导致员工安全意识薄弱，风险辨识能力不强；现场管理不到位，未能及时发现并制止司机柯*亮违章作业的行为，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定对其实施行政处罚。

3.柯*亮，在驾驶搬运车辆搬运白糖时，违章作业，未仔细观察周边情况，碰撞到何*妹，造成何*妹受伤，对事故发生负有直接责

任，建议**公司依据公司内部管理规定进行处理。

4.何*妹，安排未经培训教育合格的人员驾驶厂内机动车辆；工作中，安全意识淡薄，在白糖运输路线中停留，对事故发生负有责任，建议**公司依据公司内部管理规定进行处理。

六、事故防范和整改措施建议

（一）**公司认真吸取此次事故教训，切实强化企业安全生产主体责任的落实，建立健全并严格执行安全生产管理制度和操作规程，对全体员工开展安全教育和培训，加强叉车等场（厂）内机动车辆的安全管理，深入开展安全风险辨识和隐患排查治理工作，及时消除各类生产安全事故隐患，防止类似事故再次发生。

（二）行业主管部门以及鉴江街道办根据工作职责，强化企业安全生产检查，加大场（厂）内机动车辆违法行为执法力度，督促企业依法落实安全生产主体责任，对企业存在违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的“三违”行为进行一次清理和整顿，使企业形成良好的作业氛围，确保生产安全，杜绝类似事故。

以上内容版权均属于本网站，未经授权不得改编、摘编或以其他方式使用上述相关内容。

经授权使用的，应在授权范围内使用，并注明“来源：化州政府网”。

分享到： 

[网站声明](#) [联系我们](#) [网站地图](#)

版权所有：化州市人民政府 网站备案号：粤ICP备09007300号 总访问量：35438199

主办单位：化州市人民政府办公室 网站标识码：4409820012  粤公网安备 44098202441002号

