

彰武县金源荣城小区“1·9”一般 燃气爆燃事故调查报告

彰武县人民政府事故调查组
2024 年 4 月 30 日

目 录

一、事故基本情况	2
(一) 事故发生单位及相关单位概况	2
1. 彰武县水务有限公司（以下简称水务公司）	2
2. 彰武奥德燃气有限公司（以下简称奥德燃气）	2
(二) 事故发生小区基本情况	3
(三) 金源荣城小区自来水现场抢修施工组织情况	3
(四) 事故发生经过	4
(五) 事故现场情况	6
1. 建筑内情况	6
2. 建筑外情况	6
(六) 人员伤亡和直接经济损失情况	7
二、事故应急处置及评估情况	7
(一) 事故现场应急处置情况	7
1. 医疗救治情况	8
2. 善后理赔情况	8
三、事故原因分析	8
(一) 直接原因分析	9
(二) 事故相关检验检测情况	10
四、有关责任单位存在的主要问题	11
(一) 彰武县水务有限公司	11
(二) 彰武奥德燃气有限公司	11
(三) 彰武县住房和城乡建设局	12
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议	12
(一) 建议移送司法机关处理人员	12
(二) 建议给予行政处罚和党纪政务处理人员	13
(三) 对事故有关责任单位的处理建议	16
六、事故整改和防范措施	17
(一) 举一反三深刻吸取事故教训	17
(二) 强化落实企业安全生产主体责任	18
(三) 强化落实部门行业监管责任	19

2024年1月9日上午10时20分，彰武县金源荣城小区14#楼2单元发生一起一般燃气爆燃事故，造成1人轻伤，80户房屋、23台车辆受损，直接经济损失480.68万元。

事故发生后，副省长靳国卫、市委书记胡涛、市长周鹏举第一时间做出重要指示批示^[1]，彰武县委、县政府高度重视，县委书记杨家佳、县长赵永硕赶赴现场指挥救援工作。2024年1月9日，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第493号）、《辽宁省安全生产条例》等有关法律法规规定，经彰武县人民政府批准同意，成立了由县委常委、副县长褚佳琪任组长，县应急管理局、县住房和城乡建设局、县公安局、县消防救援大队、县总工会、彰武镇人民政府等单位有关人员为成员的彰武县金源荣城小区“1·9”一般燃气爆燃事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组分设技术组、管理组、综合组，并聘请燃气专家参与事故调查，同时，邀请县纪委监委、县人民检察院派员参加事故调查工作。调查中，事故调查组委托上海复达检测技术集团有限公司对断裂和弯曲的燃气管件进行了检测。1月10日，阜新市安全生产委员会办公室对该起一般事故调查处理工作挂牌督办。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、物证检测、实地调查、查阅资料、分析研判、人员询问和专家论证评估等方法，

[1] [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，查明了有关部门、相关单位存在的问题，提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故整改和防范措施。

经调查认定，彰武县金源荣城小区一般燃气爆燃事故是因为违规施工导致楼外地埋燃气管线损坏，燃气泄漏到楼内积聚，遇电火花发生爆燃造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 彰武县水务有限公司（以下简称水务公司）

该公司成立于 1979 年 11 月 1 日，统一社会信用代码：912109221219****，经营范围包括：供水、供水管线安装、水表安装及检定、二次泵房供水设备安装及维护。法定代表人陈**，注册地位于彰武县建华路 85 号，2018 年 8 月，由全民所有制改组为有限公司（国有独资）。

2. 彰武奥德燃气有限公司（以下简称奥德燃气）

该公司成立于 2010 年 10 月 22 日，统一社会信用代码：912109225613****，经营范围包含：许可项目为燃气经营，燃气汽车加气经营，各类工程建设活动，燃气燃烧器具安装、维修，食品经营。法定代表人为殷**^[2]，负责人为林**，注册资本为 500 万元人民币，企业地址位于彰武县彰武镇东郊村侯家组，为燃气

[2] 殷**已于 2023 年 12 月 26 日调离，林**于 12 月 26 日接任奥德燃气经理，工商营业执照未完成更名手续。

生产和供应业，燃气经营许可证有效期:2020年7月14日起至2025年7月13日止。

（二）事故发生小区基本情况

金源荣城小区位于彰武县新兴路21-6号，于2016年9月6日竣工验收并于次年开始销售。小区燃气工程建设、验收、运营单位为彰武奥德燃气有限公司。事故发生于该小区14#楼二单元（共11层，1、2层为商用，3-11层为居民楼），住宅部分每层有3户（见图1）。

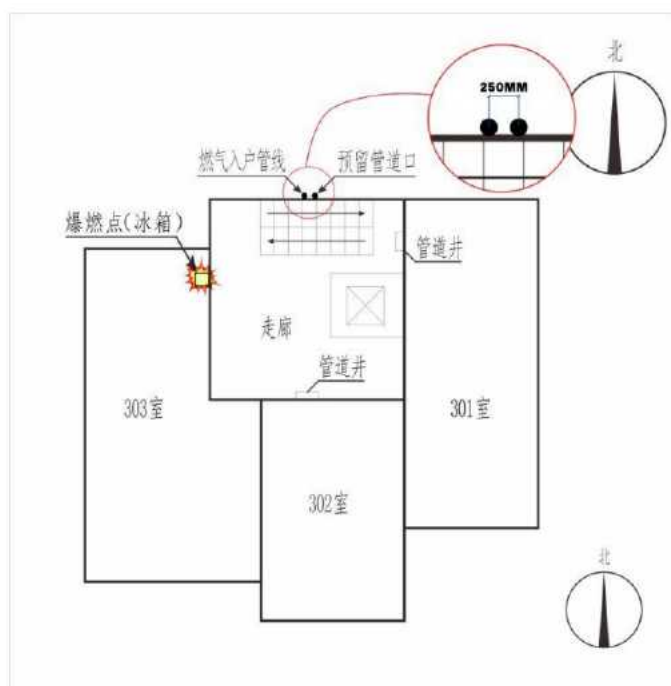


图1 14#楼2单元住宅部分住户平面示意图

（三）金源荣城小区自来水现场抢修施工组织情况

金源荣城小区自来水抢修施工由水务公司工程股负责，李**为工程股股长，负责现场抢修施工组织管理，施工人员为梁**、

刘**、徐**、杨**^[3]。

（四）事故发生经过

小区 14#楼 2 单元居民向金源荣城小区物业维修工何**反映该单元的水压不足，何**于 1 月 8 日 17 时许给物业承包人周*^[4]打电话汇报此事，周*于 1 月 9 日 7 时 58 分电话告知李**。李**立即向分管副经理王*汇报，王*遂安排李**组织抢修人员前去维修。8 时许，李**给刘**打电话让其通知其他施工人员，并指派其临时负责现场施工管理。李**未到施工现场。

8 时 29 分，刘**、徐**、梁**到达施工现场。

8 时 38 分，杨**到达施工现场，开始调试挖掘机。

8 时 45 分，施工人员和小区物业人员共同确定了自来水管线漏水区域，杨**开始更换挖掘机的破碎器。

8 时 54 分，刘**电话通知燃气公司巡检维护员王**^[5]到金源荣城小区施工现场指导、监护。

8 时 57 分，在地下排水、燃气、供水、供热管线位置关系不清、未制定燃气设施保护方案且王**未到达施工现场情况下，刘**即安排现场开始施工。8 时 59 分，杨**开始对硬化路面进行破碎。9 时 16 分，杨**开始由东向西挖掘土层。9 时 27 分，不慎将距离地面 0.82m 排水管线挖断。（见图 2）

9 时 33 分，刘**现场观察作业坑，作业坑已挖掘 1.5m 深，作业坑内有大量泥浆和污水，仅能看到被挖断的污水管线。9 时

[3] 李**、梁**为水务公司正式职工，刘**、徐**为临时工，杨**为每年签订合同的外聘挖掘机司机。

[4] 周*，彰武县金源荣城小区物业承包人，与安新物业签订了小区物业承包管理协议。

[5] 王**，奥德燃气公司巡检维护员，负责包含该小区的燃气管道设备巡检维护。

42 分，挖掘机开始淘泥水作业。9 时 43 分，徐**下坑探查后挖掘机继续作业。

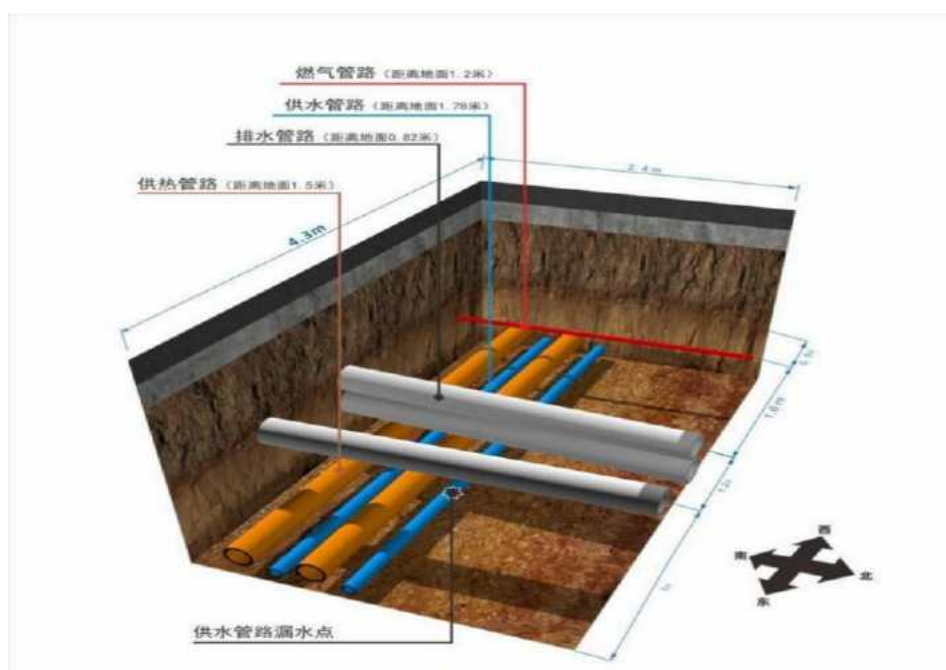


图 2 施工作业坑管路分布示意图

9 时 48 分，作业坑已形成，燃气管线、自来水管线均已露出。奥德燃气巡检维护员王**同时到达施工现场，与刘**在坑边对燃气管线进行了目测观察，燃气管线呈轻微弯曲状，王**询问刘**挖掘机施工时是否碰到燃气管线、燃气是否有泄漏，刘**均回答没有。9 时 52 分，王**未进一步采取任何措施即离开施工现场。

9 时 55 分，挖掘机更换成小铲斗，继续淘泥水作业。

10 时 13 分，挖掘机停止作业。

10 时 20 分，14#楼 2 单元发生燃气爆燃。

（五）事故现场情况

1. 建筑内情况

一层商户墙体破损呈一孔洞状，砖块倒向房间；三至六层电梯门损坏，均呈由走廊向电梯井倾倒状；三层三户住宅门均由走廊倒向房间，窗户损坏；301室和302室室内装修、家具、物品有破损，无过火；303室室内过火，家具等过火上部较下部严重，装修、家具及物品破损，室内有一电冰箱损坏严重，电冰箱门和背板脱落、仅剩侧板，冷却盘管弯曲变形；四至六层住户房门损坏，均呈由走廊向房间内倾倒状，窗户、装修、物品均有不同程度损坏。从三层至高层爆炸导致室内受损状态逐渐减弱。

2. 建筑外情况

2单元及相邻单元窗户被震碎脱落，楼下散落大量窗户残骸，建筑外墙有燃烧、烟熏痕迹（见图3）。在2单元楼北侧有一自来水抢修施工作业坑（见图4），东西长4.3m，南北宽2.4m，距14#楼水平距离1.6m。坑内东侧距坑边缘水平距离1m有一条排水管、深度为0.82m；2.2m处有两条排水管，上面排水管深度为0.82m，另一条排水管紧靠其正下方，三条排水管线均呈南北走向。西侧有一燃气进户引入管，距坑西侧边缘0.5m、深1.2m、呈南北走向，材质为PE管、口径为DN50^[6]，引入管呈弯曲状，局部有凹陷和挠痕。在坑1.5米深有两条热力管线，呈东西走向，在坑1.78米深有两条自来水管线，呈东西走向。各管线间距符

[6] DN50是指管道的标准尺寸，其中“DN”是“Diamètre Nominal”的缩写，意为标称直径。50表示管道的直径为50毫米。

合燃气设计规范。



图 3 事故小区楼体外部



图 4 水务公司施工作业坑

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人轻伤，80 户房屋、23 台车辆受损，直接经济损失 480.68 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，应急、公安、消防、住建、卫健、彰武镇、电力、燃气等部门在县委政府的指挥下迅速响应，及时开展应急处置工作。相关部门立即切断涉事小区燃气、水、电、暖供应；消防大队 5 辆消防车，25 名消防救援人员迅速到达现场，用高压水枪对现场明火进行处置，排查有无被困群众；公安派出所、特警、交警到达现场，开展现场警戒、疏导交通、入户救援等工作；7 辆救护车同时到达现场，转移 7 人至彰武县人民医院（6 人经查

无恙，当日即出院）。市委、市政府主要领导分别电话调度现场情况并作出指示，市政府分管领导及县委县政府领导赶赴现场指挥处置工作，成立应急处置指挥部，设立医疗救助组、现场警戒组、现场救援组、善后处理组、信息报送组、舆情管控组开展现场处置。10时59分，现场明火全部扑灭，涉事单元人员全部疏散完毕。13时50分，现场应急救援处置完毕。县政府安排公安、信访及彰武镇等部门工作人员，开展现场清理，发布安民告示，设置接待场所，做好人员管控，维护现场秩序。

（二）医疗救治和善后情况

1. 医疗救治情况

事故造成梁**1人受伤，经彰武县人民医院诊断为2度烧伤，于2月4日出院回家休养。

2. 善后理赔情况

彰武县政府立即责成相关部门按省建筑科学院专家指导意见开展受损楼体内外修复工作，该项工作于2月22日完成；属地彰武镇政府积极筹措资金、优化服务，妥善执行安置方案，确保了受损群众安居安心。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，政府层面应急响应及时、处置措施得当，信息报送准确，未造成次生事故，舆情基本平稳。事故应急救援处置效果评估为良好。

三、事故原因分析

事故直接原因是：自来水抢修挖掘作业坑时，未制定燃气设施保护方案，施工人员对地下排水、燃气、供水、供热管线位置关系不清，在燃气公司人员未到达施工现场情况下强行作业，导致楼外地埋燃气管线损坏、燃气经管道井泄漏至建筑物内；燃气公司巡检维护人员未履行工作职责，未及时发现并消除事故隐患，燃气泄漏到楼内积聚，遇电火花发生爆燃。

（一）直接原因分析

1. 燃气进户引入管线受损造成燃气泄露。燃气管道接近楼体基础处有 90° 的 PE 弯头，采用电熔方式将进户引入管与转向沿墙体向上铺设的进户主管连接，受到挖掘机的外力作用，钢塑转换件的下部 PE 端断裂脱落，燃气开始泄露，管道的运行压力不大于 2700Pa ，泄漏时长约 50 分钟，泄漏量约为 17.66m^3 。（见图 5）

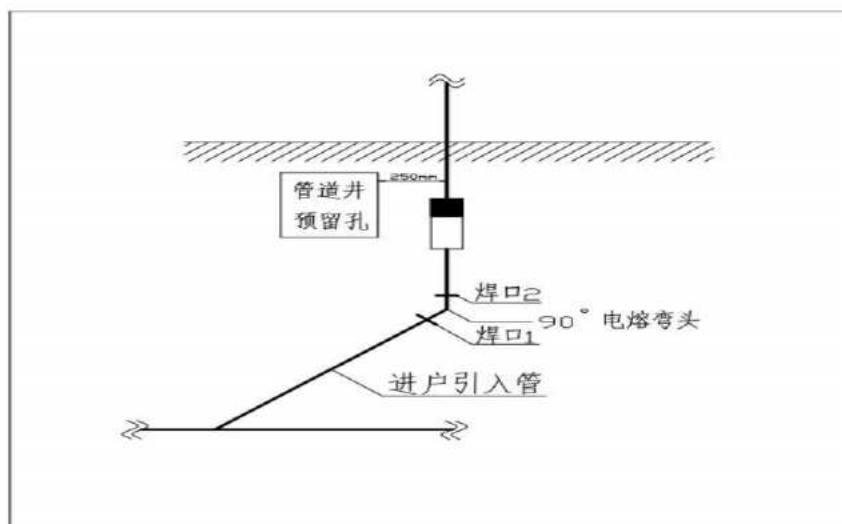


图 5 14#楼前燃气管道系统示意图

2. 燃气泄漏进入建筑物。燃气通过 14#楼 2 单元管道预留口泄漏至 14#楼 2 单元楼道及住户室内。14#楼地埋垂直燃气管线与管道预留口边缘水平距离为 0.25m, 不符合《城镇燃气设计规范》(GB 50028-2006) 6.3.3^[7]规定。

3. 燃气公司巡检维护人员未履行现场指导、监护工作职责。到达作业现场坑边目测观察燃气管线轻微弯曲后, 仅对施工人员进行简单询问; 未对施工现场周边有可能产生燃气聚集的环境进行可燃气体浓度检测, 未及时发现并消除事故隐患。

4. 燃气遇电火花发生爆燃。达到爆炸极限浓度的燃气遇 303 室内电冰箱自启动产生电火花造成燃气爆燃。

(二) 事故相关检验检测情况

1 月 10 日事故调查组技术组工作人员将破损管线样品封存并邮寄至上海复达检测集团有限公司检测, 2 月 6 日该公司出具《燃气 PE 管件分析测试报告》(报告编号: FT-20240111089) 结论为: 管道本身质量无明显问题, 管道断裂主要是因为管道受到外力作用发生塑性形变, 并且形变值超过材料本身的断裂伸长率导致管道发生韧性断裂(见图 6)。管道弯曲主要是因为管道同样受到外力作用一侧发生塑性形变产生韧性断裂, 另侧虽屈服产生弯折痕, 但尚未完全断裂。

[7] 《城镇燃气设计规范》第 6 章 6.3.3 规定: 地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平距离, 不应小于 1m。



图 6 弯曲管道宏观形貌

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）彰武县水务有限公司

企业安全生产主体责任落实不到位；未建立全员安全生产责任制；未对抢修施工人员进行安全生产教育培训；抢修施工负责人未到现场履行施工质量安全工作职责，未按公司规定为维修队配备安全管理人员，导致在未制定燃气设施保护方案^[8]且燃气公司巡检维护员未到施工现场的情况下，违规施工。

（二）彰武奥德燃气有限公司

企业安全生产主体责任落实不到位，组织燃气设施工程竣工验收不严格，造成 14#楼二单元地埋垂直燃气管线与管道预留口

[8]《城镇燃气管理条例》第三十四条：在燃气设施保护范围内，有关单位从事敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等可能影响燃气设施安全活动的，应当与燃气经营者共同制定燃气设施保护方案，并采取相应的安全保护措施。

边缘水平距离为 0.25m, 小于 1m 之规定; 未制定巡检维护岗位人员操作规程; 安全生产教育培训不到位, 未如实记录培训考核情况; 落实隐患排查制度不到位, 导致巡检维护员缺乏安全责任意识, 未及时排查并消除事故隐患, 未履行安全生产工作职责。

(三) 彰武县住房和城乡建设局

作为水务公司和奥德燃气的行业安全监管部门, 安全生产责任意识不强, 未认真履行安全监管职责, 对水务公司、奥德燃气日常安全生产工作疏于监管, 未及时发现企业安全生产存在的问题。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

(一) 建议移送司法机关处理人员

1. 李**, 男, 中共党员, 彰武县水务有限公司工程股股长。未到施工现场履行抢维修安全管理工作职责。对事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条^[9]的规定, 建议移交司法机关依法依规处理。

2. 刘**, 男, 群众, 彰武县水务有限公司临时工人, 工程车司机、本次维修工作施工现场临时负责人, 在燃气公司巡检维护员未到场确认燃气管线位置的情况下指挥作业, 造成燃气泄漏。对事故发生负有直接责任。涉嫌构成重大责任事故罪, 建议移交司法机关依法依规处理。

3. 王**, 男, 群众, 彰武奥德燃气有限公司巡检维护员, 负

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条: 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任, 不服从管理, 违反安全生产规章制度或者操作规程的, 由生产经营单位给予批评教育, 依照有关规章制度给予处分; 构成犯罪的, 依照刑法有关规定追究刑事责任。

责金源荣城小区燃气维护维修工作，未履行现场指导、监护工作职责，发现施工单位擅自施工造成燃气管线变形的隐患，未及时上报，未采取有效措施消除事故隐患。对事故发生负有直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条的规定^[10]，建议移交司法机关依法依规处理。

（二）建议给予行政处罚和党纪政务处理人员

彰武县水务有限公司

4. 陈**，男，中共党员，彰武县水务有限公司总经理，负责公司全面工作。履行水务公司主要责任人职责不到位。对事故发生负有领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第三项^[11]的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项^[12]的规定，建议由彰武县应急管理局对其处上一年收入 40% 罚款的行政处罚。建议彰武县纪委监委依规依纪依法处理。

5. 王*，男，中共党员，彰武县水务有限公司副经理，负责城区内自来水管线及阀门井巡视及维修等工作。履行安全生产管理职责不到位，对分管工程队施工前未与燃气经营者共同制定燃气设施保护方案、违反安全管理规定作业等情况失察。对事故发

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条：生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项^[13]的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[14]的规定，建议由彰武县应急管理局对其处上一年收入40%罚款的行政处罚。建议彰武县纪委监委依规依纪依法处理。

6. 杨**，男，群众，彰武县水务有限公司每年签订合同的外聘挖掘机司机。在地下管线位置关系不清的情况下，未拒绝违章指挥，违反操作规程作业。对事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条^[15]的规定。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（原国家安全生产监督管理总局令第15号发布）第四十五条第一项^[16]的规定，建议由彰武县应急管理局对其处8000元罚款的行政处罚。

彰武奥德燃气有限公司

7. 林**，男，中共党员，彰武奥德燃气有限公司经理，负责公司全面工作。未认真履行企业负责人安全生产工作职责，督促检查本单位安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[16] 《安全生产违法行为行政处罚办法》（原国家安全生产监督管理总局令第15号发布）第四十五条：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的。

五项^[17]的规定。对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，建议由彰武县应急管理局对其处上一年收入 40%罚款的行政处罚。

8. 刘*，男，中共党员，彰武奥德燃气有限公司副经理，分管市场、运营，是该公司安全管理人员。未全面履行安全管理职责，未组织或参与拟订本单位安全巡检巡查人员操作规程，检查安全生产工作不到位，未如实记录安全生产培训教育，未及时排查生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一项、第二项、第五项^[18]的规定。对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议发证机关暂停其安全生产有关资格，建议由彰武县应急管理局对其处上一年收入 40%罚款的行政处罚。

彰武县住房和城乡建设局

9. 叶**，男，中共党员，彰武县住房和城乡建设局局长，负责局内全面工作，对本单位安全生产监督管理工作领导不力，对燃气和建设工程领域安全监管不力的问题失察。对事故发生负有重要领导责任。建议彰武县纪委监委依规依纪依法处理。

10. 安**，男，中共党员，彰武县住房和城乡建设局副局长，分管燃气、水务、环卫和供暖等日常工作。对分管领域安全生产

[17] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；。

[18] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

监管工作领导不力，对分管部门未认真履行对水务公司、奥德燃气安全监管职责的问题失察。对事故发生负有领导责任。建议彰武县纪委监委依规依纪依法处理。

11. 周**，男，中共党员，彰武县住房和城乡建设局副局长，分管安全生产等工作。落实安全生产监管责任不到位，对住建局主管企业安全生产工作失管失察，对事故发生负有监管责任。建议彰武县纪委监委依规依纪依法处理。

12. 宋**，男，中共党员，彰武县住房和城乡建设服务中心住房保障和公用事业服务部部长，负责建设、管护的事务性工作。对城区供水、燃气行业企业日常监管不到位，对事故发生负有责任。建议彰武县纪委监委依规依纪依法处理。

13. 周**，男，群众，彰武县住房和城乡建设服务中心住房保障和公用事业服务部职员，负责奥德燃气的日常安全生产监管工作。对分工负责领域安全生产工作监管不到位，对奥德燃气安全生产工作疏于监管。对事故发生负有重要责任。建议彰武县纪委监委依规依纪依法处理。

（三）对事故有关责任单位的处理建议

14. 彰武县水务有限公司，未建立全员安全生产责任制，未对抢修施工人员进行安全生产教育培训，未督促施工现场负责人严格执行本单位的安全生产规章制度。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款^[19]、第二十八条第一款^[20]、第

[19] 《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理

四十四条第一款^[21]的规定。建议由彰武县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项^[22]的规定处 59 万元罚款的行政处罚。

15. 彰武奥德燃气有限公司，落实企业安全生产主体责任不到位，组织燃气设施工程竣工验收不严格，造成 14#楼 2 单元地埋垂直燃气管线与管道预留口边缘水平距离为 0.25m, 小于 1m 之规定；未制定巡检维护岗位人员操作规程；安全生产教育培训不到位，未如实记录培训考核情况；隐患排查制度落实不到位。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十八条第一款、第四十一条第二款^[23]的规定。建议由彰武县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定处 55 万元罚款的行政处罚。

16. 彰武县住房和城乡建设局对本行业领域安全生产监督管理不到位，建议向彰武县人民政府做出深刻书面检查。

六、事故整改和防范措施

（一）举一反三深刻吸取事故教训

双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[20] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[21] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[22] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[23] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

县委、县政府要坚决落实地方党委政府安全生产责任，带头汲取事故教训，向市委、市政府做出深刻检讨。全县各级党委政府和部门要坚持以习近平总书记关于安全生产的重要论述为指导，切实把“人民至上、生命至上”放在第一位，牢固树立安全发展理念，进一步统筹好发展和安全，把防范化解安全风险摆在重要位置，强化底线思维、红线意识。要以本次事故为警示，围绕国家、省、市、县燃气安全整治工作总体要求，强化落实市委市政府针对事故整改、防范的部署，做好“当下改”和“长久立”，推动形成严管严治长效机制。以安全生产治本攻坚三年行动为主线，采取有力有效防控措施，及时发现问题、解决问题，严防漏管失控引发生产安全责任事故发生。

（二）强化落实企业安全生产主体责任

各责任单位要遵守有关安全生产的法律法规，严格落实生产经营单位安全生产主体责任，要按照“四不放过”原则落实事故处理各项工作。认真吸取事故教训，召开警示教育会议，深刻剖析事故原因及本公司暴露出的问题，有针对性制定并落实整改措施。在限定时间内完成整改并进行全面复查，并把处理情况和整改情况及时上报给行业主管部门。

1.彰武县水务有限公司，一是要建立健全全员安全生产责任制，明确各级责任人员的职责和权限，设立专门的安全生产管理机构，制定完善符合实际的各项规章制度与操作规程。二是要加强对员工安全教育和培训，使员工全面了解本岗位安全生产知

识,提高员工的技能和素质,增强安全意识。三是要严格落实《阜新市市政地下管线工程建设活动的管理规定(试行)》关于地下管线施工管理的有关要求,涉及燃气施工时,坚决执行“旁站”制度。

2.彰武奥德燃气有限公司,一是迅速开展辖区内燃气管线安全隐患大排查,对不符合规范要求的燃气管线要立即整改;对在燃气设施保护范围内,从事可能影响燃气设施安全的活动,要配合施工单位共同制定燃气设施保护方案,派员全程现场指导、监护。二是要进一步加强安全生产制度建设和体系化管理,建立健全本单位全员安全生产岗位责任制,制定完善符合公司实际的规章制度和操作规程,进一步明确和细化各部门职责和分工。三是加强对从业人员的培训教育,切实提高从业人员的业务水平和履职能力,加强安全知识和操作技能的考核,杜绝形式主义。

(三) 强化落实部门行业监管责任

彰武县住房和城乡建设局,一是要严格落实行业监管责任,督促燃气经营企业和涉地下管线施工企业加强安全管理,深入开展隐患排查,依法依规组织生产经营活动。定期组织开展安全检查,加大执法处罚力度,倒逼企业严格落实安全生产主体责任。二是配齐、建强燃气安全监管队伍,采取政府购买服务的形式聘请行业专家参与对监管企业的安全生产检查,着力提高监管人员的执法能力和执法水平。三是作为燃气安全的主管部门和县燃气安全工作专班的综合协调部门,要建立并落实涉燃气管网施工报

备制度，全面严格落实好“旁站”制度。要全面梳理复盘近年来燃气安全整治工作，查短板、找漏项，加强督导核验，建立健全“五位一体”网格化排查整治体系，推动燃气安全整治走深走实。