

长治市屯留区渔泽镇 山西长清生物科技有限公司“4·25” 一般高处坠落事故调查报告

2026年4月25日19时7分，山西长清生物科技有限公司热电车间1名员工发生高处坠落，造成1人死亡。事故发生后，屯留区委区政府领导作出批示，要求妥善处置善后事宜，并成立事故调查组，对该事故进行全面调查。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，长治市屯留区人民政府成立了由应急、公安、工信、工会、人社、属地渔泽镇政府等部门组成的事故调查组，对事故进行了全面调查，并邀请区纪委监委全程参与。本着严谨、科学、客观的态度，通过现场勘查、调查询问、专家论证和综合分析，结合专家出具的技术报告，现将调查情况报告如下：

一、事故性质

经调查认定，山西长清生物科技有限公司“4·25”高处坠落事故，是一起因山西长清生物科技有限公司员工王银锁违章操作造成的一般生产安全责任事故。

二、事故发生单位基本情况

（一）事故发生单位概况

山西长清生物科技有限公司成立于2017年5月2日，统一社会信用代码：91140424MA0HEY****，法人代表：史*军，注册资金10000万元，注册地址：长治市屯留区渔泽镇岗上村村南口，经营范围：淀粉、玉米浆。

（二）事故发生单位安全管理情况

山西长清生物科技有限公司制度健全，机构完整，主要负责人石*、安全管理人员王**均经考核合格并取得安全管理人员资格证书。

（三）事故发生经过

2026 年 4 月初，山西长清生物科技有限公司历经 11 个月的停产后，决定于 2026 年 4 月 25 日复工复产。

2026 年 4 月 25 日 17 时，山西长清生物科技有限公司热电站成功点火。

18 时 50 分，热电站主任王**主持召开热电站班前会。19 时，班前会结束。

19 时 4 分，热电站脱硫脱硝工段长桑**给当班班长王银锁打电话，安排王银锁去调节压缩空气的压力。

19 时 7 分，王银锁带领当班员工莫**到达 4#锅炉 7 米平台上方楼梯，王银锁翻越护栏，踩踏锅炉管道时发生坠落。

19 时 8 分，莫**电话向桑**汇报王银锁发生坠落。

19 时 9 分，桑**到达 4#锅炉 7 米平台，发现王银锁躺在 4#锅炉给煤机下方，头下有血迹，呼叫无应答。桑**马上电话向车间主任王**进行汇报。

19 时 10 分，王**到达 4#锅炉 7 米平台，电话向山西长清生物科技有限公司副总经理张**汇报王银锁发生坠落。

19 时 11 分、13 分、21 分桑**三次拨打 120 电话。

19 时 20 分，张**到达 4#锅炉 7 米平台，安排山西长清生物科技有限公司自有车辆将王银锁送往屯留区人民医院。


经屯留区人民医院抢救无效，宣布王银锁死亡。

（四）事故现场情况

1. 热电站平面布置示意图：

山西长清生物科技有限公司现有 2#、3#、4#3 台 75T 锅炉，实行两用一备。


山西长清生物科技有限公司热电站平面示意图

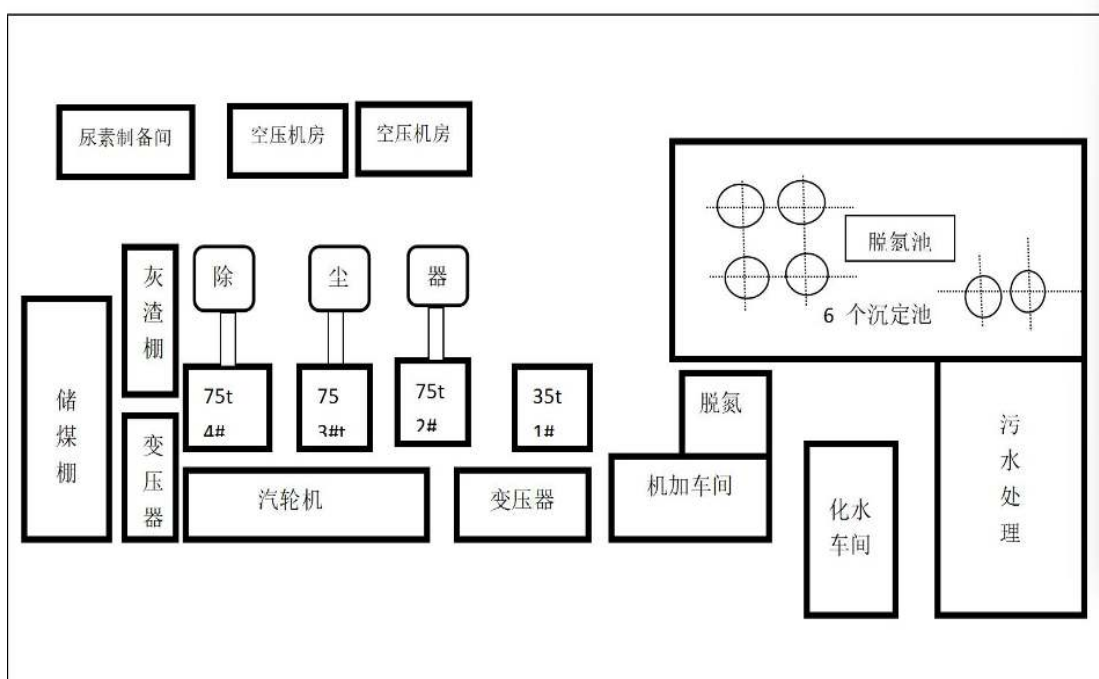

2. 压缩空气输送系统概述：

空压机制备压缩空气后，输送至 2 台串联的储气罐，在 4# 锅炉 7 米平台下方东南角设置总阀门 1（见本节下图），供 2# 锅炉、3# 锅炉、4# 锅炉尿素、除盐水（稀释液）雾化工艺使用。压缩空气总管在锅炉煤仓北侧 12 米平台临边敷设，分支管分别供 2# 锅炉、3# 锅炉、4# 锅炉尿素、除盐水（稀释液）雾化使用。其中 4# 锅炉压缩空气分支管上使用阀门 2（见本节下图）控制调节


压缩空气压力。4#锅炉支管压缩空气通过管道输配至锅炉 30 米平台喷枪前，经阀门 3（见本节下图）调控进入喷枪，在喷嘴处与尿素、除盐水（稀释液）的混合液剧烈作用，高速压缩空气流将混合液破碎成大量直径微小雾滴，雾滴越细小，与烟气接触面积越大，雾化效果越好，脱硝效率越高。

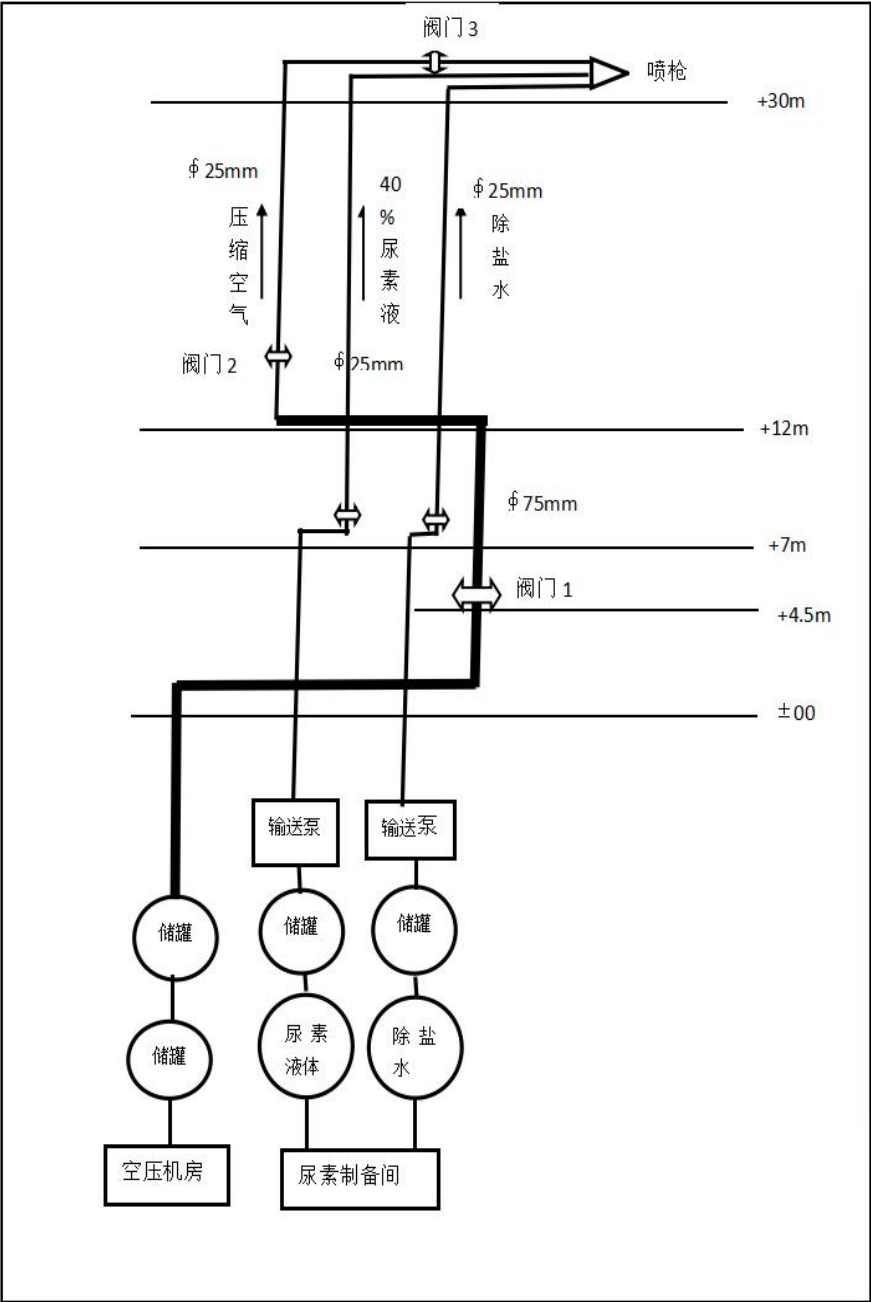

3.涉事的 4#锅炉 7 米平台（主控室平台）以上周边设置有钢结构楼梯及平台，供日常巡检、维检。如下图所示：



4.总阀门 1（控制输送至 2#、3#、4#锅炉脱硝雾化的压缩空气）：

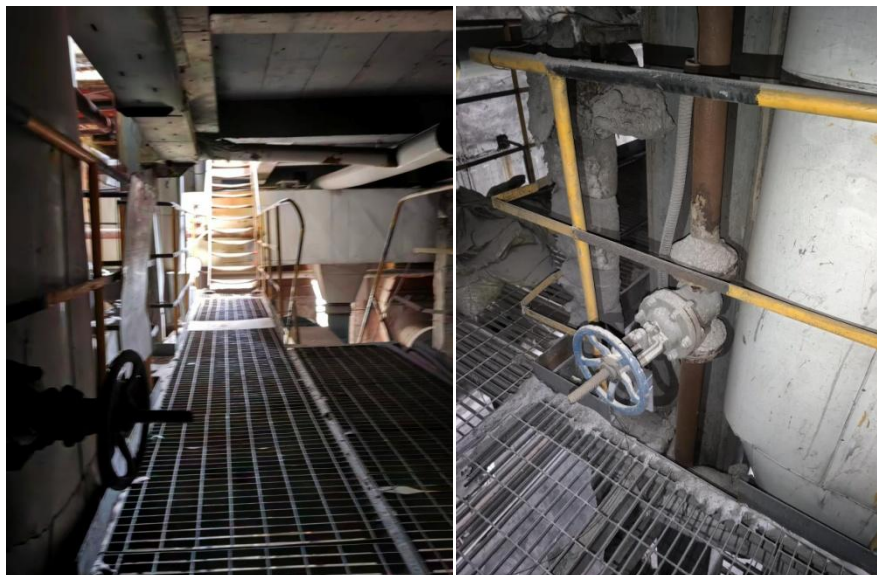

5.控制阀门 2：



6.控制阀门 3:




7.死者跨越护栏处:

死者跨越栏杆通往煤仓东侧的阀门 2 的通道。通道仅 0.74 米宽（图中标识 2 处），图中标识 1 处为跨越栏杆处。



8.事故发生位置区域布置示意图如下：

∴ 山西长清生物科技有限公司热车间4#75t 锅炉事故区域示意图

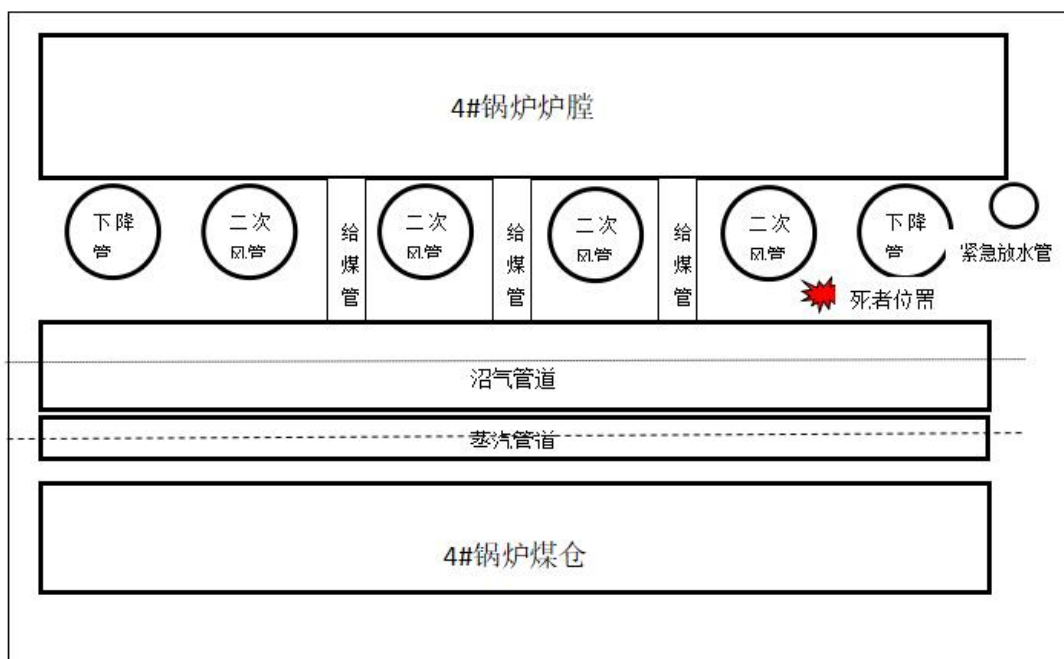

9.王银锁坠落位置：（因事故现场未保留，现有的位置为现场见证人指认，可能会与实际产生偏差）



（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故造成一人死亡。

经确认，死者的基本情况如下表所示：

姓名	性别	身份证号	住址
王银锁	男	14041119660909****	长治市郊区故县文明南街

2.事故直接经济损失

该起事故造成直接经济损失 141 万元。

（六）其他情况

经咨询屯留区的气象环境部门，2026 年 4 月 25 日屯留区天气晴，风力 2 至 3 级，无特殊环境事件；本起事故未产生舆情事件。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

本起事故发生时间为 2026 年 4 月 25 日 19 时 7 分。

19 时 8 分，莫**电话向桑**汇报王银锁发生坠落。

19 时 9 分，桑**向车间主任王**进行汇报。

19 时 10 分，王**电话向山西长清生物科技有限公司副总经理张**汇报王银锁发生坠落。

19 时 40 分，山西长清生物科技有限公司总经理石*接到报告。

2026 年 4 月 27 日 22 时，石*向屯留区应急管理部门报告本起事故。

本起事故发生了迟报，事故的迟报未贻误对王银锁的抢救，未发生事故次生灾害。

（二）事故现场应急处置情况

19 时 7 分，王银锁带领当班员工莫**到达 4#锅炉 7 米平台上方楼梯，王银锁翻越护栏，踩踏锅炉管道时发生坠落。

19 时 8 分，莫**电话向桑**汇报王银锁发生坠落。

19 时 9 分，桑**到达 4#锅炉 7 米平台，发现王银锁躺在 4#锅炉给煤机下方，头下有血迹，呼叫无应答。桑**马上电话向车间主任王**进行汇报。

19 时 10 分，王**到达 4#锅炉 7 米平台，电话向山西长清生物科技有限公司副总经理张**汇报王银锁发生坠落。

19 时 11 分、13 分、21 分桑**三次拨打 120 电话。

19 时 20 分，张**到达 4#锅炉 7 米平台，安排山西长清生物科技有限公司自有车辆将王银锁送往屯留区人民医院。

本起事故现场的处置情况符合山西长清生物科技有限公司

《现场处置措施》的要求。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，山西长清生物科技有限公司自有车辆将王银锁送往屯留区人民医院，经抢救无效，王银锁死亡。山西长清生物科技有限公司与死者王银锁的家属签订了赔偿协议，一次性进行了赔偿。

（四）事故应急处置评估

山西长清生物科技有限公司编制了应急预案。事故发生后，山西长清生物科技有限公司工段长桑**、车间主任王**、副总经理张**对事故现场的处置符合山西长清生物科技有限公司《现场处置措施》的要求，响应及时，处置得当，未发生事故次生灾害。

四、事故原因分析

结合以上现场勘查情况以及有关部门、相关人员的证明材料、询问笔录等相关资料，分析如下：

（一）直接原因

热电车间带班长王银锁违反山西长清生物科技有限公司《员工安全行为标准通则》第 15 条：“工作场所内不准坐、靠栏杆休息，上下楼梯必须手扶栏杆，严禁翻越平台、窗户、门梁、护栏等。”的要求，翻越护栏，踩踏锅炉管道，导致王银锁发生坠落，是本起事故发生的直接原因。

（二）事故相关检验检测及现场勘查情况

1. 通往 2# 阀门的钢结构通道：




2.死者跨越护栏处：


死者跨越栏杆通往煤仓东侧的阀门 2 的通道。通道仅 0.74 米宽（图中标识 2 处），图中标识 1 处为跨越栏杆处。



3.王银锁踩踏的管网示意图：

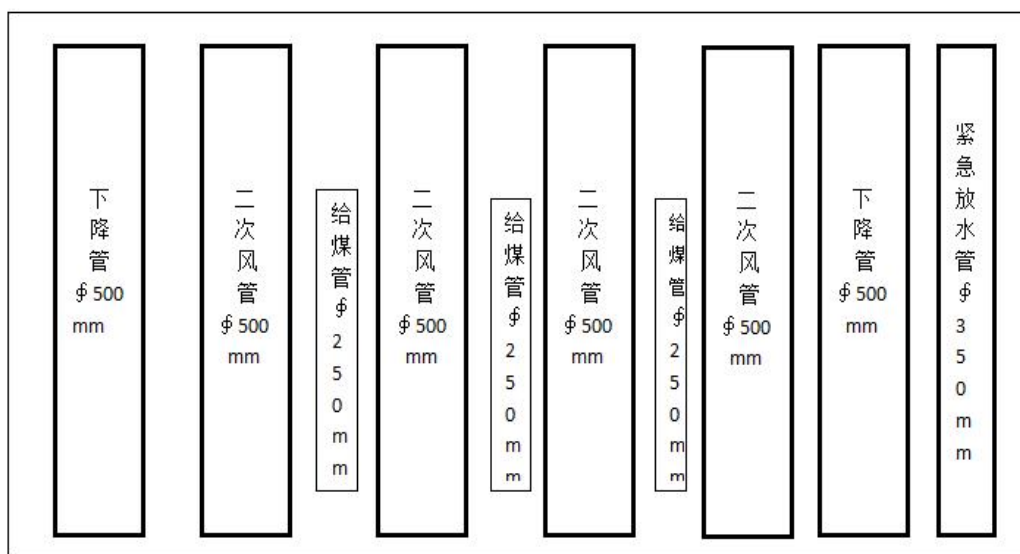

4.涉事的 2#阀门:

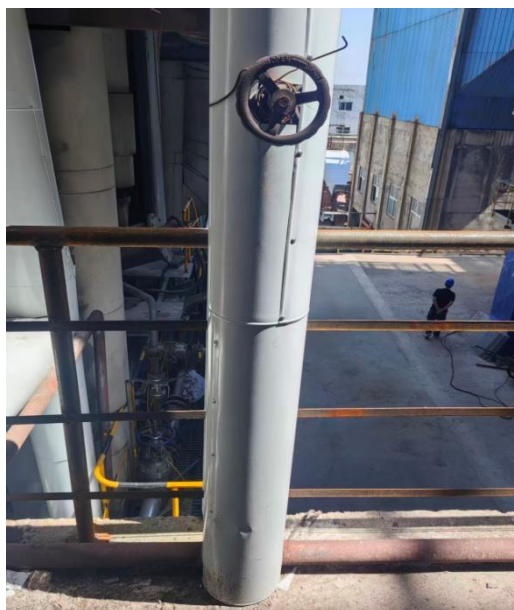

(三) 其他可能因素排除

经过专业技术人员和公安部门对事故现场勘查、询问和资料分析，排除突发灾害因素影响和刑事案件等因素。

(四) 间接原因

1.隐患排查治理不到位。热车间脱硫脱硝工段，调节压缩空气的阀门共有 3 处，一处是位于 7 米平台下的 1#总阀门，是

调节压缩空气的总阀门，此阀门操作空间狭小；一处是位于二楼窗台的 2#阀门，就是事发关联的阀门，此阀门距离平台高 5 米，且无操作平台，调节该阀门属于高处作业；一处是位于炉顶位置的 3#阀门，距离平台高 23 米，调节该阀门属于高处临边作业。针对调节压缩空气阀门存在的安全隐患，脱硫脱硝工段、热电车间、安环部、分管安全的副总经理在历次隐患排查治理中，均未发现并提出解决方案，致使该隐患长期存在。山西长清生物科技有限公司隐患排查治理不到位，生产现场安全管理缺失，是事故发生的间接原因之一。

2. “三违”治理不到位。山西长清生物科技有限公司制定了完整的安全管理制度和操作规程，但是对违反上述制度和规程的治理不到位。公司的隐患排查台账记录，大多是各车间、安环部、公司领导对硬件设施的隐患排查记录，未对员工“三违”有专项排查，也未见针对员工“三违”的处理记录。这反映出山西长清生物科技有限公司对“三违”治理不到位。

3. 员工安全意识不到位。山西长清生物科技有限公司在《员工安全行为标准通则》中明确规定“不准翻越窗台、护栏”，但王银锁在翻越护栏时，随行的莫**对王银锁的违章行为也未进行阻止。这反映出工人对违章行为习以为常，安全意识缺失。

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）山西长清生物科技有限公司

山西长清生物科技有限公司在历经近一年的停产后，公司上下对本次复工复产高度重视，安环部自 3 月底就开始对员工进行复工复产培训，聘请安全生产专家对复工复产方案进行了审查，

并针对性进行了隐患排查治理，对生产厂区的安全设施进行了维护和更新。但是分管领导对安全工作只安排不检查，热车间对隐患排查不认真、不到位，未认真执行公司复工复产方案，且未及时发现并制止王银锁的违章行为，致使本起事故发生。事故发生后，公司总经理石*未按照《生产安全事故报告和调查处理条例》要求，及时向有关部门报告，导致本起事故发生了迟报。

（二）属地渔泽镇人民政府和有关监管部门履职情况

1. 屯留区工信局作为屯留区规模以上企业的管理部门，基本履行了对山西长清生物科技有限公司的安全生产指导职责，对企业进行了安全检查。但是屯留区工信局对企业的安全检查不深不实，未对企业的“三违”治理提出针对性的指导建议。

2. 屯留区应急管理局作为政府安全生产综合监管部门，对山西长清生物科技有限公司进行了日常监管，并提出了问题整改要求，但对企业隐患排查治理和“三违”治理检查不严不实。

3. 屯留区渔泽镇人民政府履行对山西长清生物科技有限公司的属地监管责任，对企业安全生产情况进行了多次检查，但在督促企业提高管理水平、强化“三违”治理上不够严格认真。

六、有关责任人员和单位处理意见

（一）王银锁

王银锁，男，群众，60岁，山西长清生物科技有限公司热车间脱硫脱硝工段带班长。王银锁违反山西长清生物科技有限公司《员工安全行为标准通则》的要求，翻越护栏，踩踏锅炉管道，导致了事故的发生，对本起事故的发生负直接责任。

鉴于王银锁在此次事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）张**

张**，男，群众，50岁，山西长清生物科技有限公司副总经理，分管生产与安全。作为公司分管生产与安全工作的副总经理，在公司复工复产工作中，对热车间的生产安全工作不重视，未检查该车间对复工复产方案的执行情况，未及时排查本单位生产安全事故隐患，对本起事故负领导责任。

张**的行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

根据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条：事故发生单位其它负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款。

建议由应急管理执法机构对张**处上一年年收入的百分之二十五的罚款。

（三）王**

王**，男，群众，58岁，山西长清生物科技有限公司热车间主任。作为山西长清生物科技有限公司热车间主任，未认真执行复工复产方案，未及时制止和纠正王银锁翻越护栏，踩踏锅炉管道的违章行为，导致事故发生，对本起事故的发生负领导责任。

王**的行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理

人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

根据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条：事故发生单位其它负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入 20%至 30%的罚款。

建议由应急管理执法机构对王**处上一年年收入的百分之二十五的罚款。

（四）桑**

桑**，男，群众，37岁，山西长清生物科技有限公司热电站车间脱硫脱硝工段长。作为山西长清生物科技有限公司热电站车间脱硫脱硝工段长，发出的工作指令不明确，未提醒提示工作风险，未及时制止和纠正王银锁翻越护栏，踩踏锅炉管道的违章行为，导致事故发生，对本起事故的发生负领导责任。

桑**的行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

根据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条：事故发生单位其它负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入 20%至 30%的罚款。

建议由应急管理执法机构对桑**处上一年年收入的百分之二十五的罚款。

（五）莫**

莫**，男，群众，43岁，山西长清生物科技有限公司员工。作为山西长清生物科技有限公司员工，与王银锁一起进行压缩空气压力调整的作业，在王银锁翻越护栏、踩踏锅炉管道违章作业时，未及时向安全生产管理人员报告，也未及时制止王银锁的违章行为。

莫**的行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十九条：从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。

建议由山西长清生物科技有限公司对莫**按照企业内部管理制度予以处理。

（六）石*

石*，男，群众，47岁，山西长清生物科技有限公司总经理。作为山西长清生物科技有限公司总经理，在发生生产安全事故后，未及时向政府相关部门报告，对本起事故的迟报负主要责任。

石*的行为违反了《生产安全事故报告和调查条例》第九条第一款：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

根据《生产安全事故报告和调查条例》第三十五条第一款第二项：事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入40%-80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；

构成犯罪的，依法追究刑事责任：（二）迟报或者漏报事故的。

建议由应急管理执法机构对石*处上一年年收入的百分之六十的罚款。

（七）山西长清生物科技有限公司安环部

山西长清生物科技有限公司安环部在本次复工复产中做了大量工作。自 2026 年 3 月开始，安环部便组织了全员培训；4 月初，聘请安全生产专家对复工复产方案进行了审查；4 月中旬对全公司进行了安全隐患排查；4 月下旬对安全设施进行了维护维修，基本履行了安全生产管理机构的职责。

鉴于事发时处于安环部休息时间，未发现员工违章行为的客观条件，且在事故调查中安环部提供了充分履职尽责的证据，建议对安环部部长及其他安全管理人员由屯留区应急管理局进行约谈教育，同时吸取教训，举一反三，按照企业内部管理制度予以处理。

（八）山西长清生物科技有限公司

山西长清生物科技有限公司对作业风险辨识不清，热电车间对隐患排查不认真、不到位，分管领导对安全工作只安排不检查，未认真执行公司复工复产方案，且未及时发现并制止王银锁的违章行为，致使本起事故发生。事故发生后，公司总经理石*未按照《生产安全事故报告和调查处理条例》要求，及时向有关部门报告，导致本起事故发生了迟报。山西长清生物科技有限公司对本起事故的发生应当承担主体责任。

山西长清生物科技有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人

员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

根据《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

建议由应急管理执法机构对山西长清生物科技有限公司按照《生产安全事故罚款处罚规定》处以罚款。

（九）属地渔泽镇政府和有关监管部门

屯留区工信局、应急管理局、渔泽镇政府对山西长清生物科技有限公司进行了安全指导和日常监管，对企业安全生产情况进行了多次检查，提出了问题整改要求，但对企业加强“三违”治理未提出指导性建议，在督促企业提高管理水平、强化隐患排查治理上不够严格认真。

建议责成屯留区工信局、屯留区应急管理局、渔泽镇政府工贸行业安全管理人员向屯留区安全生产委员会办公室作出检查。

七、事故主要教训

本起事故暴露出山西长清生物科技有限公司安全发展理念不牢固，对从业人员的违章行为分析研判缺失，公司领导未认真履行法定职责，安全工作只安排不检查，流于形式，隐患排查治理不到位，注重生产不注重安全。

山西长清生物科技有限公司要充分吸取本起事故的经验教训，树牢安全发展理念，严格履行法定职责，强化员工的安全生产培训，努力提升自身管理水平，强化违章行为的治理。

八、事故防范和整改措施

（一）加强从业人员教育培训

山西长清生物科技有限公司要组织一次“全员安全生产责任制”的专项培训，深刻汲取本起事故教训，明确各岗位职责，强化责任落实。

（二）强化隐患排查治理

山西长清生物科技有限公司要组织一次“事故警示教育大会”，要充分辨识作业现场存在的安全风险，强化生产现场的安全管理，完善现场警示标识及防护措施。

（三）坚决遏制“三违”现象

山西长清生物科技有限公司要组织一次“全员反三违”的集体行动，调动员工的积极性和能动性，发现和处理一批“三违”现象。要加强作业现场管控，强化员工安全意识，坚决遏制“三违”现象突出的管理漏洞。对员工的违章行为不制止或者配合违章行为的，要制定专门的措施，坚决予以打击。

九、附件

事故调查组成员名单及签名表

技术调查报告

直接经济损失统计表

石*、张**、王**、桑**收入证明

企业营业执照复印件

山西长清生物科技有限公司部分制度

赔偿协议

现场处置资料

长治市屯留区人民政府“4·25”事故调查组

2026 年 6 月 24 日