

建湖吴加同餐厅“7·17”液化石油气 一般爆炸事故调查报告

2023年7月17日6时，盐城市建湖县塘河街道湖阳路吴加同餐厅发生一起液化石油气爆炸事故，造成2人死亡，直接经济损失551.33万元。

事故发生后，省委、省政府领导高度重视，亲自作出批示，要求尽快查明原因，加大排查整治力度，不放过任何一个环节，深刻反思，严肃追究责任。省安委会对该起事故进行挂牌督办，盐城市委、市政府领导对事故救援、善后处理、事故调查作出具体部署，要求市应急局牵头对该起事故进行提级调查。根据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）和《盐城市生产安全事故报告和调查处理办法》（盐政规发〔2014〕8号）等规定要求，市应急局会同市住建、商务、市场监管、公安、工会等部门，聘请省、市燃气安全专家，并邀请市纪委监委、检察院参与，成立事故调查组，于事故发生当日下午赴建湖县开展事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查勘事故现场、查阅相关资料、询问有关当事人和专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对相关

事故责任单位和责任人的处理建议,针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。

经调查认定,盐城建湖吴加同餐厅“7·17”液化石油气爆炸事故是一起因餐饮店液化石油气日常使用管理不当,导致液化石油气泄漏遇电火花引发爆炸的一般生产安全责任事故。

一、事故有关情况

(一) 事故发生单位及相关单位概况

1.建湖县吴加同餐厅

建湖县吴加同餐厅(以下简称:吴加同餐厅),店招:疯狂烤翅烤吧;类型:个体工商户;经营场所:建湖县双湖壹品 27 幢 115、116、215、216;统一社会信用代码:92320925MA26971W2J;注册日期:2021 年 6 月 11 日;实际经营者:吴某同;经营范围:许可项目为餐饮服务,一般项目为外卖递送服务。2021 年 12 月 1 日取得食品经营许可证,许可证编号:JY23209250084083;主体业态:餐饮服务经营者(小型餐饮);经营项目:热食类食品制售;有效期 5 年。该餐厅事发前共有员工 6 人,其中厨师 1 名、烧烤师傅 1 名、服务员 1 名、洗碗工 1 名、暑期工 2 名。

2.建湖县华阳燃气有限公司

建湖县华阳燃气有限公司(以下简称:华阳燃气公司),法定代表人:钱某宏;类型:有限责任公司(自然人投资或控股);经营地址:建湖县近湖街道镇北村建港组(县秀夫北路 299 号);经营范围:许可项目燃气经营、燃气燃烧器具安装、维修,一般项目特种设备销售、非电力家用器具销售;成立日期:2000 年 7

月 7 日；统一社会信用代码：91320925720555223P；营业期限：2001 年 11 月 22 日至 2061 年 11 月 21 日。2021 年 11 月 1 日取得燃气经营许可证，许可证号：苏 202109050001P，经营类别：瓶装燃气<液化石油气>。

（二）事故现场情况

1.事故发生建筑物情况

事发建筑物位于建湖县塘河街道双湖壹品小区 27 幢 115、116、215、216，西面靠近湖阳路，南侧与“兰州牛肉面”店合墙，西北侧为“海之泉”洗浴中心。地类（用途）：商业用地；使用权类型：国有土地出让；规划用途：商用；建筑面积：145.07 平方米；房屋权利人为孙某山、王某霞共有。2021 年 5 月吴某同与孙某山签订租房协议，租赁该建筑物作为餐厅使用（见图 1）。



图 1 吴加同餐厅（店招：疯狂烤翅烤吧）爆炸前状态图

2.建筑物内部布局

事发建筑物共分为三层（原为两层，房屋所有人将第二层隔成二、三两层），一层设置餐厅、厨房间和烧烤间，二层设置3个包厢，三层为储物间。餐厅设有5张餐桌和卡座，最南侧是收银台，收银台旁边是上二楼的楼梯；烧烤间与厨房间没有物理隔离，与餐厅用玻璃墙隔开，墙上开了两个传菜洞。

3.厨房间、烧烤间布局

厨房间、烧烤间南北向宽4米，东西向长9.25米。沿北侧墙由西向东依次摆放：茶水炉、水池、烧烤展示柜、烤箱、冰箱（上面放置微波炉）、调料台、双眼灶具、四眼灶具、蒸饭机、电磁炉、餐具架；东侧墙由北向南依次摆放：水池、50Kg液化石油气钢瓶1只；南侧墙由西向东依次摆放：烧烤操作台（下面为冰箱）、水池、制冰机、冰柜、调料架、冰柜（见图2）。

4.钢瓶、灶具连接示意图及检验检测情况

餐厅使用1只50Kg液化石油气钢瓶，钢瓶角阀通过紧急切断阀（燃气泄漏安全保护装置）、调压阀、软管、手动球阀、镀锌管，再通过软管连接到灶具（见图3）。

（1）钢瓶情况：江苏安宜集团有限公司产，规格型号：YSP118，出厂编号：00030731，制造年月：2015年1月，检验年月：2020年10月，下检年月：2024年10月。事故发生后，建湖县市场监管局将涉事钢瓶送至阜宁县安祥钢瓶检测有限公司进行气密性检测，检测结论显示该钢瓶瓶体和瓶阀无泄漏。

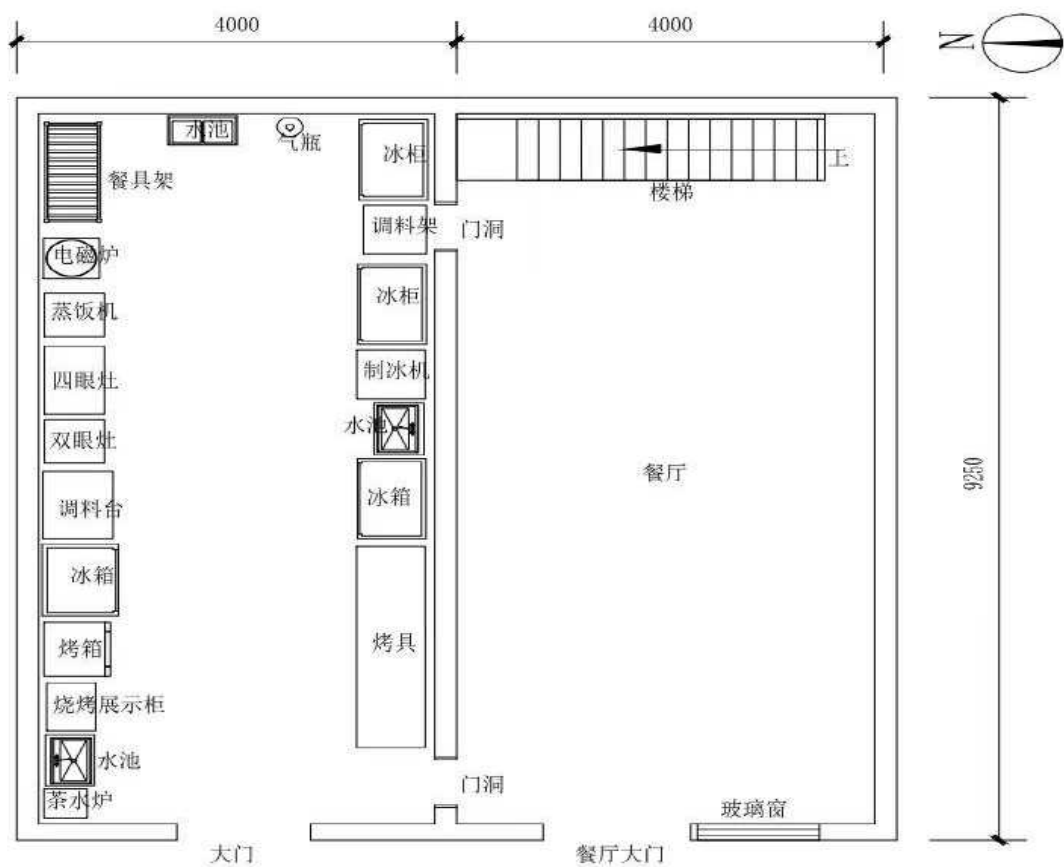


图2 餐厅厨房间、烧烤间布局图

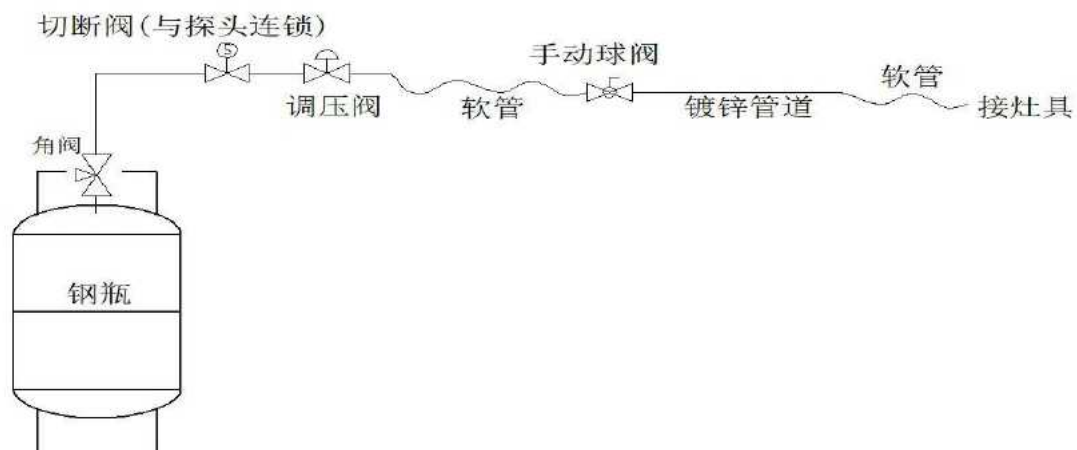


图 3 钢瓶及灶具连接示意图

（2）液化石油气情况：经调取液化石油气提货单显示，该批液化石油气销售单位为江苏中燃卓越能源贸易有限公司，液化石油气主要成分为丙烷，已按国家规定进行加臭。事故发生后，建湖县市场监管局委托淮安市产品质量监督综合检验中心对钢瓶内液化石油气进行检测，检测结果显示气体组分合格。

（3）紧急切断阀（燃气泄漏安全保护装置）情况：广东省恩平市安泰电子科技有限公司产，型号：AT300-M，执行标准GB15322.2-2003，经调取国家消防电子产品质量监督检验中心报告，显示该产品质量合格。2021年12月吴加同餐厅从江苏鑫耀燃气设备科技有限公司购买，由该公司负责安装维护。经调查，事发前该燃气泄漏安全保护装置处于未接电状态。

（4）调压阀情况：慈溪市博特曼电器有限公司产，生产日期：2022年3月24日，使用年限：18个月，执行企标Q/BTM001-2018，使用环境：禁止家用。送气工黄某胜为了维护客户，于2022年6月10日从淘宝网店“邦力百货店”购买，2022年7月为吴加同餐厅安装。事故发生后，盐城市市场监管局委托浙江方圆检测集团股份有限公司对事故调压阀及同批次2个相同调压阀进行气密性和出口压力鉴定，鉴定结果显示在1.0MPa进口压力下，流量1m³/h时，三个调压阀均无可见外漏，出口压力符合企业标准；但三个阀的实测出口压力（事故阀出口压力为140kPa）明显高于GB 35844-2018《瓶装液化石油气调压器》中规定的出口压力5.0kPa±0.9kPa压力范围^[1]。

[1] 《瓶装液化石油气调压器》GB35844-2018 表1 调压器基本参数 商用调压器最大出口压力上限 5.90kPa。

(5) 软管及卡箍情况：软管为南京宁瑞塑胶有限公司产五层不锈钢丝编织胶管，软管两头使用铁制卡箍进行紧固，现场软管受爆炸影响已无法进行检测，根据市场监管部门提供盐城市产品质量监督检验所对该公司同类型产品的检验检测报告显示，软管质量符合 GB2993-2013 标准。该软管和卡箍安装时间为 2022 年 7 月，因吴加同餐厅厨师反映软管卡箍出现下滑紧固不牢的情况，联系送气工黄某胜，黄某胜重新购买后安装。

(6) 镀锌管及手动球阀情况：由送气工黄某胜联系水电工，在建湖县国华水电批发门市采购材料后安装，爆炸后镀锌管及手动球阀仍保留在现场，手动球阀处于关闭状态。

(7) 灶具情况：因餐厅使用的灶具在爆炸中均已损毁，市场监管部门根据公安部门现场拍摄的灶具铭牌，在全市范围内对同一厂家同一品种型号的灶具进行溯源跟踪，仅在盐城经济技术开发区旧货调剂市场发现 1 台同品牌不同批次的灶具在售，执法人员进行了现场判定，该灶具带有熄火保护装置。

(8) 电器情况：经调查，餐厅厨房内使用的电器设备和照明灯具均不防爆。

(三) 事故发生经过

2023 年 7 月 9 日凌晨 5 时 01 分，华阳燃气公司送气工黄某胜驾驶车牌号为苏 J581L9 的黄色三轮车（车上载有 50kg 钢瓶 2

只、14.5kg 钢瓶 10 只) 进入建湖县民源燃气有限公司^[2]充装液化石油气。民源燃气公司充装人员在充装前检查时发现该气瓶二维码(民源燃气: 8153057430) 登记气瓶检验信息错误(实际下检年月为 2024 年 10 月, 系统中登记下检年月误录为 2023 年 1 月), 采取重新赋码(民源燃气: 8153092031) 的方式修改钢瓶检验信息后进行充装, 5 时 23 分开始充装, 5 时 28 分许充装结束, 黄某胜付完款后开车离开, 将气瓶存放在其违规设置的近湖供电所南原农贸市场内面积不足 10 平方的临时存放点内。

2023 年 7 月 16 日 16 时 30 分至 17 时许, 吴某同及餐厅厨师肖某保、烧烤师傅朱某原、暑期工王某艳等 7 人陆续到店上班。17 时 30 分左右, 肖某保向吴加同反映厨房液化石油气已用完, 吴加同安排肖某保联系送气工。19 时许, 送气工黄某胜从临时存放点取出一个 50kg 的液化石油气钢瓶送至餐厅, 更换好后离开。7 月 17 日凌晨 1 时 40 分左右, 餐厅营业结束, 肖某保关闭了金属镀锌管道上的手动球阀(未关闭钢瓶角阀), 朱某原清理木炭并用水浇灭, 王某艳于 1 时 49 分关闭照明开关, 朱某原于 1 时 50 分关闭店门, 店内人员全部离开。

[2] 建湖县民源燃气有限公司(以下简称: 民源燃气公司), 法定代表人: 钱丽丽(该公司实际控制人也是钱武宏, 两人系父女关系), 类型: 有限责任公司, 经营地址: 建湖县颜单镇三虹村, 经营范围: 液化石油气销售; 钢瓶销售; 灶具维修、销售; 统一社会信用代码: 913209257038796130, 营业期限 1999 年 2 月 26 日至 2059 年 2 月 25 日。2023 年 4 月 18 日取得燃气经营许可证, 许可证号: 苏 202309050001P, 经营类别: 瓶装燃气<液化石油气>, 有效期至 2027 年 4 月 17 日。根据江苏省质量技术监督局《关于实施气瓶安全条码管理工作意见》(苏质监特函〔2011〕1003 号) 规定“在满足许可条件的前提下, 实施统一质量管理的连锁经营气瓶充装单位经市局批准后, 可以充装连锁经营范围内的气瓶”, 经调查, 事故发生前华阳燃气公司和民源燃气公司经市场监管部门批准, 允许液化石油气钢瓶互充。

7月17日6时，吴加同餐厅内部发生液化石油气爆炸，餐厅外人行道上的2名行人被爆炸冲击波及碎片击中，1人当场死亡，1人受伤（伤者后经抢救无效死亡）。

（四）事故现场勘验情况

根据公安、消防、调查组专家现场勘验情况汇总：爆炸发生后，吴加同餐厅一楼的四面墙体均损毁，南北向与相邻门市形成贯通。餐厅顶板向上隆起，与房梁间有移位缝隙且局部水泥脱落，钢筋裸露，北侧隔间顶部（下方为钢瓶所在位置）变形较其它部位严重。餐厅一楼东北角一只外观橙色、高约1.2米、直径0.4米的液化石油气钢瓶侧翻在地、阀门向上（未连接软管），正在泄漏。墙角处有一根竖状金属管（镀锌管），管上装有阀门（手动球阀），阀门开关与金属管呈直角状（关闭状态），阀门另一端接一根长97厘米、直径1.8厘米的黄色软管，软管的两端均有螺丝卡箍，该软管另一端下垂于半空（未连接在钢瓶调压阀上）。室内存放的2个冰箱、2个冰柜均已损毁变形（其中1台距离钢瓶约2米左右的冰柜毁损严重，继电器裸露在外）。爆炸同时造成邻近的“兰州牛肉面”、“中国移动”等门市门墙、窗户及广告牌发生不同程度的毁损，东侧双湖壹品小区20号居民楼的二单元一至三层局部墙体及窗户毁损（见图4、图5）。



图 4 吴加同餐厅爆炸后现场图



图 5 爆炸后现场镀锌管、手动球阀、软管及冰柜继电器情况图

专家组将连接燃气软管的另一端连同手动球阀一同拆下来，带至液化气站进行了复原试验，将软管重新与钢瓶调压阀进行可靠连接，在关闭手动球阀的情况下，将钢瓶角阀完全打开后，未见钢瓶角阀与切断阀、调压阀之间存在泄漏问题，但软管在管内压力的作用下，从调压阀的连接端脱落，并伴随液化石油气大量泄漏发出的气流声。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故共造成 2 人死亡：

（1）张某鑫，女，60 岁，身份证号：3209*****3189，户籍地址：江苏省建湖县颜单镇*****号，建湖县颜单粮管所退休职工。

（2）仓某国，男，63 岁，身份证号：3209*****313X，户籍地址：江苏省建湖县颜单镇*****号，建湖县颜单中学退休教师。

2.直接经济损失

此次事故共造成直接经济损失 551.33 万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023 年 7 月 17 日 6 时 02 分 22 秒，建湖县 119 指挥中心接到附近群众报警，立即安排人员前往现场救援，同时通知塘河街道、县应急局，并立即向县委、县政府分别报告。建湖县政府办

于 7 时 08 分向盐城市委、市政府总值班室报告；县应急局于 7 时 32 分向市应急局报告。

（二）事故现场应急处置情况

7 月 17 日 6 时 0 分 43 秒，建湖县公安 **110 接警平台** 接到群众报警，称双湖壹品海之泉浴室南边疯狂烤翅门市疑似发生爆炸。县公安局立即启动“情指行”一体化实战机制，交巡警大队防暴中队、城南派出所、近湖派出所及第一、第二、第三、第四警务工作站等多路警力 6 时 14 分许陆续赶到现场开展处置工作，立即对现场进行封闭管控，刑警大队、治安大队开展现场勘验、周边走访等工作。6 时 02 分 22 秒，建湖县 **119 指挥中心** 接警后立即调派 3 个消防救援站 6 辆消防车 31 名救援人员赶赴现场，6 时 13 分许到达现场后，立即开展内部侦检搜救。6 时 05 分，建湖县 **120 救护站** 接到 110 通知，6 时 07 分救护车出发，6 时 14 分许救护车到达现场，立即对伤者开展救治，现场确认 1 名人员死亡、1 名人员受伤，救护人员立即将伤者送往建湖县人民医院进行救治，将死者送至殡仪馆。同时，县公安、应急、住建等部门主要负责人及相关人员也到达现场，根据各自职责分工组织救援。消防大队组织对侧翻在地、正在泄漏的液化气钢瓶用消防水枪进行稀释，6 时 44 分许，液化石油气钢瓶被关上阀门，并移至安全区域，现场险情彻底排除。同时，组织人员对周边商铺及小区住宅进行 5 次排查，未发现有其他人员伤亡或被困。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，建湖县立即成立“7·17”事故处置领导小组，由县委、县政府主要负责人任组长，县委副书记、宣传部部长、常务副县长及分管公安、卫健的两位副县长任副组长，县应急、住建、公安、卫健、消防、近湖街道、高新区、颜单镇等部门和单位主要负责人参加，下设事故调查组、伤员救治组、现场处置组、舆情引导组、善后工作组分头开展各项工作。由塘河街道、颜单镇、近湖街道、公安局、民政局组建工作专班负责死者的善后处置工作，做好家属的安抚，协商赔偿救助等相关事宜。7月18日达成协议，死者于7月19日火化，伤者于7月19日转往南通大学附属医院治疗，后经抢救无效死亡。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

餐厅违规使用中压调压阀，调压阀与软管接口处卡箍紧固不牢，营业结束后钢瓶角阀未关闭，调压阀出口压力过大导致与软管连接接头脱落，造成液化石油气泄漏，在相对封闭空间形成爆炸性气体环境，遇到冰柜继电器启动时的电火花引起爆炸。

（二）事故间接原因

1.吴加同餐厅安全生产企业主体责任严重缺失。未建立燃气使用安全管理制度，未对从业人员进行安全教育和培训^[3]；未定期开展安全自查，对液化石油气日常使用和管理不当，液化石油气钢瓶角阀长期处于开启状态，营业结束后未落实“人走阀关”，

[3] 《江苏省燃气管理条例》第三十五条：非居民用户应当建立健全燃气安全管理制度，对燃气操作维护人员进行安全教育和培训，使其掌握本岗位的安全操作技能和燃气安全使用知识。

餐厅安装的燃气泄漏安全保护装置长期处于断电离线状态^[4]。对属地多次督促整改的燃气安全隐患均未落实整改措施，对 2023 年 6 月建湖县督导组督查交办的问题隐患^[5]也没有及时整改，未采取安全防范措施。是这起事故发生的主要原因之一。

2. 华阳燃气公司日常管理松懈，安全管理职责不落实。安全生产责任制、购气实名制、配送服务制和入户安检制等未落实到位，虽与送气工黄某胜签订《建湖县瓶装液化气配送服务承诺书》《安全责任书》，但对其疏于管理^[6]，未发现和制止其违规设置液化石油气钢瓶中转仓库、向未签订供用气合同的燃气用户供气 and 未按规定实施入户安检等行为^[7]。也是这起事故发生的主要原因之一。

四、监管部门和属地政府存在的主要问题

（一）有关监管部门

1. 建湖县住建局，作为全县燃气行业主管部门，组织开展城镇燃气行业领域安全生产风险专项整治巩固提升年工作不够深入，

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第四款：餐饮等行业的生产经营单位使用燃气的，应当安装可燃气体报警装置，并保障其正常使用。

[5] 建湖县于 2023 年 6 月下旬组织督导组对全县城镇燃气安全生产工作进行督查，发现吴加同餐厅存在“未见燃气使用安全管理制度或操作规程”“未见用户自检记录”“未见供用气合同”“未见燃气公司检查表”等隐患，通过属地交办该餐厅落实整改。

[6] 《城镇燃气管理条例》第二十五条：燃气经营者应当对其从事瓶装燃气送气服务的人员和车辆加强管理，并承担相应的责任。

[7] 《江苏省燃气管理条例》第二十三条：瓶装燃气经营者应当遵守下列规定：（一）建立健全用户服务信息系统，实行用户档案管理，推行发放供气使用凭证，定期向燃气主管部门报送用户管理等信息；（四）不得向未签订供用气合同的用户提供瓶装燃气，不得向餐饮用户提供气液两相瓶装燃气。第四十三条：燃气经营者应当定期对用户的燃气设施进行免费安全检查，做好安全检查记录，提供燃气安全使用指导，发现用户违反安全用气规定的，应当书面告知用户。

日常监管工作存在漏洞,对华阳燃气公司落实安全生产主体责任监管不到位;未严格履行事故隐患闭环整改监管执法职责,对燃气领域违法行为执法处罚力度不够^[8];对辖区各乡镇(街道、园区)开展燃气安全监督管理工作督促指导不到位。

2.建湖县商务局,作为全县餐饮行业管理部门,开展城镇燃气行业领域安全生产风险专项整治巩固提升年工作不够深入;对餐饮单位开展燃气使用安全自查工作组织不力,对餐饮单位未与合法供气企业签订供用气合同等问题失管^[9];对辖区各乡镇(街道、园区)餐饮单位落实安全生产主体责任督促指导不力。

(二)地方党委政府

1.建湖县人民政府,落实属地安全生产责任不到位,对相关监管部门和乡镇(街道、园区)履行燃气管理职责监督检查力度不够^[10],推动城镇燃气行业领域安全生产风险专项整治巩固提升年工作不扎实,餐饮场所燃气安全隐患排查整治不彻底。

[8] 《城镇燃气管理条例》第四十一条:燃气管理部门以及其他有关部门和单位应当根据各自职责,对燃气经营、燃气使用的安全状况等进行监督检查,发现燃气安全事故隐患的,应当通知燃气经营者、燃气用户及时采取措施消除隐患;不及时消除隐患可能严重威胁公共安全的,燃气管理部门以及其他有关部门和单位应当依法采取措施,及时组织消除隐患,有关单位和个人应当予以配合。

[9] 《江苏省燃气管理条例》第五条:县级以上地方人民政府住房和城乡建设行政主管部门或者政府确定的行政主管部门(以下简称燃气主管部门)负责本行政区域内的燃气管理工作。发展改革、教育、工业和信息化、公安、规划、生态环境、交通运输、商务、卫生健康、应急管理、市场监督管理、城市管理等部门以及消防救援机构,依据法律、法规和同级人民政府规定的职责分工,负责燃气管理的相关工作。

《关于印发〈建湖县各有关部门和驻湖单位安全生产工作职责任务清单〉的通知》(建编发〔2020〕15号) 县商务局:1.承担商贸服务业(含餐饮、住宿业)的行业管理工作,督促指导商贸服务企业切实履行安全生产主体责任。牵头做好餐饮行业燃气使用安全自查工作,主动消除安全隐患,对未与供气企业签订供气合同的餐饮场所,督促其与合法供气企业签订安全供气合同。配合有关部门对商贸、流通企业违反安全生产法律法规行为进行查处。

[10] 《江苏省燃气管理条例》第四条第一款:县级以上地方人民政府应当加强对燃气工作的领导,将燃气工作纳入国民经济和社会发展规划,明确相关管理部门职责分工,建立联席会议制度和部门协同监督管理机制,加强对相关部门和下级人民政府履行燃气管理职责的监督检查。

2.建湖高新技术产业开发区管委会（与塘河街道合署办公），未认真吸取燃气安全事故教训，落实安全生产责任制不到位，组织推进城镇燃气行业领域安全生产风险专项整治巩固提升年工作不认真、不扎实；对吴加同餐厅长期存在的燃气安全隐患重视程度不够，未及时向相关部门报告^[11]；对建湖县安委办交办的燃气安全隐患督促整改措施不实、整治不力。

五、事故责任认定及处理建议

（一）已被司法机关采取强制措施人员

1.吴某同，吴加同餐厅实际经营者。作为餐厅安全生产主要负责人，未依法履行安全生产法定职责，违反燃气安全使用相关规定，未建立餐厅燃气使用安全管理制度，未对从业人员进行安全教育和培训；未定期开展安全自查，对液化石油气日常使用和管理不当，餐厅安装的燃气泄漏安全保护装置长期处于断电状态；对属地多次交办的燃气安全隐患均未落实整改措施，对事故发生负有主要责任，涉嫌构成犯罪，公安机关已对其采取刑事强制措施。

2.黄某胜，华阳燃气公司送气工。违反燃气安全管理相关规定，违规设置液化石油气钢瓶中转仓库，违规向未签订供用气合同的用户供气，未按规定实施入户安检，为吴加同餐厅提供并安装不合规的调压阀等配件，对事故发生负有直接责任，涉嫌构成犯罪，公安机关已对其采取刑事强制措施。

[11] 《江苏省燃气管理条例》第四条第二款：乡镇人民政府、街道办事处应当协助做好本区域内的燃气管理工作。第五十四条第二款：发挥网格化社会治理机制在燃气安全管理中的作用，发现燃气安全隐患的，应当及时提醒并向相关部门报告。

3.肖某保，吴加同餐厅厨师。作为餐厅液化石油气直接使用者，使用完液化石油气后未及时关闭钢瓶角阀，对事故发生负有直接责任，涉嫌构成犯罪，公安机关已对其采取刑事强制措施。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.钱某宏，华阳燃气公司法定代表人。负责公司全面工作，未正确履行安全管理职责，违反燃气安全管理相关规定，购气实名制、服务配送制和入户安检制落实不到位，对送气工的管理缺失，对送气工黄某胜违规设置液化石油气钢瓶中转仓库、向未签订供用气合同用户供气、未按规定实施入户安检等行为失查，对事故的发生负有责任，建议由建湖县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条相关规定，对其进行行政处罚。

2.周某东，华阳燃气公司销售部经理。负责送气工管理，未正确履行安全管理职责，违反燃气安全管理相关规定，对送气工的管理缺失，对送气工黄某胜违规设置液化石油气钢瓶中转仓库、向未签订供用气合同用户供气、未按规定进行入户安检等行为失管，对事故的发生负有责任，建议由建湖县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条相关规定，对其进行行政处罚。

3.吴加同餐厅，安全生产企业主体责任严重缺失，未建立燃气使用安全管理制度，未对燃气操作维护人员进行安全教育和培训，对液化气及其管路日常使用和管理不当，液化气钢瓶角阀长期处于开启状态，营业结束后未落实“人走阀关”，餐厅安装的燃

气泄漏安全保护装置长期处于断电离线状态。对属地多次督促整改的燃气安全隐患均未落实整改措施，对 2023 年 6 月建湖县督导组检查交办的问题隐患也没有及时整改，未采取安全防范措施。对事故发生负有主要责任，建议由建湖县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条相关规定，对其进行行政处罚；另由建湖县市场监督管理局依据市场监管相关法律规定对其进行行政处罚。

4. 华阳燃气公司，安全管理职责落实不到位，日常管理松懈，对送气工疏于管理。违反燃气安全管理相关规定，购气实名制、服务配送制和入户安检制落实不到位，违规向未签订供用气合同的燃气用户供气，未按规定实施入户安检。对事故发生负有主要责任，建议由建湖县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条相关规定，对其进行行政处罚。

（三）对有关公职人员的处理建议

对于在事故调查过程中发现的有关部门公职人员履职方面的问题线索及相关材料，移交盐城市纪委监委追责问责。

（四）其他处理建议

建议责成建湖高新技术开发区管委会向建湖县人民政府作出深刻书面检查，建湖县人民政府向盐城市人民政府作出深刻书面检查。

六、事故暴露出的问题

（一）燃气安全专项整治推进不深不实。2023 年 3 月，省

政府、市政府分别印发了《关于开展重点行业领域安全生产风险专项整治巩固提升年行动的通知》，明确要求在城镇燃气领域重点整治燃气泄漏安全保护装置安装不到位和“灶管阀”不符合安全标准等问题。根据建湖县安委办7月7日所发《关于对6月份县督导组安全生产督导反馈问题进行交办的函》显示，仅县督导组一次排查83家燃气用户就发现了322条安全隐患，其中燃气泄漏安全保护装置存在问题的有18家，占比21.7%；“灶管阀”存在安全隐患的有51家，占比61.4%。此外，此次事故餐厅未正确安装使用燃气泄漏安全保护装置、“灶管阀”产品的使用不符合安全标准是事故发生的主要原因，反映出建湖县贯彻落实上级决策部署不坚决不到位，推进城镇燃气领域安全生产风险专项整治不深入不扎实。

（二）部门属地安全监管存在漏洞盲区。经调查发现，建湖县部分燃气经营公司存在向未签订供用气合同用户供气、未按规定实施入户安检、未严格执行“一瓶一码、一扫一充”规定、充装不符合安全技术规范的气瓶等问题，而燃气安全监管部门检查多、处罚少，相关问题一直未能得到有效整治。对2023年6月联合督导发现的燃气安全隐患，特别是部分餐厅长期存在的违法违规行爲，相关部门也没有及时依法实施行政处罚，而是在7月7日以县安委办的名义将所有问题交办给了乡镇（街道、园区），由属地负责“督促相关单位制定整改方案，落实整改措施”，部门监管执法履职不到位。建湖县高新区管委会（塘河街道）在日常安全检查中已发现吴加同餐厅存在的燃气安全隐患，经多次督

促整改没有效果的情况下，没有及时向上级部门汇报；对建湖县安委办发的交办函也未引起足够重视，仅安排社区网格员跟踪督促，整改措施不实、整治不力。反映出建湖县燃气监管部门和属地乡镇（街道、园区）之间权责不明、衔接不畅，部门监管执法“宽松软”，属地监管又缺乏硬招实招，导致部分燃气安全隐患长期得不到闭环整治。

（三）燃气公司经营行为存在安全隐患。经查，建湖县部分燃气经营公司的经营模式是将液化石油气低价卖给公司送气工，送气工加价后再卖给燃气用户，赚取差价；根据送气工卖气量，燃气公司发放绩效工资，送的越多，绩效越高，看似“双赢”的模式，却埋下了安全隐患。送气工为维护自身燃气用户数量，防止用户信息被其他送气工知晓，刻意对公司隐瞒部分燃气用户名单；而燃气经营公司只顾经济利益，对送气工疏于管理，对送气工违规设置液化气钢瓶临时储存点、违规向未签订供用气合同用户供气、未按规定进行入户安检等行为失查失管，间接造成部分燃气用户长期处于不安全用气状态。

（四）燃气用户安全用气意识有待提升。建湖县安委办交办函涉及的 83 家燃气用户中，未制定燃气使用安全管理制度或操作规程的有 12 家、未对燃气操作维护人员进行安全教育培训的 13 家、未签订供用气合同的 17 家、无安全自查记录的 34 家，另外还有多家用户存在房屋构造不满足安全用气条件、违规使用“双燃料”、消防设施不足等问题。经调查发现，很多燃气用户的“灶管阀”产品购买自电商网店，质量是否合格、型号是否匹配、

安装是否规范等方面都得不到保证，市场监管的难度较大。建湖县燃气安全宣传工作需要加强，燃气用户安全用气知识还需要普及提高。

七、事故防范和整改措施

针对此次事故暴露出来的问题，为切实强化党政领导责任、属地管理责任、部门监管责任和企业主体责任，有效防范类似事故再次发生，提出以下建议：

（一）思想高度重视，持续深入推动燃气安全专项整治。建湖县委、县政府要深入贯彻习近平总书记关于燃气安全的重要指示批示精神，坚决落实国家和省、市城镇燃气安全专项整治工作部署，深刻吸取事故教训，把燃气安全摆在更加突出位置，聚焦事故暴露出的“气、瓶、阀、管、警、环境”等方面的问题，从企业经营、生产充装、输送配送、用户使用、“灶管阀”生产流通使用、监管执法等各个环节，进一步压紧压实属地政府、监管部门、经营企业、燃气用户“四方”责任。特别要针对此次事故暴露出的在燃气经营、钢瓶储存、燃气使用及安全监管等方面的薄弱环节，组织一次全覆盖、起底式的专项整治，建立健全燃气安全长效监管机制，真正把燃气安全管住管好，坚决杜绝同类型事故的发生。

（二）加强监管执法，建立严管重罚燃气安全监管机制。要按照“三管三必须”和“属地监管”要求，进一步厘清住建、市场、商务、公安、消防等部门和属地乡镇（街道、园区）的燃气安全监管责任，加强监管执法力量配备，完善燃气监管工作机制，坚

决杜绝推诿扯皮、“踢皮球”等现象的发生。监管执法部门对燃气领域违法违规行为要保持高压严管态势，对燃气经营企业未严格执行“一瓶一码、一扫一充”规定违规充装、未与用户签订供用气合同、入户安检不规范等行为要依法从严查处；对餐饮用户未安装并正常使用燃气泄漏安全保护装置、使用不合规“灶管阀”产品等问题，要采取责令停业整顿、停止供气等措施，以“零容忍”的态度做到处罚一批、整改一批，不断规范燃气安全行为，净化燃气行业环境。属地乡镇（街道、园区）要建立定期上门巡检工作机制，按照“谁检查谁签字谁负责”的原则，发现隐患及时做好跟踪和上报，建立隐患销号清单，确保闭环整改到位。

（三）紧盯重点环节，提升燃气经营领域安全管理水平。要针对事故暴露出的燃气经营方面的问题，从经营模式、送气工管理、充装规范、供用气合同签订、配送服务、入户安检等环节，全面加强对燃气经营企业的安全监管。要督促燃气经营企业主要负责人和相关管理人员认真落实安全生产主体责任，严格按照“一瓶一码、一扫一充”要求，落实气瓶扫码登记全链条溯源管理，建立健全用户服务信息系统，实行用户档案管理，严格落实实名制销售，坚决杜绝充装“黑气瓶”、非法提供“黑气源”行为；要加强送气工的管理和培训，签订气瓶安全配送承诺书，做到送气入户即安检，不断增强服务意识、安全意识，增强执岗能力；要定期对餐饮等用户燃气管路、使用环境等开展检查，对不符合安全用气条件的果断采取停止供气等措施，并及时向相关部门汇报。特别对燃气经营公司存在的换码充装、未与用户签订供

用气合同、未严格执行充装前后检查和记录制度、未按规定实施入户安检等问题，住建、市场监管等部门要加大执法处罚力度，坚决遏制违法违规行为的发生。

（四）强化宣传发动，营造共同关注燃气安全良好氛围。要结合“我为群众办实事·公用安全进万家”安全宣传活动，充分利用网络、公众号、电视、短信以及公共场所海报、标语、滚动字幕等形式，加强燃气安全公益宣传，加大推送频次，扩大宣传覆盖面。要在餐饮等燃气用户加快落实专兼职消防管理员制度，定期组织消防管理员、燃气操作人员参加燃气使用安全和应急处置培训，督促燃气用户建立安全自查制度，提升安全防范和应急处置能力。要加快推进餐饮等公共场所“瓶改管”“瓶改电”工程，非居民燃气用户全面推广安装工商业级燃气泄漏报警器和紧急切断装置，并同步完善报警信息后台网络，实现用户、企业、属地、部门共享监测，确保报警信息及时闭环处置。要充分发动镇村、社区、学校、物业、网格、公益组织等各方力量参与，推动燃气安全知识宣传进企业、进小区、进农村、进学校、进家庭，在全社会形成共同关注燃气安全的浓厚氛围。