

里水盛途公司“5·3”一般泄漏 事故调查报告

佛山市南海区人民政府事故调查组

二〇二六年九月一日

目 录

一、事故概述	4
二、事故基本情况	5
（一）事故相关单位基本情况	5
（二）建筑物及现场勘验基本情况	5
（三）事故受损情况、人员伤亡及财产损失情况	7
三、事故发生经过及原因	8
（一）事故发生经过	8
（二）事故直接原因	8
（三）事故间接原因	11
（四）企业主要负责人履职情况	11
四、事故应急情况及善后处理	11
（一）事故救援过程	11
（二）医疗救治和善后情况	12
（三）应急处置评估结论	12
五、地方党委政府和部门存在的问题	12
六、对事故有关责任单位（个人）的处理意见	13
七、其他处理意见	14
八、事故教训和防范措施	14

2026年5月3日12时许，位于佛山市南海区里水镇大冲工业区十一路20号之一A栋首层102号的佛山市盛途铝业有限公司发生一起泄漏事故，导致三名工人受伤。其中徐某明（男，40岁，广东南雄人）受伤昏迷，后被送南方医科大学第七附属医院抢救无效死亡，另外两名工人张某平（男，53岁，四川西充人）和陈某柏（男，63岁，湖南石门人）受伤后被送往佛山市第一人民医院救治。

为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了里水盛途公司“5·3”一般泄漏事故调查组，由区应急管理局、区消防救援大队、公安分局、区总工会、区人社局、里水镇人民政府等单位人员组成，并邀请区纪委监委派员参加。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故名称：里水盛途公司“5·3”一般泄漏事故。

（二）事故发生时间：2026年05月03日12时06分许。

（三）事故发生地点：佛山市南海区里水镇大冲工业区十一路20号之一A栋首层102号的佛山市盛途铝业有限公司内。

(四) 事故相关单位：佛山市盛途铝业有限公司。

(五) 事故伤亡人数：1人死亡、2人受伤。

(六) 直接经济损失：依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T 6721-1986)以及《事故直接财产损失表》，直接经济损失约 173 万元。

经调查认定，里水盛途公司“5·3”一般泄漏事故是一起因生产设备液压油软管破裂，高压泄漏雾化油雾遇高温后燃烧造成的一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

(一) 事故相关单位基本情况


1. 佛山市盛途铝业有限公司（下称“盛途公司”），《营业执照》统一社会信用代码：91440604MAK7H55245；类型：有限责任公司(自然人独资或控股)；经营场所：佛山市南海区里水镇大冲社区大冲工业区十一路 20 号之一 A 栋首层 102 号；法定代表人：观某豪；注册日期：2026 年 3 月 4 日；经营范围：一般项目：金属制品销售；金属材料销售等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(二) 建筑物及现场勘验基本情况

涉事厂房位于佛山市南海区里水镇大冲工业区十一路 20 号之一 A 栋首层 102 号的佛山市盛途铝业有限公司园区内，该单位园区内共三栋建筑，分别为办公楼、车间厂房及宿舍楼。事发建

筑为车间厂房，单层砖墙钢结构屋顶。该厂房建筑整体东西长度为 80 米，南北宽度为 75 米，占地面积 6000 平方米。该单位总建筑面积约 9000 平方米。

事故发生地点位于车间厂房的 2 号挤压生产线。2 号挤压作业区自北向南放置有一台加热炉及配套的一台剪切机和一台挤压机。剪切机与挤压机共用一套液压系统，液压系统与液压油箱位于剪切机后侧的加热炉旁，加热炉、挤压机、液压系统与油箱未见被烧痕迹，液压系统顶部有三个压力表。剪切机与挤压机之间区域及附近天面屋顶位置有明显的过火痕迹，剪切机的控制面板已烧损，一段铝棒落在剪切机后托槽内，为剪切机提供压力的一条黑色软管有渗油现象，周边地面可见泄漏的液压油。剪切机处的软管上显示有“7/8-14 DN22-2 FENGCHENG”等字样，软管上发现一处纵向撕裂状破损痕迹，破损长度约 4—5 厘米，裂口处于高开接口约 15 厘米的起弯部位，裂口内可见部份钢丝断开。经测量，托槽的铝棒直径为 12 厘米，长度为 55 厘米，软管裂口距离铝棒的距离是 152 厘米。

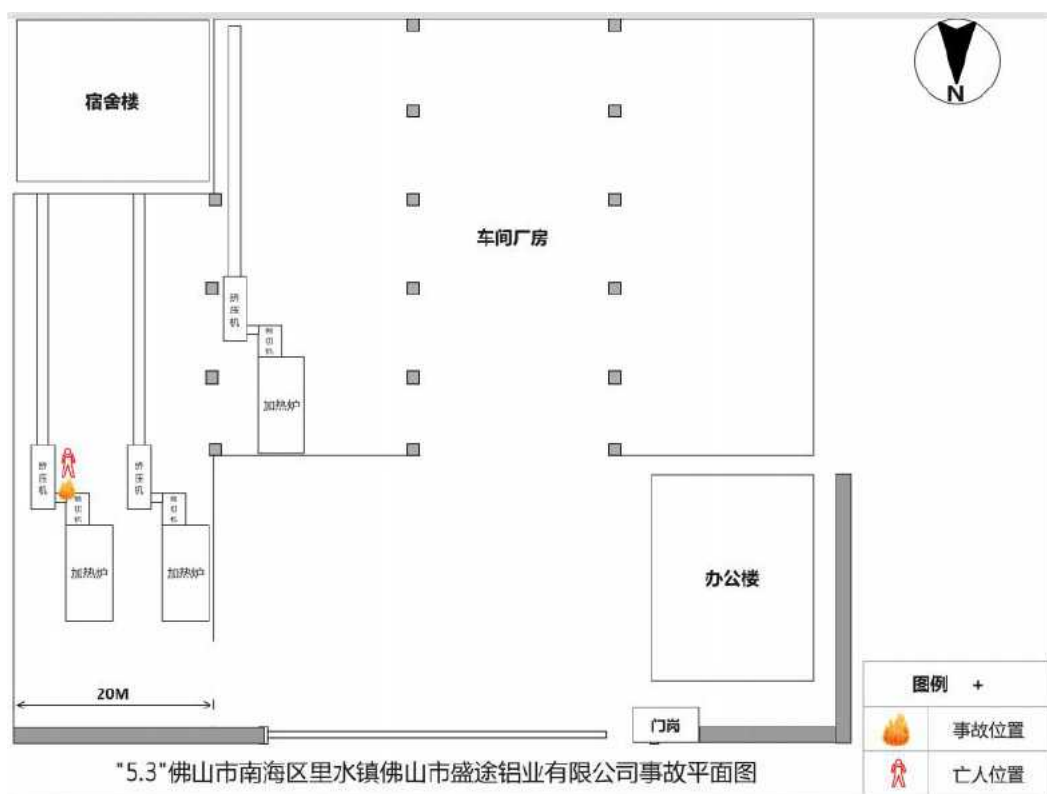

（三）涉事车间生产流程情况

经多方证人证言了解，事故机械设备全称为：铝型材挤压机生产线。机械加工流程为：铝材原料棒投入至加热炉进行高温（ 500°C ）软化，铝材在此温度下呈固流体的可剪切、压铸状态。出炉后铝材棒经剪切机剪切至固定长度，随后通过传送带平移至挤压机压铸成型。

（四）事故受损情况、人员伤亡及财产损失情况

事故造成佛山市盛途铝业有限公司的铝型材挤压机生产线一台受损，厂房建筑无较大损失。事故造成一人死亡（徐某明），两人受伤（陈某柏、张某平）。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986）以及《事故直接财产损失统计

表》，直接经济损失约 173 万元。

死者徐某明，男，汉族，1986 年 10 月 21 日出生，住址：广东省南雄珠玑镇 * * * * *。

伤者一陈某柏，男，土家族，1966 年 7 月 25 日出生，住址：湖南省石门县 * * * * *。

伤者二张某平，男，汉族，1972 年 12 月 9 日出生，住址：四川省西充县 * * * * *。

经查，徐某明、陈某柏、张某平系盛途公司聘请的工人。

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

2026 年 5 月 3 日 12 时 06 分许，位于佛山市南海区里水镇大冲工业区十一路 20 号之一 A 栋首层 102 号的盛途公司，车间厂房内第三台铝型材挤压机生产线的液压油软管发生破裂，液压油泄漏后因高压雾化遇高温发生燃烧，导致三名现场工人受伤。其中徐某明受伤昏迷，后被送南方医科大学第七附属医院抢救无效死亡，另外两名工人张某平和陈某柏受伤后被送往佛山市第一人民医院救治。

经确认，徐某明因烧伤等死亡，张某平和陈某柏因头颈、上肢烧伤，与本起事故有直接的因果关系。

（二）事故直接原因

根据燃烧痕迹特征、证人证言、现场监控录像等资料，作出

如下认定：

1.事故时间认定

经调查佛山市盛途铝业有限公司的监控视频发现，佛山市盛途铝业有限公司厂房内设置的监控视频在视频显示时间 **2026 年 05 月 03 日 12 时 16 分 02 秒**（实时时间：**12 时 06 分许**）拍摄到剪切机在一次剪切作业后，右侧喷溅出白色油雾，一秒后在剪切机剪切区域发生事故。综合判定事故发生时间为 **2026 年 05 月 03 日 12 时 06 分许**。

2.发生部位认定

根据佛山市盛途铝业有限公司的监控视频及现场痕迹勘验，综合判定发生事故部位位于：佛山市盛途铝业有限公司车间厂房内东面自西向东数第三台铝型材挤压机生产线位置。

3.事故原因认定

（1）对现场电气线路进行专项勘验发现，现场事故铝材机多处电线过火，外层套管烧焦，线路未见断口，未见线芯裸露。电箱及总开关未自动跳闸，救援人员到场手动关电。

（2）根据视频监控发现，剪切机在一次剪切作业后，右侧喷溅出白色油雾，瞬间在剪切机剪切区域发生燃烧。事故发生前及白色油雾喷溅时，位于该区域的员工（徐某明、张某平）均无吸烟等动作。

（3）根据证人证言得知，铝材棒从加热炉出炉后，铝材棒温度达 **500℃**，呈固流体状态。喷溅的白色油雾为设备液压系统

的液压油。根据盛途公司提供《产品安全技术说明书》，该液压油产品名称为 L-HM46 抗磨液压油，闪点为 222℃。

（4）根据现场勘验发现，现场铝型材挤压机生产线的铝材剪切位置呈明显烧焦痕迹，底部液压系统的工业液压软管发现一处纵向撕裂状破损痕迹，破损长度约 4-5 厘米。

综上所述，事故原因为：生产设备液压油软管破裂，液压油泄漏，因高压雾化，遇高温燃烧。



图为涉事车间中 2 号挤压生产线的现场情况

4. 事故成因分析

（1）安全隐患意识不足：涉事设备同一位置的液压软管在短短 17 天内连续两次发生泄漏（2026 年 4 月 14 日轻微泄漏后更换新管道，5 月 3 日又发生破裂）。表明盛途公司将“频繁换

管”作为维修手段，却未解决“为何频繁泄漏”的根本问题，未对高温烘烤、机械摩擦等致灾因素采取隔热或移位等工程技术措施，放任设备在高风险状态下运行，隐患意识不强。

（2）安全管理存在漏洞：管理人员未履行安全管理责任，更换设备零件选型是否符合该类机械使用标准，机械设备维修更换随性。对于短期内反复出现的设备故障，缺乏有效的风险评估和管控机制，最终导致液压油泄漏高压雾化，遇 500℃ 高温铝棒瞬间燃烧。

（三）事故间接原因

盛途公司未有效落实安全生产管理责任，未能组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，未采取技术、管理措施及时发现并消除设备在高风险状态下运行以及设备零件短期内反复出现故障的事故隐患。

（四）企业主要负责人履职情况

盛途公司法定代表人观某豪，作为公司的主要负责人，未能组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，未能及时发现并消除生产安全事故隐患。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，公安、应急等部门迅速赶到现场处理，对事发现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善

后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）医疗救治和善后情况

陈某柏、张某平在佛山市第一人民医院医院救治后，两人均已出院。事故发生后，里水镇人民政府相关部门组织相关单位与死者家属协商赔偿事宜，双方已签订调解协议。

（三）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。里水镇人民政府启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。

五、地方党委政府和部门存在的问题

（一）里水镇应急管理办公室（消防救援）

里水镇应急管理办公室（消防救援）存在对新入驻企业底数动态更新滞后，对新入驻企业的监管机制不完善，未针对短期入驻企业制定专项抽查计划；未及时督促属地社区加强新入驻企业的底数摸排及消防安全检查；未能切实压实企业自身消防安全主体责任。

（二）里水镇应急管理办公室（应急）

根据《里水镇 2026 年度安全生产监督检查计划》，涉事的佛山市盛途铝业有限公司属于机械企业，不属于执法计划中必查或抽查的重点专项、重点企业范畴，事发前里水镇应急管理办公室（应急）亦未收到过对于涉事企业的投诉举报线索。

（三）里水镇大冲社区居民委员会

盛途公司系里水镇大冲社区居民委员会（以下简称“大冲社区”）新进驻企业。2026年3月17日，大冲社区在对盛途公司开展消防巡查过程中，发现存在6项安全隐患，并现场出具消防巡查意见书。3月25日工作人员复查时发现该公司仍有2项隐患未完成整改。此后，大冲社区未及时跟进隐患整改工作，直至5月13日再次对盛途公司进行安全巡查时，仍未对此前遗留的2项安全隐患整改情况进行复查。

上述情况充分暴露出，大冲社区在安全隐患排查整治工作中存在责任落实不到位、闭环管理不严格、跟踪督办不及时等问题，反映对安全生产工作重视程度不足、工作作风不够扎实，隐患整治未能形成全流程闭环管理。

六、对事故有关责任单位（个人）的处理意见

根据事故原因和事故责任认定，依据有关法律法规，对事故有关责任单位和人员提出处理意见如下：

（一）盛途公司未有效落实安全生产管理责任，未能组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，未采取技术、管理措施及时发现并消除设备在高风险状态下运行以及设备零件短期内反复出现故障的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（一）项^[1]、第四十一条第二款^[2]的规定，对事故

^[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（一）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

^[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查

负有责任。以上行为建议南海区应急管理局依据有关法律规定对其进行行政处罚。

（二）盛途公司法定代表人观某豪，作为公司的主要负责人，未能组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，未能及时发现并消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第二十一条第（五）项^[3]的规定，对事故负有责任。建议南海区应急管理局依据有关法律规定对其进行行政处罚。

七、其他处理意见

大冲社区在安全隐患排查整治工作中存在责任落实不到位、闭环管理不严格、跟踪督办不及时等问题，反映对安全生产工作重视程度不足、工作作风不够扎实，隐患整治未能形成全流程闭环管理。建议由里水镇人民政府对大冲社区进行严肃约谈，责令社区深刻剖析问题根源、正视工作漏洞，督促社区严格履行安全生产属地管理责任，加强日常巡查监管与隐患闭环管理，坚决杜绝同类监管缺位、整改不利的问题再次发生。

八、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分生产经营主体安全生产意识薄

治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[3] 《《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

弱，安全生产风险防范意识不强，未履行出租场所消防安全责任，未及时发现并消除事故隐患，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）盛途公司要迅速落实“三个必须”工作要求，深刻吸取事故教训，组织全体企业员工开展事故教训警示会，企业管理人员召开安全生产会议，进一步加强作业人员安全教育培训和现场施工安全要求；事故发生后，要求事故企业迅速开展作业场所隐患排查，落实“一线三排”工作机制；事故企业事后要针对事故发生情况及后续处理情况，形成书面事故报告书，并由企业负责人到里水镇人民政府进行汇报，切实提高作业场所的安全管理力度。

（二）消防部门要强化对辖区内的消防安全监督管理，强化新入驻生产经营单位的消防安全监管工作，压实全链条安全管控责任，督促、指导属地社区常态化开展摸排以及消防巡查工作，严格落实排查、整改、复查、销号全闭环管理机制，加大消防安全宣传教育力度，提升从业人员的消防安全意识，防范化解辖区消防安全风险。

（三）应急管理部门要切实加强对机械加工企业的安全监管，聚焦行业突出风险，从严从细落实常态化监管举措，重点针对开展机械设备新增、更换、改造作业的生产经营单位开展专项安全生产检查，全面深化企业隐患排查治理，督促企业健全完善机械设备安全防护设施，规范设备安全使用管理，常态化开展有

针对性应急演练，持续提升企业风险防控和应急处置能力，坚决防止同类事故发生。

（四）里水镇人民政府要组织相关部门对辖区内生产经营单位开展安全生产专项检查，对新入驻企业以及机械加工类企业实施全覆盖检查，紧盯机械设备运行、安全防护措施等重点内容，健全常态化隐患排查机制，推动企业落实主体责任，堵塞安全生产管理漏洞。