

播州龙坪贵州遵义金山磨料有限公司年加工 8 万吨铝矾土生产线技改项目“3·29”一般 模板支架坍塌事故调查报告

遵义市播州区人民政府事故调查组

2025 年 8 月

目 录

一、事故基本情况	2
(一) 工程项目基本情况	2
(二) 项目许可备案情况	2
(三) 事故有关单位基本情况	3
(四) 项目合同签订情况	7
(五) 事故项目施工情况	10
(六) 现场勘查情况	11
(七) 事发当日天气及其他情况	16
二、事故经过和应急救援处置评估情况	17
(一) 事故简要经过	17
(二) 事故信息报送情况	18
(三) 事故应急处置及医疗救治情况	18
(四) 事故应急处置评估	19
三、事故人员伤亡情况和直接经济损失	19
(一) 人员伤亡情况	19
(二) 直接经济损失	20
四、事故直接原因	20
(一) 事故的直接原因	20
(二) 直接原因分析	20
五、事故暴露出来的问题	22
六、对事故相关责任人员和单位的处理建议	29
(一) 建议追究刑事责任人员 (2 人)	29
(二) 建议予以行政处罚人员 (7 人)	30
(三) 建议由行业主管部门依法处理人员 (5 人)	33
(四) 建议给予党纪政务处理人员 (8 人)	34
七、对有关责任单位的处理建议	37
(一) 建议给予行政处罚单位	37
(二) 建议给予问责处理单位	38
八、事故防范整改措施建议	39

播州龙坪贵州遵义金山磨料有限公司年加工 8 万吨铝矾土生产线技改项目“3·29” 一般模板支架坍塌事故调查报告

2025 年 3 月 29 日 16 时 20 分许，贵州省遵义市播州区龙坪镇龙坝居贵州遵义金山磨料有限公司年加工 8 万吨铝矾土生产线技改项目发生一起模板支架坍塌事故，造成 2 人死亡，6 人受伤，直接经济损失 365.7 万元。

事故发生后，市委、市政府、区委、区政府高度重视，有关领导相继作出批示，区委、区政府、市应急管理局、市住房和城乡建设局有关领导相继赶赴事发地和医院救治现场指导事故后续处置工作；市安委办对此次事故实行挂牌督办。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等法律法规规定，2025 年 3 月 29 日，区人民政府成立由区政府办牵头的播州区龙坪镇“3·29”建设工程坍塌事故调查组，区应急管理局、市公安局播州分局、区住房和城乡建设局、区总工会为成员，事故调查工作邀请区纪委监委、区检察院派员参加；同时邀请相关技术专家协助开展现场勘查，全面开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、座谈询问、技术认定、综合分析，查清了事故发生的经过、原因、人员

伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了防范和整改措施。

经事故调查组调查认定，本次事故是一起因参建单位违反危大工程专项施工方案、施工现场管理人员违章指挥，导致事发项目现场模板支撑体系结构性失稳坍塌的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程项目基本情况

贵州遵义金山磨料有限公司位于贵州省遵义市播州区龙坪镇龙坝居；事故项目名称为：贵州遵义金山磨料有限公司二期建设年加工 8 万吨铝矾土生产线技改项目。

建设内容：项目总投资 8600 万元，占地 50 亩，项目拟新建生产厂房以及完善相关工程基础设施建设，达到年加工 8 万吨铝矾土的生产能力，从 2020 年开始陆续征收项目建设用地。

（二）项目许可备案情况

1.项目备案情况：事故项目于 2019 年 3 月 20 日在区工业能源和科学技术局备案。

2.项目规划许可办理情况：事故项目于 2023 年 12 月 28 日在市自然资源局办理了《建设工程规划许可证》，总建筑面积 26650.6 平方米。

3.项目施工许可办理情况：事故项目于 2024 年 2 月 28 日在区住房和城乡建设局办理了年加工 8 万吨铝矾土生产线技改项

目—原料库及压球车间、办公楼《建设工程施工许可证》。

（三）事故有关单位基本情况

1.建设单位：贵州遵义金山磨料有限公司，成立于2011年4月25日，实际控制人：邹某飞，法定代表人：李某，注册资本：6500万元，统一社会信用代码：915203215733116313，企业注册地址：贵州省遵义市播州区龙坪镇龙坝居，登记机关：遵义市播州区市场监督管理局，经营范围：非金属矿物制品制造；耐火材料生产；耐火材料销售；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；金属材料销售；铁合金冶炼；货物进出口；进出口代理；矿物洗选加工；金属与非金属矿产资源地质勘探；矿产资源（非煤矿山）开采；采矿行业高效节能技术研发；煤制活性炭及其他煤炭加工；密封件制造等。

项目管理情况：贵州遵义金山磨料有限公司任命陈某担任该项目建设方负责人（负责项目全面工作），任命杨某林担任建设方现场代表（负责工程技术指导工作），任命方某担任建设方现场代表（负责现场施工协调及安全管理工作）。

2.施工单位：贵州展广建筑工程有限公司（以下简称展广公司），成立于2021年5月18日，法定代表人：罗某彬，注册资本：4000万元，统一社会信用代码：91520302MAAL1WAW2C，企业注册地址：贵州省遵义市播州区龙坑街道共青社区中铁共青湖C42-2-7-2，登记机关：遵义市播州区市场监督管理局，经营范围：建筑工程、市政工程、水利水电工程、公路工程、电力工

程、地基基础工程等。

公司持建筑施工安全生产许可证，编号：（黔）JZ 安许证字（2022）021608；有效期：至 2025 年 11 月 2 日；发证机关：贵州省住房和城乡建设厅；发证日期：2022 年 11 月 3 日。

公司持建筑业企业资质证书，编号：D352137545；有效期：至 2026 年 7 月 25 日，资质类别及等级：建筑装修装饰工程专业承包贰级，建筑工程施工总承包贰级，地基基础工程专业承包叁级，钢结构工程专业承包叁级；发证机关：遵义市住房和城乡建设局；发证日期：2023 年 4 月 11 日。

项目管理情况：2024 年 3 月 1 日，建设单位贵州遵义金山磨料有限公司以展广公司名义印发《关于成立年加工 8 万吨铝矾土生产线技改项目管理人员的任命书》，组建施工方项目部并任命彭某瀚为项目部经理，孙某军为技术负责人，余某勇为专职安全员，许某武为专职施工员，聂某猛为专职质量员的施工单位项目部；项目任命书仅用于满足施工许可审批手续。

3.监理单位：贵州宏达盈逸项目管理有限公司（以下简称宏达公司），成立于 2017 年 4 月 11 日，法定代表人：张某旗，注册资本：300 万元，统一社会信用代码为 91520303MA6DY1N63X，企业注册地址：贵州省遵义市汇川区高坪街道延长线高新工业园区一期标准化厂房四号楼第四层（B12），登记机关：遵义市播州区市场监督管理局，经营范围：建设工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；建设工程质

量检测等。

公司持工程监理资质证书，资质等级：房屋建筑工程监理乙级、市政公用工程监理乙级；证书编号：E352006604；有效期至：2028年12月30日；发证日期：2020年12月14日。

项目管理情况：成立有项目监理机构，任命张某举为项目总监、淳某为总监代表、张某为项目专监、王某松为监理员。

4.劳务分包单位：贵州圣恒建筑劳务有限公司（以下简称圣恒公司），成立于2022年10月26日，法定代表人：邹某，注册资本：100万元，统一社会信用代码：91520321MAC0TH0A5M，企业注册地址：贵州省遵义市播州区龙坪镇上水村上中心组011号，登记机关：遵义市播州区市场监督管理局，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营等。

公司持有市场监督管理部门核发的工商营业执照，未依法申办建筑施工劳务专业分包、安全生产许可等资质证照。

项目管理情况：现场劳动组织管理由公司法定代表人（负责人）邹某组织实施。

5.勘察单位：安徽水文工程勘察研究院有限公司，成立于2002年4月4日，法定代表人：佟某伟，注册资本：1780.12万元，统一社会信用代码：91340300737320201E，企业注册地址：

安徽省蚌埠市龙子湖区治淮路 570 号，登记机关：蚌埠市龙子湖区市场监督管理局，经营范围：建设工程勘察；地质灾害治理工程勘查；测绘服务；建筑劳务分包；建设工程施工等。

公司持岩土工程勘察甲级资质，资质等级：工程勘察专业类岩土工程（勘察）甲级、工程勘察专业类岩土工程乙级、工程勘察专业类工程测量乙级、工程勘察专业类水文地质乙级；证书编号：B234021181；有效期至 2025 年 4 月 22 日；发证日期：2022 年 11 月 30 日。

项目管理情况：公司授权何某明担任年加工 8 万吨铝矾土生产线技改项目工程项目的勘察项目负责人，对该工程项目勘察工作实施组织管理。

6.设计单位：中述设计集团有限公司，成立于 2014 年 6 月 17 日，法定代表人：聂某强，注册资本：5500 万元，统一社会信用代码：91510000309348283G，企业注册地址：四川省宜宾市屏山县屏山镇岷江大道中段 9 号丹山碧水商业步行街负二层 1046 号，登记机关：屏山县市场监督管理局，经营范围：建设工程设计；建设工程勘察；建设工程监理；工程造价咨询业务；测绘服务等。

公司持建筑行业（建筑工程）甲级资质；证书编号：A151023585-6/1；有效期至 2026 年 10 月 11 日；发证日期：2022 年 9 月 26 日。

项目管理情况：公司授权李某颖担任年加工 8 万吨铝矾土生

产线技改项目工程项目的的设计项目负责人,对该工程项目设计工作实施组织管理。

7.检测单位:遵义市播州区蓝桥工程质量检测有限公司,成立于2012年3月29日,法定代表人:陈某,注册资本:180万元,统一社会信用代码:915203215907972071,企业注册地址:贵州省遵义市播州区南白街道南白社区人民东路32、55号,登记机关:遵义市播州区市场监督管理局,经营范围:检验检测服务;建设工程质量检测;雷电防护装置检测;安全生产检验检测;室内环境检测等。

公司持检验检测机构资质认定证书;证书编号:212401341671;有效期至2027年9月12日;发证日期:2021年9月13日。

公司持建设工程质量检测机构资质证书;证书编号:黔建检字第5222013106A号;发证日期:2022年5月17日;有效期至2025年5月16日;检测范围:一、见证取样检测;二、专项检测(1.主体结构工程现场检测;2.地基基础工程检测;3.民用建筑工程室内环境质量检测;4.钢结构工程检测)。

项目管理情况:公司授权李某权担任年加工8万吨铝矾土生产线技改项目工程项目负责人(即代理人),对该工程项目的建设见证检测全过程负全面责任。

(四)项目合同签订情况

1.建设工程施工合同。2023年11月28日,贵州遵义金山

磨料有限公司同展广公司签订《年加工 8 万吨铝矾土生产线技改项目建设工程施工合同》(合同编号: JSML20240301), 工程名称: 贵州遵义金山磨料有限公司年加工 8 万吨铝矾土生产线技改项目, 工程地点: 贵州遵义金山磨料有限公司厂区内, 工程立项批准文号: 建字第 520300202300069, 工程内容: 工程总建筑面积 25783.1 平方米, 建筑内容包含部分基础建设、原料库及压球车间、办公楼、变电所、配电间、门卫室、循环水池及相关附属工程, 工程承包范围: 按照设计图及工程量清单范围进行施工, 其中主材由发包人提供, 辅材、耗材由承包人提供; 合同工期: 计划开工日期: 2024 年 3 月 1 日-2025 年 2 月 28 日; 签约合同价:(大写)叁仟贰佰叁拾贰万元整(¥32320000.00 元); 承包人, 项目经理: 彭某瀚。

经查证, 该合同未履行, 展广公司作为施工单位未实际组建派驻施工项目部及相关人员参与项目建设, 实为贵州遵义金山磨料有限公司以展广公司名义自行负责项目建设。

贵州遵义金山磨料有限公司在该项目建设中既是建设单位又是施工单位, 有关施工单位项目管理资料由建设单位项目负责人陈某指使他人伪造, 冒用关键岗位人员名义签署。

2.建设工程监理合同。2023 年 12 月 15 日, 贵州遵义金山磨料有限公司同宏达公司签订《年加工 8 万吨铝矾土生产线技改项目建设工程监理合同》, 工程名称: 贵州遵义金山磨料有限公司年加工 8 万吨铝矾土生产线技改项目, 工程地点: 播州区龙坪镇,

工程规模：总建筑面积 25960.6 平方米，计容建筑面积 62682.72 平方米，总监理工程师：张某举，监理期限：2023 年 12 月 30 日至竣工验收止。合同约定由监理单位对建设单位年加工 8 万吨铝矾土生产线技改项目提供监理与相关服务，合同价款：按服务期一年（2023 年 12 月 30 日至 2024 年 12 月 30 日）200000.00 元（大写：贰拾万元整）计，不足一年按一年算；服务期超过一年后每月计 15000.00 元（大写：壹万伍仟元整），但正式停工期间不计酬金，工期顺延。

经查证，该项目开工后，项目总监理工程师张某举更换派驻项目监理员，将监理员王某松替换为曾某生到场履行监理员职责；在项目监理过程中，实际由项目总监理工程师张某举、监理员曾某生实施监理工作。

3.劳务分包合同。2024 年 3 月 1 日，展广公司同圣恒公司签订《工程施工分包合同》，贵州遵义金山磨料有限公司作为合同担保方参与拟定，工程名称：贵州遵义金山磨料有限公司年加工 8 万吨铝矾土生产线技改项目，工程内容：按施工单位编制的施工组织工期要求，及时组织满足劳务作业所需的劳动力，按施工单位同意的开工时间施工作业，合同价款：按本合同约定办理劳务计价手续，按本合同约定时间支付工程分包（劳务费中已包含各种应缴税金与保险）费用。

经查证，圣恒公司不具备建筑施工劳务分包专业资质。贵州

遵义金山磨料有限公司以展广公司名义同圣恒公司签订本次劳务分包合同。

（五）事故项目施工情况

1.危大工程专项施工方案情况。根据《建设工程安全生产管理条例》相关规定，金山磨料有限公司年加工 8 万吨铝矾土生产线技改项目模板支撑体系属于危大工程类别，需要编制专项施工方案，金山磨料有限公司组织编制完成了《原料库及压球车间、备配料车间高大模板支撑体系》危大工程专项施工方案，施工方案对模板支架搭设、混凝土浇筑、现场管理、工艺流程等核心技术规范作了全面明确，2024 年 4 月 6 日，从遵义市建筑业专家库随机抽取 5 人组成专家组，与工程建设相关主体单位进行论证，论证意见为该方案编制内容全面、完善、可行等。

2.工程整体施工进度。事故项目于 2024 年 3 月开始建设，截止事发时，事故项目整体施工进度达 65%左右；项目基础与隐蔽工程已完成、高支模体系搭设已完成、部分大型生产设备已完成基础固定与预装配。事故发生前，主要施工内容是对厂房外围立柱、框架梁、内立柱进行混凝土浇筑作业。

3.项目建设情况。2024 年 11 月 12 日，三方参建主体因设施设备需进场安装，向区住房和城乡建设局报请停工。2024 年 12 月 21 日，事故项目设施设备安装完毕后，三方参建主体未报请区住房和城乡建设局复工复产核查即恢复高支模支撑架体搭设工作；2025 年 1 月 29 日，高支模支撑架体搭设完成；3 月 3 日、

3月6日、3月10日分别对原材料及压球车间厂房外围立柱、框架梁、内立柱实施混凝土浇筑作业。

4.事发当日施工任务。当日主要作业任务为混凝土浇筑原材料及压球车间厂房外围立柱、框架梁、内立柱上部，按照施工计划拟对原料车间立柱上部（约4.6米）及框架梁实施混凝土浇筑，浇筑顺序为KA轴→1轴→Q轴→7轴→KA轴。外围立柱、内立柱需浇筑高度为2米-6米不等（柱体下部前期已浇筑高度为12米），横梁浇筑高度为1.6米。

5.事发当日劳动组织情况。2025年3月29日7时许，邹某安排木工班组22名临时工人（均未持相关特种作业资格证）进行天沟铺设、混凝土模板搭设和浇筑等作业；建设方现场施工管理员方某在现场负责施工协调及管理工作；建设方技术顾问杨某林于当日10时许到现场对施工流程进行口头强调；建设方项目负责人陈某当日未到场履职；监理员曾某生当日未到场履职。

（六）现场勘查情况

事故现场位于贵州省遵义市播州区龙坪镇龙坝居贵州遵义金山磨料公司年加工8万吨铝矾土生产线技改项目施工现场，事故调查组聘请相关专家于2025年3月30日进入事故现场开展勘查。专家组对事故现场（原料车间7轴交KA模板支撑架整体坍塌区域及架体完好的其他区域）作业环境、痕迹物证进行综合勘查得出以下结论：

1.现场环境

(1) 施工阶段：原料车间主体结构梁柱施工；

(2) 安全措施：竖向无水平防护；

(3) 防护设施：无作业平台及防护设施；

(4) 作业环境隐患：模板支撑架未设纵横向的竖向剪刀撑和水平剪刀撑；模板支撑架立杆间距、步距大于专项施工方案明确的间距、步距；未设置抱柱拉结措施；在模板支撑架下方随意开设供泵车出入的洞口；未搭设高处施工作业平台。

2.痕迹物证

(1) 结构损坏：7 轴线的柱 12 米高以上部分的钢筋骨架倒塌、梁钢筋骨架坍塌；

(2) 坍塌范围及程度：Q-KA/7 轴线模板支撑架整体完全坍塌；

(3) 其他证据：架体坍塌倒地，杂乱成堆，严重扭曲变形；

(4) 工具/材料散落位置：架体坍塌处；

3.现场勘察情况

对原料车间 7 轴交 Q-KA 之间模板支撑架整体坍塌区域及架体搭设好的其他区域勘察，现场状况如下：

(1) 模板支撑架体未设纵横向竖向剪刀撑、水平剪刀撑和抱柱拉结措施；

(2) 支撑架体立杆间距、步距量测分别为 1300mm、1800mm，梁底增加立杆 1 根；

(3) Q-KA/7 轴线内立柱上部钢筋骨架倒塌方向一致，与坍塌架体倒塌方向恰好相反；

(4) Q-KA/7 轴线支撑架体全部坍塌，梁钢筋骨架全部坍塌坠落；

(5) Q-KA/7 轴线立柱下部（高约 12m 以下）混凝土浇筑成型并拆除模板，直径为 1600mm 圆柱，未发现受损和变形迹象；

(6) 除 Q-KA/7 轴线外，其他轴线上的立柱，下部（12 米）为 1000mmx1000mm 方形柱，全部早已浇筑成型。

4.询问和查阅情况

查阅相关图纸、施工方案和参建相关单位内业资料，询问相关人员，掌握了解的情况如下：

(1) 事故发生的原料车间的立柱，图纸标注为“全高 18 米、1000mmx1000mm 方形截面柱”，施工时只经设计单位口头同意改为“12m 高以下为直径 1600mm 圆柱，12m 高以上为 1000mmx1000mm 方形截面柱”；

(2) 2025 年 3 月 29 日，浇筑原料车间立柱 12m 以上部分、梁及部分梁混凝土浇筑，浇筑顺序为 KA 轴→1 轴→Q 轴→7 轴→KA 轴。下午开始由 Q 轴交 7 轴至 Y 轴。

(3) 浇完 Q/7 柱，随后浇筑紧邻的 U/7 柱完成，在浇筑 Y/7 柱上部时，U/7 突然失稳倾倒，U/7 柱与 Y/7 柱之间支撑架首先出现失稳坍塌，导致接连 Q-kA/7 轴线模板支撑架整体坍塌。

5.现场勘验图片

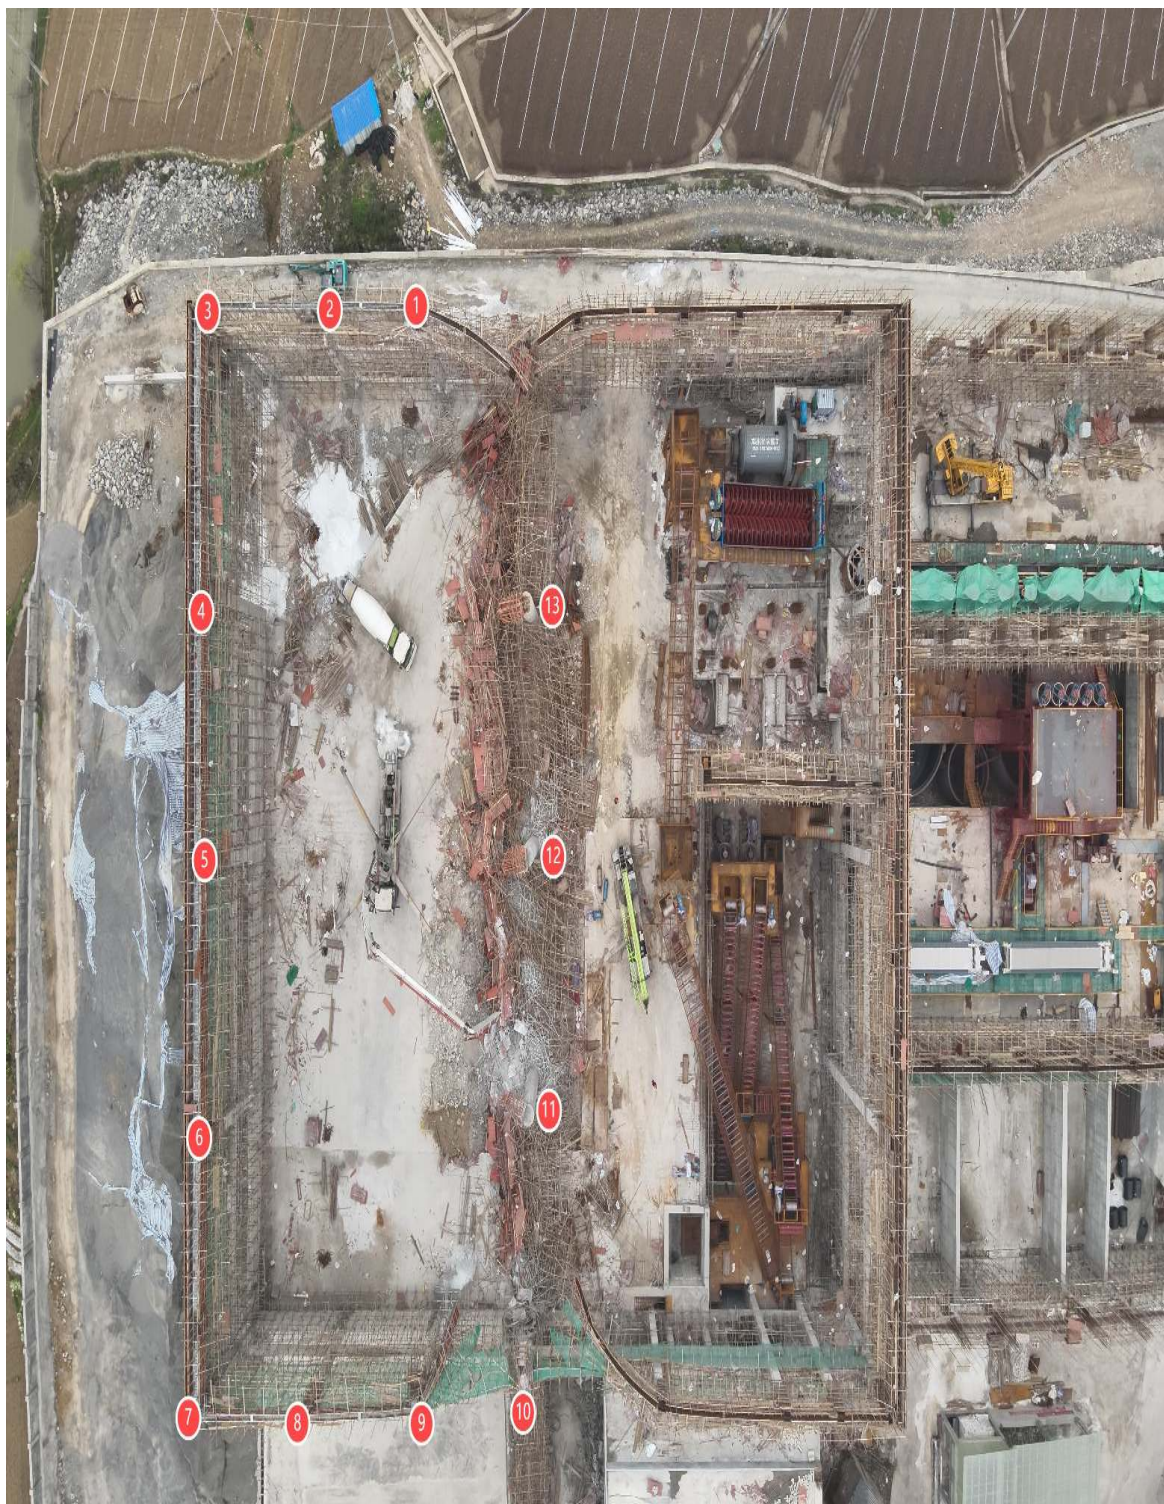


图 1：事故项目当天混凝土浇筑作业顺序

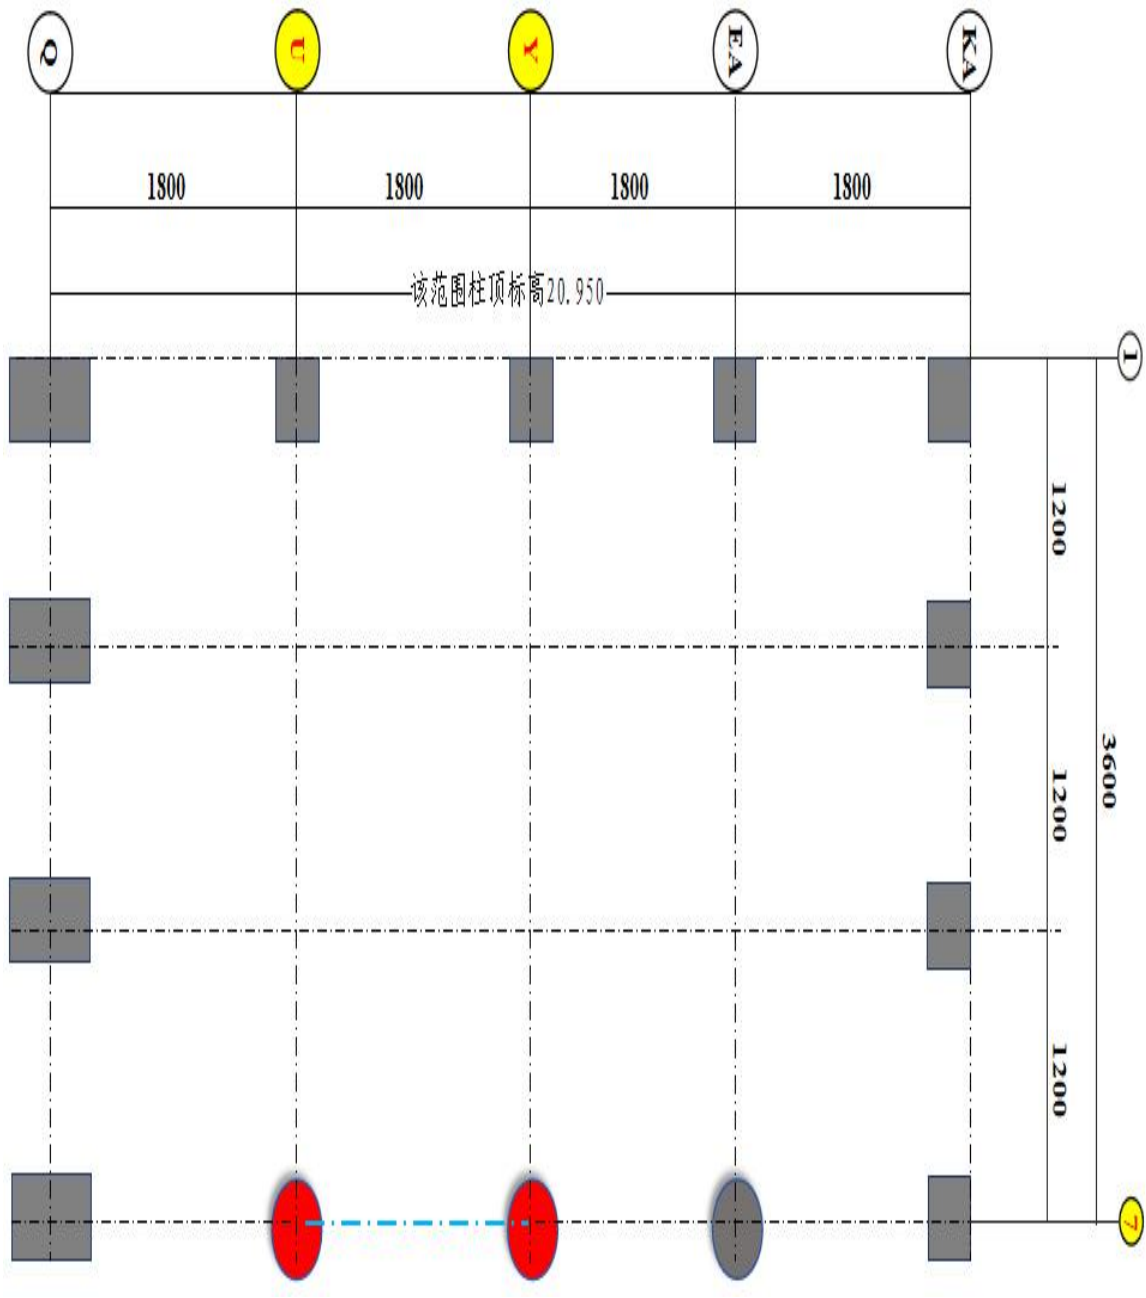


图 2: 灰色位置表示现场混凝土立柱, 红色位置从左至右为 Q-KA-U/7 立柱、
Q-KA-Y/7 立柱, 蓝色线段表示模板支撑架体坍塌区域位置



图 3：施工现场模板支撑坍塌情况

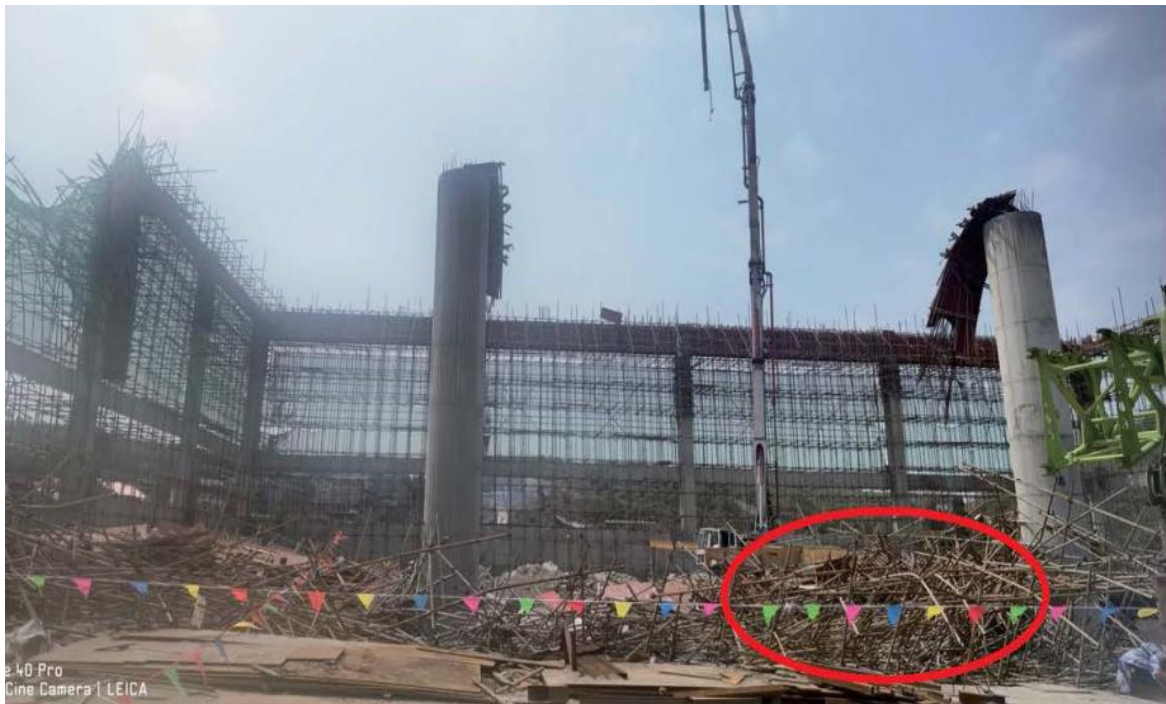


图 4：红色区域为人员坠落区域

（七）事发当日天气及其他情况

2025 年 3 月 29 日，播州区白天阴天有分散阵雨，城区气温

3-9℃；排除因地震、恶劣天气等自然灾害因素引发事故的可能性。

二、事故经过和应急救援处置评估情况

（一）事故简要经过

2025年3月29日7时许，圣恒公司负责人邹某组织木工班组文某明、张某、简某波、张某等22名工人在原材料及压球车间厂房上部进行天沟铺设、混凝土模板搭设和浇筑等作业。其中组织泥工班组人员邹某河、邹某强、徐某友、李某章、秦某祥、郑某国、邹某华、梁某秀共计8人分两组配合混凝土泵车驾驶员李某灿对事故项目原材料及压球车间厂房外立柱、框架梁及内立柱实施混凝土浇筑（徐某友、邹某河、李某章、梁某秀为一组，邹某强、郑某国、邹某华、秦某祥为一组）。

当日上午8时许，混凝土泵车驾驶员李某灿到达现场，在混凝土罐车的配合下，站在框架梁模板体系上利用泵车操作器指挥泥工班组依次对Q轴（1轴—7轴）实施混凝土浇筑作业，浇筑顺序为KA轴→1轴→Q轴→7轴→KA轴。上午完成KA轴（7轴—1轴段）梁柱、1轴梁柱浇筑。

下午完成Q轴（1轴—7轴段）梁柱浇筑后，随即依次进行7轴柱浇筑。事发前，泥工班组徐某友、邹某河和李某章利用震动棒负责U轴柱浇筑，梁某秀配合三人进行震动棒线路的移动；邹某强、郑某国和邹某华利用震动棒负责Y轴柱浇筑，秦某祥配合三人进行震动棒线路的移动；木工张某、简某波、张某配合

泥工班组在支撑架体上收、支模。当日下午 4 点 20 分许，在浇筑同 U/7 柱相邻的 Y/7 柱时，U/7 柱上部混凝土爆模，引发 Q—kA/7 轴线模板支撑整体坍塌，造成正在架体上作业的 9 名工人相继坠落至地面。

（二）事故信息报送情况

事故发生后，现场工人立即拨打 120、119 电话求救，称龙坪镇金山磨料公司二期建设项目发生事故，事故导致数人受伤。企业负责人随即向属地龙坪镇报告了事故信息，龙坪镇电话向区委办、区政府办（区政府总值班室）、区应急局报告了事故信息，区委办、区政府办（区政府总值班室）、区应急局分别向上级电话报告了事故信息。经全面核实准确后于 18 时 05 分向上级书面报告了具体事故信息。

（三）事故应急处置及医疗救治情况

接到事故信息后，播州区委、区政府高度重视，立即成立以区委书记、区长为组长，区应急局、市公安局播州分局、区住建局、区消防救援大队、区卫健局、龙坪镇人民政府等单位部门负责人为成员的救援及善后处置工作领导小组。区委、区政府有关领导立即率应急、公安、消防、卫健等部门赶赴现场组织力量开展救援，同时对现场实施警戒管制，防范发生次生事故。市急救中心、区卫健局立即调度区人民医院及事发地周边的龙坪镇、深溪镇、三岔镇医院救护人员第一时间将救援出的人员相继送往播州区人民医院救治，龙坪镇人民政府及区有关部门相继开展家

属安抚、人民调解、死亡赔偿等工作。

（四）事故应急处置评估

经事故调查组调查评估：本次事故发生后，各方应急反应迅速，救援处置及时，受伤人员救治有力有效，相关善后工作处置得当，死者、伤者家属情绪稳定，未造成社会负面影响。

三、事故人员伤亡情况和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

事故造成2人死亡、6人受伤，伤亡人员具体情况如下：

死者1：李某灿，男，44岁，家住汇川区松林镇干场村，经抢救无效于当日19:30宣布死亡；

死者2：李某章，男，51岁，家住播州区龙坪镇小湾村，经抢救无效于当日19:50宣布死亡。

伤者1：徐某友，男，62岁，家住遵义市播州区龙坪镇上水村，现已康复出院。

伤者2：邹某河，男，49岁，家住遵义市播州区龙坪镇上水村，现已康复出院。

伤者3：张某，男，57岁，家住遵义市汇川区团泽镇卜台村，现已康复出院。

伤者4：张某，男，26岁，家住四川省西充县大全镇水旱坝村，现已康复出院。

伤者5：郑某国，男，55岁，家住遵义市播州区龙坪镇小湾村，现已康复出院。

伤者 6：秦某祥，男，57 岁，家住遵义市播州区龙坪镇上水村，现已康复出院。

（二）直接经济损失

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）计算（事故罚款不计），此次事故共造成直接经济损失 365.7 万元。

四、事故直接原因

（一）事故的直接原因

现场指挥人员违反危大工程方案违章指挥，在浇筑立柱混凝土时高度超高，加之现场框架梁模板支撑体系搭设不规范，引发胀模（爆模）、支撑架体坍塌是事故发生的直接原因。

（二）直接原因分析

根据事故现场勘查和技术分析，归纳为三方面：

1.混凝土浇筑违章指挥。在混凝土浇筑作业中，现场指挥人员违反危大工程专项施工方案规定，未落实强制性技术措施，在超过规范限定的自由倾落高度情况下，未按规定设置串筒、溜槽等缓冲装置^[1]；

2.混凝土浇筑违规操作。施工单位未严格执行专项方案规定

[1] 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 8.3.5：混凝土浇筑的布料点宜接近浇筑位置，应采取减少混凝土下料冲击的措施，并应符合下列规定：

1. 宜先浇筑竖向结构构件，后浇筑水平结构构件；

2. 浇筑区域结构平面有高差时，宜先浇筑低区部分再浇筑高区部分。

《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 8.3.6：柱、墙模板内的混凝土浇筑倾落高度应符合表 8.3.6 的规定；当不能满足表 8.3.6 的要求时，应加设串筒、溜管、溜槽等装置。

的分层浇筑要求^[2] (设计分层厚度 0.5 米), 违规采用一次性浇筑 4.6 米超高作业方式, 导致混凝土自由倾落高度严重超标, 下料冲击力远超模板体系设计荷载, 造成模板支撑系统失稳;

3.模板支撑架体搭设不规范。一是立杆间距与步距违反专项施工方案, 多处未按专项施工方案要求搭设^{[3][4]}, 立杆间距达 1300mm (方案要求 700mm), 步距达 1800mm (方案要求 1200mm), 大幅降低支撑刚度;二是剪刀撑缺失, 未按要求设置竖向、水平剪刀撑^[5] (四周及中间 7 跨、顶步 8m 间距), 架体抗侧向力能力不足;三是抱柱连接缺失, 未按方案每柱每步设置抱柱^[6], 导致立杆独立受力;四是高宽比超标未加固, 柱、梁模板

[2] 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 8.3.3: 混凝土浇筑过程应分层进行, 分层浇筑应符合本规范第 8.4.6 条规定的分层振捣厚度要求, 上层混凝土应在下层混凝土初凝之前浇筑完毕。

[3] 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 9.0.1: 脚手架搭设和拆除作业应按专项施工方案施工。

[4] 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 4.4.7: 采用扣件式钢管作高大模板支架的立杆时, 支架搭设应完整, 并应符合下列规定:

1. 钢管规格、间距和扣件应符合设计要求;
2. 立杆上应每步设置双向水平杆, 水平杆应与立杆扣接;
3. 立杆底部应设置垫板;

《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 4.4.8: 采用扣件式钢管作高大模板支架的立杆时, 除应符合本规范第 4.4.7 条的规定外, 还应符合下列规定:

1. 对大尺寸混凝土构件下的支架, 其立杆顶部应插入可调托座。可调托距顶部水平杆的高度不应大于 600mm, 可调托座螺杆外径不应小于 36mm, 插入深度不应小于 180mm;
2. 立杆的纵、横向间距应满足设计要求, 立杆的步距不应大于 1.8m; 顶层立杆步距应适当减小, 且不应大于 1.5m; 支架立杆的搭设垂直偏差不宜大于 5/1000, 且不应大于 100mm;
3. 在立杆底部的水平方向上应按纵下横上的次序设置扫地杆;
4. 承受模板荷载的水平杆与支架立杆连接的扣件, 其拧紧力矩不应小于 40N·m, 且不应大于 65 N·m。

[5] 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 8.3.4: 支撑脚手架应设置竖向剪刀撑, 并应符合下列规定:

1. 安全等级为Ⅱ级的支撑脚手架应在架体周边、内部纵向和横向每隔不大于 9m 设置一道;
2. 安全等级为Ⅲ级的支撑脚手架应在架体周边、内部纵向和横向每隔不大于 6m 设置一道;
3. 竖向剪刀撑斜杆间的水平距离宜为 6m~9m, 剪刀撑斜杆与水平面的倾角应为 45°~60°。

[6] 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 9.0.1、9.0.2: 脚手架的搭设与拆除施工, 是一项技术性很强的工作, 本标准强调应按专项施工方案施工。在搭设作业前, 对操作人员

支撑脚手架高宽比大于 3，未采取增加稳定性措施（如两侧增加钢丝绳缆索），并进行支撑脚手架的抗倾覆验算^[7]。

五、事故暴露出来的问题

（一）项目各参建单位未落实安全生产主体责任

1. 贵州遵义金山磨料有限公司

（1）违法利用资质组织工程建设。贵州遵义金山磨料有限公司以展广公司名义，组织施工方项目部材料（含虚假人员配置、技术文件）获取施工许可，通过虚构项目管理架构等手段掩盖真实施工主体，由自身团队违规操作承建本公司项目工程，形成“资质申报合规、实际施工脱节”的“两张皮”模式，导致项目质量、安全监管失控。同时，以展广公司名义将工程分包给不具备建筑施工劳务分包专业资质的圣恒公司。

（2）违反危大工程专项施工方案作业^[8]。施工组织过程中，违反危大工程专项施工方案要求，违章指挥现场施工作业；现场施工人员没有经过安全技术交底即上岗作业，有关安全技术交底记录签字作假；模板支撑体系搭设过程中，支撑架体搭设、混凝土浇筑作业违反专项施工方案中明确的施工作业规范、施工顺

进行技术安全交底，是为了保证架体搭设质量和搭设与拆除作业安全。

[7] 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 4.3.10：模板支架的高宽比不宜大于 3；当高宽比大于 3 时，应增设稳定性措施并应进行支架的抗倾覆验算。

[8] 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十四条 施工单位有下列行为之一的，责令限期改正，处 1 万元以上 3 万元以下的罚款，并暂扣安全生产许可证 30 日；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1000 元以上 5000 元以下的罚款：

- （一）未对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行专家论证的；
- （二）未根据专家论证报告对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行修改，或者未按照本规定重新组织专家论证的；
- （三）未严格按照专项施工方案组织施工，或者擅自修改专项施工方案的。

序；模板支撑体系搭设完毕后，未按工程质量验收要求组织开展验收工作，导致搭设完成的模板支撑架体各参数、指标严重偏离专项施工方案要求。

（3）安全教育培训不到位^[9]。未按规定对进场施工人员开展安全生产教育培训，保证具备必要的安全生产知识。安全生产教育培训及考核情况弄虚作假，对施工人员的安全教育培训长期采用“以会代训”；安全教育培训底数不清、效果不明，安全教育培训仅停留在口头上、形式上、表册填写上。

（4）隐患排查治理工作不到位。事故项目模板支撑体系未按专项施工方案要求搭设，符合《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》判定情形。贵州遵义金山磨料有限公司有关涉事人员对事故项目长期存在的重大事故隐患自查自改不到位，致使项目建设过程中，安全风险隐患极为突出。

（5）执行监管指令不到位^[10]。自项目开工建设以来，区住房和城乡建设局多次对该项目实施监督检查，其中多次检查发现施工现场模板支架搭设存在缺陷、施工单位、监理单位人员未到岗履职等问题隐患，但公司始终未严格落实整改要求，多次虚构整改方案内容，公司项目负责人违规签署工程技术文件，掩盖现

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第六十七条：负有安全生产监督管理职责的部门依法对存在重大事故隐患的生产经营单位作出停产停业、停止施工、停止使用相关设施或者设备的决定，生产经营单位应当依法执行，及时消除事故隐患。

场违规事实，虚假整改；2024年11月12日，事故项目相关参建主体向播州区住房和城乡建设局递交项目停工申请后，未向住建部门报告即恢复施工。

2.贵州展广建筑工程有限公司

（1）出借资质为违法施工创造条件。允许贵州遵义金山磨料有限公司使用本公司建筑施工资质获取项目施工许可，配合贵州遵义金山磨料有限公司签订建筑施工合同、劳务分包合同。授权贵州遵义金山磨料有限公司使用本公司公章，加盖项目工程技术文件。

（2）对劳务公司未尽到监管责任。未对圣恒建筑劳务有限公司是否具备建筑劳务资质进行审查，默认贵州遵义金山磨料有限公司以其名义与无建筑劳务资质的公司签订劳务施工合同，在项目施工期间没有落实现场施工管理责任。

3.贵州宏达盈逸项目管理有限公司

（1）人员配置严重缺位。未按监理合同约定要求，配置监理团队^[11]。除项目总监、监理员外，其他监理人员均未实际到岗履职，导致监理组织架构形同虚设。在实施项目监理过程中，长期使用一名监理员开展监理工作。

（2）监理职责履行缺失^{[12][13][14]}。项目总监张某举、监理员

[11] 《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）第3.1.1条：项目监理机构的监理人员应由总监理工程师、专业监理工程师和监理员组成，且专业配套、数量应满足建设工程监理工作需要，必要时可设总监理工程师代表。

[12] 《建设工程安全生产管理条例》第十四条：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，

曾某生在履职过程中存在以下重大失职：对施工单位关键岗位人员（项目负责人、技术负责人、安全管理人员）长期缺岗问题未采取有效监理措施；未按规定实施安全技术交底核查制度；未履行施工方案执行监理职责，事发后调取项目《施工现场每周（月）安全检查记录》发现，《施工现场每周（月）安全检查记录》弄虚作假；未制止施工现场安全隐患整改不到位仍违规组织施工；在项目停工期间，对建设单位擅自组织施工监理不到位；未按规定签发《监理通知单》；未履行重大事项报告义务。

4.贵州圣恒建筑劳务有限公司

（1）无资质承揽工程^[15]。公司未取得《建筑业企业资质证书》中相应类别的劳务作业资质、未取得《安全生产许可证》，承揽事故项目建筑施工劳务分包工作。

（2）违反工程建设规范违章指挥。未按专项施工方案组织施工且无施工组织计划，导致作业流程混乱、交叉作业和违规作业普遍；同时，现场仅使用流动临时工，长期缺乏安全培训和安全技术交底，致使作业人员安全风险防范意识严重不足，整体处于高风险状态。

并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

[13] 《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）第 5.2.4 条：项目监理机构应检查施工单位现场安全生产管理体系的建立及运行情况。

[14] 《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）第 5.5.2 条：项目监理机构应及时整理、分类汇总监理文件资料，并按规定组卷，形成监理档案。

[15] 《中华人民共和国建筑法》第二十六条：承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。

（3）特种作业人员资质审查机制缺失。未对临时雇佣人员开展进场资质审查，致使项目施工现场无证上岗行为长期存在。

（二）播州区住房和城乡建设局依法履行建筑工程安全监管主体责任不到位

（1）内设机构监管联动不到位。建筑业管理股和建筑业服务中心分别负责市场行为管理和现场管理。在对事故项目的监督检查中，股室间协调联动欠缺，管理股和服务中心各自为政，管理股侧重于工程技术资料的形式审查，而服务中心注重于现场监管，双方缺乏沟通与协作，信息不互通，检查不协同。

（2）重大事故隐患判定标准宣贯、落实不到位。对《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》的学习、研究、宣贯和执行存在不足。未切实对照标准对事故项目认真开展检查，对本行业领域重大事故隐患判定标准的宣贯力度不够。使得事故项目有关从业人员防范化解重大事故隐患的认识不到位。

（3）督促隐患排查整治不到位。事故项目监督组在实施监督检查过程中，重实体轻人员到岗履职，没有深入对项目管理人员到岗履职情况进行监督检查。事故项目经理彭某瀚未实际到岗履职，但在多次签收的《质量安全监督通知书》中项目经理签字一栏均出现其签字；实施监督检查过程中发现事故项目“项目主要负责人及关键人员未到岗履职”、“高支模支撑体系未规范搭设”等重大事故隐患时，虽下达了责令整改的相关意见，但未严

格按照有关要求进行现场复核，仅凭项目有关方签字盖章报送的整改回复报告即进行了隐患闭环整改到位管理。

（4）对停工项目监督管理不到位。2024年11月12日，建筑业服务中心在收到事故项目停工申请后，依法下达中止监督通知书，但未向建筑业管理股通报项目停工信息，导致建筑业管理股对已办理施工许可证的项目开展动态跟踪检查中，未对事故项目开展检查，导致事故项目直至事发违法施工长达数十天未被发现，暴露出监管责任链条断裂的问题。

（5）工程建设领域执业资格专项治理不到位。2024年10月，省住建厅联合省人社厅下发《工程建设领域专业技术人员违规“挂证”行为专项治理工作方案》的通知，专项治理期间经行政主管部门核查，对施工单位项目部管理机构在册人员（项目经理：彭某瀚、专职质量员：聂某猛、专职施工员：许某武）列入第三批相关人员资格异常名录予以公示，区住房和城乡建设局按规定完成上报公示程序，涉事企业已办理相关人员资格注销手续。但针对注销人员名单，区住房和城乡建设局未对照开展在建工程项目管理人员比对摸排，致使被列入异常名录人员仍继续在涉事项目现场管理机构任职的情况未能及时发现。

（6）监管人员配备不到位。全区60个在建施工项目仅配置6名监管人员（含2名临聘），监管能力明显不足，问题处置滞后，人员数量与专业化水平无法满足实际监管需求，导致系统性风险长期存在。

（三）播州区龙坪镇人民政府落实安全生产属地管理职责不到位

（1）安全责任压紧压实不到位。未按照《中华人民共和国安全生产法》第九条^[16]明确明晰负责安全生产监督管理的有关工作机构安全职责，相关部门对各自的安全监管职责存在认识不统一的问题。虽然安全生产法明确“安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”，但即便在事故发生后，镇经济发展办公室仍将本属于自己的职责推诿给其他部门，认为镇经济发展办公室只是协助镇平安法治办进行建筑施工安全监管。

（2）安全生产日常检查不到位。事故发生前，镇经济发展办公室的工作人员虽然到该建设项目进行过多次安全检查，下达了《建筑领域安全生产检查通知书》，但在事故发生后，仍不清楚该建设项目的施工单位、监理单位是谁。

（3）督促隐患排查整治不到位。镇经济发展办公室 2025 年 2 月 25 日到事故项目检查发现 7 条安全隐患，2025 年 3 月 11 日对 2 月 25 日检查发现的 7 条安全隐患开展复查时发现，仍有 3 条（3 名工人高空作业未系安全绳；未安装安全防护网；5 名工人未佩戴安全帽）未整改，虽然再次下发通知书要求“检查出现的问题未彻底整改前不得施工”，但直到事故发生前未到现场进一步督促改正，也未及时向播州区级人民政府负有安全生产监督

[16] 《中华人民共和国安全生产法》第九条：乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责。

管理职责的部门报告^[17]。

六、对事故相关责任人员和单位的处理建议

（一）建议追究刑事责任人员（2人）

1.邹某，圣恒公司法定代表人（负责人），负责组织、招募、管理事故项目施工人员，负责指挥施工人员开展项目施工。其不具备与工程建设相应的安全生产知识和管理能力，在项目建设过程中，未制定施工组织计划、未按专项施工方案要求组织施工，导致施工作业流程混乱、交叉作业、违规作业行为频发，最终引发事故。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条^[18]之规定，对该起事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条^[19]之规定，建议移交司法机关依法追究

[17] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：乡、镇人民政府和街道办事处、开发区等功能区管理机构应当对本行政区域或者管理范围内的生产经营单位实施安全生产日常检查，发现安全生产违法行为或者事故隐患的，应当督促改正，并及时向县级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门报告。

[18] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

- （一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
- （二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
- （三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
- （四）保证本单位安全生产投入的有效实施；
- （五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
- （六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
- （七）及时、如实报告生产安全事故。

[19] 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。

刑事责任。

2. 陈某，事故项目建设方负责人，负责事故项目工程建设全面工作，履行项目负责人职责不力、重大事故隐患排查治理工作开展不力，多次签署并指使他人伪造施工单位项目管理资料，冒用关键岗位人员名义签署工程文件，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条^[20]之规定，涉嫌重大责任事故罪，建议移交司法机关依法追究刑事责任。

（二）建议予以行政处罚人员（7人）

贵州遵义金山磨料有限公司相关人员

1. 邹某飞，贵州遵义金山磨料有限公司实际控制人。履行安全生产职责不力，作为项目实际控制人，对项目建设期间安全管理工作重视程度不够，仅对项目安全工作作安排部署，提工作要求，未具体参与生产作业的组织和指挥，疏于对现场安全状况的督促检查，未全面督促有关人员切实履行职责，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条之规定，对事故发生负有责任。建议由遵义市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条^[21]之规定，依法对其实施行政处罚。

[20] 《中华人民共和国安全生产法》 第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

- （一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；
- （二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；
- （三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；
- （四）组织或者参与本单位应急救援演练；
- （五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
- （六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；
- （七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[21] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

2.李某，贵州遵义金山磨料有限公司法定代表人（常务副总经理）。负责项目的协调管理，对项目建设期间安全管理工作重视程度不够，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五^[22]条之规定，对事故发生负有责任。建议由遵义市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六^[23]条之规定，依法对其实施行政处罚。

3.杨某林，事故项目建设方技术顾问。在事故项目建设过程中，对事故项目施工技术标准把控不严，履行建设方技术顾问职责不力，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条之规定，对事故发生负有责任。建议由遵义市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，依法对其实施行政处罚。

4.方某，事故项目建设方现场管理员，负责事故项目现场协调、安全管理等工作。对施工现场违法违规建设失管，履行安全管理职责不到位，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；

（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

[22] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

（四）组织或者参与本单位应急救援演练；

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[23] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

二十五条之规定，对事故发生负有责任，建议由遵义市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，依法对其实施行政处罚。

贵州宏达盈逸项目管理有限公司相关人员

5. 张某旗，监理单位法定代表人。未履行安全生产管理职责，未按监理合同要求指派事故项目监理机构人员到岗履职，对事故发生负有责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条之规定，建议由遵义市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条^[24]之规定，依法对其实施行政处罚。

6. 张某举，事故项目总监理工程师。对施工单位项目经理、管理人员长期不在岗的情况未采取有效措施确保其到岗履职，督促施工单位开展隐患排查治理工作不到位，未履行重大事项报告义务，对事故发生负有责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条之规定，建议由遵义市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，依法对其实施行政处罚；建议由播州区住房和城乡建设局提请权限主管部门，依据《建设工程安全生产管理条例》相关规定予以处理。

7. 曾某生，现场监理员。伪造施工现场每周安全检查记录，监理日志假冒总监、专监签字，督促施工单位开展隐患排查治理

[24] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；

（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

工作不到位，未履行重大事项报告义务，对事故发生负有责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条之规定，建议由遵义市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，依法对其实施行政处罚。

（三）建议由行业主管部门依法处理人员（5人）

贵州展广建筑工程有限公司相关人员

1.余某勇，展广公司实际控制人。配合建设方提供虚假证明材料、印鉴等骗取项目施工许可，配合事故项目签署有关工程文件。建议由播州区住房和城乡建设局依据建筑工程领域有关法律法规依法予以处理。

2.罗某彬，展广公司法定代表人。配合建设方提供虚假证明材料、印鉴等骗取项目施工许可，配合事故项目签署有关工程文件。建议由播州区住房和城乡建设局依据建筑工程领域有关法律法规依法予以处理。

3.彭某瀚，施工方项目部项目经理。允许建设单位利用其注册证书，成立虚假项目并担任项目经理，通过挂靠资质领取费用。未履行项目经理职责，在项目建设过程中长期未履职；仅于2024年8月20日受贵州遵义金山磨料有限公司邀请，到场参与项目会议、参与工程技术文件签字并领取费用。鉴于其2025年2月24日在贵州省住房和城乡建设领域开展的工程建设领域专业技术人员违规“挂证”行为专项治理工作期间，在贵州建筑业监管

和公共服务系统完成“挂证”注销，建议由播州区住房和城乡建设局依据建筑工程领域有关法律法规依法予以处理。

4.许某武，施工方项目部专职施工员。未实际到场参与项目施工建设，鉴于其2024年11月27日在贵州省住房和城乡建设领域开展的工程建设领域专业技术人员违规“挂证”行为专项治理工作期间，在贵州建筑业监管和公共服务系统完成“挂证”注销，建议由播州区住房和城乡建设局依据建筑工程领域有关法律法规，依法对其违法“挂证”行为依法予以处理。

5.聂某猛，施工方项目部专职质量员。未实际到场参与项目施工建设，鉴于其2024年11月27日在贵州省住房和城乡建设领域开展的工程建设领域专业技术人员违规“挂证”行为专项治理工作期间，在贵州建筑业监管和公共服务系统完成“挂证”注销，建议由播州区住房和城乡建设局依据建筑工程领域有关法律法规，依法对其违法“挂证”行为依法予以处理。

（四）建议给予党纪政务处理人员（8人）

1.杨某学，男，中共党员，播州区住房和城乡建设局党组书记、局长。主持区住房和城乡建设局全面工作，履行工作职责不力。对贵州遵义金山磨料有限公司厂区扩建项目中存在的违法违规行为失察，对事故发生负有领导责任，建议将其存在的问题线索移交播州区纪委监委进行处理。

2.刘某，男，播州区自然资源局副局长（原播州区住房和城乡建设局副局长），分管建筑施工安全等工作，分管建筑业服务

中心。对辖区建筑施工领域安全生产存在的风险和问题认识不清，研究解决不透彻，对乡镇业务督导力度不足，对建筑业服务中心人员履行建筑施工安全监管职责不到位等问题失察，对事故的发生负有领导责任，建议将其存在的问题线索移交播州区纪委监委进行处理。

3. 吴某，男，中共党员，播州区住房和城乡建设局党组成员、副局长，分管建筑施工安全等工作，分管建筑业管理股、建筑业服务中心。对建筑业管理股、建筑业服务中心人员履行安全生产工作职责督促调度不力，安排部署建筑施工领域安全生产工作力度不够，对事故的发生负有领导责任，建议将其存在的问题线索移交播州区纪委监委进行处理。

4. 游某权，男，中共党员，播州区龙坪镇党委委员、副镇长，分管城镇建设、工业经济等工作，分管镇经济发展办公室等部门，联系区住房和城乡建设局、区工业能源和科学技术局等单位，履行分管领域安全生产工作“党政同责、一岗双责”。理解镇党委《关于调整党政班子领导分工的通知》有偏差，特别是在镇一级建筑施工安全监管问题上，主观上认为“平安法治办负责安全生产，经发办协助建筑施工安全监管”，指导督促分管部门（镇经济发展办公室）加强行业安全生产工作不够，对事故的发生负有领导责任，建议将其存在的问题线索移交播州区纪委监委进行处理。

5. 韩某怀，男，播州区住房和城乡建设局建筑业服务中心主

任；事故项目监督组成员。负责全区房屋建筑和市政基础设施工程项目质量和安全服务工作；负责贵州遵义金山磨料有限公司年加工 8 万吨铝矾土生产线技改项目质量安全监督工作。事故项目 2024 年 3 月申报监督至 2024 年 11 月下达中止监督通知书期间，虽然按工作计划对该项目实施了多次监督检查，但是在检查过程中对相关人员长期不在岗、项目现场作业安全管控、参建单位落实重大事故隐患排查治理责任等没有严格进行检查督促，对参建单位问题整改回复报告没有严格进行跟踪复查。下达中止监督通知书后，没有将中止监督情况向相关领导报告和向相关股室通报。对事故的发生负有监管责任，建议将其存在的问题线索移交播州区纪委监委进行处理。

6. 黄某平，男，播州区住房和城乡建设局建筑业管理股负责人。负责全区房屋建筑和市政基础设施工程的工程质量、施工安全及文明施工的监督管理和行业发展、负责权限内工程建设施工许可证和建筑企业安全生产许可证的核发和动态监督等工作。对全区在建施工项目监管主要停留在系统审核，未结合现场开展核查，对贵州遵义金山磨料有限公司厂区扩建项目中存在的违法违规行为失察，对事故的发生负有监管责任，建议将其存在的问题线索移交播州区纪委监委进行处理。

7. 吴某立，男，中共党员，播州区龙坪镇经济发展办公室主任，统筹负责镇经济发展办公室工作。未认真履行安全生产工作职责，跟踪、督促事故企业落实隐患整改不力，对自身职责认识

不清,安全生产日常检查不深不细,对事故的发生负有管理责任,建议将其存在的问题线索移交播州区纪委监委进行处理。

8.蒲某伟,男,中共党员,播州区龙坪镇经发办副主任,协助主任分工负责建筑施工领域的安全生产工作。未认真履行安全生产工作职责,跟踪、督促事故企业落实隐患整改不力,对自身职责认识不清,安全生产日常检查不深不细,对事故的发生负有管理责任,建议将其存在的问题线索移交播州区纪委监委进行处理。

七、对有关责任单位的处理建议

(一) 建议给予行政处罚单位

1.贵州遵义金山磨料有限公司

作为事故项目实际施工方,在项目建设过程中,履行项目建设安全生产职责不力,对事故发生负有责任。建议由遵义市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定^[25],依法对其实施行政处罚;对违法取得的项目施工许可证,建议由播州区住房和城乡建设局依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条之规定^[26],予以撤销。

[25] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条:发生生产安全事故,对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

- (一) 发生一般事故的,处三十万元以上一百万元以下的罚款;
- (二) 发生较大事故的,处一百万元以上二百万元以下的罚款;
- (三) 发生重大事故的,处二百万元以上一千万元以下的罚款;
- (四) 发生特别重大事故的,处一千万元以上二千万元以下的罚款。

[26] 《中华人民共和国行政许可法》第六十九条有下列情形之一的,作出行政许可决定的行政机关或者其上级行政机关,根据利害关系人的请求或者依据职权,可以撤销行政许可:

- (一) 行政机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予行政许可决定的;
- (二) 超越法定职权作出准予行政许可决定的;

2. 贵州展广建筑工程有限公司

允许贵州遵义金山磨料有限公司以本公司名义自行负责项目建设,默认他人以本公司名义与无建筑劳务资质的公司签订劳务施工合同,其行为违反《中华人民共和国建筑法》第二十六条、二十九条之规定,建议由播州区住房和城乡建设局依据《中华人民共和国建筑法》第六十六条^[27]之规定,予以处理。

3. 贵州宏达盈逸项目管理有限公司

履行监理单位工作职责不到位,对该起事故的发生负有责任。建议由遵义市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定,依法对其实施行政处罚。

4. 贵州圣恒建筑劳务有限公司

无资质承揽事故项目劳务分包工程,现场施工组织管理混乱,对该起事故的发生负有责任。建议由遵义市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定,依法对其实施行政处罚。

(二) 建议给予问责处理单位

(三) 违反法定程序作出准予行政许可决定的;

(四) 对不具备申请资格或者不符合法定条件的申请人准予行政许可的;

(五) 依法可以撤销行政许可的其他情形。

被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的,应当予以撤销。

依照前两款的规定撤销行政许可,可能对公共利益造成重大损害的,不予撤销。

依照本条第一款的规定撤销行政许可,被许可人的合法权益受到损害的,行政机关应当依法给予赔偿。依照本条第二款的规定撤销行政许可的,被许可人基于行政许可取得的利益不受保护。

[27] 《中华人民共和国建筑法》第六十六条: 建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的,责令改正,没收违法所得,并处罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失,建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。

1.播州区住房和城乡建设局

履行安全生产行业监管责任不到位，对事故项目停工期间，擅自组织施工失管失察，对该起事故的发生负有监管责任。建议由其向播州区人民政府作出深刻书面检查，由播州区安全生产委员会办公室对其进行警示约谈。

2.播州区龙坪镇人民政府

属地安全管理有疏漏，部门安全责任没有压紧压实，督促企业整改安全隐患不力，对该起事故的发生负有属地管理责任。建议由其向播州区人民政府作书面检查，由播州区安全生产委员会办公室对其进行警示约谈。

八、事故防范整改措施建议

针对此次事故暴露出来的问题，为进一步强化地方政府及部门监管责任，督促企业落实安全生产主体责任，有效防范类似事故，提出以下防范措施。

（一）进一步提高思想认识，牢固树立安全发展理念

各镇（乡、街道）、行业主管部门要坚持以人民为中心的发展理念，贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，务必举一反三，深刻吸取事故教训，深入开展事故警示教育。龙坪镇人民政府要切实履行安全生产属地管理责任。一是健全安全生产责任体系。严格按照《中华人民共和国安全生产法》第九条规定，明确镇经济发展办公室、平安法治办等部门的安全生产监管职责，进一步压实安全责任；二是强化安全生产巡查检查。加

强对辖区重点领域企业的安全生产巡查检查，建立隐患整改跟踪机制，对检查发现的隐患实行“清单化+销号制”管理，明确整改时限，对逾期未整改的隐患等违法违规行为及时上报相关部门依法处理；三是加强安全生产教育培训。组织镇、村（社区）干部及企业负责人开展安全生产专题培训，重点学习《中华人民共和国安全生产法》《贵州省安全生产条例》等法律法规，提升安全生产责任意识和履职能力。

（二）进一步压实企业安全生产主体责任

此次事故暴露出企业不按工程建设基本程序建设的问题，贵州遵义金山磨料有限公司要严格落实工程建设规范，严格执行法定建设程序，依法申请建设项目相关行政审批及施工许可，坚持先勘察、后设计、再施工的原则，督促勘察、设计、施工、监理等单位严格落实安全管理责任；强化风险隐患排查治理，加大对重点部位、关键环节安全风险隐患的排查治理力度，安排具备相应资质和能力的人员开展安全风险隐患排查，建立安全隐患台账，认真落实整治措施，确保风险隐患逐一整改销号；强化安全教育培训，加强《中华人民共和国安全生产法》《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》和建筑施工安全法律法规、企业安全管理规章制度、操作规程、岗位风险和防范措施的培训，严格落实新入职人员“三级教育培训”规定，确保从业人员经培训合格和“三项岗位”人员持证上岗，切实提升全员安全意识和技能，保障施工安全。

（三）进一步压实行业监管部门责任

播州区住房和城乡建设局，一是要进一步压紧压实参建各方主体责任，强化建设单位首要责任落实，严格要求建设单位履行法定建设程序，加强对参建各方的履约管理；二是要尽快明确本部门内设股室和下属机构的安全生产工作的职能分工，避免存在监管漏洞，进一步配齐配强专业执法人员，加大对辖区在建工程的安全监管力度；三是进一步完善各项监管制度与措施，加大执法巡查、检查力度，依法依规查处骗取施工许可手续、违法组织施工等违法行为，梳理重点监管事项，细化部门责任措施，坚决防止一放了之和只审批不监管、“只管合法、不管非法”，“只管在建、不管停建”等现象发生，织牢织密安全防护网；四是强化业务指导，提升基层监管效能。定期组织基层监管人员培训，提升基层监管人员业务水平。持续安排业务骨干深入监管一线进行现场指导，有效提升基层监管的准确性与规范性。五是深入开展建筑施工领域重大事故隐患排查整治工作，督促施工单位健全完善重大事故隐患自查自改常态化机制，严格对照《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》等排查整改重大事故隐患。针对此次事故暴露出来的问题，全面聚焦工程建设领域存在的安全生产多发、共性问题，深入开展排查整治，避免监管失位、错位和监管盲区，督促各方责任主体严格落实企业主体责任。切实消除一批事故隐患，严防此类事故再次发生。

（四）进一步强化安全生产治本攻坚三年行动

全区各级各部门要持续深化开展安全生产治本攻坚三年行动，紧盯“十大行动”，采取有效措施，有力推动治本攻坚三年行动 2025 年具体工作任务扎实开展、取得实效。特别是要将遏制事故的关口前移到风险管控和隐患治理之前，切实开展安全生产风险管控和隐患排查治理，紧盯重点行业、重点领域容易导致群死群伤的重大风险，彻底把较大以上风险辨识出、管控住，把重大事故隐患排查出、治理好，坚决遏制事故发生，以高水平安全保障全区高质量发展。