



淮南市应急管理局

yjj.huainan.gov.cn

[网站首页](#)

信息公开

工作资讯

安全监管

政策法规

党建工作

应急管理

政民互动

网上服务

政策法规 | 政策解读 | 事故处理 | 典型案例 | 安全生产形势 | 煤矿安全生产重要文件宣贯专栏

您当前所在的位置：[首页](#) > [政策法规](#) > [事故处理](#)

寿县绿色东方新能源有限公司“2020.5.6”较大中毒事故调查报告

发布日期：2020-07-30 16:59 来源：市应急管理局（市煤矿安全监督管理局） 阅读次数：8488 字体：[大 中 小] 背景颜色：

淮南市寿县“2020·5·6”较大中毒窒息 事故调查报告

2020年5月6日20点40左右，寿县绿色东方新能源有限公司垃圾库发生一起中毒窒息事故，造成3人死亡，2人受伤。直接经济损失约360万元。

事故发生后，省人大常委会副主任、市委书记沈强批示：全力救治伤员，做好亡者善后；立即组织专家查明原因，严防此类事故；举一反三，进行全面检查，深刻吸取教训，坚决消除事故隐患。市长张孝成、副市长李朝晖第一时间赶赴事故现场，指挥调度抢险救援和应急处置工作。市长张孝成批示：认真贯彻落实省领导批示精神，吸取教训，举一反三，在全市范围内开展安全生产排查整治工作，建立健全风险防范机制。

根据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》等有关规定，市政府成立了淮南市“5·6”较大中毒窒息事故调查组，由市政府副市长李朝晖任组长，市应急管理局、市公安局、市城市管理行政执法局、市发展和改革委员会、市总工会、市人社局、寿县人民政府派人参加，同时邀请市纪委监委派员参加，并先后选调了相关专家6名参与事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料、专家论证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，以及事故防范措施建议。

一、基本情况

（一）相关单位及个人基本情况

1. 寿县绿色东方新能源有限责任公司（以下简称“绿色东方公司”）。公司位于寿县堰口镇和窑口镇交界，成立于2014年6月27日，有限责任公司（外商投资企业法人独资），注册资本捌仟柒佰伍拾万元，法定代表人寇付峰。经营范围为焚烧处理生活及工业垃圾，利用焚烧垃圾产生的余热发电。建设规模为日处理600吨生活垃圾焚烧炉，配套12MW汽轮发电机组。2016年3月16日开工建设，2017年8月31日开始生产。绿色东方公司组织架构图见图1。

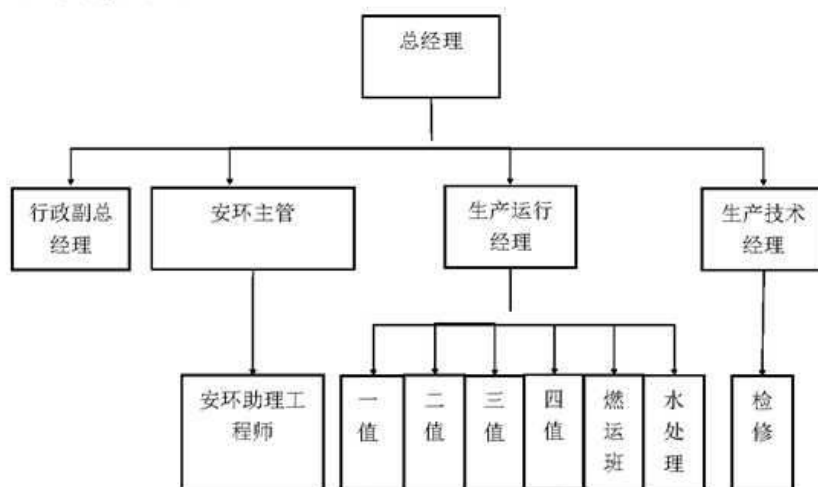


图1 绿色东方公司组织架构图

2. 宜兴市金超保温防腐材料有限公司（以下简称“金超公司”）。公司位于江苏省宜兴市新庄街道王婆村，成立于2002年3月29日，有限责任公司，注册资本伍仟万元，法定代表人吴燕。经营范围有防腐保温工程、市政工程、道路工程、房屋建筑工程的设计、施工等。建筑企业资质证书编号：D332247294，

具备冶金工程施工总承包三级资质；建筑企业资质证书编号：D232119310，具备防水防腐保温工程专业承包二级资质；安全生产许可证编号：（苏）JZ安许证字（2018）001672，有效期为2018年6月4日至2021年6月3日。

3.王守田。男，身份证号码342422*****1413，寿县正阳关镇人。此次事故工程的现场负责人。

（二）绿色东方公司与金超公司合同签订情况

2019年10月11日，绿色东方公司启动“寿县生活垃圾焚烧发电项目厂房屋面修复”招标采购程序，2019年10月22日绿色东方公司向金超公司发中标通知书，最终报价陆拾伍万伍仟元。2019年11月1日，绿色东方公司和金超公司签订《寿县生活垃圾焚烧发电项目厂房屋面修复施工合同》（合同编号：GF-2019-TJ-AHSX-0001，以下简称《厂房屋面修复施工合同》）和《寿县生活垃圾焚烧发电项目垃圾库和厂房屋顶的漏水处理技术协议》。

该项目于2019年10月30日开工，2019年12月28日完工。2020年1月14日，绿色东方公司出具竣工验收意见书，结论为“现场检查基本符合验收条件，后续出现问题按照合同执行”。2019年11月14日绿色东方公司第一次预付工程款98250元，2020年1月20日第二次付510245元，剩余质保金未付。

（三）金超公司与王守田的关系

金超公司授权王守田为《厂房屋面修复施工合同》项目负责人。王守田与金超公司法人代表吴燕的弟弟吴文超（公司实际管理经营者）为朋友关系，非金超公司员工。

（四）事故工程情况

2020年4月26日，绿色东方公司垃圾库5楼垃圾吊操作室工作人员反映，室内有明显臭味。在检修垃圾吊配电室吊顶中的风机时，发现该吊顶西侧墙面顶部有亮光、裂缝。经查发现垃圾库内南墙和东墙梁与墙交界处各有约21米和40米长的水平裂缝，于是联系王守田封堵裂缝。5月2日至3日，绿色东方公司与王守田商定从垃圾库内对垃圾库南墙和东墙裂缝进行封堵作业。5月5日，王守田带着朱杰杰、戴兵兵站在垃圾库内南墙侧垃圾堆上，搭扶梯封堵作业，当日完成南墙裂缝的封堵工作。5月6日下午2点，许贵芹、宋得恩、戴兵兵、朱杰杰等4人开始对垃圾库内东墙裂缝进行封堵作业，至晚上约8点左右封堵作业结束。

该事故工程未签订合同或安全协议，为绿色东方公司与王守田个人口头约定。

（五）事故工程与《厂房屋面修复施工合同》的关系

2020年5月15日，事故调查组组织建筑、电力方面专家，以及安徽金天阳律师事务所律师，通过现场勘查、查阅合同资料、向垃圾库设计单位质询，专家组出具了《关于“5·6”较大中毒窒息事故垃圾库内墙体裂缝封堵工程情况专家鉴定意见》，**鉴定意见为：**事故工程不属于《厂房屋面修复施工合同》规定的工作内容。

（六）事故作业人员教育培训及安全交底情况

事故工程前，绿色东方公司未对王守田、戴兵兵、朱杰杰、宋得恩、许贵芹等5人进行教育培训和安全交底。其中，宋得恩、

许贵芹等 2 人未经绿色东方公司审查备案，事故工程“受限空间作业许可证”批准的进入垃圾库作业人员中无此 2 人。

（七）事故现场勘察情况

1. 死亡人员位置。

死亡 3 人分别位于垃圾库内西南角，标高 19.8m 卸料口平台下方的垃圾堆上。其中，第一位死亡人员宋得恩位于南侧距卸料口平台下方约 1.5 米；死亡人员许贵芹、戴兵兵为施救人员，两人距离较近，距卸料口平台下方约 0.4 米。见图 1、图 2。

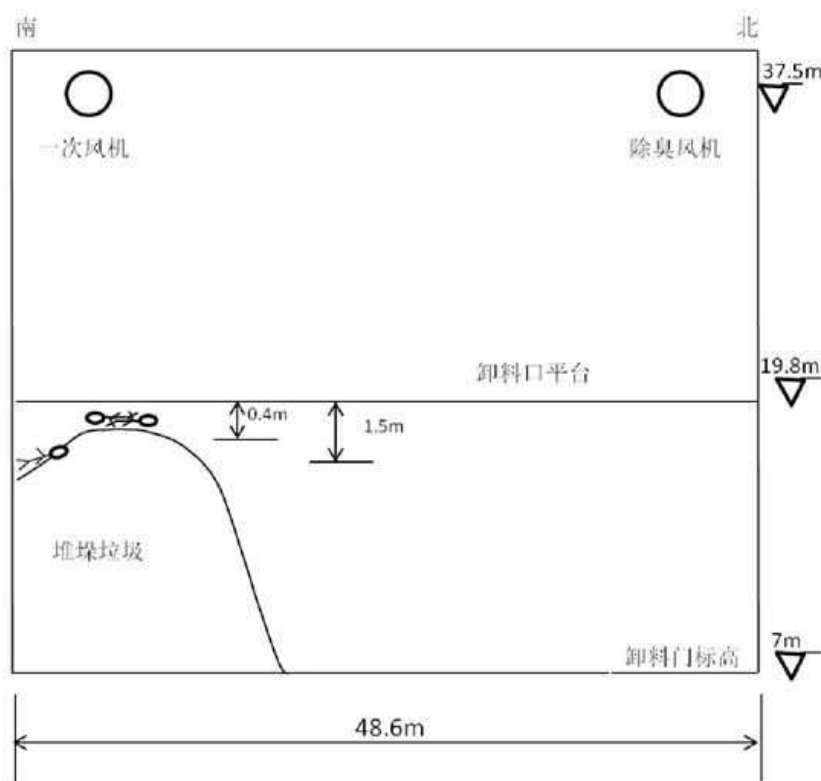


图 1 垃圾库西墙立面示意图



图 2 事故发生区域

2. 事故垃圾库情况。

垃圾库，南北方向长度约 48.6m，东西方向宽度约 21m，垃圾吊桥梁位置标高约 36.5m，垃圾车卸料门底部标高 7m，在标高 21m 位置设置有垃圾吊控制室，并有过厅，连接配电室。从垃圾吊控制室沿着过厅，经配电室和 7 道防火门可以到达垃圾库。库内西侧标高 19.8m 处，建有卸料口平台。从标高 21m 的防火门经梯子可以到达标高 19.8m 的卸料口平台。在垃圾库内西墙上方，

分别安装一次风机1台和除臭风机1台。见图3、图4。

绿色东方公司垃圾库每天入库垃圾400-700t，储存7-10天发酵，库内储存垃圾约为7000-10000t。在垃圾熟化发酵过程中，产生硫化氢、一氧化碳、甲烷等有毒有害气体。

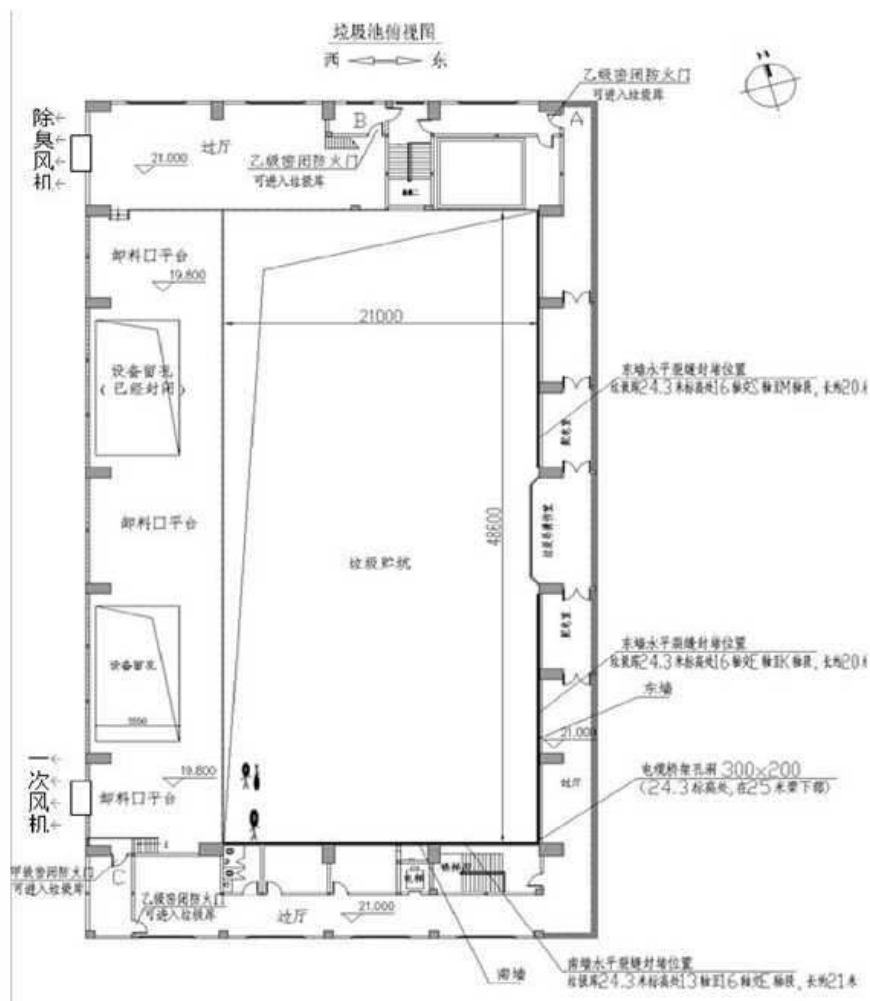


图3 事故现场垃圾库俯视图

3. 墙体裂缝封堵工程情况。

垃圾库内墙体裂缝封堵工程范围：南墙水平裂缝为垃圾库

- 8 -



图 5 现场封堵施工

(八) 有关部门职责规定。

《窑口镇关于进一步明确安全生产工作责任的通知》（窑发〔2019〕62号）规定，镇安委办（安监办）负责安全生产执法工作，依法查处安全生产违法行为，查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

《寿县机构编制委员会关于印发县政府工作部门及直属事业单位安全生产职责的通知》（寿编〔2018〕21号）规定，**县发改委**负责全县供电建设工程施工安全、运行安全，承担供电安全监管责任；**县城管局**负责全县城市生活垃圾收集、运输、处置

和设施设备安全监管，负责全县城市餐厨垃圾收集、运输、处置安全监管。

《中共寿县县委办公室 寿县人民政府办公室关于印发寿县发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（办〔2019〕33号）规定，**县发改委**负责电力工业管理，指导电力生产安全管理有关工作。

《中共寿县县委办公室 寿县人民政府办公室关于印发寿县城市管理行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（办〔2019〕21号）规定，**县城管局**主要职责第十五条为，完成县委、县政府交办的其他任务。绿色东方公司自2014年6月27日注册成立以来，县城管局受县政府指派，实际履行对绿色东方公司的安全生产监管职责。

《关于印发淮南市政府工作部门安全生产职责的通知》（办〔2018〕6号）规定，**市发改委**负责全市电厂建设工程施工安全、电厂运行安全，承担电厂安全监管责任。

二、事故发生经过、救援情况及善后处理情况

（一）事故发生经过

5月6日14点，许贵芹、宋得恩、戴兵兵、朱杰杰等4人对垃圾库内东墙裂缝实施封堵作业。其中，许贵芹和宋得恩采取悬吊的方式实施封堵作业，戴兵兵和朱杰杰在平台上辅助作业。许贵芹从库内垃圾吊控制室的北侧，由南向北作业；宋得恩从库内垃圾吊控制室的南侧，由北向南作业，见图4。约20点，作业结束后，戴兵兵和朱杰杰从平台出去，许贵芹通过吊绳下降到标高7m的卸料门1，由此离开垃圾库。宋得恩作业结束，已靠

近垃圾库南墙，通过吊绳下降到南墙边的垃圾堆上，计划沿着南墙从垃圾堆顶部向西步行，行至垃圾库内西侧低洼处时，吸入沉积的硫化氢等有毒有害气体倒下。

已出库三人（许贵芹、戴兵兵、朱杰杰）发现宋得恩未出库，就进库寻找。约 20 点 40 分，许贵芹、戴兵兵发现宋得恩跪蹲在垃圾库西南角的垃圾堆低洼处，便从标高 19.8m 卸料口平台跳入低洼处施救，两人吸入有毒有害气体瞬间倒地。跟随而来的朱杰杰站在卸料口平台上见状不对，立即跑出垃圾库外呼救，同时打电话给正在一楼大厅的王守田。约 20 点 45 分，王守田和朱杰杰再次入库施救时吸入有毒有害气体受伤。

（二）事故伤亡人员情况

1. 死亡人员情况

宋得恩：男，**年**月**日出生，居民身份证号：342422*****0552。户籍地：寿县双桥镇梨树村杨圩村民组，现住地：寿县双桥镇梨树村杨圩村民组；职业：农民。

许贵芹：男，**年**月**日出生，居民身份证号：342422*****0537。户籍地：寿县双桥镇袁郢村许圩村民组，现住地：寿县双桥镇袁郢村许圩村民组；职业：农民。

戴兵兵：男，**年**月**日出生，居民身份证号：342422*****1419。户籍地：寿县正阳关镇董圩村董圩队；职业：农民。

2. 受伤人员情况。

王守田：男，**年**月**日出生，居民身份证号：342422*****1413。户籍地：寿县正阳关镇枸杞街道；职业：

农民。

朱杰杰：男，**年**月**日出生，居民身份证号：340406*****3418。户籍地：潘集区田集朱圩村；职业：农民。

（三）应急救援及善后处理情况

1. 应急救援情况。

事故发生后，寿县立即启动《生产安全事故应急救援预案》，并组织县应急、公安、消防救援、卫生医疗、生态环境等部门开展事故应急救援、现场处置及善后处理等工作。寿县县委、县政府主要负责同志、分管负责同志接到事故报告后，第一时间赶赴事故现场，安排部署应急救援和善后处置工作，有关负责人立即赶赴寿县县医院指导协调伤员救治。同时，寿县将事故发生情况向市政府汇报。

张孝成市长、李朝晖副市长，第一时间率领市应急局、市城管局、市环保局主要负责人和9名专家赶赴事故现场，启动《淮南市安全生产事故灾难应急预案》，成立寿县绿色东方新能源有限责任公司“5.6”中毒窒息事故应急处置指挥部，下设抢险救援、专家技术、医疗卫生、善后维稳、治安管理、信息舆情组等工作组，全力开展应急救援和善后处置工作。

2. 事故接报处置情况。

（1）县公安部门。5月6日21时29分，县公安局110指挥中心接王守田电话报警称，绿色东方公司3名工人在操作过程中，怀疑是硫化氢中毒，在前往县医院途中。县公安局110指挥中心接报后，立即指令辖区派出所赶往事故现场；21时40分，辖区派出所反馈称系中毒事件，要求专业救援；21时55分，县

公安局 110 指挥中心向值班局领导报告；21 时 58 分，县公安局 110 指挥中心指派县消防救援大队赶往事故现场救援；22 时 01 分，县公安局 110 指挥中心向县应急局通报事故简要情况。

（2）县消防救援队伍。5 月 6 日 22 时 00 分，县消防救援大队接到寿县公安局 110 指挥中心转达警情，绿色东方公司厂区内发生硫化氢中毒事故。县消防救援大队值班负责人立即带领 4 辆车 13 人，于 22 时 24 分到达事故现场，开展救援工作，并向市消防救援支队指挥中心报告。

（3）县应急管理部门。5 月 6 日 22 时 03 分，县应急局接县公安局 110 指挥中心事故初步信息，22 时 05 分，县应急局工作人员向 120 急救中心核实人员伤亡情况，于 22 时 09 分向县政府分管负责人报告。同时，县应急局主要负责人立即赶赴事故现场。经初步调查，确定伤亡人员基本情况后，于 23 时 35 分在事故现场拨打 12350 上报事故情况。

（4）县卫生医疗部门。5 月 6 日 20 时 53 分，县 120 急救中心接到救援电话称 1 人化学物中毒。120 急救中心派当地医院立即出车，于 21 时 05 分到达现场。21 时 22 分，向 120 急救中心汇报共有 3 人中毒，其中 1 人现场抢救无效已停止呼吸。120 急救中心再次派出救护车，将 2 名伤者送往县医院抢救。22 时 43 分，县医院急诊科宣布 3 人抢救无效死亡。

（5）县城管部门。5 月 6 日 22 时 07 分，赶赴寿县县医院协助救治伤员，约 23 时到达绿色东方公司参与善后处置工作。

（6）县生态环境部门。5 月 6 日 23 时许，组织环境监测人员赶赴现场，对事故现场及周围大气环境进行监测，显示空气质

量正常。

(7) 窑口镇。5月6日22时08分，立即启动镇《生产安全事故应急预案》。镇党委主要负责人带领有关人员，于22时30分到达事故现场组织救援。22时35分，镇政府主要负责人带领有关人员到达县医院，协助做好伤员救治工作。随即，窑口镇成立工作组，全面负责“5.6”中毒事故救援和善后处置工作。

(8) 市应急局。5月6日23时35分，接到寿县事故信息报告，并按照规定，于第一时间将事故情况报告市委、市政府和省应急厅。

3. 善后处置情况。

事故发生后，市政府、寿县政府及时报告并发布事故信息，及时回应社会关切，有效应对舆情，未发生负面舆情。市政府高度重视善后处置工作，寿县政府成立专门组织协调做好死者善后补偿工作，维护社会稳定。目前，3名死者亲属已签订赔偿协议，事故善后处理和赔偿工作基本结束。

三、事故发生的原因

(一) 事故直接原因

1. 相关单位检测鉴定结论。

(1) 寿县县医院3名死者死亡抢救记录均为：颜面青紫，口唇紫绀，双侧瞳孔散大到边，对光反射消失，颈动脉搏动消失，心音及呼吸音消失，考虑为急性化学品中毒，呼吸心跳停止。

(2) 司法鉴定科学研究院对3名死者血液中硫离子司法鉴定意见：戴兵兵、许贵芹、宋得恩血液中检出硫离子浓度分别为3.83 μg/mL、0.09 μg/mL、0.09 μg/mL。（参考《法医医学杂志》，

2017, 33(2), 《硫化氢中毒案件中血液硫离子的测定》一文中, 3例硫化氢中毒案件中, 6名死者血液中均检出硫离子, 质量浓度在 $1.02\text{--}3.13\ \mu\text{g/mL}$ 。健康人群、死后等不同来源的空白血液中硫离子质量浓度不高于 $0.05\ \mu\text{g/mL}$ 。)

(3) 王守田、朱杰杰入院诊断记录为: 急性硫化氢中毒。

2. 事故现场有关人员询问笔录。

根据现场第一目击人朱杰杰的问询笔录, “我即将到他两(戴兵兵、许贵芹)跟前的时候, 他两已经跳下去, 正准备弯腰救宋得恩的时候, 猛然立正往后一退, 像被电似的颤抖一下同时倒下。”(符合在接触高浓度硫化氢时, 可发生“电击样”中毒, 数秒内突然倒下, 呼吸停止的中毒症状。)

3. 事故调查组专家分析论证结论。

(1) 绿色东方公司垃圾库属于有限空间, 5月6日当天, 库内储存垃圾约为 7000t , 储存7-10天发酵。在垃圾熟化发酵过程中, 会产生硫化氢、一氧化碳、甲烷等有毒有害气体。

(2) 寿县5月2日最高温度 32°C , 5月3日最高温度 35°C , 5月4日最高温度 33°C , 加速垃圾熟化速率以及有毒有害气体产生, 垃圾在厌氧状态下不完全氧化产生的硫化氢、一氧化碳、甲烷等有毒气体吸附在固体垃圾表面上。当人体行走在熟化垃圾表面时, 因重力挤压激发熟化垃圾内部吸附的有毒气体瞬间释放, 增大局部有毒有害气体浓度。

(3) 5月6日, 垃圾库内墙体裂缝封堵期间, 库内除臭风机未开启, 未能有效排出垃圾库内有毒有害气体, 导致库内气体浓度超标。由于一次风机和除臭风机安装位置较高, 气体抽取过

程中未能有效抽吸低凹处气体，硫化氢气体密度大于空气，库内低凹处存在死区空间，导致局部硫化氢气体浓度超标。

（4）5月6日，垃圾库内墙体裂缝封堵期间，还在进行垃圾抓吊作业，增加库内有毒气体的释放速度。

（5）死亡人员佩戴防毒面具型号选择错误。佩戴防毒面具型号为：P-A-1。根据国家标准，该类型防毒面具为普通过滤件，仅用于防护有机气体或蒸汽。

综上所述，事故直接原因是：施工人员未佩戴满足安全需要的防护用具，未经批准违章冒险进入含有硫化氢等有毒有害气体的垃圾库内作业，吸入硫化氢等有毒有害气体造成1人死亡；在未做好自身安全防护，佩戴必要的防护用具的情况下，盲目施救又造成2人死亡、2人受伤，导致事故扩大。

（二）事故间接原因

1. 绿色东方公司安全生产主体责任不落实，安全管理混乱，未对事故施工人员进行核查备案；雇请无相关安全知识的人员作业且未开展教育培训和安全交底；未组织开展生产安全事故应急救援演练；垃圾库现场安全管理混乱，未与施工方签订安全生产管理协议，违反作业票管理制度违章作业，现场安全监护严重不到位；安全隐患排查治理流于形式，对垃圾库入库门门锁损坏、可燃气体在线检测仪损坏等安全隐患熟视无睹。

2. 王守田，私自雇佣无有限空间安全知识的人员作业；施工前未编制施工方案和安全技术措施，也未开展必要的教育培训和安全交底；未给施工人员提供必要的防护用具情况下，违反作业票制度规定，违章指挥冒险作业。

3. 窑口镇政府，履行属地安全管理职责不力，日常隐患排查治理和风险防控工作不到位，未及时发现事故单位存在的安全隐患并及时上报处理。

4. 寿县城管局，履行日常安全监管职责不到位，督促企业开展隐患排查治理和风险防控工作不到位，未及时发现事故单位存在的安全隐患并督促及时消除。

5. 寿县发改委，履行电力企业工业管理责任不力，对企业隐患排查治理和风险防控工作安全指导不到位。

6. 寿县政府，履行属地安全监管责任不到位，对下级政府、相关部门履行安全监管责任监督指导不到位。

7. 市发改委，未全面落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，开展电力企业安全检查不力。

四、事故性质认定

经调查认定，寿县“2020·5·6”较大中毒窒息事故，是一起违章冒险作业、盲目施救而导致的较大生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）免于追究责任人员

1. 宋得恩，在没有安全技术措施、没有经过教育培训和安全交底、没有佩戴满足安全需要的防护用具、库内一氧化碳等气体检测超标等情况下，未经批准，违规进入垃圾库内作业，作业结束后从垃圾堆上撤离时，发生中毒窒息，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

2. 许贵芹，受王守田雇请违规入库作业，发现宋得恩出现异

常后，在未采取有效安全保障措施的情况下，盲目开展施救，对事故伤亡的扩大负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

3. 戴兵兵，受王守田雇请违规入库作业，发现宋得恩出现异常后，在未采取有效安全保障措施的情况下，与许贵芹一起盲目开展施救，对事故伤亡的扩大负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）建议依法追究刑事责任的人员

1. 王守田，绿色东方公司垃圾库内墙体裂缝封堵工程现场负责人，在作业人员未经批准、未佩戴满足安全需要的防护用具、库内气体检测超标的情况下，违反作业票制度规定，违章指挥他人冒险进入垃圾库内作业，导致事故发生。依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》^①第六条规定^②，建议由司法机关进一步侦查处理。

2. 刘长贤，绿色东方公司生产运行部燃运班班长，负责垃圾库安全管理，事故工程现场监护人，对未经批准的人员进入受限空间作业不加制止，对施工人员超许可时间继续从事作业不加制止，在一氧化碳检测数值超安全值不采取有效安全措施的情况下违规同意人员入库作业，对入库人员安全监护严重不到位，对事故发生负有主要责任。依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条

^① 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条 实施刑法第一百三十二条、第一百三十四条第一款、第一百三十五条、第一百三十五条之一、第一百三十六条、第一百三十九条规定的行为，因而发生安全事故，具有下列情形之一的，应当认定为“造成严重后果”或者“发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果”，对相关责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役：

（一）造成死亡一人以上，或者重伤三人以上的；

规定，建议由司法机关进一步侦查处理。

（三）建议给予行政处罚人员

1. 寇付峰，绿色东方公司法定代表人、总经理，公司安全生产第一责任人，未组织制定并实施安全生产教育和培训计划；未对事故工程组织安全检查，未能及时消除事故安全隐患，未组织实施有限空间作业生产安全事故应急救援演练，履行安全生产领导职责不到位，对事故发生负有重要领导责任，依据《安全生产法》第九十一条第二款^①、第九十二条第（二）项^②规定，建议撤销其绿色东方公司总经理职务，并给予其 2019 年年收入百分之四十的罚款。

2. 孙成磊，绿色东方公司安环部，安环助理，实际履行安环主管职责，未组织事故作业人员参加教育培训和安全交底；未组织本单位有限空间作业生产安全事故应急救援演练；未及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；未制止和纠正违章指挥、违章作业的行为；对宋得恩、许贵芹等 2 名临时施工人员未经公司审查备案、未经许可批准进入垃圾库作业的违规行为严重失察，履行安全管理职责严重不到位，对事故发生负有重要责任，依据《安全生产法》第九十三条^③《安全生产违法行

^①《安全生产法》第九十一条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，处二万元以上五万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

^②《安全生产法》第九十二条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

^③《安全生产法》第九十三条 生产经营单位的安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；导致发生生产安全事故的，暂停或者撤销其与安全生产有关的资格；

为行政处罚办法》第四十五条规定^①，建议撤销其安全生产有关资格，并给予其1万元人民币的罚款。

3. 刘艳枝，生产技术经理，负责公司生产技术安全管理，在生产运行经理谭熙耘2020年5月1日至5月6日请假外出期间，具体负责生产运行安全管理工作，未按照公司规定对进入垃圾库施工人员和监护人进行针对性安全教育；对垃圾库入库门锁损坏、垃圾库内可燃气体在线检测仪损坏等安全隐患排查不及时；对事故工程有限空间作业违规许可重大事故隐患监督检查不到位，对事故负有主要领导责任，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条规定，建议给予其9000元人民币的罚款。

4. 谭熙耘，生产运行经理，负责公司生产运行安全管理，分管燃运班，对燃运班长刘长贤日常垃圾库管理监督检查不到位；对垃圾库入库门锁损坏、垃圾库内可燃气体在线检测仪损坏等安全隐患排查不及时，对事故发生负有主要领导责任，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条规定，建议给予其9000元人民币的罚款。

5. 崔伟伟，事故当班值长，对当班的安全工作全面负责，对有限空间作业票制度执行情况监督检查不到位；未及时排查未经批准人员进入有限空间作业、施工人员超许可时间继续从事作业等事故隐患，对事故发生负有重要责任，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条规定，建议给予其8000元人民币

^①《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款：

- (一)违反操作规程或者安全管理规定作业的；
- (二)违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业的；
- (三)发现从业人员违章作业不加制止的；

的罚款。

（四）建议给予行政处罚单位

绿色东方公司，未将事故施工人员纳入本单位统一管理，未对其进行安全教育培训；未教育督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程；未向作业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；将事故工程口头约定发包给不具备安全生产条件的王守田个人；未与施工方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施等，是事故责任单位，依据《安全生产法》第一百零九条第（二）项^①、《对安全生产领域失信行为开展联合惩戒的实施办法》第二条第（一）项的规定^②，建议给予其55万元人民币的罚款，并将其纳入安全生产联合惩戒对象。

（五）建议给予政务处分的人员

1. 周经玉，中共党员，寿县窑口镇党委委员兼职安监办主任，分管安全生产工作，督促企业开展隐患排查治理和风险防控工作不到位，对事故负有主要领导责任，依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第八条第（五）项的规定^③，建议给予政务警告处分。

^①《安全生产法》第一百零九条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（二）发生较大事故的，处五十万元以上一百万元以下的罚款；

^②《对安全生产领域失信行为开展联合惩戒的实施办法》第二条生产经营单位及其有关人员存在下列失信行为之一的，纳入联合惩戒对象：（一）发生较大及以上生产安全责任事故，或1年内累计发生3起及以上造成人员死亡的一般生产安全责任事故的；

^③《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第八条：国家行政机关及其公务员有下列行为之一的，对有关责任人员，给予警告、记过或者记大过处分；情节较重的，给予降级或者撤职处分；情节严重的，给予开除处分：（五）对生产安全事故的防范、报告、应急救援有其他失职、渎职行为的。

2. 邹方利，中共党员，寿县城管局环卫市政园林股股长，具体承担本单位安全生产工作，对企业有限空间作业存在的安全隐患监督检查不到位，对事故发生负有主要领导责任，依据《事业单位工作人员处分暂行规定》第十七条第（九）项的规定^①，建议给予政务记过处分。

3. 程德云，中共党员，寿县城管局党组书记、局长，本单位安全生产第一责任人，分管副职长期病假期间，直接负责安全生产工作，对有关职能部门履职不到位问题失察，对事故发生负有领导责任，依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第八条第（五）项的规定，建议给予政务警告处分。

（六）建议给予组织处理人员

孙良利，中共党员，寿县窑口镇党委副书记、镇长，窑口镇安全生产第一责任人，对政府分管领导及有关职能部门履职不到位问题失察，对事故发生负有领导责任，建议给予诫勉处理。

（七）建议行政问责人员

余学全，中共党员，寿县窑口镇党委书记，未认真履行安全生产党委领导责任，督促镇政府及其职能部门开展安全生产监督检查力度不够，对镇政府及有关职能部门履职不到位问题失察，建议向县委县政府作书面检查。

（八）建议批评教育人员

岳锐，中共党员，寿县县委常委、常务副县长，分管寿县发改委、寿县城管局，对分管职能部门履职不到位问题失察，对事

^① 《事业单位工作人员处分暂行规定》第十七条：有下列行为之一的，给予警告或者记过处分；情节较重的，给予降低岗位等级或者撤职处分；情节严重的，给予开除处分：（九）其他违反工作纪律失职渎职的行为。

故发生负有领导责任，建议寿县政府对其进行批评教育。

（九）建议相关行政问责单位

1. 寿县发改委，未认真履行供电安全监管责任，对企业隐患排查治理和风险防控工作安全指导不力，建议寿县政府责成其作出深刻书面检查，并在全县范围内通报批评。

2. 市发改委能源办，履行电厂安全监管责任不到位，开展电力企业安全监督检查不力，建议市发改委责成其作出深刻书面检查，并在本系统范围内通报批评。

3. 寿县政府，督促开展隐患排查治理和风险防控工作不到位，对镇政府和有关部门履职不到位问题失察，责成向市政府作书面检查。

六、事故防范和整改措施建议

（一）绿色东方公司要深刻吸取事故教训，切实落实安全生产主体责任。

要加强隐患排查治理，针对垃圾库等重点区域重新开展全面风险源辨识和安全评估，制订科学的防控措施。加大安全资金投入，为从业人员提供满足安全生产需要的防护用具和应急救援必备的防护装备；加强安全教育培训，提高从业人员安全意识和自救技能。加强有限空间现场管理，严格执行有限空间作业票制度，加强现场施工安全监护。加强外包工程管理，要将外包单位安全生产纳入本单位统一协调、管理。要按规定组织开展应急救援演练，提高应急处置能力。

（二）寿县要牢固树立安全发展理念，严格监管执法，彻底排查整治安全隐患，全力提升应急能力水平。

1. 要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的系列重要指示批示精神，牢牢守住“发展绝不能以牺牲生命为代价”这条不可逾越的红线，强化“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，全面落实党委、政府、部门的安全责任，坚决做到“明责、知责、履责、尽责”。

2. 按照“三定方案”的规定，重新明确电力行业部门安全生产职责，切实做到职责法定。要吸取事故教训，举一反三，深入查找安全监管方面存在的问题，强化属地管理和行业监管责任，剑指隐患、精准治理，严格执法，形成合力。

3. 结合《全国安全生产专项整治三年行动计划》总体部署要求，对电力、工矿商贸、市政工程建设、燃气、排水等行业领域，重点针对有限空间辨识建档、安全警示标识设置、作业审批制度执行、防护用具配备、现场监护责任落实、岗前教育培训、应急救援演练等方面开展监督检查，切实消除隐患，坚决预防和杜绝类似事故再次发生。

4. 要充分运用行政处罚、责令停产、暂扣吊销证照、关闭取缔等手段，严厉查处违法违规行为，将压力传导至企业，压实企业安全生产主体责任。

5. 要加大安全培训和警示教育力度，重点加强对基层安全监管人员、重点企业负责人有限空间作业安全培训工作，着力提升安全监管人员有限空间作业监管水平，提高企业全体从业人员安全风险辨识和防范能力。

6. 要充分利用各种宣传媒介，大力宣传有限空间作业安全常

识。要定期组织开展应急救援演练，提高有限空间应急救援和处置能力和水平。

（三）市发改委要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，认真履行安全生产职责。

要对本行业领域涉及有限空间作业场所开展全面普查，建立有限空间作业监管台账，明确责任人和监管措施。重点针对有限空间作业、外委外包单位管理、作业审批制度执行、教育培训和安全交底等情况，深入持续开展隐患排查整治。要在本系统内开展事故警示教育，达到“一企有事故、万企受教育，一地有隐患，全市受警示”效果，严防类似事故再次发生。

淮南市寿县“2020·5·6”较大
中毒窒息事故调查组

淮南市寿县“2020·5·6”较大中毒窒息事故调查组成员 签名簿

内容：讨论通过淮南市寿县“2020·5·6”较大中毒窒息事故调查报告

时间：2020年7月9日下午3点 地点：A座6楼5号会议室

调查组	姓 名	单位及职务	签 名	意 见
组 长	李朝晖	市政府副市长	李朝晖	无
副组长	程小平	市政府副秘书长	程小平	无
	李宝云	市应急管理局局长	李宝云	无
	李 林	市应急管理局副局长	李 林	无
	岳 锐	寿县县委常委、常务副县长	岳 锐	无
	王思儒	市纪委监委第五纪检监察室二级主任科员	王思儒	无
成 员	褚薇薇	市发改委能源科科长	褚薇薇	无
	刘 斌	市公安局治安支队一大队副大队长	刘 斌	无
	关佳佳	市公安局治安支队一大队副大队长	关佳佳	无
	贾 健	市人社局工伤保险科副科长	贾 健	无
	花家胜	市总工会劳动和经济工作部副部长	花家胜	无
	张新传	市环卫处主任	张新传	无
	张云球	市应急管理局监管二科科长	张云球	同意
	徐 璞	市应急局政策法规科科长	徐 璞	同意
	陈家宽	市应急局政策法规科科员	陈家宽	同意
	杨 坤	寿县应急管理局局长	杨 坤	无

分享到：

打印 关闭

主办：淮南市应急管理局 皖ICP备19011720号-1 联系方式：0554-6645964 网站标识码：3404000028 站点地图

皖公网安备 34040302000275号

地址：淮南市高新技术开发区（山南新区）民裕东街89号民安大厦（5楼—6楼）





适老化
无障碍服务