



名称: 黄石下陆大泉路生态廊道工程项目“6·14”一般物体打击事故调查报告

索引号: 000014349/2026-20336

发布日期: 2024-08-30

发布机构: 下陆区应急局

文号: 无

文件分类:

所属机构:

黄石下陆大泉路生态廊道工程项目“6·14”一般物体打击事故调查报告

黄石下陆大泉路生态廊道工程项目 “6·14”一般物体打击事故调查报告

黄石下陆大泉路生态廊道工程项目
“6·14”一般物体打击事故调查组
2024年8月12日

目录

报告开篇和事故性质认定	1
一、事故发生单位概况	2
(一) 事故发生单位概况	2
(二) 事故相关单位概况	3
(三) 事故发生单位安全管理情况	4
(四) 事故发生工程项目基本情况	5
二、事故经过及应急处置情况	6
(一) 事故经过	6
(二) 事故现场情况	7
事故现场平面图	8
事故现场正立面、剖面图	8

(三) 人员伤亡和直接经济损失情况	9
(四) 应急处置及救援评估情况	9
三、事故原因分析	10
(一) 直接原因	10
(二) 间接原因 (有关企业存在的问题)	10
四、相关单位落实安全生产主体责任情况	11
五、对责任单位和责任人员的处理建议	13
(一) 对相关责任人员的处理建议	13
1. 建议免于追究责任人员	13
2. 对事故责任人员的处理建议	13
(二) 对责任单位的处理建议	14
六、防范措施及建议	15

黄石下陆大泉路生态廊道工程项目 “6·14”一般物体打击事故调查报告

2024年6月14日上午10时左右，大泉路生态廊道工程项目舟桥旅旁一工人在工作期间受物体打击掉入基坑受伤，经现场抢救无效，于6月分宣布现场死亡，直接经济损失约170万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，经下陆区人民政府批准，以区政府领导为组长，区纪委监委、区总工会、区应急局、区建设局、下陆公安分局、团城山街道办事处等相关单位组成的事故联合调查组（事故调查组），开展事故调查工作，并委托黄石众烁安全技术咨询有限公司对该事故进行技术鉴定。

事故调查组遵照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过勘验事故现场、调查有关单位、查阅相关资料人员，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任建议 and 事故防范及整改措施。

经调查认定，该事故是一起因挖机司机违章操作、工人站位不当导致该工人被重物击打坠落受伤死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故发生单位概况

（一）事故发生单位概况

1. 安徽易诚建筑工程有限公司（以下简称安徽易诚公司），为大泉路廊道工程项目分包单位，成立于2015年11月，类型为有限责任公司（资或控股），持有安徽和县市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码91340500MA2MQQKF3K(3-3)，公司地址：安徽省马鞍山市

道慈湖河路2651号-1201，经营范围：建设工程施工；建筑劳务分包；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包等。公司持有《建筑业企业资质》《安全生产许可证》。

2024年1月10日该公司授权委托高某某为大泉路生态廊道路基二标段工程项目经理，授权委托刘某、程某某为项目安全员，李某为技术负责人。高某某未持建筑施工企业安全管理人员安全生产考核合格证书，无建筑专业技术职称；刘某、程某某持有湖北省建筑施工企业安管人员安全生产考核合格证书，均在有效期内；李某持有2012年湖北省住建厅颁发的施工员培训合格证（已过期）。

（二）事故相关单位概况

2. 黄石城市绿色环境发展有限公司，为大泉路生态廊道工程项目建设单位，成立于2022年11月25日，统一社会信用代码：91420200MAC5395C。地址：黄石市下陆区团城山街道桂林北路35号。经营范围包括一般项目：工程管理服务，工程造价咨询业务，工程技术服务、市政设施管理等。

3. 中咨工程管理咨询有限公司（以下简称中咨公司），为大泉路生态廊道工程项目监理单位，成立于1989年1月，类型为其他有限责任公司。持有北京市市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码911100001000094240。持有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《工程监理资质证书》，证书编号E111001691-8/1，有效期至2025年6月5日。业务范围为工程监理综合资质，可承担所有专业工程类别建设工程项目的监理业务及相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

2023年1月16日成立中咨公司大泉路生态廊道工程项目监理部，2023年12月4日总监理工程师焦某某离职，任命李某为项目总监，全面履行总监职责。李某持有注册监理工程师证书，证书注册号为11016816。

4. 中国十七冶集团有限公司（以下简称十七冶公司），为大泉路生态廊道工程项目总承包单位，成立于2006年9月30日，类型为有限责任公司（控股），持有马鞍山市市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码91340500150501353B（6-12）。持有住建部颁发的《建筑企业资质证书》，有效期至2028年12月11日，资质类别及等级为建筑工程总承包特级；公路工程总承包特级；可承接建筑、公路等各类别工程的施工总承包和项目管理业务等。持有《安全生产许可证》，有效期至2025年12月26日。

2023年6月14日成立中国十七冶集团大泉路生态廊道工程项目经理部。2024年根据工作需要任命靳某某为项目部经理，刘某某为安全总监。靳某某持有二级建造师注册证书和项目负责人安全生产考核合格证书，均在有效期内。刘某某持有建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，有效期至2025年8月28日。

（三）事故发生单位安全管理情况

1. 安全管理机构情况。安徽易诚公司大泉路生态廊道工程项目部未设置安全管理机构，授权委托的项目经理高某某未持有建筑专业技术职称和安全生产考核合格证书，不具备项目负责管理能力，不清楚项目经理的职责，也没有履行项目经理职责；指定的工程技术人员李某，无技术职称、无资质证书。

2. 企业安全管理情况。企业大部分员工为工程需要临时聘用，流动性大，安全技能较差。项目部基础安全管理较薄弱，无开展双重预防机制记录，班组安全生产管理记录不全，作业施工前未召开班前会。

3. 相关员工安全教育培训情况。死者郁某某2024年4月24日入职安徽易诚公司，经过24日至28日3天50学时三级安全教育，于4月28日同555工程服务有限公司签订《简易劳动合同书》，约定在安徽易诚公司大泉路生态廊道工程项目从事普工工作，按点工计工资。

（四）事故发生工程项目基本情况

大泉路生态廊道工程项目建设单位为黄石城市绿色环境发展有限公司，2023年3月8日该公司将大泉路生态廊道工程发包给十七冶公司，签订《建设工程施工合同》，合同约定工程内容包括道路、管网、照明、交安等各类市政设施快速化改造升级；其中大泉路快速化改造7.043Km，滨大道、花湖大道、花径路、花明路）3.52Km，高架3.83Km/3座。

2023年1月9日，黄石城市绿色环境发展有限公司同中咨公司签订了《大泉路生态廊道工程监理服务项目监理工程合同文件》，委托中咨公司负责大泉路生态廊道工程施工。

2023年3月，十七冶公司项目经理部编制了《长江黄石段生态环境导向开发（EOD）项目大泉路快速化改造工程快速化改造排水沟槽开挖专项方案》，3月14日将该方案向监理单位、建设单位报审。专业监理工程师李某、总监理工程师焦某某签字盖章同意按此方案实施，3月20日黄石市

发展有限公司盖章同意。明确大泉路雨水管道位于大泉路规划道边线两侧。

2023年8月15日，大泉路生态廊道工程项目取得黄石市住房和城乡建设局颁发的《建筑工程施工许可证》，证书编号为420200202308150

2023年10月17日，十七冶公司将大泉路生态廊道路工程路基二标段工程分包给安徽易诚公司，双方签订了《长江黄石段生态环境导向开（EOD）大泉路生态廊道路路基二标段工程建设工程施工专业分包合同》。约定分包工程承包范围：大泉路生态廊道从K1+850--K3+400,旧道路升带拆除，开挖土方，雨水管道升级等。

2024年1月，安徽易诚公司在通过审批的施工方案基础上编制了《大泉路生态廊道K1+185-K3+400市政道路雨水管道施工方案》，但是方批。

2024年4月28日，安徽易诚公司工程项目部技术人员李某（无专业职称）和安全员刘某，对参加雨水管道施工的郁某某（死者）、张某、进行了雨水管道施工安全技术交底。至6月13日，工程K2+580-K2+760段完成了雨水管基础施工，待安装的雨水管已存放在基坑上面。


二、事故经过及应急处置情况

（一）事故经过


6月14日上午7点左右，郁某某、郁某新根据工作安排来到K2+580-K2+760段雨水管道施工工地做围挡，因运输车辆问题未能正常开展工作。技术总工李某到达工地安排2人安装雨水管，具体分工是郁某某负责在地面用吊带套住雨水管，并将吊带挂在挖掘机斗齿，指挥起吊；挖机司机将雨水管吊运至指定基坑位置，配合郁某新在管基上推移管道，将插口插进管节；郁某新站在基坑中，负责指挥张某推移管道，扶管协助管口套橡胶圈。完成了7根雨水管安装后，转至吊南侧路口存放的雨水管。郁某某将其中1根雨水管系好单吊带，挖掘机行驶至已安装好的第4旁停车，放下雨水管，郁某某卸掉吊带，张某转动挖掘机，将前臂伸过架空通讯电缆，郁某某站在雨水管和挖斗之间重新系好吊带至斗齿，引好，收起操纵杆起吊，雨水管随之吊离地面，站在雨水管旁扶挂吊带的郁某某还未离开，被吊离地面自动摆正的雨水管击中跌入基坑。张某3下摆动的雨水管。经现场人员陈述和拨打急救电话时间推断，事故发生时间为上午10点左右。

（二）事故现场情况

事发地点位于大泉路舟桥旅路段大冶至黄石大道方向路边南北走向的基坑内，彩钢瓦围挡护栏将施工现场同公路隔离。基坑开挖土堆放在土堆上方架设通讯电缆和电线电缆，基坑南侧路口存放雨水管。基坑宽2.6米，基坑底至路面1.9米，基坑底至堆土层面2.5米；基坑中央从了7根雨水管，雨水管外壁至两边基坑钢板桩均为0.7米；雨水管为钢筋混凝土管，直径为1.2米，每根长2.5米，壁厚0.06米，一端有管节，依据《荷载规范》（GB50009-2012）计算可知雨水管自重约为1.37吨。

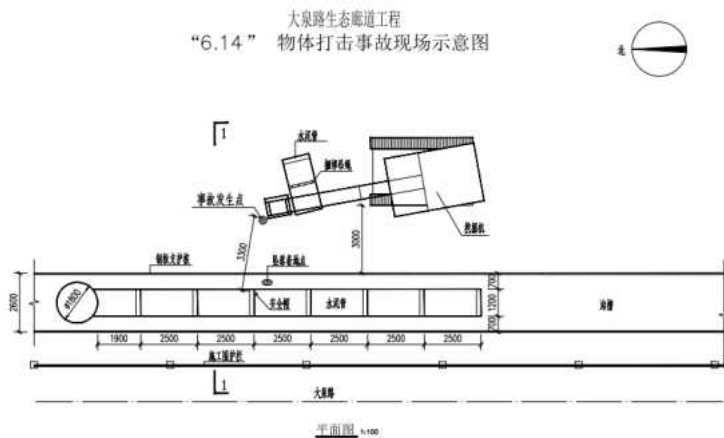

事故现场平面图

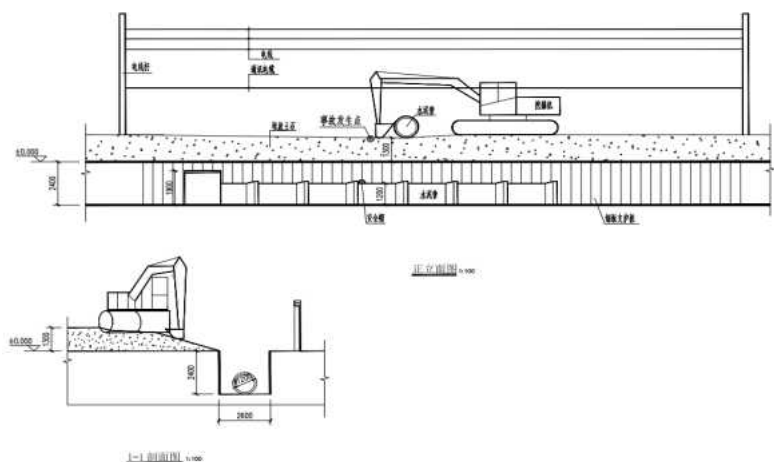

事发现场停放一台上海三一重机股份有限公司生产的型号为SY215C挖掘机，停放位置距基坑东外壁3米，挖掘机铲斗朝北，跨过通讯电缆，位于基坑东外壁上方土体上，距基坑外壁0.5米。铲斗与前履带轮之间有一雨水管，管中间系有吊带，管与通讯电缆水平投影距离约1米。

1. **人员伤亡情况。**事故造成1人死亡，死者郁某某，男，49岁，家庭住址：湖北省浠水县散花镇郁港村4组12号，自由职业。2024年4月，郁某某在安徽省无为市无为经济开发区安徽易诚建筑工程有限公司从事木工活时，因操作不当，被正在运行的木工刨刀卷入，导致其左腿被刨伤，经送医抢救无效死亡。

(四) 应急处置及救援评估情况

应急处置期间，事故单位积极开展事故伤者救治工作，未造成次生事故，妥善处理赔偿善后事宜，符合事故应急处置程序。事故发生后，应急、公安、建设和属地街道等单位部门高度重视，根据自身职能妥善做好事故善后及家属安抚工作，第一时间成立事故调查组，开展事故调查。事故调查组按照“四不放过”原则，依法依规开展调查，调查过程公开透明，调查结论客观公正，调查程序合法合规，调查结论得到各方认可。事故调查组在调查过程中，始终坚持以人为本，注重人文关怀，对事故当事人及家属进行心理疏导和安抚，妥善处理善后事宜，确保事故善后工作平稳有序进行。事故调查组在调查过程中，始终坚持以人为本，注重人文关怀，对事故当事人及家属进行心理疏导和安抚，妥善处理善后事宜，确保事故善后工作平稳有序进行。事故调查组在调查过程中，始终坚持以人为本，注重人文关怀，对事故当事人及家属进行心理疏导和安抚，妥善处理善后事宜，确保事故善后工作平稳有序进行。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1. 挖掘机驾驶员张某使用非起重机械挖掘机吊装雨水管，挖掘机未安装铲斗吊钩，直接将吊带系挂在斗齿上，因斗齿同吊物雨水管有一成起吊点同吊物不在同一垂直面，事实为斜吊作业，违反《起重机械安全规程第1部分：总则》（GB 6067.1-2010）第17.2.5规定^[1]。张某在认郁某某是否离开吊物摆动区域至安全位置，违反“《起重机械安全规程第1部分：总则》（GB 6067.1-2010），17.1规定^[2]。

2. 死者郁某某站在雨水管与铲斗之间，处于雨水管吊起回正摆动位置，站位不当，安全意识薄弱。

（二）间接原因（有关企业存在的问题）

1. **企业安全意识薄弱。**安徽易诚公司长期使用非起重机械吊装作业，工程技术人员李某、安全员刘某均未意识到安全风险，员工张某违某某冒险进入危险区域都是安全意识淡薄表现。

2. **管理人员违章指挥。**安徽易诚公司技术总工李某违章安排使用非起重机械挖掘机吊装雨水管。

3. **企业安全管理混乱。**安徽易诚公司在大泉路生态廊道工程项目无组织机构成立文件，指定的工程技术人员李某无技术职称、不具备技全员刘某发现使用挖掘机进行起重作业未加制止。企业多数员工为临时聘用，安全技能较差。项目部未见开展双重预防机制的工作记录，班组记录不全，作业施工前未召开班前会。

4. **现场监管不到位。**中咨公司项目监理部未对安徽易诚建筑工程有限公司大泉路生态廊道路基二标段工程项目部施工方案进行审批，大道路路基二标段工程项目已开展施工，未履行监理职责。

四、相关单位落实安全生产主体责任情况

1. **黄石城市绿色环境发展有限公司。**依法将工程发包给具备相应资质的施工单位，委托了具备相应资质的监理单位对工程实施监理，并与各自的安全生产管理职责成立了项目管理架构，定期开展公司领导、项目负责人带班检查管理制度，发现问题及时督促参建各方进行整改，落实安全生产工作统一协调、管理的职责。

2. **中国十七冶集团有限公司。**成立了大泉路生态廊道工程项目经理部，相关管理人员符合岗位要求，建立了健全的安全生产责任制组织安全生产规章制度和操作规程；编制了《长江黄石段生态环境导向开发（EOD）项目大泉路快速化改造工程速化改造排水沟槽开挖专项施工方案单位、建设单位报审；与承包单位签订了《长江黄石段生态环境导向开发项目（EOD）大泉路生态廊道路基二标段工程建设工程施工专业分包合同》。项目管理人员已落实安全生产责任制，并对承包单位进行了安全技术交底；组织对员工进行了入场前的三级安全教育并考核合格，进行了安全技术交底存在的危险因素和相关注意事项；组织各施工班组开展每天班前安全教育活动，并建立台账记录；组织开展日常的安全巡视检查、每周安全项目部领导带队检查、公司季度检查等，并建立台账记录；开展设备、设施不定期安全检查，并建立台账记录；建立项目部例会制度，并建立

3. **安徽易诚建筑工程有限公司。**项目部未设置安全管理机构，授权委托的项目经理未持有相关资格证书，不具备项目负责管理能力也没有履行职责；指定的工程技术人员无技术职称、不具备技术资质。未对起吊作业风险进行辨识并采取相应的安全防护措施；现场未配置起吊指挥人员教育培训不到位、培训记录不全；没有严格落实安全生产规章制度和操作规程、对施工现场安全管理不严格等。

4. **中咨工程管理咨询有限公司。**成立中国十七冶集团大泉路生态廊道工程项目经理部，相关管理人员符合岗位要求；未对安徽易诚限公司大泉路生态廊道路路基二标段工程项目部施工方案进行审批，大泉路生态廊道路路基二标段工程项目已开展施工，未履行监理职责。

五、对责任单位和责任人员的处理建议

（一）对相关责任人员的处理建议

1. 建议免予追究责任人员

郁某某，男，安徽易诚公司普工。安全意识淡薄，在挖机作业过程中，站立于危险工作区域，违反了《中华人民共和国安全生产法》第的规定，鉴于其在事故中死亡，不再追究其责任。

2. 对事故责任人员的处理建议

(1) **高某某**，男，大泉路生态廊道路基二标段工程项目经理。安全生产工作职责履行不到位，致使项教育培训、隐患排查整治、规章制度执行等工作落实不到位，对事故负有主要领导责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一、二、三、五项^[4]之规定，建议由下陆区应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条^[5]规定给予行政处罚。

(2) **李某**，男，大泉路生态廊道路基二标段工程项目技术总工。未正确履行岗位职责，违章安排挖机作业，起吊过程中未安排专门人员进行有效监护，对事故的发生负有重要领导责任，建议将线索移交下陆区依法依规进行处理。

(3) **张某**，男，挖机司机。未严格按照起重作业操作规程作业，对事故负有直接责任，建议由行业主管部门依法依规对其执业资格进行处理。

(4) **刘某**，男，大泉路生态廊道路基二标段工程项目安全员。履行安全管理人员职责不到位。未及时除事故隐患，对于违章指挥、违反操作过程的行为未及时制止和纠正，对事故负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项^[6]的规定，建议由下陆区应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第六条^[7]规定给予行政处罚。

(二) 对责任单位的处理建议

1. **安徽易诚建筑工程有限公司**。安全生产主体责任落实不到位，项目部未设置安全管理机构，委托无资质人员担任项目经理、技术总工培训开展不到位，现场安全管理不严，起重作业未安排专门人员进行现场安全管理。建议由下陆区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》一十四条^[8]规定给予行政处罚；

2. **中咨工程管理咨询有限公司**。履行监理职责不到位，未对安徽易诚建筑工程有限公司大泉路生态廊道路基二标段工程项目部施工方案对大泉路生态廊道路基二标段工程项目现场监理不到位。建议由行业主管部门依法依规进行处理。

六、防范措施及建议

(一) **压实企业主体责任**。各企业要以此次事故为案例，举一反三，认真开展事故案例警示教育活动，切实提高员工安全生产意识，杜绝违章作业行为，加强对承包单位的资质审核。要认真开展安全隐患排查，建立整改台账，对存在的隐患实行闭环管理，防止各类事故发生。各行业要认真落实安全生产主体责任，建立健全安全生产管理规章制度和安全操作规程，加大从业人员安全生产教育和法律法规知识培训力度，使从业人员熟悉有关安全操作规程和掌握本岗位的安全操作技能。

(二) **加强建筑行业安全管理**。建筑施工企业要做好以下工作：**一是**明确安全交底，加强施工监护。布置工作任务的同时应明确交代工项和安全注意事项。安全员要严格履行施工监护职责，及时提醒和阻止违章、危险行为；**二是**加大隐患排查治理工作管控力度。加大建筑施工现场频次，对排查出的安全隐患，应督促责任单位及时完成整改验收，实行闭环管理；**三是**加大违章处罚力度，扎实开展安全教育培训。特别应力为的处罚力度，起到“罚得痛、长记性”的作用和效果，做到令行禁止，罚、教结合，切实增强全员安全意识和提高其规避风险的安全技能。管部门要开展专项检查，督促企业认真落实，防范类似事故发生。

(三) **对事故相关单位和责任人进行严肃处理**。安全生产监管部门要严格执行《生产安全事故报告和调查处理条例》落实事故查处“四理原则。企业要严格按照事故调查组查明事故原因、事故性质、事故责任，提出的处理建议，进行事故教训总结，提出事故防范和整改措施。行业主管部门要组织相关技术力量对事故单位整改情况评估，对履职不力、整改措施和责任追究不落实的，依法依规、严肃追究和人员责任。

^[1] 移动载荷应符合下列要求：d) 起重机械不许斜向拖拉物品（为特殊工况设计的起重机械除外）；

^[2] 起重机械安全操作一般要求如下：g) 在接通电源或开动设备之前，司机应查看所有控制器，使其处于“零位”或空档位置。所有现场人员均在安全区内。

^[3] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品；

^[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

- （一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
- （二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
- （三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
- （五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

^[5] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

- （一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

^[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

- （六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

^[7] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；情节严重的，处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

^[8] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

- （一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

